花都新雅广州市锐尚包装制品有限公司“10·27”一般机械伤害事故调查报告

2025年10月27日凌晨05时25分许，广州市锐尚包装制品有限公司生产楼一楼吹塑车间发生一起机械伤害作业人员事故，造成一人死亡，直接经济损失85万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经广州空港经济区管理委员会（以下简称“广州空港委”）批准，由广州空港经济区管理委员会安全生产监督管理局（以下简称“广州空港委安全监管局”）牵头，会同广州市公安局花都分局、广州市花都区应急管理局、广州市花都区总工会、广州市花都区新雅街道办事处等相关单位派员成立花都新雅广州市锐尚包装制品有限公司“10·27”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请广州市白云区人力资源和社会保障局派员参加，聘请安全工程、机械工程等领域专家对事故进行技术原因分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘察、技术原因分析、询问和调查取证、查阅台账资料、综合分析等方式，查明了事故发生经过、救援、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露

出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，花都新雅广州市锐尚包装制品有限公司“10·27”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.涉事企业概况

事发企业为广州市锐尚包装制品有限公司（以下简称“锐尚包装制品公司”）[1]，法定代表人楚*山系该公司实际控制人，负责公司全面工作。涉事厂房系广州市花都区新雅街广塘村村民陈灿荣自建厂房，2020年8月18日，该公司与陈灿荣签订《租用合同》，租赁两栋楼：一栋为行政和宿舍楼；另一栋为生产楼。事发现场位生产楼一层吹塑车间9号吹瓶机前。

劳务派遣企业为广州创享企业管理咨询有限公司（以下简称“创享企管咨询公司”）[2]，法定代表人李*伟系该企业实际控制人并负责公司安全管理工作。

锐尚包装制品公司与创享企管咨询公司未签订劳务派遣用工合同。

2.相关人员情况

[1] 锐尚包装制品公司，统一社会信用代码：91440101MA9UKXRT9C，注册资本：200万元人民币，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2020年5月19日，法定代表人：楚*山，营业期限：2020年5月19日至长期，住所：广州市花都区新雅街广塘村白鳝塘经济合作社大坑口三街10号（空港花都），经营范围：橡胶和塑料制品业（具体经营项目请登陆国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

[2] 创享企管咨询公司，统一社会信用代码：91440101MA5C4HB804，注册资本：200万元人民币，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2018年8月23日，法定代表人：李*伟，住所：广州市白云区钟落潭新和西街20号407室，经营范围：商务服务业（具体经营项目请登陆国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

死者汪*斌，男，汉族，36岁，四川中江人，系创享企管咨询公司日结工，从2025年7月份开始，劳务派遣至锐尚包装制品公司工作，每次均为夜班，夜班时间为前一日20时00分至次日08时00分。因用工日根据工作任务临时确定而断续进行，其未与创享企管咨询公司签订劳动合同。事发当日，主要负责在9号吹瓶机的右侧机台，将落入收集箱中的400毫升化妆品塑料瓶身的毛刺除去，并目测瓶体外观是否有缺陷，然后将合格的瓶子整齐排列在包装箱内，箱满打包集中送成品堆放区域。

张*阳，男，汉族，34岁，河南洛宁人，系锐尚包装制品公司吹塑车间调机学徒，由吹塑车间负责人直接管理，其业务由吹塑车间负责人和另两名调机员进行指导教育。10月26日上白班，工作时间为当日08时00分至20时00分。事发前，9号吹瓶机由其最后一次进行换模和调机工作。换模和调机结束后，既未上报该机器前安全门闭门检测开关失效情况，也未安装该机器前安全门内的安全防护栏板。

兰*平，男，瑶族，34岁，广西德保人，系锐尚包装制品公司吹塑车间调机员，10月26日夜班领班。当班期间负责吹塑车间的机器设备、人员、安全和产品质量等现场管理工作。事发时，在2号吹瓶机巡查机器工作情况。

兰*杨，男，瑶族，46岁，广西德保人，系锐尚包装制品公司吹塑车间负责人，负责人员调配和效益管理，以及机器设备、产品质量、车间环境和安全管理等工作。

杨*初，男，汉族，56岁，湖南常德人，系锐尚包装制品公司行政部负责人兼安全生产直接责任人。事发时在公司宿舍晚休。

3.涉事机器情况

涉事机器为EB50H全自动挤出吹瓶机，系佛山宝捷精密机械有限公司生产制造，长2465毫米，宽3600毫米，高2330毫米，由锐尚包装制品公司于2025年4月13日购买的二手机器，在事发吹塑车间编号为9号。事发前，吹塑车间内仅安装了一个摄像头对1号至6号吹瓶机方向进行监控，且视频中有大部分画面被风管遮挡。事故现场，9号吹瓶机的前安全门与机器状态显示，前安全门与主机之间的闭门检测开关在事故发生时处于失效状态，即打开前安全门，机器仍能正常运行，且前安全门内未按要求安装安全护栏板。事发时9号吹瓶机左侧机台未运作，右侧机台运作。右侧机台运作时，其模架沿导杆运行呈左右快速平行移动轨迹。经测算，当左侧机台停止，右侧机台模架沿导杆向左运动时，两机台模架之间的最小空间距离为7厘米。一般成人的头部、肩部的宽度远大于7厘米,该空间距离属典型的机械伤害危险区域，一般成人躯体在此空间距离均会承受快速撞击、挤压。

（二）事故发生单位安全管理情况

锐尚包装制品公司安全生产主体责任落实不到位。具体情况如下:

1.全员安全生产责任制不健全、落实不到位。事发时该公司

约有 30 名从业人员。经查阅台账资料，仅有部门负责人、班组负责人、员工各 3 人签订《安全生产目标责任书》，未见公司主要负责人与安全生产管理人员、其他安全生产管理人员与员工的各层级安全生产责任书。

2. 安全生产教育培训踏虚走空。一是该公司虽将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，但在对劳务派遣人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训时，仅口头交待提醒，未建立安全生产教育培训档案。二是该公司自 2020 年 5 月创立至事发前，公司主要负责人楚*山未按规定接受安全培训，未完全具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。三是近 2 年入职的 9 名员工中，有 5 名三级安全教育培训是在一天内完成 24 学时的，且代签名情况严重，该公司未如实记录安全生产教育和培训情况。四是安全会议和教育培训全员覆盖率不足。5 份《安全专题会议记录表》均只有 6 名员工签到参加。2025 年 9 月份《全员安全意识教育培训签到表》有 20 名员工签到。历次安全会议和教育培训均未见缺会缺课人员补课记录。

3. 安全生产意识淡薄。该公司对安全生产问题隐患视而不见，思想麻痹，心存侥幸，车间管理人员曾在公司安全会议上反映，吹塑车间多台吹瓶机前安全门闭门检测开关失效、前安全门内防护栏板长期缺失的情况，但该公司只顾注重生产效率，对暴露出的问题隐患放任不管，未采取有效措施及时加以解决。

4.安全操作规程形同虚设。9号吹瓶机右侧张贴有《每日保养》《安全操作规则》等内容，对“每日检查安全门、急停开关功能是否正常工作”“机器运行时，身体任何部位不得进入模板之间及模架运动范围”“机器运行中，安全门跟电箱门必须保持关闭”等安全操作作出了明确规定。该公司《吹瓶机操作规范》也明确“在机台运作过程中严禁伸手进安全门内进行所有调整动作，取制品等”规定，平时车间管理人员亦向作业人员口头交待严禁打开安全门和取制品，若取制品时用扫帚扫出。但汪*斌置若罔闻，仍然将手伸进安全门内取化妆品塑料瓶，导致事故发生。

5.未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。该公司日常安全隐患排查工作走过场，未建立隐患排查治理制度，2025年仅有6、9、10三个月的《月份检查记录》，未见其他月份记录；已有的检查记录中“检查情况”一栏均为正常；检查表内容笼统，未详尽描述具体位置、具体设备和具体部位。

6.未按要求设置安全警示标识。吹塑车间9台吹瓶机的前安全门内及其地面危险区域均未见明显禁止标识或安全警示标识。

7.超时疲劳作业。该公司“两班倒”、每班12小时、每半月日夜班轮换一次的用工安排，违反《中华人民共和国劳动法》第三十六条关于每日工时不超过八小时的强制性规定，构成超时作业。

（三）事故发生经过

汪*斌根据创享企管咨询公司要求，于2025年10月26日20时00分开始在锐尚包装制品公司上夜班，计划于次日08时00分下班。27日05时27分许，兰*平在吹塑车间2号吹瓶机巡查机器工作情况时，发现附近的9号吹瓶机前无人工作，遂前去查看情况，发现汪*斌面朝上，平躺在9号吹瓶机前的地面。兰*平马上停机，赶紧联系正在车间配料房的配料员刘*平，并向杨*初电话报告。接报后，杨*初立即从宿舍赶到现场，见汪*斌脸色苍白，呼之不应，口鼻有些许鲜血流出，便分别于05时33分、05时35分拨打120急救电话、110报警电话。

（四）事故现场情况

锐尚包装制品公司位于广州市花都区新雅街广塘村白蟮塘经济合作社大坑口三街10号（自编6号），行政和宿舍楼共4层，其中1-3层为混凝土结构，第4层为铁皮结构；生产楼共3层，作厂房用，其中1-2层为混凝土结构，1层为吹塑车间，有9台吹瓶机、5台碎料机、3台拌料机、3个烤料桶；2层为印刷车间，有3台自动印刷机、2台半自动印刷机、2台贴标机、2台打包机，第3层为铁皮结构，主要用作仓库，存放成品、半成品、辅料。

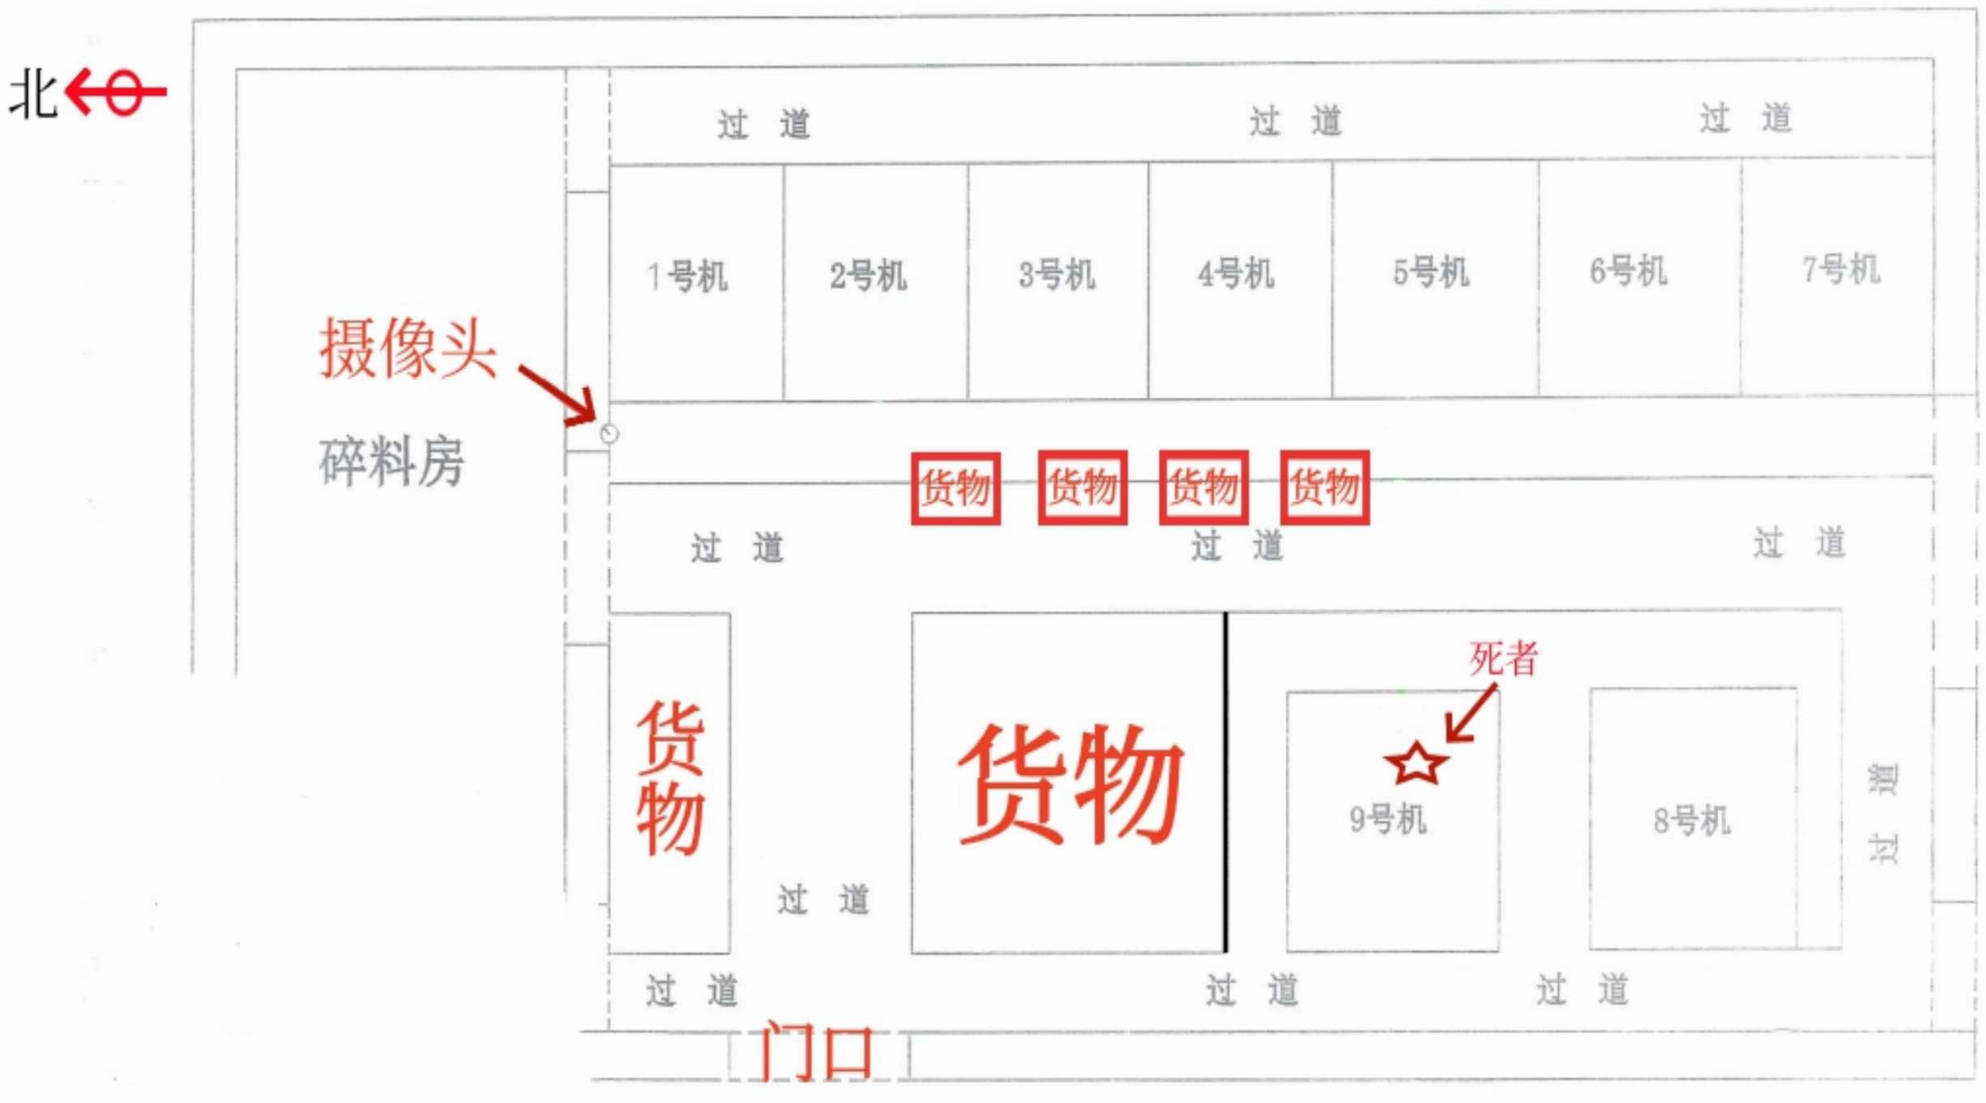


图 1　吹塑车间平面图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定事故直接经济损失 85 万元。

二、事故应急处置及评估情况

接报后，广州市公安局花都分局、广州市花都区新雅街道办事处、广州空港委安全监管局等相关单位立即派员开展应急处置工作。具体情况为：10 月 27 日 05 时 51 分许，120 急救人员赶到现场紧急施救。05 时 52 分许，广州市公安局花都分局新雅派出所民警赶到现场。急救人员现场确认汪*斌已经死亡后，派出所民警请刑警大队法医现场勘察。06 时 36 分许，法医到现场进行勘察。07 时 54 分许，将汪*斌送花都区殡仪馆。

政府相关部门同步组织涉事企业人员开展询问和调查取证工作，责令涉事企业立即停工，对事故现场进行警戒，并督促做好死者善后和家属的安抚工作。本次应急处置得当，善后工作得到及时稳妥解决，未发生次生事故，未造成社会不良影响，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

2025 年 10 月 27 日，广州市公安局花都分局新雅派出所开具《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442024004173）显示，死因为颅脑损伤。结合汪*斌头部左右两侧伤痕部位和专家组出具的《花都新雅广州市锐尚包装制品有限公司“10·27”一般机械伤害事故技术原因分析报告》，经综合分析，本起事故发生原因分析如下：

（一）直接原因分析

一是汪*斌违规操作打开 9 号吹瓶机前安全门，弯腰伸手去取散落到门内地面的 400 毫升化妆品塑料瓶，其头部刚好处于正在左右快速平行移动的右侧机台模架运行轨迹之中的最小空间距离 7 厘米危险区域内，致其头部被模架夹伤。

二是 9 号吹瓶机工作前，锐尚包装制品公司管理人员未对机器前安全门闭门检测开关失效、前安全门内未安装安全防护栏板的问题进行整改，致使机器在工作时，安全门处于打开状态后仍能正常运行，且没有安全防护栏板阻挡作业人员肢体，处于不安全状态。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和视频资料的综合分析，排除了人为故意、突发因素等影响。

（三）间接原因分析

1.安全生产观念树得不牢。一是重生产轻安全思想严重。吹塑车间管理人员曾向公司主要负责人反映过，需维修吹瓶机前安全门闭门检测开关失效的问题。但公司主要负责人由于不会调机，加之部分调机员反映修好闭门检测开关不方便调机，影响生产效率，此事就不了了之。二是侥幸心理严重。该公司未对吹瓶机前安全门闭门检测开关失效、安全防护栏板缺失的情况引起高度重视，主观认为作业人员不会麻痹大意违规操作，因此长期搁置此问题，致使车间多台吹瓶机闭门检测开关都处于失效状态，殊不知事故就发生在危险一瞬间，存在严重的侥幸心理。

2.安全教育培训流于形式。经询问了解，该公司对劳务派遣人员进行教育培训时，仅仅是口头交待，忽视了教育培训效果落地落实。公司主要负责人未按规定接受安全培训，对生产过程中的事故隐患未引起足够警醒。多份安全教育培训资料签名笔迹相似，代签名情况严重，历次安全会议和教育培训均未见缺会缺课人员补课记录。

3.双重预防工作机制不健全。该公司未建立隐患排查治理制度，日常安全隐患排查工作走过场，未建立隐患排查治理制度，2025年仅有6、9、10三个月的《月份检查记录》，未见其他月

份记录；已有的检查记录中“检查情况”一栏均为正常；检查表内容笼统，未详尽描述具体位置、具体设备和具体部位。

4. 安全生产意识淡薄。该公司对安全生产事故隐患视而不见，思想麻痹，心存侥幸，车间管理人员曾在公司安全会议上反映，吹塑车间多台吹瓶机前安全门闭门检测开关失效、前安全门内防护栏板长期未安装的情况，但该公司只顾注重生产效率，对暴露出的问题隐患放任不管，未采取有效措施及时加以解决。

5. 劳动保障机制缺失。作业时长违反劳动保障法规，该公司实行“两班倒”工作制，每班工作时长 12 小时，且 12 小时作业期间无任何休息放松时间，工人始终处于高强度劳动状态；每半个月轮换一次日夜班，每半月仅休息一日，构成典型超时作业。工人长期超负荷劳动，尤其是夜班作业时，极易引发身心疲劳、注意力衰减，进而出现误操作、反应迟缓等问题，显著提高了安全生产事故的发生概率，为安全生产埋下重大隐患。

四、锐尚包装制品公司存在的主要问题

（一）安全生产教育培训虚假缺位。该公司安全会议和教育培训全员覆盖率不足，未见历次安全会议和教育培训缺会缺课人员的补课记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]之规定。对劳务派遣人员进行教育培训时，仅进行了简单的口头交待，未建立安全生产教育和培训档案；多名新入职

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

员工一天内完成24学时的岗前安全培训，代签名情况严重，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[4]之规定。该公司主要负责人未按规定接受安全培训，违反了《生产经营单位安全培训规定》第六条[5]之规定。

（二）未按要求设置安全警示标识。吹塑车间9台吹瓶机的前安全门内及其地面危险区域均未见禁止标识或安全警示标识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[6]之规定。

（三）未建立健全双重预防工作机制，查险除患走过场。该公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度，事发前只有三个月的《月份检查记录》，隐患排查工作走过场，未严格按照《每周保养》《每日保养》《安全操作规则》和《警告》铭牌的内容进行检查，三个月的检查情况均为正常，且多人签名笔迹相似，检查表内容笼统，未详尽描述具体位置、具体机器和具体部位；未及时辨识出吹瓶机存在的致人伤亡风险，未及时消除吹瓶机前安全门闭门检测开关失效、未安装安全防护栏板的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]之规定。

（四）未督促从业人员严格执行安全操作规程。该公司未督

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5]《生产经营单位安全培训规定》第六条：生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……

促汪*斌严格执行《安全操作规则》《吹瓶机操作规范》，其仍将手伸进安全门内取化妆品塑料瓶，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[8]之规定。

（五）有关从业人员履职不到位。一是楚*山作为公司主要负责人，负责公司全面工作，未依法履职，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实该公司双重预防工作机制，未及时组织专业人员消除吹瓶机前安全门闭门检测开关失效、未安装安全防护栏板的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（一）（五）[9]之规定。二是安全生产直接责任人杨*初，负责公司的安全生产工作，未如实记录安全生产教育培训情况，组织排查生产安全事故隐患工作走过场，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（二）（五）[10]之规定。三是吹塑车间负责人兰*杨，负责吹塑车间的全面工作，虽然发现了9号吹瓶机前安全门闭门检测开关失效的问题，并向公司主要负责人提出了改进建议，但未跟踪督促落实整改措施，致使安全问题未能及时消除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（七）[11]之规定。四是事

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：……（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

发时夜班领班兰*平，负责当班期间吹塑车间的机器设备、人员、安全和产品质量等现场管理工作，未在当班开始时检查 9 号吹瓶机安全生产状况，未及时组织安装前安全门内安全防护栏板，在明知 9 号吹瓶机前安全门闭门检测开关处于失效状态的情况下，没有加强对作业人员的提醒和严密监督，未将检查及处理情况如实记录在案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[12]之规定。五是吹塑车间调机学徒张*阳，业务知识储备和实际操作能力欠佳，未严格落实岗位安全责任，未遵守公司安全生产操作规程，9 号吹瓶机在事发前由其最后一次进行换模和调机工作，未按要求安装该机器前安全门内的安全防护栏板，发现了该机器前安全门闭门检测开关失效的事故隐患未上报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[13]、第五十九条[14]之规定。

（六）作业时长违反劳动保障法规。该公司实行“两班倒”工作制，每班工作时长 12 小时，且 12 小时作业期间无任何休息放松时间，工人始终处于高强度劳动状态；每半月轮换一次日夜班，每半月仅休息一日，构成典型超时作业。工人长期超负荷劳动，尤其是夜班作业时，极易引发身心疲劳、注意力衰减，进而

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

出现操作麻痹、反应迟缓等问题。以上违反《中华人民共和国劳动法》第三十六条[15]和《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[16]之规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.锐尚包装制品公司，安全会议和教育培训全员覆盖率不足，未见历次未参与安全会议和教育培训从业人员的补课记录;未建立劳务派遣人员的安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员等情况；公司主要负责人未按规定接受安全培训；未按要求设置安全警示标识；未建立健全双重预防工作机制，查险除患走过场，安全生产意识淡漠;未督促从业人员严格执行安全操作规程;作业时长违反劳动保障法规，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（一）[17]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）[18]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

2.汪*斌，男，群众，系创享企管咨询公司日结工，自 2025

[15]《中华人民共和国劳动法》第三十六条：国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……

年 7 月份开始，劳务派遣至锐尚包装制品公司参加夜班工作。事发时，其未遵守公司安全生产操作规程，辨识、规避风险能力不足，违规打开 9 号吹瓶机前安全门，弯腰伸手去取散落到前安全门内地面化妆品塑料瓶，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

3. 楚*山，男，群众，系锐尚包装制品公司法定代表人，负责公司全面工作，其未按规定接受安全培训，未依法履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实该公司双重预防工作机制，未及时组织专业人员消除吹瓶机前安全门闭门检测开关失效和安全防护栏板缺失的生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）[19]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

4. 杨*初，男，中共党员，系锐尚包装制品公司行政部负责人和安全生产直接责任人，2024 年 5 月任现职，负责公司的安全生产工作，其未如实记录安全生产教育和培训情况，组织检查本单位的安全生产状况时，未及时排查并排除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照

十条（一）[21]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

5. 兰*杨，男，群众，系锐尚包装制品公司吹塑车间负责人，2025 年 3 月任现职，负责吹塑车间的全面工作，其未跟进督促排除 9 号吹瓶机前安全门闭门检测开关失效问题，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

6. 兰*平，男，群众，系锐尚包装制品公司吹塑车间调机员，2025 年 3 月任现职，事发时为夜班领班，负责当班期间吹塑车间的机器设备、人员、安全、产品质量等现场管理工作，其未在工作开始时检查 9 号吹瓶机安全生产状况，明知 9 号吹瓶机前安全门闭门检测开关失效，仍让机器继续工作，未将检查及处理情况如实记录在案，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

7. 张*阳，男，群众，系锐尚包装制品公司吹塑车间调机学徒，2025 年 7 月任现职，其未严格落实岗位安全责任，未遵守公司安全生产操作规程，9 号吹瓶机在事发前由其最后一次进行换模和调机工作，未按要求安装该机器前安全门内的安全防护栏

刑法有关规定追究刑事责任。

[21]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；……

板，发现了该机器前安全门闭门检测开关失效的事故隐患未上报，对事故的发生负有一定的管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[22]之规定，建议由锐尚包装制品公司给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢，安全生产工作严重缺失。锐尚包装制品公司主要负责人和各级安全生产管理人员对安全生产源头把控失守，安全生产意识淡薄，重生产、轻安全的思想和侥幸心理严重，一味追求生产效率，对从业人员反映的生产安全事故隐患长期放任不管，只要生产效益不管生产安全，为事故的发生埋下严重祸根。直至事故发生才追悔莫及，但悔之晚矣。

（二）风险分析研判缺失，隐患排查治理不到位。锐尚包装制品公司的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不健全，平时对产品质量研究较多，对安全风险分析研判较少，未能充分预见吹瓶机问题隐患致人伤亡的巨大风险，未将吹瓶机前安全门闭门检测开关是否有效、安全防护栏板是否安装的情况纳入日常重点检查范围，月安全隐患排查的内容不详细，2025年仅有的三次月安全隐患排查治理工作走马观花，检查情况均为正常。安全生产工作如此敷衍了事，发生事故是迟早的事情。

（三）安全生产规章制度执行不严。经查阅台账资料，锐尚

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

包装制品公司虽然制定了一些安全生产管理规定，但其内容多是从网上照搬而来，没有结合公司实际情况认真制定，导致公司安全规章制度和操作规程细化不够实，针对性操作性不够强，多数挂在墙上、说在嘴上，就是没落到行动上。另外，夜班人员工作到下半夜容易出现精神恍惚、状态萎靡、注意力分散，反应能力变慢，图省事直接违规操作。多重不利因素叠加，直接导致了该起事故的发生。

（四）从业人员安全教育培训不到位。安全教育培训是系统提高从业人员安全水平的有效途径，是企业必须落实的主体责任。车间内的吹瓶机属于高风险机械设备，在国内各地常有生产安全事故发生，其安全规范操作极其重要。本起事故中，若企业重视安排领班召开班前会，对当班作业人员时常进行安全教育，监督提醒规范操作，该起事故可能就不会发生。

七、事故整改和防范措施

（一）锐尚包装制品公司

一要深刻汲取事故教训、亡羊补牢。组织全员认真召开事故分析研判会议，深刻剖析事故原因，深入查找问题隐患，举一反三，切实吸取本起事故血的教训，痛下决心采取管用措施，坚决杜绝各类事故发生。

二要加强安全培训教育，切实增强培训教育效果。加强安全生产法律法规、安全生产规章制度和安全操作规程的系统学习，督促全员参加并及时组织缺课人员补课，使从业人员具备必要的

安全生产知识，熟悉掌握安全操作规程和技能，强化规范操作意识，如实记录安全生产教育和培训情况。多开展警示教育，警醒从业人员重视安全生产工作，摒弃“重生产、轻安全”“图一时便利、不提前设防”的错误观念，时刻保持安全生产的清醒头脑，提高自我防范事故的能力。

三要建立健全并落实全员安全生产责任制。将公司所有从业人员按照层级，逐级签订安全生产责任书，结合公司实际，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。同时建立健全安全生产组织架构，完善相应安全生产机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的全面落实。

四要建立健全双重预防工作机制，采取有效措施消除事故隐患。结合公司各车间各岗位作业特点开展专项排查，对发现的问题隐患及时整改到位。督促从业人员严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝为图工作便利，擅自更改或拆卸机器原有的安全防护装置情况，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，加强应急演练，提高员工应急处置能力。

五要构建长效合规机制，强化夜间作业保障。规范休息保障，明确作业期间休息时间，设置专用休息场所，不得变相剥夺劳动者休息权利。完善巡查保障措施，建立巡查台账，在作业现场设置应急联络点，明确突发情况处置流程。强化夜间作业保障，合理调配夜间作业人员，避免单人长时间值守高危岗位；定期开展

夜间安全培训和应急演练，提升员工风险识别与处置能力；优化作业环境，减少疲劳诱因。

（二）创享企管咨询公司

一要进一步细化完善公司安全生产各项规章制度，并及时做好各类台账资料的登记统计，尤其要做好日结工个人基本信息和紧急联系人联系方式的登记。

二要加强安全教育，按照要求对劳务派遣人员进行必要的安全生产教育和培训，开展上岗知识、岗位风险、应急处置培训，留存签到表、培训和考核记录。

三要强化法律意识，依法依规与用人单位签订劳务派遣服务协议，明确劳务派遣人员的安全职责；要与劳务派遣人员签订劳务派遣用工合同，切实保障劳务派遣人员合法权益。

（三）行业监管部门和属地政府要通过组织召开安全生产季度例会等形式，结合这次事故教训，举一反三，对辖内企业开展警示教育，达到“别人亡羊我补牢”的预防效果；要加大巡查力度，加强对辖内企业机械安全设施使用的监管，严禁企业擅自拆改机器安全装置；要加大劳动领域相关法律法规宣传普及力度，检查督促企业切实保障维护好职工的劳动权益；要全面排查辖内劳务派遣机构的服务协议签订情况，规范劳务派遣秩序，压实劳务派遣机构主体责任。