港口王府南宁市安兴建筑劳务分包有限公司“9·5”一般高处坠落死亡事故调查报告

港口王府南宁市安兴建筑劳务分包有限公司

“9·5”一般高处坠落死亡事故调查组

2024年 月 日

目　录

一、 事故基本情况.....1
（一）事故发生单位、相关单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关单位情况.....2
3.相关人员情况.....5
（二）事故发生单位安全管理情况.....6
1. 安兴公司安全管理机构设置情况.....6
2. 安兴公司员工安全教育培训情况.....7
3. 安兴公司事故现场管理情况.....7
（三）事故发生经过.....7
（四）事故现场情况.....9
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....10
二、事故应急处置情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
四、有关责任单位存在的主要问题.....12
（一）安兴公司.....12
（二）十二冶公司.....12
（三）华楚公司.....12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）有关责任人员.....13
（二）有关责任单位.....13
六、事故整改和防范建议.....14

2024年9月5日16时57分许，广西华昇新材料有限公司二期在建项目（即广西华昇新材料有限公司二期赤泥压滤车间钢结构安装劳务分包工程，以下简称“钢结构安装劳务分包工程”）发生一起1名施工人员在作业过程中不慎坠落，造成1人死亡的一般生产安全事故，造成直接经济损失约180万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2024年9月9日成立由区人民政府分管领导为组长，工信、住建、应急、公安、卫健、工会、人社、王府街道办等部门为成员的“9·5”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口王府南宁市安兴建筑劳务分包有限公司“9·5”一般高处坠落死亡事故是一起因企业未严格落实作业现场安全监管职责，特种作业人员无证上岗、作业过程中未正确使用安全防护用品而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位及相关人员概况

1.事故发生单位情况

南宁市安兴建筑劳务分包有限公司（以下简称“安兴公司”），成立于2011年05月06日，统一社会信用代码为

91450107574558046H,注册资本叁佰万圆整，营业场所为南宁市秀安路4号培训楼四楼，法定代表人曾攀，类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围:建筑施工劳务(凭资质证经营)工程机械设备租赁，建筑材料租赁，建筑工程信息咨询服务(凭资质证经营);国内劳务派遣(凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

安兴公司建筑业企业资质证书编号为D34512866;发证机关是南宁市住房和城乡建设局;资质类级及等级为施工劳务资质不分等级；有效期至2028年7月24日。

2024年6月30日，安兴公司与中色十二冶金建设有限公司签订《广西华昇新材料有限公司二期赤泥压滤车间钢结构安装劳务分包工程》合同，安兴公司是钢结构安装劳务分包工程的劳务分包单位。

2.相关单位情况

①广西华昇新材料有限公司(以下简称“华昇公司”),成立于2017年06月30日，统一社会信用代码为91450600MA5L65WW7U,注册资本叁拾肆亿陆仟壹佰捌拾肆万肆仟圆整,营业场所为防城港市港口区企沙大道12公里处(东湾综合楼)防城港经济技术开发区，法定代表人芦东，类型为其他有限责任公司,经营范围:铝矿产品、石灰石及产品生产及销售;氢氧化铝、冶金级氧化铝、铝水等铝冶炼产品、铝合金、铝加工产品的生产及销售;热电联产、碳素产品及其他有色金属产品的生产及销售;码头生产和经营及港口贸易;工业用水、电、汽的生产及销售;煤灰渣、赤泥及综合利用产品的生产及销售;从赤泥中

回收有色金属；煤炭脱硫副产品的生产及销售；机械设备、备件、非标设备的制造、安装及修理；勘察设计；普通货物道路运输；氢氧化铝、氧化铝、电解铝、铝合金、铝加工等冶炼工艺技术咨询及技术培训；相关技术开发、技术服务；工业和科研所需的原辅材料即备件的生产及销售；本企业生产的废旧物资销售；辅助生产厂房、设备、办公楼、商业门面等出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2024年2月20日，华昇公司与中色十二冶金建设有限公司就广西华昇新材料有限公司二期工程200万吨氧化铝项目赤泥压滤及滤饼输送建安工程（以下简称“赤泥压滤及滤饼输送建安工程”）签订《建设工程施工合同》，华昇公司是该工程的发包单位。

②中色十二冶金建设有限公司（以下简称“十二冶公司”），成立于1989年05月31日，统一社会信用代码为91140000113871670 6，注册资本五亿叁仟叁佰肆拾壹万玖仟叁佰玖拾伍圆，营业场所为太原市杏花岭区280号，法定代表人黄国保，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装修装饰、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程；工程检测试验；无损检测理化试验；自有房屋租赁；工程机械修理；设备租赁；建筑材料生产、销售，工程技术咨询服务；压力容器制造（仅限分支机构用）；以自有资金对矿业投资，矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品（危化品除外）、煤制品（危化品除外）、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施；特种设

备安装: 压力管道安装(除危险化学品); 道路普通货物运输; 园林绿化工程: 园林绿化工程施工; 建设工程: 冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)专业甲级; 特种设备: 铝制产品及设备的研发、设计、加工、销售、租赁; 雷电防护装置检测; 节能管理服务; 环境应急治理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2024年2月20日，十二冶公司与华昇公司就赤泥压滤及滤饼输送建安工程签订《建设工程施工合同》; 2024年6月30日，十二冶公司与安兴公司签订《广西华昇新材料有限公司二期赤泥压滤车间钢结构安装劳务分包工程》合同。十二冶公司是赤泥压滤及滤饼输送建安工程的承包单位、钢结构安装劳务分包工程的发包单位。

③湖南华楚项目管理有限公司(以下简称“华楚公司”)，成立于1993年03月29日，统一社会信用代码为91430000183775596X,注册资本陆佰万零贰佰元整，营业场所为长沙市雨花区木莲东路299号第4层，法定代表人甘怀营，类型为其他有限责任公司,经营范围: 工程监理; 工程项目代建; 工程项目管理; 工程造价咨询; 工程建设项目招标代理; 工程技术咨询; 项目运营管理; 工程项目全过程咨询; 建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务; 环境监理; 工程软件开发及应用咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2023年8月6日，华楚公司与华昇公司就广西华昇新材料有限公司二期工程200万吨氧化铝项目监理二标段(赤泥堆场区域)签订《建设工程监理合同》,华楚公司是该工程的监理单位。

3.相关人员情况

①梁*，男，汉族，19**年*月**日出生，户籍地为南宁市西乡塘区****号**栋*单元****号房，安兴公司的项目经理兼安全管理员。事故发生时在项目现场办公室。

②杨**，男，汉族，19**年*月*日出生，户籍地为河南省濮阳县**乡**村**号，安兴公司班组长。事故发生时在压滤车间钢结构15号站台输送廊检查工作，于事故发生后第一个赶到事故现场并拨打110报警电话和120救援电话。

③安**，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为山东省巨野县**镇*****村***村***号，安兴公司普工。截止事故发生时，同邢**、董**（死者）一起在对压滤车间钢结构屋顶面瓦（树脂采光瓦）进行打钉加固作业。

④邢**，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为河南省*县**乡*庄*号，安兴公司普工。截止事故发生时，同安**、董**（死者）一起在对压滤车间钢结构屋顶面瓦（树脂采光瓦）进行打钉加固作业。

⑤董（事故死者）**，男，19**年**月**日出生，户籍地为山东菏泽市**县**镇***村，安兴公司普工，2024年7月25日与安兴公司签订《劳动合同书》，并经三级安全教育培训后进入赤泥压滤及滤饼输送建安工程钢构安装组任普工职务。截止事故发生时，同安**、邢**一起在对压滤车间钢结构屋顶面瓦（树脂采光瓦）进行打钉加固作业。

（二）事故发生单位安全管理情况

安兴公司于2024年1月编制了《南宁市安兴建筑劳务分包有限公司安全管理制度》，并经法定代表人批准。该制度适用于钢结构安装劳务分包工程，明确了钢结构安装劳务分包工程概况、安全管理组织机构、安全管理制度等具体事项[1]。

1. 安兴公司安全管理机构设置情况（详见图1、表1）

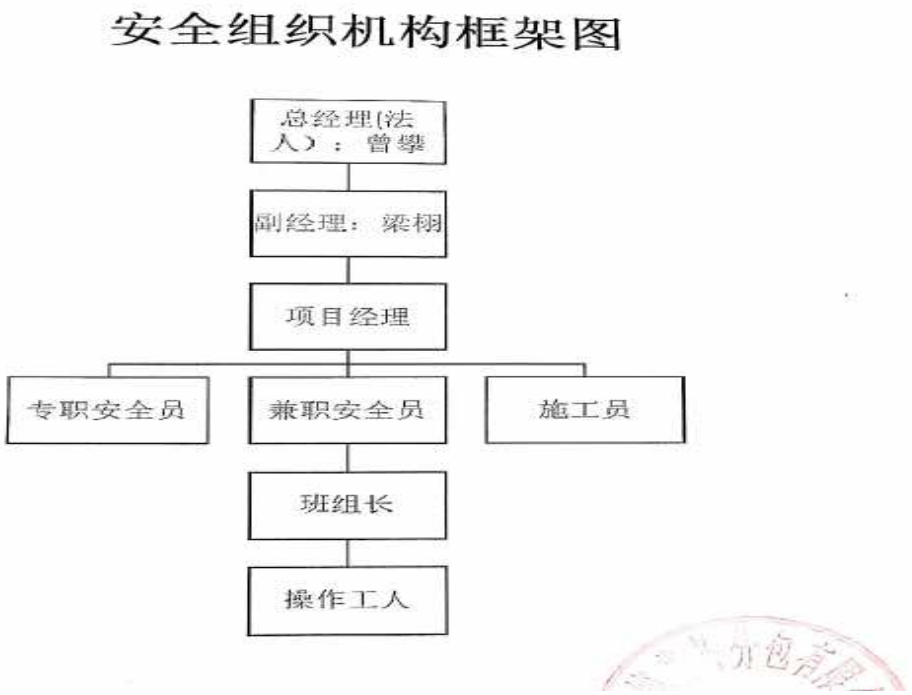


图1：安兴公司安全组织机构框架图

岗位名称	安全职责
项目经理（组长）	全面负责施工现场的安全事宜
技术负责人（副组长）	协助组长负责施工现场安全工作
安全员	负责现场安全监督检查及保卫工作

表1：安兴公司安全管理组织机构

2. 安兴公司员工安全教育培训情况

[1][?] 详见《南宁市安兴建筑劳务分包有限公司安全管理制度》

2024年7月25日，董**与安兴公司签订《劳动合同书》[2]职务为普工，工作地点是广西华昇新材料有限公司二期在建工程。董**进场后，接受了为期72小时的三级安全教育培训，培训内容包含高处作业等相关事项[3]。董**培训考核结果均合格。

3. 安兴公司事故现场管理情况

2024年9月5日14时许，董**、安**、邢**三人在班组长杨**的安排下，到压滤车间钢结构屋顶继续进行屋顶面瓦（树脂采光瓦）的打钉加固作业。作业内容涉及高处作业，作业前未认真核实董**等三人有无高处作业证，也没安排专人进行现场监护。

（三）事故发生经过

2024年9月5日上午，安兴公司杨**对董**等11人（后查实仅王**1人持有登高作业证）召开每日班前会议，会上对“高处作业做好安全防护措施”等事项进行了安全提示[4]。会后，杨**安排董**、安**、邢**三人到距地面24.6米高的压滤车间钢结构屋顶进行屋顶面瓦（树脂采光瓦）的安装作业，日常作业时间为6时30分至11时、14时至19时。

14时，董**、安**、邢**三人进行屋顶面瓦（树脂采光瓦）的安装作业，三人当时佩戴安全带为“五点双勾”安全带，压滤车间钢结构屋顶设置有5根生命线用于安全带勾挂。16时50分许，天空突然刮风并伴有雨，部分瓦片（瓦片是30片一叠放置）从屋顶被吹落到地上。当时，董**（安全带是否挂在生命线上无法印

2[?] 详见《劳动合同书》

3[?] 详见三级安全教育卡

4[?] 详见2024年9月5日的《每日班前会议记录表》

证）和安**（安全带挂在生命线上）分别站在瓦片两端，邢**（安全带挂在用于固定瓦片的铁檩条上）站在瓦片中间（详见图2）。

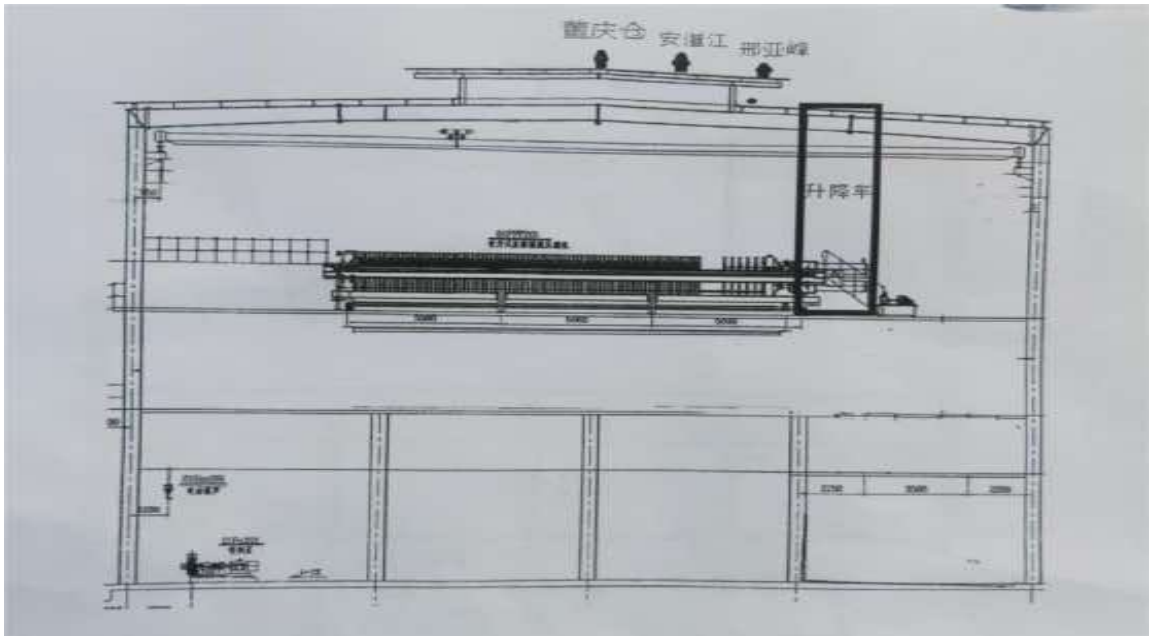


图2：三人作业期间的位置图

为防止瓦片吹落伤人，董**三人准备将瓦片捆绑起来。安**去捡被风吹到一边的2片瓦片，邢**转身去拿捆绑瓦片的绳子。在安**走出7～8米距离时，二人听到“啊”的一声，转身去看，发现董**不见了，二人判断董**被风吹掉下去了。随后，邢**边打电话向杨**报告，边乘坐升降车下二层平台察看情况。杨**接到通知后第一个赶到事故现场，看见董**趴在压滤车间钢结构二层平台上，头上戴着的安全帽已经损坏，身上系着安全带，脸部被摔变形，坠落位置处有大滩血迹。

经查询气象部门，事故发生时事故发生地点区域气象情况[5]，9月5日16时～18时王府社区附近气象观测站点降水和极大风数据为：极大风三级至七级，降水级别为小雨。大风经过王府社

[5][?] 详见防城港市气象局气象信息服务中心《气象证明》编号（2024）气证字〔防港〕第24号

区的时间在16时55分到17时12分，降雨时段从17时00分到17时17分。

（四）事故现场情况

经事故调查组确认，事故发生地点为建设中的压滤车间钢结构厂房，压滤车间钢结构高约24.6米，地面距二层平台约8.6米，董**从压滤车间钢结构屋顶坠落至二层平台，坠落高度约16米（详见图3、图4），压滤车间钢结构屋顶生命线、董**佩戴的安全带均无损坏。



图3 董坠落地点**

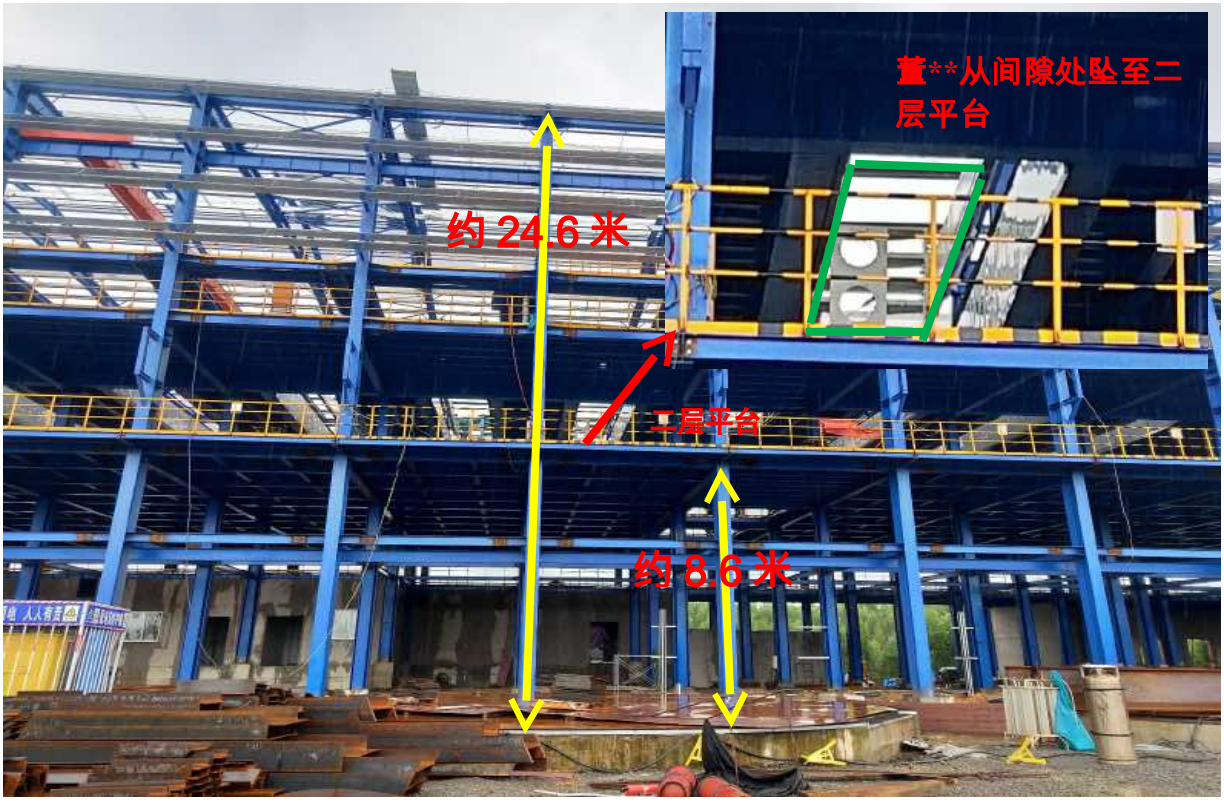


图4 压滤车间钢结构正面图及死者坠落位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约180万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月5日16时57分许，与董**共同作业的邢**、安**发现事故发生后，邢**立即电话告知杨**。紧随杨**赶到事故现场的安兴公司现场管理负责人李**于17时06分电话告知十二冶公司项目经理林**事故有关情况。17时50分许，华楚公司项目总监黄**听人说有120救护车到工地，不知发生了什么事，然后到事故发生地点才知道事故发生情况。19时06分，港口区应急管理局接到华昇公司的事故信息报告，并于20时13分向防城港市应急管理局书面报告事故相关信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，杨**第一个抵达事故现场，并于17时03分分别拨打了120急救电话和110报警电话，由于120急救电话并未第一时间接通，其在报警结束后，于17时07分再次拨打了120急救电话。救护车约17时19分抵达事故现场，经医生现场检查，并告知现场人员董**已经不存在抢救生还可能，但在现场工人的要求下，医生仍进行了长达40分钟的抢救。

（三）医疗救治和善后情况

17时19分许，120救护车抵达事故现场，经医生现场抢救40分钟后，当场宣布董**死亡。

事故发生后，死者家属与安兴公司协商并达成赔偿协议，未出现争议，家属情绪稳定，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：作业人员董**安全意识淡薄，作业过程中未正确使用安全防护用品，在高处作业中，没有按要求把安全带系挂好，导致其在作业中不慎从高处坠落致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：①安兴公司现场监管不到位，9月5日，在未做好特种作业证件核查工作前，安排无高处作业证的董**、安**、邢**等三人进行高处作业；未落实高处作业现场监护人，对董**没有按要求系挂好安全带进行高处作业的违规作业行为未能及时发现、制止和纠正，从而导致董**不慎坠落致死；②十二冶公

司作为总包单位，对劳务分包单位安兴公司未尽到统一、协调管理职责。9月5日当天，从董**、安**、邢**三人上午开始进行高处作业至事故发生，十二冶公司对安兴公司进行过现场作业监督检查，但并未能发现安兴公司安排无高处作业证人员进行高处作业的违法行为，对安兴公司未落实高处作业现场专人监护行为不及时纠正，导致事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）安兴公司

1.安兴公司对特种作业人员的资质审核管理不严。开展特种作业前，未对作业人员的资质进行认真审核，安排未取得高处作业证人员进行高处作业；

2.安兴公司作业现场安全监管不到位。对高处作业未落实专人监护，对作业人员作业过程中的违规行为未能及时发现、制止和纠正。

（二）十二冶公司

十二冶公司对劳务分包单位安兴公司的统一、协调管理职责履行不到位。对安兴公司的现场安全监督检查不细致，对特种作业审批不严、不规范，对安兴公司安排未取得特种作业证人员进行特种作业、对特种作业不落实专人监护等违法违规行为没能及时发现、制止和纠正。

（三）华楚公司

华楚公司对《建设工程监理合同》设定的义务[6]履行不到位，

6[?]《建设工程监理合同》通用条件 :2.1.2(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；专用条件 :2.1.2(3)审查承包人的质量保证体系和质保手册 ,并监督实施。检查承包人在施工现场中特殊工种持证上岗的情况。

未按《广西华昇新材料有限公司二期工程200吨氧化铝项目监理工程二标段(赤泥堆场区域)监理规划》要求[7]开展相应项目监理工作。对安兴公司9月4日、9月5日两天进行的压滤车间钢结构屋面瓦安装（高处作业）作业未开展相应检查[8]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.董**，男，安兴公司普工，在高处作业过程中未严格落实岗位安全责任，不正确使用安全带等安全防护用品，未系挂好安全带进行高处作业，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[9]，依法应当追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.梁*，男，安兴公司项目经理(兼安全员)，未严格落实岗位安全职责，对董**无高处作业证、未系挂好安全带进行高处作业违法违规行为未能及时发现、制止和纠正，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[10]规定，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

（二）有关责任单位

7[?]《广西华昇新材料有限公司二期工程200吨氧化铝项目监理工程二标段(赤泥堆场区域)监理规划》九、安全生产管理的监理工作（三）安全生产管理的监理主要工作程序2.施工现场安全生产管理的监理主要工作程序(6)施工特种作业人员核查程序:特种作业施工前,施工单位应将配备的特种作业人员列表报送项目监理机构核查,项目监理机构应核对特种作业人员上岗证书，并留存复印件备案。项目监理机构应对特种作业人员的持证上岗情况进行抽查，发现施工单位有无证上岗等情况应书面要求施工单位整改。

8[?] 湖南华楚项目管理有限公司《监理工作日志》:9月4日、5日均无压滤车间钢结构屋面瓦安装作业检查记录。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条:从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

1.安兴公司对特种作业人员的资质审核管理不严，对作业现场安全监管不到位。安排未取得高处作业证人员进行高处作业，且未落实专人监护；对高处作业人员未系挂好安全带进行高处作业的违规行为未能及时发现、制止和纠正。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[11]、第三十条[12]、第四十三条[13]规定，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

2.十二冶公司对劳务分包公司的统一、协调管理职责履行不到位。对安兴公司的现场安全监督检查不细致，对特种作业审批不严、不规范，对安兴公司安排未取得特种作业证人员进行特种作业，对特种作业不落实专人监护等违法违规行为未能及时发现、制止和纠正。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[14]规定，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

3.华楚公司对《建设工程监理合同》设定的义务履行不到位，未按《广西华昇新材料有限公司二期工程200吨氧化铝项目监理工程二标段（赤泥堆场区域）监理规划》要求开展相应项目监理

11[?] 同[10]

12[?] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

13[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

14[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

工作。建议由港口区住建部门依法进行查处。

六、事故整改和防范建议

（一）安兴公司要切实履行企业安全生产主体责任，规范特种作业人员资质的审核管理；加强作业现场的安全监管，对特种作业落实专人监护；加强生产安全事故隐患排查及整改；加强从业人员安全教育与培训，督促从业人员严格执行安全生产规章制度，杜绝违规作业行为发生。

（二）十二冶公司要进一步压实总包单位责任，加强对劳务分包企业的日常监督管理，履行好统一、协调管理职责，及时发现劳务分包企业存在的生产安全事故隐患，督促企业整改。

（三）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口王府南宁市安兴建筑劳务分包有限公司

“9·5”一般高处坠落死亡事故调查组

2024年　月　日

调查组组长：

成　　员：