附件 1

四川乐芙特建设工程有限公司
“8·23”一般触电死亡事故
调查报告

四川乐芙特建设工程有限公司

“8·23”一般触电死亡事故联合调查组

2023 年 10 月 26 日

目　录

一、事故基本情况.....3

（一）相关单位基本情况.....3

（二）项目基本情况.....5

（三）相关人员基本信息.....5

（四）事故地点情况.....6

（五）事故发生经过.....6

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故应急处置情况.....6

（二）应急处置评估结论.....7

三、事故原因分析.....7

（一）事故原因.....7

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8

四、责任认定及处理建议.....8

（一）对有关责任人员的处理建议.....9

（二）对有关责任单位的处理建议.....9

五、整改措施建议.....10

2023年8月23日14时许，在嘉陵区光彩大市场发生一起一般触电事故，致1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，嘉陵区人民政府授权区应急局成立了由区纪委监委、区应急局、区总工会、区公安分局、区人社局、区城乡建设局、区商务局、火花街道办等有关单位和人员组成事故调查组，对四川乐芙特建设工程有限公司“8·23”一般触电死亡事故展开调查，调查组同时委托有资质的技术服务机构协助调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，四川乐芙特建设工程有限公司“8·23”一般触电死亡事故是一起因工人拉空调电缆线作业（以下简称拉线作业）操作不当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1．四川乐芙特建设工程有限公司（以下简称乐芙特公司），统一社会信用代码：91510105MA6C5*****，类型：有限责任公

司（自然人投资或控股），住址：成都市青羊区金福北路 5 号 1 层，法定代表人：马某，成立日期：2017 年 11 月 03 日，许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；水利工程建设监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；五金产品批发；电力设施器材销售；会议及展览服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；广告制作；广告发布；停车场服务；物业管理；消防技术服务；土石方工程施工；防洪除涝设施管理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；工程造价咨询业务；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星通信服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网数据服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；环境保护专用设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；通信设备销售；

消防器材销售；五金产品零售；塑料制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；智能控制系统集成；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；日用木制品销售；安防设备销售；电线、电缆经营；家用电器安装服务；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；日用百货销售；太阳能发电技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；终端测试设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）项目基本情况

2023 年 **7** 月 **26** 日，发包人南充德美奥翔置业有限公司（光彩大市场物业公司）与承包人四川乐芙特建设工程有限公司就南充光彩大市场中心区 **2** 号楼升级改造工程项目达成协议，签订了施工合同，开工日期为 **2023** 年 **7** 月 **26** 日，工期为 **60** 天，签约合同价为 **280** 万元。

（三）相关人员基本信息

1．李双，男，身份证号：**5109**************0714**，蓬溪县下东乡长虹村 **4** 社人，系本次事故中杂工，在本次事故中死亡。

2．杨某某，男，身份证号：**5129**************0032**，住址：南充市嘉陵区长城北路 **60** 号 **8** 栋 **2** 单元，系乐芙特公司现场负

责人。

（四）事故地点情况

事故现场位于嘉陵区光彩大市场中心区2号楼负一楼，事发地点距配电室约20米。现场有一木梯，视线不良，死者右手有触电痕迹。

（五）事故发生经过

2023年8月23日9时许，乐芙特公司杂工班班组长陈某某排李双、周某某等5名工人将空调电缆线（4×70铜芯线）搬运到光彩大市场中心区2号楼负一楼配电室外，随后进行理线工作。当日14时许，这5名工人将电缆线拉到低压电线桥架上，准备布好线后等电工来接线。李双在附近没有其他人员的情况下独自从木梯爬到桥架上，趴在桥架上拉线，由于桥架上方空间狭窄，李双在匍匐前进时，操作支撑手抓到穿刺线夹导致绝缘套帽脱落，其手部触碰电线裸露部分（绝缘套帽脱落处），造成单相触电。工人周某某听到李双的大喊声，立马跑过去查看，发现李双头朝内、脚朝外，斜趴在桥架上方，没有动静，随后立即向班组长陈某汇报，陈某赶到现场后拨打了120并通知光彩大市场物业负责人把总电源关闭，随后组织人员将李双从桥架上救下来。120到场抢救无效，宣布李双已触电死亡。南充市嘉陵区人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》中注明死亡原因为电击伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

1．地方政府和相关部门应急响应情况

事故发生后，区应急局、区商务局、区公安分局、火花街道办等单位立即派员赶赴现场组织事故救援、现场维稳工作。嘉陵区委、区政府接到报告后，立即启动应急响应，授权区应急局组织公安、商务、建设、火花街道办等开展应急处置、事故善后、事故调查等工作。

2．事故善后处置情况

事故发生后，乐芙特公司积极善后，安抚死者家属，并配合相关部门调查，未造成社会负面影响。乐芙特公司与死者家属于2023年8月27日达成了赔偿协议，死者家属出具了谅解书，死者尸体已在南充市殡仪馆火化。

（二）应急处置评估结论

经评估，相关部门应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，信息报送准确及时，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）事故原因


事故直接原因是：李双未佩戴绝缘手套、绝缘鞋，趴在低压电线桥架上进行拉线工作。

事故直接原因分析：李双安全意识淡薄，在进行拉线工作时没有佩戴绝缘手套、绝缘鞋。自身操作不当，趴在桥架上方进行拉线工作。

事故间接原因是：乐芙特公司安全管理不到位。

事故间接原因分析：乐芙特公司在空调线缆安装前未通知光彩大市场物业进行提前断电；作业现场无安全员和电工进行监督指导；未督促工人佩戴绝缘手套、绝缘鞋；乐芙特公司未按规定[1]对从业人员进行安全教育培训，没有记录李双等工人的安全教育培训情况。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

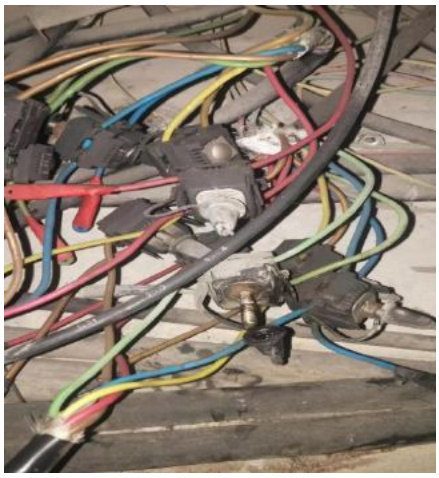

桥架内线路情况

光彩大市场负一楼低压配电线路采用架空桥架敷设，桥架离地高度 **3.7m**，到天花板高度 **0.9m**，到横梁间高度 **0.2m**，桥架自身厚度 **0.2m**。桥架内导线采用穿刺线夹对接，对接穿刺线夹导线连接的裸露部分采用绝缘套帽隔离。事故发生后，专家现场勘察发现出事点桥架内一处绝缘套帽脱落，绝缘套帽和裸露部分有触电痕迹。

四、责任认定及处理建议

[1] 《生产经营单位安全培训规定》第十三条 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

（一）对有关责任人员的处理建议

1．李双，系乐芙特公司杂工，在敷设空调线缆时，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋，趴在低压电桥架上方拉线，在本次事故中负有主要责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

2．杨某某，系乐芙特公司现场负责人，未组织本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，在本次事故中负有一般管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项[2]之规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1．乐芙特公司未按规定对从业人员进行安全教育培训，未及时督促员工正确佩戴劳动防护用品，对事故发生负有间接管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第二十八条第四款[5]、第四十五条[6]之规定，建议由区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]对乐芙特公司进行行政处罚。

2．南充德美奥翔置业有限公司，通过调查该单位建立健全

---

[2]（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[3] 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[6] 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7]（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

并落实了相关安全生产责任制、安全生产规章制度；主要负责人及安全管理人员在各自工作中履行了法定的工作职责，对于此次事故不承担过失，建议免于处罚。

五、整改措施建议

（一）乐芙特公司进一步强化对从业人员的安全教育培训，提醒工作人员遵守法律法规和安全操作规程。

（二）建设部门加强对建筑装修、建筑施工的监督检查，督促建设单位完善安全管理、安全文明施工，防范各类安全事故发生。

（三）区综合行政执法局加强对全区违章搭建、施工的管理，防范事故发生。

（四）区商务局加强对管辖行业的监督检查，及时消除各类安全隐患。

（五）火花街道办加强对属地的安全管控，对检查中发现的重大安全隐患，及时向相关行业部门报告，使辖区安全生产环境进一步好转。

四川乐芙特建设工程有限公司

“8·23”一般触电死亡事故联合调查组

（南充市嘉陵区应急管理局代章）

2023 年 10 月 26 日