某某锻造有限公司“1•25”一般物体打击事故调查报告

发布日期： 2026- 07- 16 10: 05: 46　浏览次数： 66　来源： 办公室　字体：[大 中 小]

2026年1月25日8时40分许，某某锻造有限公司发生一起一般物体打击伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约123万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市人民政府授权市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会等单位组成某某锻造有限公司“1·25”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委市监委、市人民检察院派员参加。事故调查组通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证和检验鉴定等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，某某锻造有限公司“1·25”一般物体打击事故是一起因企业安全管理不到位、作业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

某某锻造有限公司（以下简称“某某锻造公司”）的类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：1998年6月26日，法定代表人：潘某某，注册资本：叁仟陆佰捌拾万元整，经营范围：生产销售机动车配件和机械锻配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故设备概况

涉事设备为4000KN双驱电动螺旋压力机，产品型号为EPC-400A，生产厂家为青岛聚鑫锻压机械有限公司，购置时间为2013年6月，购置价格约4万元。该设备主要用于金属锻压成型。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月25日上午8时许，某某锻造公司锻压车间压力机操作工朱某某单独一人在第1条生产线上进行模具预热作业。作业过程中，朱某某未将垫铁（铁制圆柱体，高约18厘米，直径约6厘米，重约4公斤）放置在压力机下模座左侧的常规安全位置，而是将其放置在下模座右侧（该处支撑面约为垫铁下表面面积的1/2，稳定性较差）。8时40分许，朱某某完成模具预热后，仅取走加热棒，未取走垫铁，随即启动压力机开关，并授意同事蔡某某进行压制操作。随后蔡某某将料棒放入

模具型腔后踩下脚踏开关，滑块模座快速下压，垫铁因放置位置支撑面不足，在承受瞬时巨大冲击载荷时受力失衡、猛烈飞出，击中朱某某左下腹部。朱某某当即倒地，腹部受伤流血并失去意识。现场人员立即拨打120急救电话，朱某某随后被紧急送往市人民医院瑞祥院区抢救。当日11时许，朱某某因抢救无效死亡。

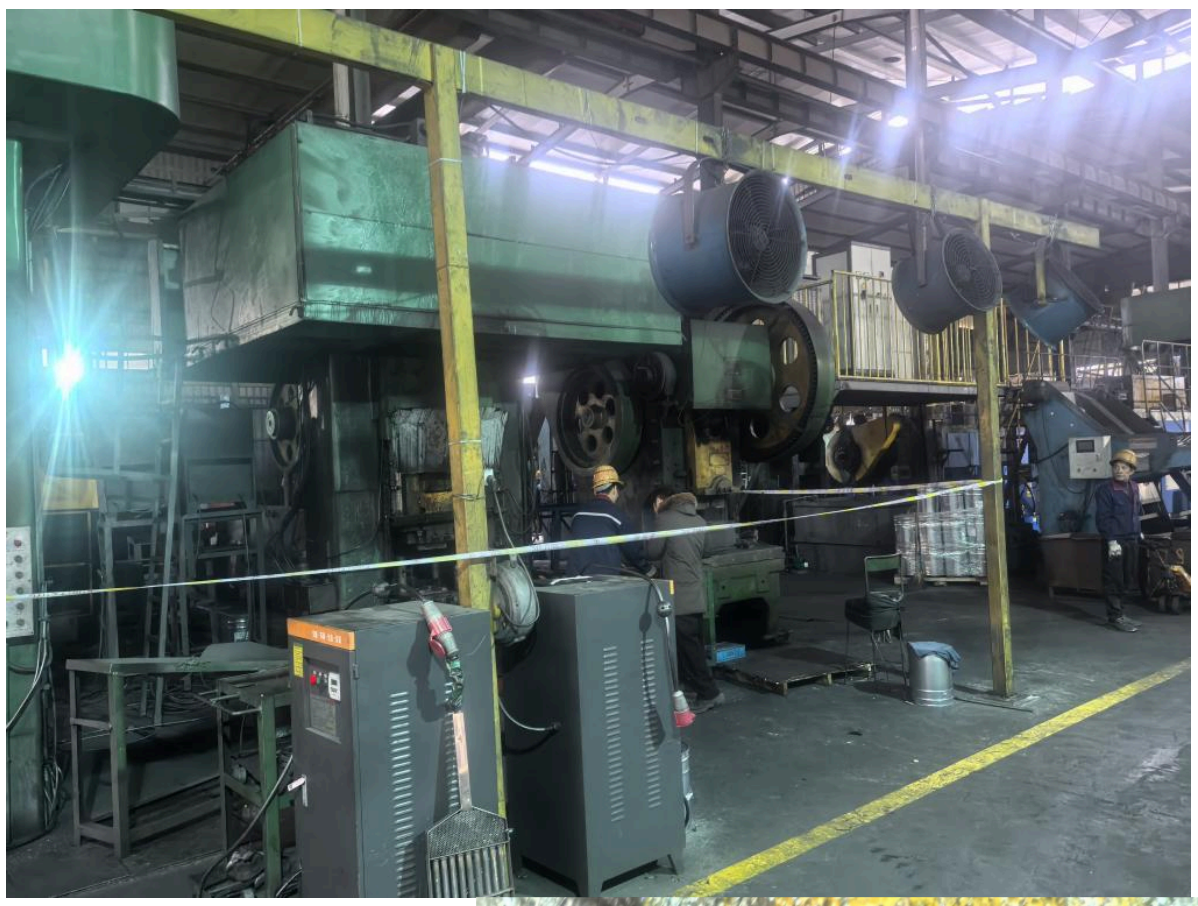

图1 4000KN双驱电动螺旋压力机外观

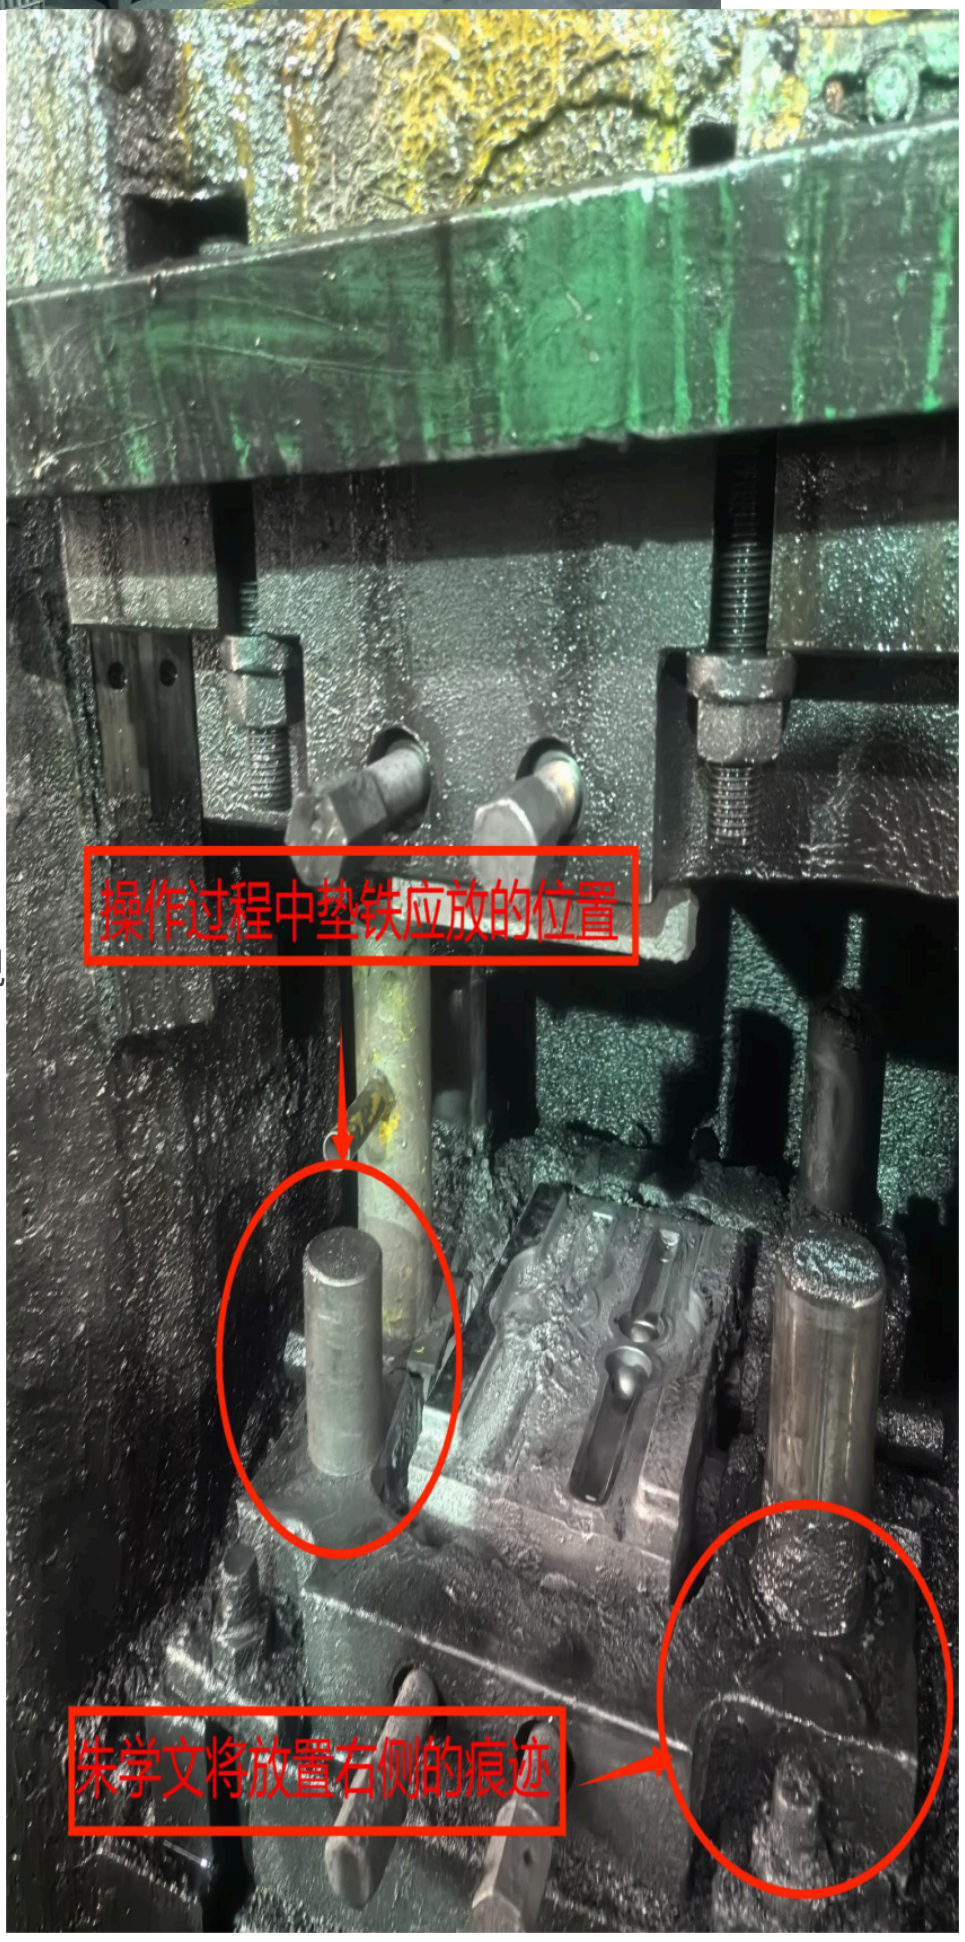

图2 作业过程中圆柱体垫铁应放在下模具左侧

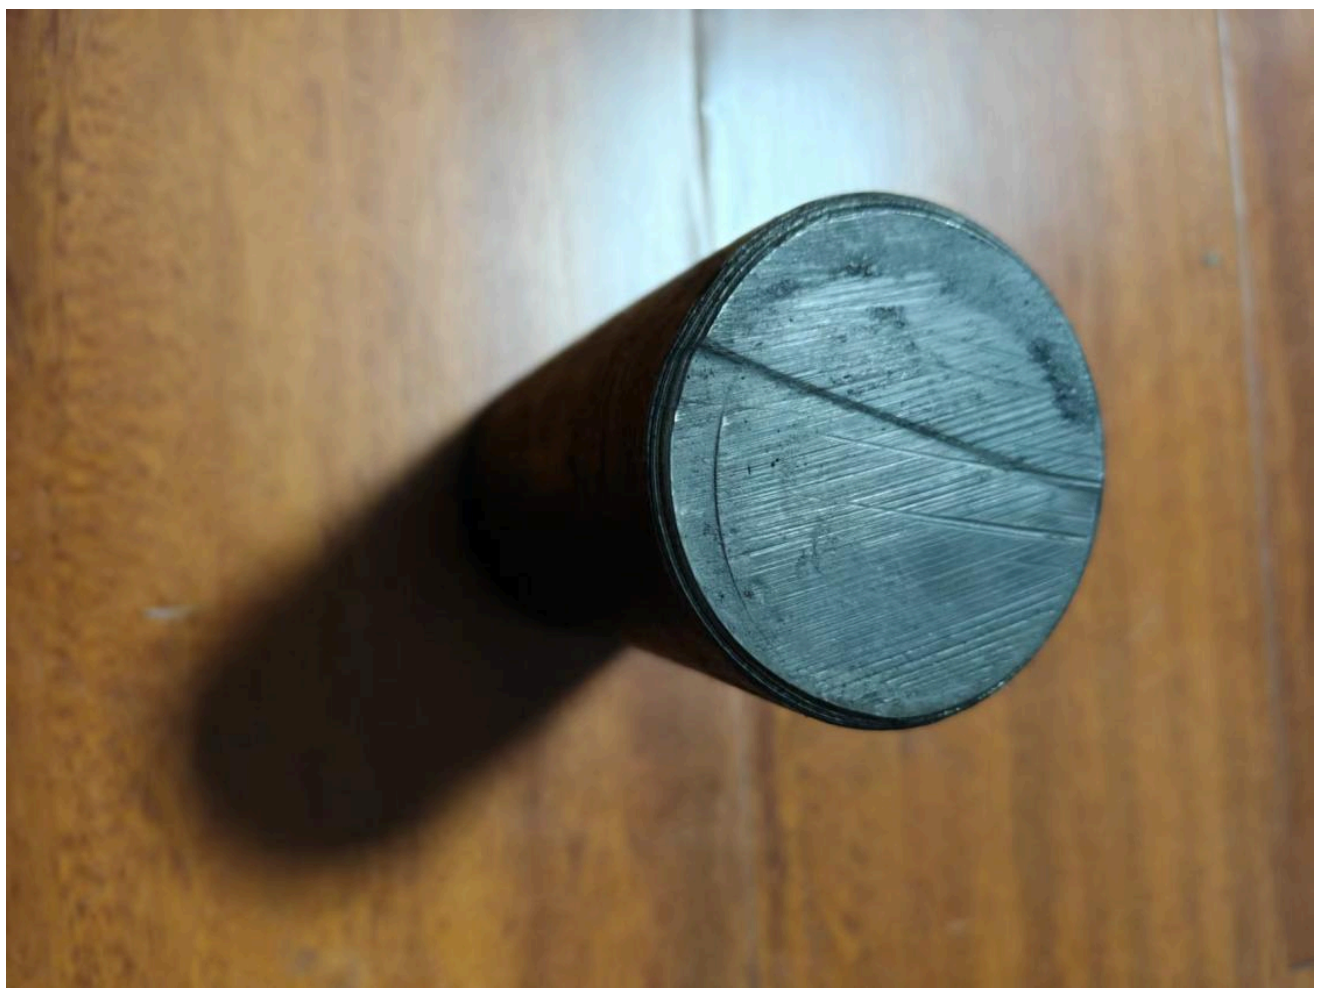

图3 圆柱体垫铁因放在右侧受到巨大的冲击载荷留下的痕迹

（二）事故现场应急处置及评估情况

事故发生后，车间主任立即拨打120急救电话。市公安局、市应急管理局等单位负责人及工作人员迅速赶赴现场进行处置，开展现场保护、勘查和证据收集工作，应急处置工作有序、有效。

镇人民政府负责协调善后工作，至2026年2月2日，死者善后赔偿工作顺利完成，家属情绪稳定，社会秩序平稳。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡。死者朱某某，男，1964年5月31日出生，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失约123万元，主要用于事故善后赔偿。

四、安全生产监管情况

2025年4月20日，镇人民政府工作人员对某某锻造公司开展安全生产检查，发现安全隐患4处，该公司对上述问题均已及时整改到位并通过复查验收。

五、事故发生的原因

（一）直接原因

朱某某安全意识淡薄，违反压力机安全操作规程，将垫铁放置于稳定性较差的下模座右侧位置，在模具预热作业结束后未将垫铁取走即启动设备开关，授意蔡某某将料棒放入模具型腔后踩下脚踏开关，滑块模座快速下压时产生巨大冲击载荷，垫铁因支撑面不足、受力失衡而猛烈飞出，击中朱某某，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

某某锻造公司未严格落实安全生产教育和培训制度，未对朱某某等锻压工进行有效的压力机安全操作规程教育和针对性培训，导致作业人员对违规操作的危险性认识不足，安全操作技能欠缺；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，日常安全检查和隐患排查流于形式，未能及时发现并制止朱某某违规放置垫铁及未将垫铁取出的行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）朱某某安全意识淡薄，违反压力机安全操作规程，将垫铁放置于稳定性较差的下模座右侧位置，在模具预热作业结束后未将垫铁取走即启动设备开关，授意蔡某某将料棒放入模具型腔后踩下脚踏开关，滑块模座快速下压时产生巨大冲击载荷，垫铁因支撑面不足、受力失衡而猛烈飞出，击中朱某某，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于朱某某已死亡，不再追究其责任。

（二）某某锻造公司未严格落实安全生产教育和培训制度，未对朱某某等锻压工进行有效的压力机安全操作规程教育和针对性培训，导致作业人员对违规操作的危险性认识不足，安全操作技能欠缺；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，日常安全检查和隐患排查流于形式，未能及时发现并制止朱某某违规放置垫铁及未将垫铁取出的行为，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局对某某锻造公司进行行政处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

七、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）某某锻造公司应深刻吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，组织全厂各车间、各岗位开展安全隐患自查自纠，杜绝类似事故再次发生。一要全面开展安全教育培训，对所有岗位特别是关键设备操作人员进行操作规程再教育、再考核，确保人人掌握、严格执行。二要严格落实隐患排查治理制度，建立日常巡查、定期检查和专项检查相结合的隐患排查机制，对发现的隐患立即整改，形成闭环管理。三要强化现场安全管理，安全管理人员必须每日对重点岗位进行巡查，重点加强对作业过程中人员操作行为的监督，及时发现并纠正违章行为。四要完善设备安全防护措施，对压力机等设备进行安全改造，如增设防护罩、联锁装置等，防止物体飞出伤人。

（二）镇人民政府要进一步加强执法检查力度，特别是加大对机械行业的执法检查，督促企业提升安全生产主体意识，切实履行主体责任，对于存在重大事故隐患和事故多发的企业要进行重点监管并责令整改，对无法整改到位的企业应责令停产整顿，彻底消除事故苗头，防止类似事故的发生。

某某锻造有限公司“1·25”一般物体打击事故调查组

2026年3月20日