某某汽车销售服务有限公司“4•1”一般高处坠落事故调查报告

发布日期： 2026- 07- 20 16: 39: 00 浏览次数： 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2026年4月1日，某某汽车销售服务有限公司在更换标识铝板测量过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，由市应急管理局牵头，会同市总工会、市公安局组成事故调查组，同时邀请市人民检察院、市纪委市监委派员参加。调查组通过现场勘查、询问有关人员、邀请专家协助调查、查阅有关资料和综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，某某汽车销售服务有限公司“4·1”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程基本情况

某某汽车销售服务有限公司（以下简称某某公司）将展厅吧台和交付区装修与门头字标铝板更换工程发包给长期合作的李某某施工队，双方于2026年1月12日签订施工合同。施工内容包括展厅吧台移位、交付区后移、展厅扩大、门头字标铝板更换等，预算合同工程款金额27万元。整改工程于1月12日开工作业，工期120天。一期因吧台铝板厂家未定做完成，事故发生时还未完工。二期于2026年3月28日左右开始进行测量工作。李某某于2026年3月29日利用红外测距仪对门头字标铝板进行测量，并和市某某汽车销售服务有限公司母公司派驻的工程师岑某某一起到展厅顶部位置测量了尺寸。4月1日，因测量的尺寸和厂家定做尺寸的数据不一致，李某某要求岑某某配合测量，事故发生时为测量完成后返回途中。

（二）事故相关人员

李某某（死者），男，59岁，户籍地：江西省上饶市余干县梅港乡董家村14号，系标识铝板更换安装业务承包人。市塘下人民医院急诊病历证明李某某死亡原因为颅内损伤致死。

（三）事故现场安全管理情况

1.李某某施工队安全管理方面存在的问题：未开展测量现场安全隐患排查治理，未及时发现并消除踩踏采光板的事故隐患。

2.市某某汽车销售服务有限公司虽已对李某某进行测量时的风险告知，明确要求在彩钢棚顶部按稳固落脚路线行走，但未在彩钢棚顶部采光板位置设置明显的安全警示标志。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2026年4月1日14时许，李某某与市某某汽车销售服务有限公司行政经理余某某、工程师岑某某在公司对接门头字标铝板更换工作，李某某邀请岑某某再次测量尺寸。两人先经由展厅二楼旁边雨棚前往开展测量工作，随后下楼经由修理车间通行，并戴上安全帽、穿上反光背心前往楼顶开展测量，具体如图1。两人沿着之前安全告知好的稳固落脚路线（屋脊处，宽约50厘米）行走到广告牌处，站在水泥地水槽上测量，测量完毕后沿着屋脊返回。14时45分，岑某某已经走到屋脊头端，李某某突然从采光板处坠落。公司行政经理余某某在办公室听到响声，同时接到岑某某电话通知李某某坠落。余某某跑下楼绕到河边从维修车间进去查看，看见李某某趴在地上没有反应。

经现场勘察及监控录像显示：发生坠落的部位为维修车间彩钢棚采光板位置，顶部树脂玻璃采光板已被踩破，死者坠落时身穿反光背心，安全帽在坠落时从头部脱落至地面，具体如图2，坠落时面部朝地面呈趴状，采光板离地高度约7米；顶部右侧空调室外机处有一个绿色卷尺，应为李某某用于测量时遗留，具体如图3。

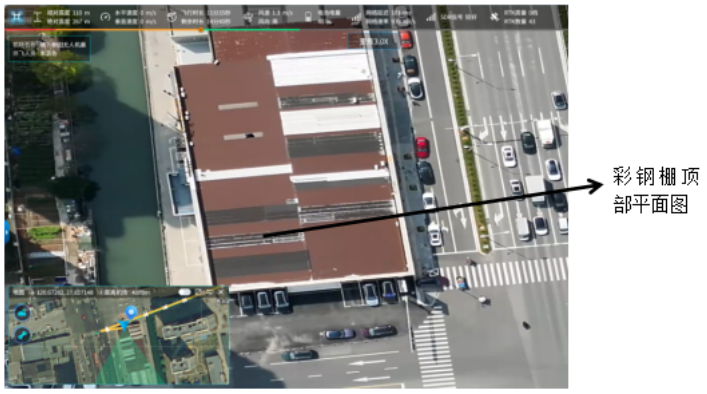


图1



图2



图3

（二）事故的应急救援情况

事故发生后，公司售后经理、行政经理闻讯赶到现场立即组织开展救援。售后经理拨打120急救电话，并同维修车间员工对李某某进行心肺复苏。120救护车到达现场后将李某某送往市塘下镇卫生院救治，但抢救无效，李某某死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，市某某汽车销售服务有限公司与死者家属达成赔偿协议，赔偿人民币105万元整，目前赔偿款项已全部支付到家属指定账户。

三、事故原因分析

（一）直接原因

李某某长期从事装修安装业务，应熟知彩钢棚顶部采光板不能踩踏，在彩钢棚顶部行走时安全意识淡薄未按稳固落脚路线行走，在取回遗留屋面的卷尺时抄近路误踏采光板坠落至地面导致死亡。

（二）间接原因

李某某施工队未开展测量现场安全隐患排查治理，未及时发现并消除踩踏采光板的事故隐患。

（三）存在的其他问题

市某某汽车销售服务有限公司虽已对李某某进行测量时的风险告知，明确要求在彩钢棚顶部按稳固落脚路线行走，但未在彩钢棚顶部采光板位置设置明显的安全警示标志。

四、事故责任认定及处理建议

（一）李某某作为施工队主要负责人在彩钢棚顶部行走时安全意识淡薄未按稳固落脚路线行走，踩踏采光板坠落至地面导致死亡，是造成该起事故的主要责任者和直接责任者。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）市某某汽车销售服务有限公司虽已尽到安全告知义务，但未在有较大危险因素的彩钢棚顶部采光板位置设置明显的安全警示标志，鉴于其违法行为情节相对轻微，对事故发生所起作用较小，与事故后果之间的因果关系较弱，过错程度较轻，建议由应急管理部门对其违法行为予以行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）压紧压实行业监管和属地管理责任。各行业监管部门要严格落实“三管三必须”责任，强化对本行业（领域）各类主体的日常监管，特别是对涉及多部门监管的业态，如汽车4S店等，各部门要各司其职、强化沟通。各乡镇（街道）要强化辖区日常巡查，对发现的问题隐患及时处置。塘下镇要督促基层站所加强对辖区内小散工程和零星作业的监督力度，督促有关单位和个人规范施工作业管理，压实安全生产责任。

（二）强化事故案例警示教育和举一反三。施工组织者应汲取事故教训，加强施工人员培训，确保施工人员具备必要的安全生产知识和技能；要安排具备资格的安全管理人员定期对承包工程进行安全检查，发现安全问题，及时消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务