娄底娄星静安街内涝综合治理工程“6·12”一般坍塌事故调查报告

发布时间：2026-09-02 09:04　浏览量：623　【字体： 大 中 小】

2026年6月12日17时许，湖南省娄底市第一工程有限公司进行娄底市静安街内涝综合治理工程项目地埋雨水管沟槽开挖作业时发生一起坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失289.32万元。

事故发生后，省政府、省应急管理厅、省住建厅领导高度重视，市委、市政府主要领导第一时间作出批示，要求迅速查明事故原因，全力做好救援救护工作，严肃追责问责，并深刻汲取事故教训，举一反三深入开展风险隐患排查、整治和管控工作，尤其是突出深基坑、高边坡的安全防护，坚决有效防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。市政府分管领导立即赶赴现场组织救援并安排后续工作。6月14日，省安委办对该起事故实行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等相关规定，市政府决定提级调查，批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、娄

星区政府等有关部门单位派员，并聘请技术专家组参加的娄底市人民政府事故调查组，对该起事故开展调查工作，同时邀请市纪委监委介入调查审查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证、技术分析、专家论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，娄底娄星静安街内涝综合治理工程“6·12”一般坍塌事故是一起因建设单位未办理施工许可，工程项目违规挂靠、未按规定配备安全管理人员并擅自开工，且施工过程中未按专项施工方案组织深沟槽开挖，监理单位未依法履行监理职责，行业监管部门履职不力，导致施工现场安全管理严重缺失、重大事故隐患长期存在引发的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位及项目基本情况

（一）事故单位基本情况

湖南省娄底市第一工程有限公司（施工单位，以下简称娄底一工程公司）是一家从事建设工程施工的民营企业，成立于2006年3月9日，位于娄底市娄星区贤童街8号，法定代表人陈某龙。该公司持有建筑工程、市政工程施工、装饰装修等施工总包、分包等有效资质以及建筑施工安全生产许可证。

该公司现有员工148人，其中总经理陈某龙主持公司全面工作，生产副总经理邓某华负责公司工程质量和安全工作。公司内部设置有安全部、工程部、质量部、技术部、办公室、预算部、经营部、人事部、财务部等9个部门。

（二）相关单位和部门情况

1. 娄底市市政维护管理处（建设单位，以下简称市政维护管理处）

该单位系市住建局主管的副处级事业单位（加挂娄底市市政建设总公司），位于娄底市新星中路市政大楼，法定代表人彭某峰。主要负责市政工程建设及维护工作。该单位内设办公室、质量安全科、工程技术科、经营管理科、计划财务科等科室及排水、桥隧等工作专班。其中质量安全科负责对市政工程施工现场的安全、质量、工期和文明施工进行指导和监督，工程技术科负责市政工程项目的立项报批、工程结算审核、组织施工现场的工程计量、参与设计评审、项目招标和验收等工作。

该单位现有领导班子成员共6人，其中党委书记、主任彭某峰主持党委、行政全面工作；党委委员、副主任周某辉分管质量安全科、工程技术科。质量安全科现有工作人员4人，其中刘某立担任科长；工程技术科现有工作人员6人，其中冯某伟担任科长。

2. 娄底建设项目管理有限公司（监理单位）

该公司是一家从事建设工程监理和代建服务的国有独资公司，成立于1997年5月22日，位于娄底市娄星区建设路市住建局1楼，法定代表人胡某。该公司持有工程监理有效资质。该公司内设监察室、办公室、经营部、综合部、工程管理部等5个职能部门。总经理胡某主持公司全面管理工作；技术负责人曹某军，分管工程管理部，负责项目管理、项目人员派遣、项目质量安全管理等工作。

2026年1月26日，该公司编制了《娄底市涟钢二级饮用水水源桥面径流收集处理工程等8个海绵城市建设省级示范项目监理规划》，设置了监理项目部，其中明确静安街内涝综合治理工程项目由李某永担任总监，肖某庆担任监理工程师负责现场监理。

3.⁞/span>娄底市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站）

该站系市住建局管理的副处级公益一类事业单位，主要负责全市建设工程（消防、人防工程）、市政工程质量安全监督管理和对责任区域范围内非法违法建设项目巡查监督等工作。该站下设办公室、安全监督部、质量监督部、消防监督部、检验检测监督部、特种设备监督部、信息技术部、巡查监督部等10个部门，其中巡查监督部负责对娄底市长青街以南等城区规划范围内房屋建筑和市政工程施工、消防设计审查、消防验收或备案抽查等环节的网格化巡查工作。

该站现有班子成员7人，其中站总支书记、站长邹某谦主持全面工作，总支委员、副站长刘某志分管消防监督部、检验检测监督部、巡查监督部。巡查监督部现有工作人员4人，其中李某担任部长。根据该站巡查监督工作管理办法，事发项目所在区域巡查划分及责任分工为：负责人李某（2026年3月病休），直接责任人李某辉，协助责任人陈某江。

（三）建设项目基本情况

1. 项目概况

为深入贯彻落实海绵城市建设相关政策要求，2025年7月23日，市政府决定部署实施海绵城市建设项目，资金来源全部为省级海绵城市建设示范试点资金。该建设项目包括涟钢二级饮用水水源桥面径流收集处理工程等8个子项目，娄底市静安街内涝综合治理工程项目属于其中之一。2025年11月，经市住建局、市政府先后批准同意，由市政维护管理处作为建设单位启动海绵城市建设项目。2025年12月16日，市发改委批复了由市政维护管理处委托中科华创国际工程设计顾问集团有限公司编制的《娄底市静安街内涝综合治理工程可行性研究报告》（项目代码2511-某某某某某某-某某-某某-313674）。该项目位于娄底市静安街与新星路交叉口，主要建设内容为：新建DN1000排水管道440米，DN300排水管道100米，配套设置排水检查井11座，建设透水砖铺装13900平方米，现状管道缺陷修复12处。项目估算总投资为488万元（其中工程费用399万元，工程建设其他费用66万元，预备费23万元）。

2. 项目采购及合同签订情况

2025年年底，左某君在政府采购平台发现该建设项目，主动联系娄底一工程公司法定代表人陈某龙，想以该公司名义参与该项目竞标，陈某龙答应左某君的要求并提供了公司相关资料给左某君。

2026年1月9日，市政维护管理处通过代理公司采用竞争性磋商方式，确定娄底建设项目管理有限公司为上述8个项目的监理单位并下发《成交通知书》（委托代理编号HXCG-HN-25某某某31）。截至事发前，市政维护管理处未与娄底建设项目管理有限公司签订《委托监理合同》。

2026年1月16日，市政维护管理处通过代理公司在市公共资源交易中心见证下，采用竞争性磋商方式，确定娄底一工程公司为静安街内涝综合治理工程施工总承包单位，并下发《成交通知书》（政府采购编号娄财采计【2025】某某某8，委托代理编号HXCG-HN-25某某某65）。

2026年2月10日，市政维护管理处与娄底一工程公司签订《政府采购合同协议书》，同时附带签订的《政府采购合同专用条款》中明确了承包人（娄底一工程公司）的义务和责任。

3. 项目报批报建情况

根据《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈湖南省房屋建筑和市政工程施工许可管理实施细则〉的通知》（湘建质〔2025〕131号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关规定，事发项目应当进行施工图审查，向市住建局申请办理施工许可及质量安全监督手续。

截至事发前，该项目未取得施工许可证，也未纳入市质安站质量安全监管范围。虽然《施工图设计》在娄底市施工图审查服务有限公司盖了“技术咨询专用章”，但并未取得《审查合格证书》。

4. 项目施工设计基本情况

根据2025年12月娄底市规划设计研究院出具的《施工图设计》，新星南路雨水管埋设于西侧机动车道下，距离车行道中心线11m，管道规格为直径1m的Ⅱ级钢筋混凝土承接管，管道走向：新星南路与静安街交叉口往南排入市林业局附近盖板涵内，全长297m。施工路段为WY9号至WY3号盖板涵检查井地段，管道铺设坡度为3%，在WY5号盖板涵检查井处设计布置跌水井，WY5号至WY9号段挖深4.9-7.5m，WY5号至WY3号段挖深2.2-2.8m。

5. 项目施工方案及施工作业流程

根据娄底一工程公司2026年3月15日编制、3月20日进行“危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程）专家论证”的《娄底市静安街内涝综合治理工程沟槽开挖专项施工方

案》，该项目从距离新星南路与静安街交岔口往南的315m处的WY9号盖板涵检查井处开挖，由南往北依次开挖至WY3号井，全长297m，埋深3m。采用分段分层开挖沟槽，按井号分段，每段长10至20m不等。

项目总体施工流程：测量放线→地下管线精准探测与标识→封闭围挡搭设→交通导行布设→SP-IV拉森钢板桩施打→钢围檩安装焊接→钢管内支撑安装→分层分段土方开挖→大工清底找平→地基验槽→管道基础浇筑→管道吊装就位→管道接口处理→管道闭水试验→沟槽分层回填夯实→内支撑拆除→钢板桩拔 除→桩孔回填→场地清理→交通恢复。

6. 项目施工进度情况

2026年1月26日至2月6日期间，建设、设计、监理和施工等参建单位确定管路走向并进行坐标核定，同时由娄底一工程公司向娄底市城市道路占道管理办公室申请占道开挖。4月15日，交警部门到现场确定道路封堵及管制区域。4月16日，施工单位在施工场地安装围栏。

从4月17日起，施工方组织人员和设备开挖路面结构层，正式进入施工阶段；中途因下雨导致间歇性停工，截至6月12日事发前，该项已完成WY9号至WY6号井段的安装和回填，正在进行WY5号至WY4号井段开挖。（如图1）

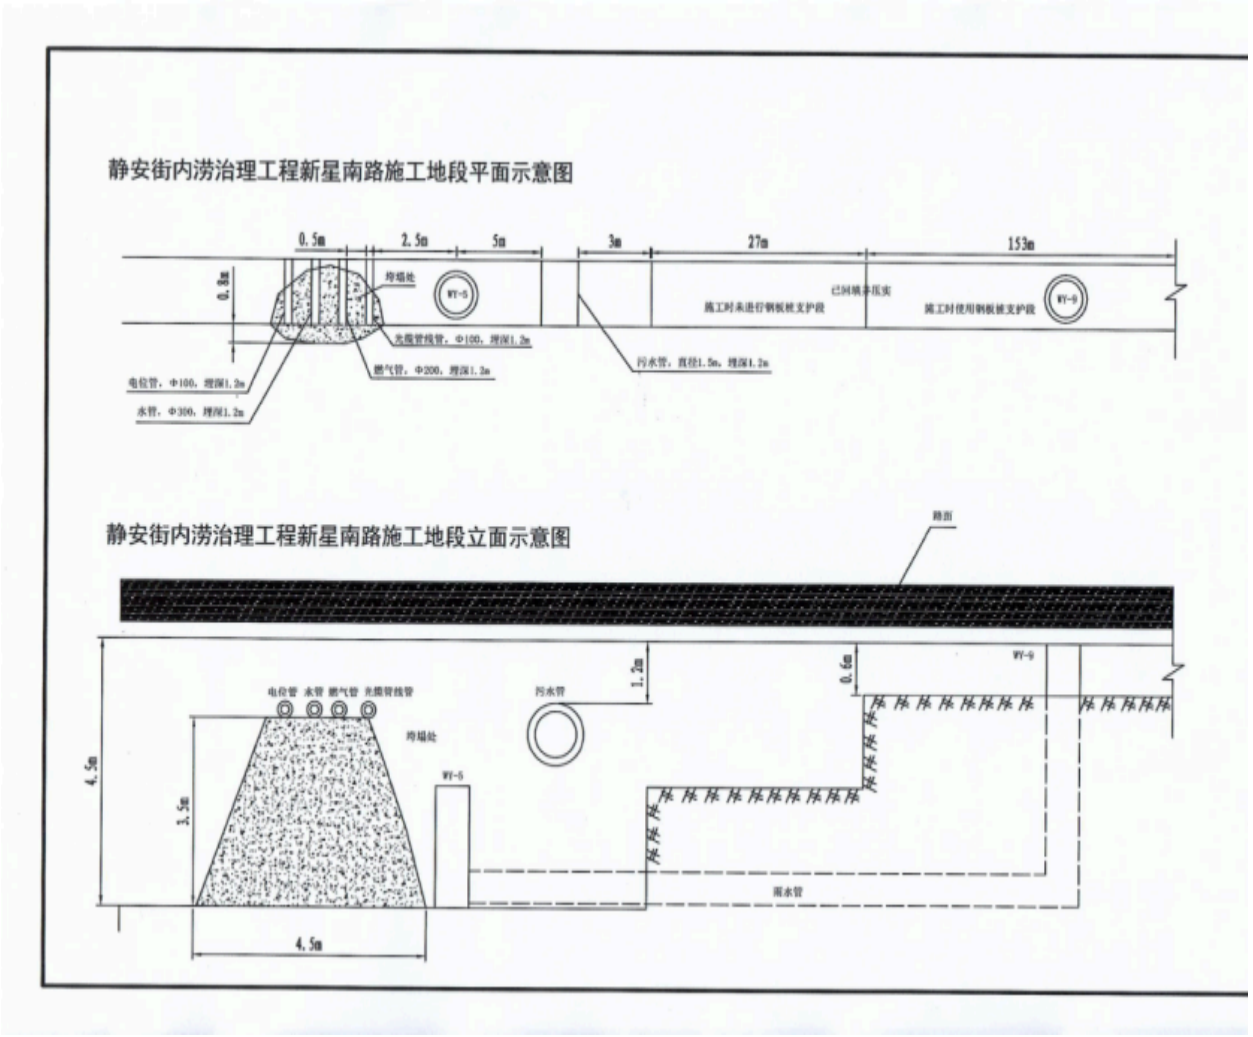


图1 静安街内涝综合治理工程新星南路施工地段平面、立面示意图

7. 施工管理组织及实际人员安排

2026年1月15日，娄底一工程公司成立静安街内涝综合治理工程项目部并下发《委派书》，委派赵某庆为项目部负责人，左某君为现场负责人，刘某祥为技术负责人，贺某方为施工员，羊某平为安全员。

自4月17日开始正式施工，娄底建设项目管理有限公司共派出2人参与施工现场监理，其中总监李某永不定期到施工现场巡查，专监兼现场监理员肖某庆每天到施工现场巡查两次（上午和下午各一次）。

事发项目施工期间，共有7人在现场进行管理和施工作业。其中左某君负责该项目施工作业期间的全权管理，并组织人员进行施工作业；毛某庭（无建安资质资格证书）协助左某君

进行施工技术管理；袁某平（无建安资质资格证书）协助左某君完成项目资料并对接娄底一工程公司处理工程款等方面的日常事务；1名工程机械（挖掘机和压路机）司机负责挖沟及埋管后回填压实；曾某裕、曾某朝（曾某裕邻居）、龚某求（曾某裕岳父）3人负责沟槽底部清表。除左某君外，娄底一工程公司下发的《委派书》中明确的其他4名人员均未接到通知和安排到施工作业现场履行相应职责。

8. 事发地点基本情况

根据事发后现场实际勘察情况，事故发生点位于WY5号至WY4号井段之间，已开挖沟槽长度18m，上槽口宽1.5m，底槽宽1.8m，深约4.5m，沟槽上方埋深1.2m处有原纵向埋设的水管、燃气管、光纤线缆管、动力电缆管等管线。（如图2）



图2 坍塌点现场测量情况

坍塌点位于管线正下方，沟槽西侧侧壁，现场测量塌陷区长4.5m、高3.5m、深0.8m，测算垮塌土方量大约为12m3。（如图3）

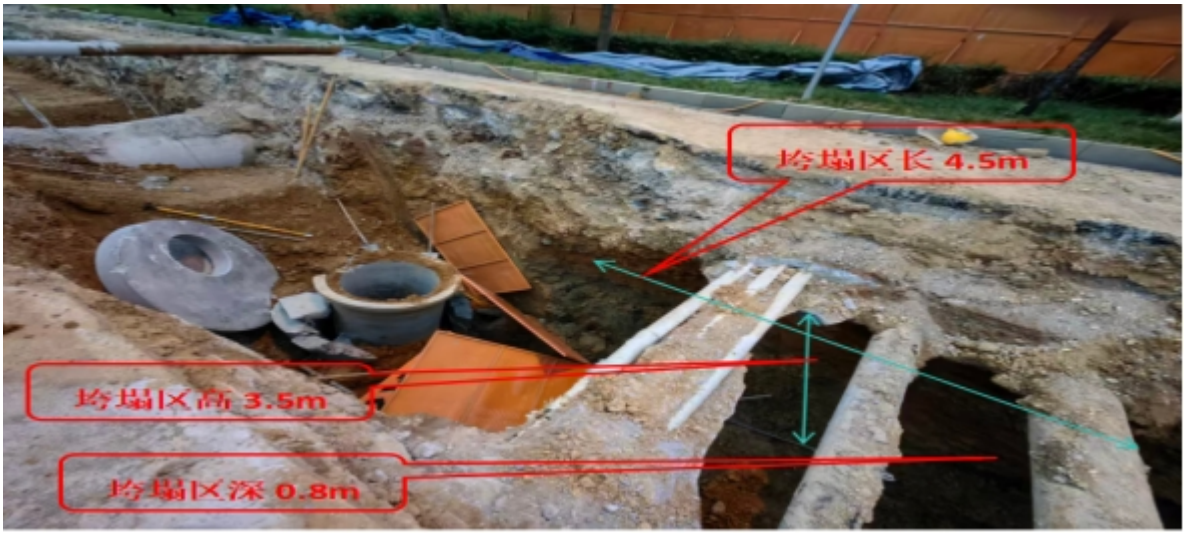


图3 坍塌点现场测量情况

二、事发经过及应急处置

（一）事发经过

2026年6月12日7时30分许，毛某庭、曾某朝、龚某求、曾某裕、周某军等施工人员到达娄底市静安街内涝综合治理工程项目工地，由挖掘机司机周某军负责开挖WY5号至WY4号井之间的沟槽，毛某庭、曾某朝、龚某求、曾某裕4人负责安装WY5号井两端的管道；

9时许，娄底建设项目管理有限公司李某永和肖某庆到达现场进行巡查，李某永在9点40分左右离开；

11时许，WY5号至WY4号井之间沟槽已开挖至3m深，毛某庭、曾某朝、龚某求、曾某裕以及肖某庆等人完成了WY5号井两端的管道安装后下班吃午餐；

14时许，毛某庭、曾某朝、龚某求、曾某裕、周某军等5人继续进行WY5号至WY4号井之间的沟槽开挖和路沿石安装；

14时50分许，肖某庆在施工现场巡查过程中发现事发地点沟槽中间存在多根管线，存在严重安全隐患，立即找到毛某庭要求暂停施工并按专项方案实施到位并报监理部验收后才可进行下一步作业；

15时许，毛某庭、曾某朝、龚某求、曾某裕完成路沿石安装后，毛某庭对工地周围的围栏进行加固；

15时30分许，施工现场负责人左某君来到工地，看到WY5号至WY4号井之间沟槽中露出原埋设的燃气、水管、电力线路等横穿沟槽管线，因不便于使用挖掘机清挖管线下方泥土，安排曾某裕、曾某朝、龚某求三人下到沟槽中对管线下方泥土进行人工清挖。

15时45分许，肖某庆在该项目工作微信群发消息告知事发地点作业现场有燃气管、水管、污水管等横穿管道，提醒施工单位按规范要求注意安全施工，袁某平在微信群中回复“收到”；

16时30分许，毛某庭加固完围栏后回到WY5号至WY4号井之间的沟槽开挖位置时，看到曾某裕、曾某朝、龚某求三人正在沟槽下面做清挖平整施工，沟槽已清挖至约4.5m深，没有用挡板进行护壁，毛某庭即下到沟槽中协助清挖。

期间，肖某庆因感冒离开现场去诊所输液；

16时40分许，挖掘机司机周某军开始进行WY5号井的函筒吊装及安装作业（距离坍塌地点5m左右），毛某庭离开沟槽清挖区域配合挖掘机安装函筒。

17时许，横穿管线沟槽下方西侧的土壁发生垮塌，将在沟槽内施工的曾某朝、龚某求两人掩埋。曾某裕因位置相对较远，仅被塌方土体压住小腿部分，随后立即爬行脱困并呼救。

至此，事故已发生。

（二）应急处置情况

站在沟槽上方的左某君听到坍塌响声和曾某裕的呼救声后立即赶到事发点上方查看情况，并指挥挖掘机将垮塌位置旁边的函筒移开，然后下到沟槽用手挖掘泥土，同时呼喊附近的施工人员赶来救援；在WY5号井位置的毛某庭听到左某君的喊声后回头看到沟槽西侧塌方，立即带着锄头、铁锹等工具下到沟槽参与救援。

17时8分许，毛某庭拨打“120”急救电话求援；娄底市中心医院接警后，立即调度两组共10名急救人员、2台救护车赶赴现场，同时联动公安部门；

期间，因担心沟槽再次塌方，周某军操作挖掘机挖斗护住塌方的位置。其他临近人员分别拨打了“110”，毛某庭打完电话后继续下到沟槽底部救援。

17时15分许，曾某朝被在场人员救出后通过挖掘机挖斗将其转移到沟槽上方路面；

17时25分许，娄星区消防救援大队接到市消防救援支队指挥中心调派救援信息，立即出动2个消防站4台消防车27名指战员前往处置；

17时26分许，急救医护人员到达现场后立即对曾某朝进行抢救，并送往娄底市中心医院；

17时40分许，娄星区消防救援大队救援人员到达事发现场实施营救；娄星公安分局大科派出所民警赶到现场并对现场进行管控；

18时许，市应安委办、市应急局、市消防救援局主要负责人赶到现场指挥救援，并会同市消防救援支队、市住建局、娄星公安分局大科派出所、大科街道办事处等相关单位负责人会商救援方案。

18时15分许，市委秘书长、娄星区区委书记、市住建局主要负责人陆续到达现场。

18时30分许，龚某求被救出并立即送往娄底市中心医院抢救。

19时许，娄星公安分局刑侦法医对事故现场完成了勘验取证；随后市应急局、市住建局组织技术专家对事故现场情况进行了测量和证据固定。

当晚20时许，考虑到当前正处于主汛期，为确保后续安全，市住建局组织施工单位对沟槽进行了回填。

至此，现场救援和应急处置结束。

经评估认定，事故发生后，在场人员立即开展了自救互救，并及时拨打“120”急救电话和“119”报警电话，公安、消防及医疗等救援力量迅速到达现场开展救援和管控；救援结束并完成现场勘验取证后，立即采取措施消除现场安全隐患，基本符合应急处置规定。

（三）事故信息报告情况

17时45分，现场负责人左某君向娄底一工程公司财务副总陈某辉电话报告了事故情况；陈某辉立即向公司法定代表人陈某龙电话报告；

17时59分，陈某龙向市住建局负责人电话报告事故情况，电话中获悉市住建局已得知事故信息；

17时51分，市应急局接到市消防救援支队共享的事故信息；

17时52分，市应急局向市委办、市政府办快报事故信息；

18时01分，省应急厅向市应急局调度事故相关情况；

18时19分，市应急局向省应急厅初报事故有关情况；

20时54分，娄星区应急局向市应急局续报事故有关情况；

21时19分，市应急局向省应急厅续报事故有关情况。

经评估认定，娄底一工程公司及相关部门信息上报时间符合《生产安全事故报告和调查处理条例》规定要求。

三、人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

事发当晚19时14分和19时21分，曾某朝和龚某求两人经医院全力抢救无效，先后宣布临床死亡。两名死者详细信息（略）。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等相关标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为289.32万元。

6月13日，经娄星区大科街道办事处和万宝镇人民调解委员会分别调解，娄底一工程公司与两名死者亲属达成协议并签订了《人民调解协议书》，截止6月15日已将全部赔偿金支付到位。

本次事故事发现场管控到位、善后处置及时、死者亲属情绪稳定，未造成不良社会影响，无负面舆情。

四、事故原因

（一）直接原因

施工单位未严格按专项施工方案施工，局部沟槽施工开挖深度已达4.5m的前提下，未做到开挖与支护同步，未采用钢板桩跟进支护，直接安排人员进入沟槽底部进行人工清表作业，导致沟槽侧壁土体失稳坍塌掩埋底部作业人员。

（二）间接原因

1. 建设单位主体责任严重缺位，源头管理全面失控。

2. 施工单位主体责任不落实，施工现场安全管理严重缺失。

3. 监理单位履职不到位，现场安全管控失效。

4. 行业主管部门监管失职，对下属单位失察失管。

五、有关单位和部门存在的主要问题

（一）娄底一工程公司

经调查，该公司制定了建设施工方面安全文明生产管理相关制度汇编，明确了公司和项目部工作职责。该公司中标事发项目后，在与市政维护管理处签订合同以及向市政维护管理处报送的委派书中均明确了赵某庆为项目经理，同时委派了技术员、施工员、安全员。

经调查，该公司法定代表人陈某龙对事发项目实际开工情况知情，但并未通知赵某庆等符合法定要求的关键岗位人员到岗履行项目施工管理职责，默许左某君一人对该项目进行全

权管理，并在未取得开工令的前提下进行施工作业。事发项目施工期间，左某君仅聘请了两名无证人员从事施工管理工作，其余临时聘用的现场作业人员未经安全生产教育培训即安排上岗，从事危大工程底部清表作业。

经调查，事发前两日，左某君经已得知WY5号至WY4号井地段有横穿地埋管道，经与现场监理、市政维护管理处工程科商量后，决定在原设计深度2.8米的基础上继续挖深至4米以上。事发当日通过挖掘机已挖至计划深度时，未采取安全支护措施，允许作业人员下底清表。

经调查认定，该公司安全生产主体责任严重缺位，制度机制形同虚设，对现场管理完全失控，允许他人挂靠资质承揽工程，在未取得监理单位开工令的情况下违规进行施工；未按规定派出项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位管理人员；现场作业人员未经安全生产教育培训即上岗作业；事发地点深沟槽开挖等危大工程施工过程中未采取安全支护措施。

（二）市政维护管理处

经调查，事发项目自2025年12月16日立项，至2026年6月12日事发前，已有近半年之久，但该单位工程技术科在此时间段内仍未办理好施工许可证、施工图审查、申请质量安全监督等前期审批手续。项目前期基础工作不扎实、不全面，后期又因为时间紧迫，不得不同意施工单位进场施工，导致事发项目无法依规依程序纳入正常监管范围；项目施工期间，该单位工程技术科、质量安全科曾多次到现场开展安全检查，但从未发现施工项目部关键岗位管理人员长期缺位；工程技术科以及质量安全科内部管理混乱，分工不明职责不清，具体负责该项目的工作人员一问三不知；尤其是2026年5月全省部署安全隐患大排查大整治行动后，开展安全检查仍然浮于表面，工作不严不实。

经调查认定，该单位未认真履行建设单位主体责任，项目源头管理全面失控；未督促娄底建设项目管理有限公司切实履行对事发项目的监理职责，开展安全隐患大排查大整治行动浮于表面，对施工单位项目部存在的违法违规行为失察。

（三）娄底建设项目管理有限公司

经调查，该公司取得《成交通知书》后，虽未与市政维护管理处签订监理合同，但其已正式设置了项目监理部，明确了监理人员，且在事发项目开工之日起已实际安排一名总监、一名专监兼现场监理员履行施工现场监理职责；该公司项目监理部未对事发项目签发开工令，对施工项目部关键岗位管理人员长期缺位不闻不问，默许不具备条件的人员对项目进行管理和施工；针对施工项目部管理、施工现场等方面存在的安全风险情况，未向建设单位以及行业主管部门报告；事发当天下午，唯一在场的现场监理员已发现沟槽深度超过3米（已达危大工程标准）且未采取安全支护措施，存在安全风险，但其仅口头要求停工并在项目工作微信群内发出“施工注意安全”后，因私事离开施工现场。

经调查认定，该公司未及时督促施工项目部关键岗位管理人员到岗履职，未按规定对危大工程实施旁站监理，对现场违规施工行为和安全隐患未及时制止、未督促整改、未按监理报告制度向主管部门报告。

（四）市质安站

经调查，该站负有对事发项目所在区域内的非法违法建设项目进行巡查发现职责。根据省、市有关文件要求，该站编制了《巡查监督工作管理办法》，一是巡查实行网格片区责任负责制，责任到人；二是做到责任片区内建设项目巡查100%全覆盖；三是责任人每月至少巡查2次，重点排查新增非法违法建设项目（场所）。

经调查，负责对事发项目所在区域巡查的该站巡查监督部李某辉和陈某江每月巡查次数均达到要求，今年以来发现违法建设（含施工许可及消防审验）线索共60余条。今年4月以来，该巡查小组巡查过程中也多次经过事发项目路段并看到了事发项目已装好的围栏，但该小组误认为事发项目是简单的市政维护排水处理，未查看项目公示信息，也未进入施工现场进行核实。

经调查认定，该站履行对非法违法建设项目巡查工作开展不力，存在明显漏洞和盲区，未能及时发现并制止事发项目长期违法违规施工行为。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

对2名企业责任人员追究司法责任，同时由行业主管部门依法吊销其有关资格证件，并给予党纪处分；对2家责任单位和3名企业责任人员分别给予行政处罚（经济罚和资格罚）；对4名企业相关人员移送行业主管部门另案处理；对相关5名公职人员给予党纪政务处分；对相关4家单位部门和4名公职人员给予组织处理。

七、事故主要教训

（一）必须坚决树牢安全生产红线意识，决不能以任何理由突破法律法规底线

工程建设基本程序是保障工程质量安全的制度基石，任何环节的缺失都可能为事故埋下隐患。近年来，多起事故教训深刻表明，几乎所有重特大事故的背后，都存在“未批先建”“先上车后补票”等违法违规行为，充分暴露出相关责任单位和人员安全生产红线意识淡薄，将法律法规视为“橡皮筋”，把程序规定当作“走过场”。建设单位作为工程建设的牵头方，必须依法履行开工前的各项法定程序，绝不能以工期紧、任务重为由突破法律法规底线。

（二）必须全面落实参建各方安全生产主体责任，决不能以任何形式转嫁法定职责

本次事故暴露了参建各方安全生产主体责任严重缺失。安全生产责任制不是写在纸上的“空头支票”，而是要落实到每一个岗位、每一个环节、每一个工序。施工单位必须依法履行安全生产主体责任，配备足够的管理人员和技术力量；监理单位必须切实履行法定监理职责，对危大工程实施全过程旁站监理。任何以挂靠、转包、违法分包等形式逃避法定职责的行为，都必须坚决予以查处。

（三）必须切实加强施工现场风险管控，决不能对重大事故隐患视而不见

本次事故再次警示我们，风险防范失守、监测预警失灵是导致事故发生的致命因素。危大工程是建筑施工安全管控的重中之重，必须严格执行专项施工方案的编制、论证、审批和实施程序，严格落实开挖与支护同步等安全技术措施。对于排查发现的重大事故隐患，必须采取“零容忍”态度，立即整改、闭环管理。同类事故反复发生，背后是对安全的漠视。

（四）必须严格落实行业安全监管责任，决不能对违法违规行为失管失察

“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”是安全生产工作的基本要求。行业监管部门要切实履行安全生产监管职责，加大对违法违规建设行为的巡查检查力度，做到关口前移、源头防控。对于未批先建、无证施工等非法违法行为，必须及时发现、坚决制止、依法查处。

八、整改和防范措施建议

本次事故暴露出我市市政工程建设领域在项目审批、施工管理、工程监理、安全监管等方面存在的突出问题。为深刻汲取事故教训，坚决防范类似事故再次发生，特提出以下整改和防范措施建议：

（一）提高政治站位，坚决扛起安全生产重大政治责任

当前，全省安全生产形势异常严峻复杂。全市住建系统要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实“三管三必须”要求，结合市委2026年“安全生产行动年”部署，将安全生产纳入理论学习中心组学习和领导干部教育培训的重要内容。领导班子要定期召开安全生产专题会议，研究部署本行业本领域安全生产工作，对上级部署的安全生产大排查大整治等重大行动，要制定具体实施方案，明确责任分工和时限要求，逐一对照落实，并以本次事故为镜鉴，召开专题民主生活会深入反思，确保党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府工作要求不折不扣落到实处。

（二）全面落实参建各方安全生产主体责任

建设单位必须严格依法办理施工许可证、施工图审查和质量安全监督手续，未取得法定开工条件一律不得开工，不得以任何理由规避法定程序、擅自开工建设。施工单位必须坚决杜绝挂靠、转包等违法行为，按规定足额配备项目关键岗位管理人员并确保在岗履职；对深沟槽等危大工程，必须严格执行专项施工方案，严格落实开挖与支护同步，未落实安全防护措施一律不得施工，对检查发现的重大事故隐患必须立即停工整改，实行闭环管理。监理单位必须对危大工程实施全过程旁站监理，发现违规施工和安全事故隐患必须及时制止、督促整改并按规定报告，杜绝“只监不管”。

（三）强化行业监管，坚决打击非法违法建设行为

一是严格落实“四个一律”刚性要求。对沟槽开挖无支护的，一律责令停工整改；对拒不整改的，一律视为降低安全生产条件，依法提请暂扣安全生产许可证；对未办理施工许可和质量安全监督手续擅自开工的，一律依法进行行政处罚；对未按规定履行监理报告制度的，一律依法处理。

二是深入开展安全隐患大排查大整治。结合全省大排查大整治和市委“安全生产行动年”部署，按照“有力度、有深度、有成效”的总要求，全面落实“三查一曝光两闭环”措施。加快推进湖南省施工图管理信息系统、工程项目动态监管平台的全面应用，确保所有在建项目纳入监管体系。加强网格化巡查，确保巡查100%全覆盖，重点排查新增非法违法建设项目，做到不留死角盲区。对排查发现的重大事故隐患实行清单化管理、销号式整改，对整改不到位的启动事前问责。强化责任追究，按照“四不放过”原则从严追责，加大行刑衔接力度，以高压态势形成震慑。推动安全生产标准化建设，建立分级差异化监管机制，对管理混乱、事故多发的企业实施重点监管，倒逼企业主体责任落实。

（四）夯实安全生产基层基础

一是加强安全教育培训。督促施工企业严格落实从业人员安全教育培训制度，重点加强对农民工、临时聘用人员的安全培训，未经培训合格一律不得上岗。

二是完善应急管理体系。督促施工企业制定并演练应急救援预案，规范事故信息报告程序，确保事故发生后现场人员立即向本单位负责人报告、单位负责人在法定时限内向有关部门报告。

三是深化警示教育。以本次事故为典型案例，在全市住建系统和相关企业中开展警示教育，推动各方深刻汲取教训，切实增强安全意识和风险防范能力，坚决防止类似事故再次发生。

娄底市人民政府事故调查组

2026年8月19日

信息来源：娄底市人民政府事故调查组

【 关闭窗口 】

扫码浏览

政府网站找错

适老化无障碍服务

0738-8279111
联系电话

友情链接 | 站点地图

主办单位：娄底市应急管理局 单位地址：娄底市娄星区早元街500号
办公电话：0738-8279111、8233768（传真） 应急值守：0738-8111766、8239100（传真）
培训、证件查询：0738-8239209 网站标识码：4313000031
备案号：湘ICP备05001055号-1 湘公网安备：43130202000053号