索引号：	11330500MB1721512X/2025-1010303832	成文日期：	2025-09-01
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：	无	发布机构：	湖州南太湖新区管理委员会

湖州润建新材料科技有限公司“7.11”砂料掩埋窒息一般生产安全事故调查报告

发布日期：2025-09-01 10:33

湖州南太湖新区湖州润建新材料科技有限公司“7.11”砂料掩埋窒息一般生产安全事故调查报告

2025年7月11日上午9时许，湖州市南太湖新区湖州润建新材料科技有限公司厂区北侧砂料堆场内（浙江省湖州市杨家埠街道果木园路 89号）发生一起生产安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失150余万元。

事故发生后，湖州南太湖新区管委会高度重视，管委会分管领导指挥，新区应急管理局、龙溪街道办事处和公安分局龙溪派出所等单位及时开展事故调查。为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全生产漏洞，防范遏制同类事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规规定，南太湖新区管委会于2025年7月15日成立了由新区应急管理局、纪检监察工委、公

安分局、总工会和龙溪街道办事处等相关单位组成的湖州润建新材料科技有限公司“7.11”砂料掩埋窒息事故调查组（以下简称事故调查组）。并委托博俊安全技术有限公司开展事故调查技术分析。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证和专家技术分析进行事故调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并对

事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定：湖州润建新材料科技有限公司“7.11”事故是一起因卸砂作业人员王*松违规操作，在未佩戴安全帽等个体防护措施和未在其他工作人员监护的情况下，独自一人进行卸砂作业，不慎被围挡板击打至额部晕厥倒地，随后被车厢上倾泻的砂料掩埋，造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

湖州润建新材料科技有限公司: 法定代表人：郭*锋；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：浙江省湖州市*********；成立日期：2020 年 8 月 26 日；统一社会信用代码：91330501MA2D4NG685；注册资本：伍仟万元整；经营范围：许可项目，各类工程建设活动，货物进出口，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料制造，建筑砌砖制造，轻质建筑材料销售，建筑砌块销售，建筑材料销售，金属结构制造，金属结构销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

事故发生地点：湖州润建新材料科技有限公司位于浙江省湖州市*********，事故发生地在该公司厂区北侧砂料堆放场地，事故车辆为额定挂载重量 40吨的解放牌货车，车

厢围挡板下沿距地面高 1.35 米，上沿距地面高 1.95 米，单截围挡板长 2.1 米，事发日载货 31.49 吨砂料。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。经现场勘查、询问事发现场目击人以及向相关单位、人员了解情况，2025 年 7 月 11 日王*松驾驶额定挂载重量 40吨的解放牌货车 ,车牌号 皖 PC****，挂载半挂车厢皖 PQ***挂，于7 时 10分从杭州笕桥横塘路口粉砂土消纳场地（12号地块）运送细砂筛料 31.49 吨至湖州润建新材料科技有限公司，上午 8 时 05分到达。8时 07分，王*松驾车，车尾先进、车头后进，倒车进入车间北侧砂料堆放场地卸砂，一直未完成卸砂作业停留在车间内。其他排队等候卸砂的车辆驾驶员觉得奇怪，纷纷开始进入车间卸砂场寻找王*松。8 时 20几分，为方便寻找，润建公司驾驶员徐扬扬第一次挪动王*松驾驶的货车，8 点 30分左右，湖州润建新材料科技有限公司车队长高勇发现王*松被埋在约 1 米高的砂堆内，面部向上平躺着地，额头部位有明显伤口，无意识、无法发声、无法移动，立刻通知了副总经理谢*蒙，随后谢*蒙到达现场，并在润建公司工作群内告知公司领导。得知情况后，总经理周*华、总经理助理张*、厂长胡*成、安全员姚*方等相继赶到现场。

（二）事故救援情况。救出王*松后，在场的胡*成对其进行心肺复苏抢救，随后徐*扬拨打了 120电话，在场的工

作人员也随即拨打了 110报警电话，并联系南太湖新区应急管理局和龙溪街道、公安到达事故现场指导处置。9 时许救护车抵达事故发生地，期间徐*扬第二次挪车方便 120急救车进入，对王*松进行了心肺复苏抢救，9 时 15分左右谢*

蒙陪同 120一起去南太湖医院抢救。于 9时 42分，南太湖医院对王*松开始抢救治疗，体格检查发现其意识丧失，生命体征消失，额部见约 4cm挫裂伤，口鼻腔、双侧耳道可见大量泥沙等，诊断意见为呼吸心跳骤停，创伤性窒息，皮肤裂伤，10时 55分，医院经 73分钟持续心肺复苏抢救后，宣布抢救无效，临床死亡。

死者王*松，男，汉族，身份证号码：342**********，地址：安徽省广德县********，从事驾驶运输工作。

三、事故发生的原因和性质分析

（一）直接原因

当事人王*松在未佩戴安全帽等个体防护措施的情况下，独自一人进行卸砂作业，全程无人陪同，且事故发生时现场无其他工作人员监护，最终因半挂车围挡板在卸车过程中击打其额部后昏厥，进而被倾泻的大量砂料掩埋导致窒息身亡酿成事故。

（二）事故相关单位主要问题

1.湖州润建新材料科技有限公司 未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在部分有限空间场所内未张贴警示标识，入口处未设置防护设施，车间内的警示标识配置不齐全、不醒目，管理制度和安全操作

规程未上墙；对部分新入职的员工未开展三级教育培训，在开展卸砂作业时现场无安排监护人员，作业现场未张贴安全管理制度、安全操作规程及安全警示标识，且在卸砂场地内未设置视频监控设施。

2.湖州润建新材料科技有限公司主要负责人谢*蒙 未严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程，教育培训卡部分人员未签字，且在培训时长上未做记录；制定的安全操作规程未能在实际作业过程中得到有效执行，未能起到明显的警示和约束效果，在安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制上督促不足，导致从业人员安全意识淡薄，在未佩戴任何个体防护装备的情况下，独自一人开展卸砂作业。

四、事故责任认定及处理意见

1.王*松，死者，安全意识淡薄，在未佩戴安全帽等任何防护装备的情况下，独自一人进行卸砂作业，不慎在卸砂过程中被半挂车围挡板击打额部后昏厥，最终导致砂料掩埋窒息身亡，属违规冒险作业，对此起事故的发生负直接责任。因其本人在事故中死亡，故免予追究。

2.湖州润建新材料科技有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第二款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单

位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；第四十四条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。对此起事故的发生负主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款以及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令）第十四条第二项事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300万元以上 500万元以下直接经济损失的，处 50万元以上 70万元以下的罚款。建议给予湖州润建新材料科技有限公司处人民币伍拾壹万元整（￥510,000.00）罚款的行政处罚。

3.谢*蒙，湖州润建新材料科技有限公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项和第五项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作

负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患。对此起事故的发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款以及《浙江省应急管理行政处罚裁量基准适用细则》第七十六条一档裁量幅度的规定，建议给予谢*蒙处人民币贰万玖仟肆佰元整（￥29400.00）罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议

1.湖州润建新材料科技有限公司要认真汲取本次事故教训，举一反三，严格按照事故“四不放过”的原则，认真分析事故原因，进行一次全面的安全隐患排查整治行动，逐条落实，整改到位，消除各类安全隐患；全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和操作规程，完善安全管理体系，严格落实新入职员工三级安全教育培训并经考试合格后方能上岗作业；切实提高安全管理水平，在卸砂场等作业风险高的场所安装实时视频监控，并将监控画面传至24小时有人值守的监控室,强化现场巡查、专人监护等措施，便于迅速发现隐患事故；加强员工的安全生产教育培训，特别是高风险场所的安全管理，监督从业人员做好个人防护用品的佩戴，增强高风险作业分析。

2.湖州润建新材料科技有限公司主要负责人和安全管理人员要清醒认识安全生产的重要性，认真学习各类安全生产法律法规，全面履行法定安全生产管理职责，督促建立安

全生产管理制度，落实专人负责现场安全管理；督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患，强化现场作业人员安全生产教育培训，提高安全生产意识和应急救援措施的落实；强化高风险作业管控，确保“三不作业”（无方案不作业、无交底不作业、无监护不作业）；要立即对所有物料装卸作业人员重新组织开展一次三级安全培训教育，对培训考试不合格的坚决不允许上岗，真正把安全生产责任落实到每个员工、每个环节和每个岗位。

3.南太湖新区监管部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，要进一步加大对主管行业的监督管理力度，拧紧行业部门安全生产责任链条，紧盯薄弱环节，采取有效防控措施；要加强同属地街道工作的协作配合，形成有效工作合力，属地街道办事处要切实履行职责，举一反三，依照有关法律法规，认真推进事故隐患排查治理工作，加强对辖区有关企业的安全生产监督管理，督促辖区企业落实安全生产主体责任和生产安全事故隐患排查治理机制，增强企业事故隐患自查自纠能力，防范事故的再次发生。同时，要深刻汲取本次事故教训，全面对同类企业进行检查指导，及时消除同类事故隐患，防范事故的再次发生。

附件：湖州润建新材料科技有限公司“7.11”事故调查组成员签名表


湖州润建新材料科技有限公司“7.11”事故调查组

2025年8月15日

附件：

湖州润建新材料科技有限公司“7.11”砂料掩埋窒息生产安全事故调查组会议

姓 名	单 位	职 务

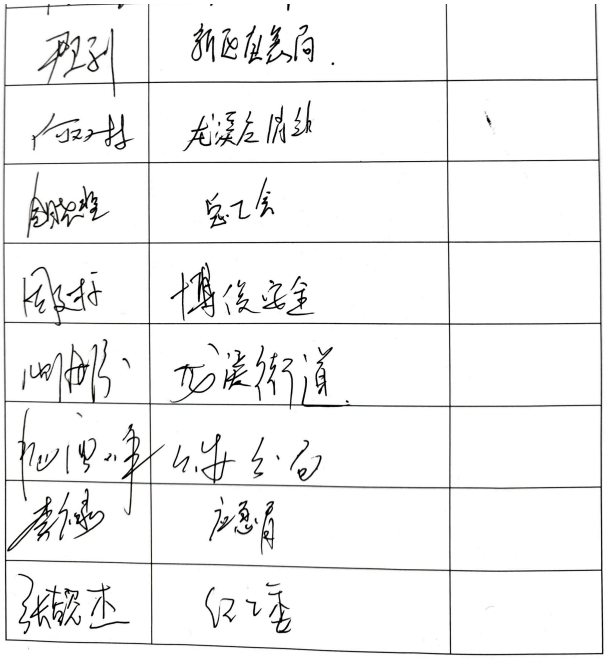

【返回顶部】【打印本

主办单位：湖州南太湖新区管理委员会　承办单位：湖州南太湖新区宣传中心　咨询热线：0572-2101019
浙ICP备2023004763号-1　地址：湖州市红丰路1366号　浙公网安备 33059102000120　网站标识码：3305000017　网站地图