海晏县青海恒兴水利水电建设工程有限公司“11.24”一般车辆伤害生产安全责任事故调查报告

发布日期：2026-09-29 17:49 来源：海晏县人民政府 阅读：29 次

目录

事故概述 1

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位

2. 施工单位

3. 监理单位

（二）项目概况

（三）相关单位的安全管理情况

1. 建设单位：海晏县农牧水利综合服务中心

2. 施工单位：青海恒兴水利水电建设工程有限公司

3. 监理单位：文信工程咨询有限公司

（四）事故发生经过

（五）事故现场情况
（六）人员伤亡与直接经济损失
1.伤亡人员情况
2.直接经济损失情况
二、事故信息接报及响应情况
（一）事故信息接报情况
（二）医疗救治和善后情况
（三）事故应急处置评估
三、事故原因分析与性质认定
（一）直接原因
（二）间接原因
1.施工技术人员孔某德
2.施工单位青海恒兴水利水电建设工程有限公司
3.监理单位文信工程咨询有限公司
四、责任单位存在的主要问题
1、施工单位青海恒兴水利水电建设工程有限公司
2、监理单位文信工程咨询有限公司
3、行业主管单位海晏县农牧水利和科技局
五、对事故有关责任单位和人员的处理建议
（一）对相关责任人员的处理建议
1.移送司法机关处理人员（4人）
2.移送纪委监委处理人员（4人）
3.给予行政处罚人员（1人）
4.不予追究处罚人员（1人）
（二）对事故责任单位的处理建议
1.施工单位：青海恒兴水利水电建设工程有限公司
2.监理单位：文信工程咨询有限公司
六、事故教训
七、事故防范和整改措施

海晏县青海恒兴水利水电建设工程有限公司“11.24”

一般车辆伤害生产安全责任事故调查报告

2023年11月24日，青海恒兴水利水电建设工程有限公司实施的海晏县三角城镇三联村高标准农田项目标段一发生一起一般车辆伤害生产安全责任事故，造成1人死亡，直接经济损失124万元。

事故发生后，海晏县公安局、海晏县人民检察院第一时间对事故原因开展调查。根据调查情况，海晏县公安局对事故责任人挖掘机司机牟某财以过失致人死亡罪采取强制措施；2024年3月28日，海晏县人民法院以牟某财因犯过失致人死亡罪依法追究刑事责任，现已判处有期徒刑二年，缓期执行三年（缓刑考验期限从判决确定之日期起计算）；2026年4月，海北州安全生产委员会办公室（简称州安委办）接到群众实名举报，要求“启动生产安全事故调查程序，组成事故调查组，查明事故发生的直接原因和间接原因，认定事故性质及相关单位的行政责任，并依法作出处理”；5月15日，州安委办向县安委会下达督办通知（北安委办〔2026〕15号）文件，接到通知后县委、县政府高度重视，立即成立了“青海恒兴水利水电建设工程有限公司‘11·24’车辆伤害亡人事故调查组（以下简称“调查组”），并要求全面查明事故经过、原因、性质及责任，依法提出处理建议和防范措施，并在规定时限内形成事故调查报告报县政府审批。调查组由县委常委、县政府副县长担任组长，县农牧水利和科技局局长、县应急管理局局长担任副组长，成员包括县委社会工作部部长、县人力资源和社会保障局局长、县综合行政执法局局长、县司法局局长、县人民检察院副检察长、县公安局

副局长、县总工会常务副主席、县人民法院综合审判庭庭长、县网络舆情信息中心副主任组成，并邀请县纪委监委负责人全程参与事故调查工作。

事故调查依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令 第77号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规的规定，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、性质及责任，提出了处理建议和防范措施。

事故认定：**“海晏县青海恒兴水利水电建设工程有限公司‘11.24’一般车辆伤害生产安全责任事故”是一起因施工单位在对河道护坡整修笼体施工过程中，违规派遣人员上岗作业，导致伤亡事故发生，建设单位、监理单位未认真履行安全职责，行业主管单位履职不到位，造成的一般生产安全责任事故，企业相关管理人员对事故报告法律法规掌握不足，构成漏报事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

（1）机构名称：海晏县农牧水利综合服务中心

（2）统一社会信用代码：12632223MB1K******

（3）机构性质：事业单位

（4）机构地址：海晏县三角城镇和平路6号

（6）法定代表人：李某军（2023年事故发生时原法定代表人；2025年9月变更为现任法定代表人张某）

（7）组织机构代码：MB1K4340-*

2.施工单位

（1）名称:青海恒兴水利水电建设工程有限公司

（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）统一社会信用代码：916301000591******

（4）法定代表人：曹某（2023年事故发生时原法定代表人，于2025年8月14日因病去世；2025年11月7日变更为现任法定代表人冯某红）

（5）注册资本：4049万元

（6）成立日期：2013年03月14日

（7）地址：青海省西宁市城东区七一路191号东266室

（8）经营范围：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；市政设施管理；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）建筑业企业资质证书：编号D263005377;有效期：2030年01月02日;资质类别及等级：水利水电工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级。

（10）安全生产许可证，编号（青）JZ安许证字[2006]000018，许可范围:建筑施工;有效期：2026年03月30日至2029年04月30日。

3.监理单位

（1）名称：文信工程咨询有限公司

（2）统一社会信用代码：91610132MA6X******

（3）法定代表人：李某春

（4）地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

（5）注册资本：5000万元整

（6）成立日期：2019年08月05日

（7）经营范围：一般项目：工程管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；规划设计管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；专业设计服务；礼仪服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；会议及展览服务；招投标代理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（8）监理资质等级证书：工程监理综合资质；证书编号：E161013716，业务范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；发证日期：2022年10月08日，有效期至2026年08月19日。

（二）项目概况

2023年海晏县三角城镇、金滩乡和哈勒景乡高标准农田建设项目标段一，经海北藏族自治州农牧水利和科技局于2023年9月18日印发的北农科函[2023]72号文件批复建设，工程地点为海晏县三联村，建设资金来源为项目预算资金全部申请省级财政农田建设补助资金，出资比例为国有资金100.0%，工程范围主要是整修生产路9条，总长5075.13m，设计路面宽3m，采用20cm砂砾石路面。整修混凝土田间路4条3595.45m，采用20cm混凝土路面，路面宽3m，路基3m，采用10cm砂砾石基路。过路涵（Φ1000）16座。共修筑农田防护挡墙2881.44m，采用宾格网挡墙设计高1.5m，宽0.7m。

2023年10月14日，海晏县农牧水利综合服务中心通过公开招投标程序，确定青海恒兴水利水电建设工程有限公司为该项目标段一的施工单位，于2023年10月17日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：GF-2012-0201），同时已签订工程施工安全责任书，合同金额：4204216.26元，（大写：肆佰贰拾万肆仟贰佰壹拾陆元贰角陆分），计划竣工日期为2024年10月17日，工期总日历天数为365天。

2023年9月18日，海晏县农牧水利综合服务中心通过三方询价方式，确定文信工程咨询有限公司为项目监理单位，于2023年10月17日签订《建设工程监理合同》（合同编号：GF-2012-0202），监

理酬金：145400元，（大写：壹拾肆万伍仟肆佰元整），合同约定监理单位对项目施工安全、工程质量、建设进度实施全过程监督管理，监理单位法定代表人及项目负责人已签订安全生产承诺书。

（三）相关单位的安全管理情况

1.建设单位：海晏县农牧水利综合服务中心

该单位为海晏县农牧水利和科技局下属单位，项目建设期间，该单位已按照《建设工程安全生产管理条例》的要求，虽依法完成了项目立项审批、招投标、合同签订等前期手续，但未完全履行建设单位应当承担的安全管理职责。

2.施工单位：青海恒兴水利水电建设工程有限公司

2023年10月17日，海晏县农牧水利综合服务中心与青海恒兴水利水电建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》（合同编号：GF-2017-0201），项目工程为2023年海晏县三角城镇、金滩乡和哈勒景乡高标准农田建设项目标段一，合同中明确该公司员工赵某清为项目经理，在该公司提供的项目管理机构表中明确谢某敏为该项目专职安全管理人员；2023年10月10日，青海恒兴水利水电建设工程有限公司与刘某仓签订了“劳务合同”（合同编号：HX-013），该公司原法定代表人曹某（现已因病去世）授权委托刘某仓为该项目标段一代理人，主要负责处理该建设项目的一切相关事宜。

经调查，在制度落实中该公司项目部虽建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度及岗位安全操作规程，但各项制度与岗位操作规程执行流于形式，落实不到位，项目实施前该公司项目部未编制生产安全事故应急预案及向建设单位、监理单位报备审

批，也未按规定开展过各类生产安全事故演练；在人员管理中该公司未对作业人员牟某财、孔某德（死者）开展过三级安全教育培训和安全技术交底，事发当日班前会仅由孔某德简要安排当日工作任务，交代了相关作业注意事项，盲目派遣未经教育培训的作业人员违规上岗作业；在履行安全职责中该公司在项目实施前后均未通知和派遣过项目经理、安全管理人员到现场履行安全管理工作，在进一步调查过程中，该公司未向项目经理赵某清、专职安全管理人员谢某敏针对此项目工程下达过任命文件，赵某清、谢某敏对该项目工程毫不知情，在调取的“施工管理资料”、“合同段工程验收组成员签字表”、“单项工程--田间道路工程验收组成员签字表”、“单项工程质量评定表（编号：TJD2-1）（编号：NTFH-2）”、“单项工程--农田防护与生态保持验收组成员签字表”、验收申请报告（青海恒新水利水电〔2023〕验报001号）等资料中赵某清、谢某敏的签字署名并非其二人亲自签名；在现场安全管理中事故发生当日现场警示标识、警戒线、人员安全帽等安全监护完全缺失，安全管理人员均未到位。在此项目工程标段一实施期间的现场管理，全权由刘某仓实际负责。

3.监理单位：文信工程咨询有限公司

该监理单位按照监理合同约定组建了该项目监理部，配备总监理工程师张某安、监理工程师尚某龙、监理员祁某鑫，但在项目实施前后，该公司未派遣和通知过总监理工程师张某安、监理工程师尚某龙到岗履行相应职责，仅由监理员祁某鑫一人到场履行现场监理工作。2023年10月，监理单位完成监理规划、监理实施细则编制

及内部审批工作：监理规划由文信工程咨询有限公司总经理李某春审批通过；2023年10月18日监理单位完成监理细则由文信工程咨询有限公司西宁分公司经理徐某鑫审批通过。

经调查，现场监理员祁某鑫在事故发生时位于其他标段，该施工现场无监理人员开展旁站监护工作。

（四）事故发生经过

2023年11月24日上午7时40分许，2023年海晏县三角城镇、金滩乡和哈勒景乡高标准农田建设项目标段一中的工人挖掘机司机牟某财与工友刘某、李某、王某乘坐孔某德驾驶的皮卡车从海晏县三角城镇三联村高标准农田项目部出发前往施工现场，牟某财当日的主要工作任务是操作挖掘机对河道护坡整修笼体（简称：修石笼），孔某德主要任务是向工人安排当日工作任务和标记施工点点位、边线等工作（简称：放线）。期间,其他三名工人提前下车前往各自施工地点，孔某德与牟某财继续驾驶皮卡车前往施工地点，8时左右二人到达现场，由孔某德向牟某财安排具体工作内容，事后孔某德驾车前往其他工作点，留牟某财一人在现场驾驶挖掘机进行施工作业，期间现场负责人刘某仓来到施工现场查看情况，并与挖掘机司机牟某财简单交代工作情况后离开，9时40分左右，孔某德再次回到施工现场与挖掘机司机牟某财商量具体施工细节后，牟某财继续施工作业，当时牟某财看见孔某德站在挖掘机东侧不远处的石堆处用手机进行拍照录像，10时20分左右挖掘机司机牟某财看到南侧方向有一小土坡，就将挖掘机开至小土坡，从小土坡往南又继续行驶了七八米左右发现正前方有个小坑，牟某财打算询问孔某德如何处理小坑，同时将挖掘机挖斗转到东侧，牟某财突然看见孔

某德趴在了河槽中，随即牟某财下车查看情况，发现孔某德已经受伤，并询问其是否摔倒？孔某德“嗯嗯”了一声，牟某财立即拨打现场负责人刘某仓电话报告情况，汇报完后根据刘某仓电话中的交代，牟某财将孔某德身体翻转后抱在怀中等待救援。当时孔某德脸部被擦破，鼻子及脸部均出现血迹。

（五）事故现场情况


根据海晏县公安局现场勘验记录，该事故现场位于海晏县三角城镇三联村高标准农田改造项目施工地，现场东临开阔地沙棘树林、南临将军山、西临山坡、北临一片开阔地草地；中心现场位于海晏县三角城镇三联村高标准农田改造项目施工地靠东西山处靠南侧的施工点。

事故现场如下图：







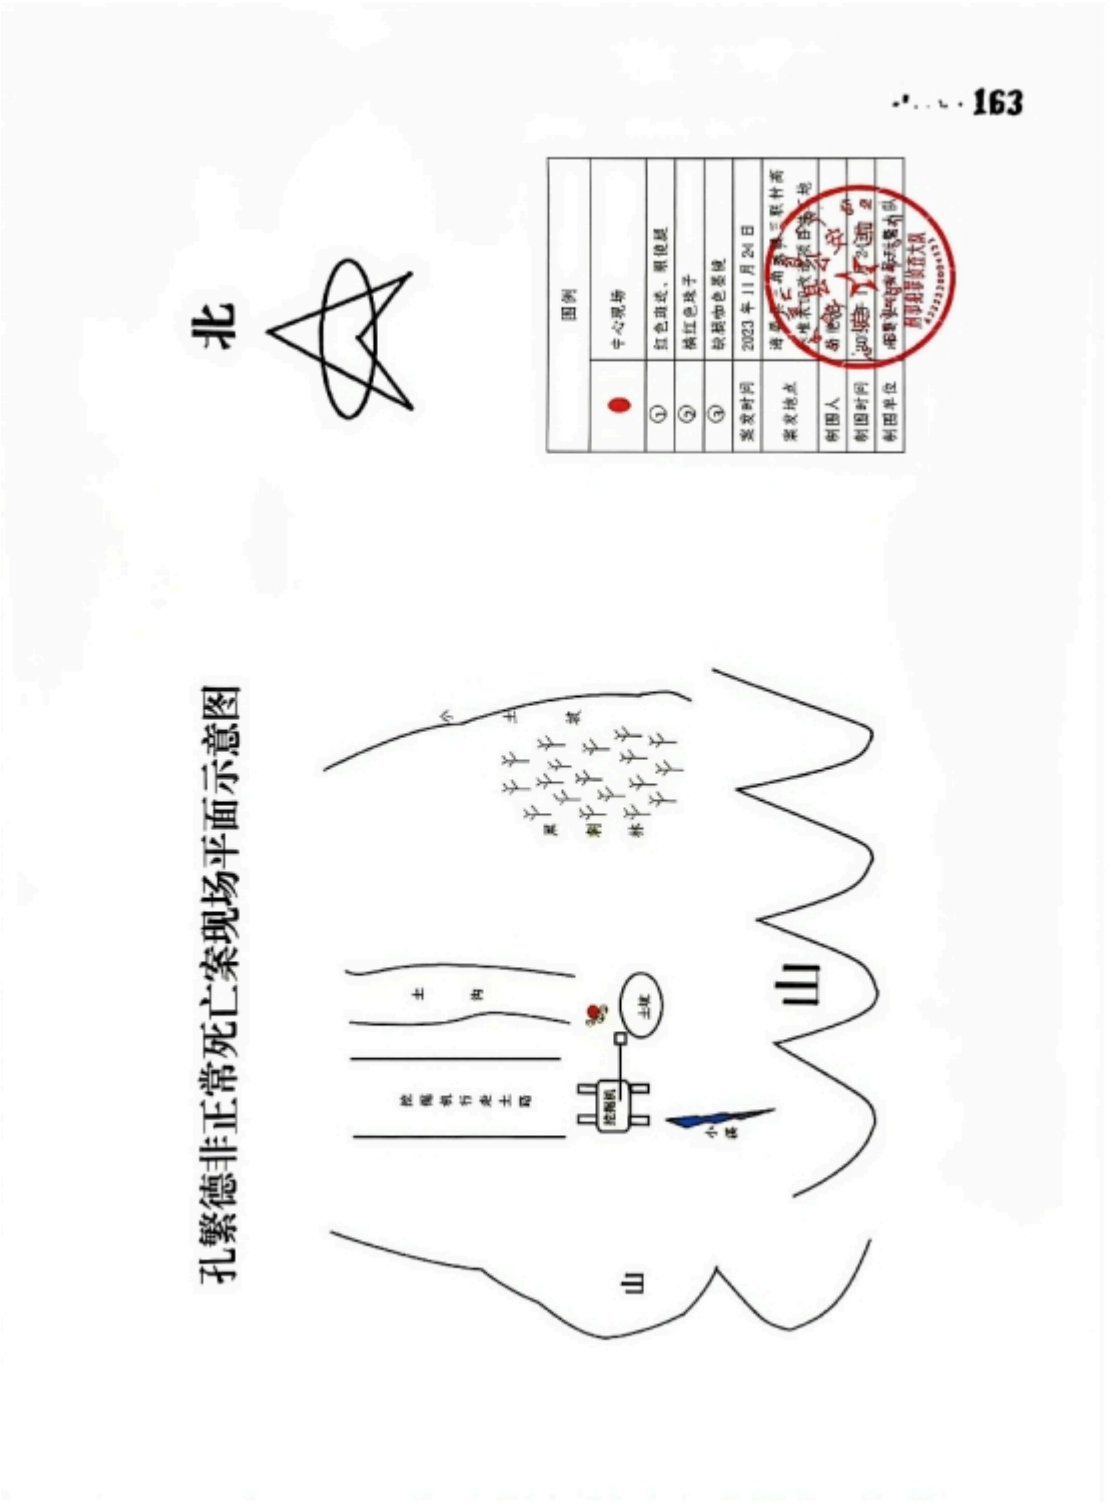

（六）人员伤亡与直接经济损失

1. 伤亡人员情况

此次事故造成1人死亡。死者孔某德，男，汉族，54岁，户籍地：青海省海东市互助土族自治县五峰镇北沟村桓家湾31号。经查，青海恒兴水利水电建设工程有限公司未与其签订过劳务合同，系现场负责人刘某仓召集的散工人员。

2.直接经济损失情况

此次事故造成直接经济损失人民币124万元。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息接报情况

2023年11月24日10时20分左右，挖掘机司机牟某财发现孔某德已趴在河槽中，立即向现场负责人刘某仓电话报告事故情况；10时40分许，现场负责人刘某仓与工人张某昌相继到达现场，刘某仓、牟某财、张某昌将伤者孔某德抬至一辆皮卡车后座，由刘某仓驾驶车辆将伤者孔某德送往海晏县人民医院进行救治；当日11时10分许，刘某仓将事故情况上报给文信工程咨询有限公司监理员祁某鑫，监理员祁某鑫随即向建设单位海晏县农牧水利综合服务中心副主任张某汇报事故情况，张某接到事故报告后立即向上级主管单位海晏县农牧水利和科技局党组书记、局长久某汇报事故情况，久某安排张某等相关人员赶赴县人民医院查看伤着情况和做好善后处置工作；期间在当日上午11时50分左右，现场负责人刘某仓通过“110”报警电话向县公安局报告事故情况；下午13时左右，刘某仓也将事故情况汇报给青海恒兴水利水电建设工程有限公司法人曹某。

另外，在事故发生后，现场负责人只对文信工程咨询有限公司监理员祁某鑫、县公安局及青海恒兴水利水电建设工程有限公司法定代表人曹某报告事故发生情况，因不熟悉、不掌握事故发生后报

告流程和情况，并未向负有安全生产监管职责的相关部门报告，存在漏报现象。

（二）医疗救治和善后情况

2023年11月24日10时20分左右，事故发生后，施工现场挖掘机司机牟某财第一时间向现场负责人刘某仓汇报，并将趴在地上受伤人员孔某德身体翻转并抱在怀中等待救援。10时40分许，现场负责人刘某仓与工人张某昌相继到达现场进行救援，将孔某德抬至皮卡车后排，由刘某仓开车送往县人民医院，约11时许孔某德被送至县人民医院进一步抢救；12时38分，孔某德经县人民医院抢救无效被宣告死亡。后经法医学尸体检验鉴定，孔某德死亡原因为：枕部皮肤擦挫伤伴有头皮下血肿、枕部颅骨骨折、颅缝分离、颅底骨折，硬膜下血肿，蛛网膜下腔出血，大脑双侧额叶、颞（nie）叶脑挫伤，其死亡原因系严重闭合性颅脑损伤而死亡。

2023年11月27日，青海恒兴水利水电建设工程有限公司于与孔某德家属经协商达成协议，由青海恒兴水利水电建设工程有限公司给予一次性补偿金人民币124万元，主要包含一次性工亡补助金、丧葬补偿金、供养家属抚恤金等相关费用。

（三）事故应急处置评估

在此次亡人事故中，现场负责人、作业人员能够第一时间开展救援，及时将伤者送往医疗机构救治，先期应急处置动作迅速。但事故现场有关负责人对于发生事故后的信息上报流程不熟悉、不清楚，导致未严格按照生产安全事故报告的要求履行上报职责。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款规定：“事故发生后，事故现场有关人员应当向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。

三、事故原因分析与性质认定

经事故调查组认定，海晏县青海恒兴水利水电建设工程有限公司“11.24”车辆伤害生产安全事故是一起一般生产安全责任事故。

经海晏县公安局现场勘验、事故调查组询问涉案人员、查阅工程资料及相关台账后，对本次事故原因分析认定如下：

（一）直接原因

本次事故原因主要为挖掘机司机未按照岗位操作规程驾驶挖掘机，在挖掘机作业进行回转操作前未观察四周环境，导致回转时撞到现场拍摄作业过程的孔某德是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.施工技术人员孔某德：

安全意识淡薄，在挖掘机正在作业的情况下，在挖掘机周边半径范围内的危险区域进行拍摄作业过程。

2.施工单位青海恒兴水利水电建设工程有限公司 ：1是安全生产责任落实不到位。虽建立了安全生产管理制度、岗位操作规程，但各类安全管理制度、操作规程执行不到位，企业未对从业人员开展安全生产管理制度和岗位操作规程培训便直接上岗，安全风险管控缺失；**2是现场安全管理严重失控。**企业未实际派遣项目经理、

专职安全员未在岗履职，现场无专职安全管理人员开展巡查监护，未能及时发现并制止作业人员的违章操作，现场安全警示标识、警戒线未设置，安全帽等防护用品未佩戴；**3是从业人员安全教育培训工作严重缺失。**企业未按照相关规定对新入职作业人员开展系统性三级安全教育培训及专项安全技术交底，仅口头简单交代作业注意事项，作业人员未经安全培训考核合格便私自上岗作业，从业人员安全操作能力不足。

3.监理单位文信工程咨询有限公司：

对于现场安全管理责任落实严重不到位。企业未派遣总监理工程师、监理工程师均在岗履职，现场监理员在事故发生时位于其他标段，现场无监理人员开展旁站监护，导致未能及时发现并制止作业人员的违章操作，现场安全监管缺失。

四、责任单位存在的主要问题

1、施工单位青海恒兴水利水电建设工程有限公司：未按规定对现场作业人员开展系统性三级安全生产教育培训，未对从业人员开展岗位操作规程相关培训，从业人员安全意识不足，且未与从业人员签订劳务合同，项目经理、现场安全管理人员在项目建设期间均未到现场履职，未能及时制止作业人员违章行为，现场安全管控严重失管。

2、监理单位文信工程咨询有限公司：未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，现场安全管理责任落实严重不到位，总监理工程师、监理工程师在项目建设期间均未到场履职，现场监理员在事故发生时位于其他标段进行旁站工作，现场无监理人员开

展旁站监护，导致未能及时发现并制止作业人员的违章操作，现场安全监管缺失；对施工单位存在失管失察，施工单位从业人员未经教育培训就同意人员入场。

3、行业主管单位海晏县农牧水利和科技局：经查，作为该建设项目的行业主管部门，虽然在项目建设前期组织建设单位、施工单位、监理单位召开了相关安全生产部署会议，在项目建设期间检查、督促过企业加强安全生产工作。但是作为行业主管部门，未按照“三管三必须”的原则严格落实安全生产职责，未在项目实施期间经常性地开展隐患排查治理，未实际督促施工单位、监理单位安全管理人员到岗到位，在安全生产工作落实中依然存在疏漏，同时对所属建设项目的企业和人员管理松懈，事故发生后，由于不清楚、不掌握事故上报流程，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》向县应急管理部门报告，存在漏报现象。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规，结合本次事故调查事实，提出如下处理建议:

（一）对相关责任人员的处理建议

1.移送司法机关处理人员（4人）

曹某：系青海恒兴水利水电建设工程有限公司法定代表人。将项目工程委托授权给刘某仓，作为施工单位法定代表人是公司安全生产的第一责任人，对公司所有项目的安全生产工作应当全面负责，项目建设期间未履行第一责任人职责，项目安全生产管理职责履行严重不到位，未严格执行公司安全生产管理制度、安全操作规程及从业人员安全教育培训制度，对事故发生负有主要领导责任，涉嫌重大事故责任罪。鉴于此人已于2025年8月14日因病去世，建议免于追究其相关责任。

刘某仓：系青海恒兴水利水电建设工程有限公司员工，项目现场负责人。根据青海恒兴水利水电建设工程有限公司法定代表人曹某的授权委托，刘某仓为公司代理人，负责处理该项目标段一的一切有关事宜，其对该项目安全生产工作应全面负责，项目实施建设期间未直接履行安全生产责任，且严重不到位；未严格执行公司制定的安全生产管理制度和操作规程实施管理；其召集的临时人员也未开展过三级安全教育培训和签订劳动合同，违反了国家、行业及单位内部有关安全生产管理的规定，未尽到安全管理、防护义务，导致一人死亡。其行为**违反**《建设工程安全生产管理条例》第三十七条和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定；**依据**《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定。建议由海晏县应急管理局对其进行罚款，其涉嫌重大责任事故罪，移交司法机关处理。

牟某财：系施工现场挖掘机司机。该人员已取得由青海省人力资源和社会保障厅下发的青海省职业技能培训合格证，证书编号：6301201804814，在未接受三级安全生产教育培训，未掌握自身岗位的岗位操作规程的前提下，直接上岗作业，作业过程中违章作业，在挖掘机回转前未观察四周环境，回转时撞到现场拍摄作业过程的技术人员孔某德导致其抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于该人员在事故发生后已由司法机关追究其刑事责任，建议免于追究其相关责任。

孔某德：系施工现场技术人员。该人员安全意识淡薄，在挖掘机正在作业的前提下，站在挖掘机周边危险区域进行拍摄作业过程，对事故发生负有直接责任。鉴于该人员已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

2.移送纪委监委处理人员（4人）

久某：系原海晏县农牧水利和科技局局长。在项目施工单位、监理单位相关安全管理人员未实际到岗履行职责中失察失管，在项目实施期间未按照相关要求严格督导管理施工和监理单位，在安全生产管理中存在疏漏，在本次事故中负有监督管理失察责任。建议对该问题移送县纪委监委核查处理。

杨某：系原海晏县农牧水利和科技副局长。作为分管安全生产领导，在此项目工程中组织召开了安排部署会议，实地督导检查项目工程安全生产工作，但安全生产职责履行情况扔存在松懈，对施

工单位、监理单位相关安全管理人员到岗到位失管，带头开展项目隐患排查治理较少。建议对该问题移交县纪委监委核查处理。

李某军：系原海晏县农牧水利综合服务中心法定代表人、主任。在工程施工安全责任书中明确的安全责任形同虚设，相关责任落实不力，对施工单位的检查、督促未尽到职责。建议对该问题移送县纪委监委核查处理。

张某：系原海晏县农牧水利综合服务中心副主任。虽然在工程施工安全责任书中明确了相关安全职责，但落实不足。建议对该问题移送县纪委监委核查处理。

3.给予行政处罚人员（1人）

徐某鑫：系文信工程咨询有限公司西宁分公司总经理。作为该建设项目监理单位主要负责人，未履行本单位安全生产管理职责，未履行对该项目监理人员的教育培训及监督、考核管理的职责，项目建设期间未通知和派遣具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，对事故发生负有领导责任。其行为**违反**了《建设工程质量管理条例》第三十七条之规定，**依据**《建设工程质量管理条例》第七十三条之规定。建议由海晏县应急管理局对其进行罚款。

4.不予追究事故责任人员（1人）

祁某鑫：系文信工程咨询有限公司员工，任职为该项目的现场监理员。项目建设期间严格已按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，项目建设过程中本人严格履行各项职责，严格落实监理单位的巡查职责，对重点部位施工全程进行旁站，事故发生时，按要求向海晏县农牧水利综合服务中心报告情况。鉴于该人员已履行本人相关安全职责，建议不予认定责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.施工单位：青海恒兴水利水电建设工程有限公司

该公司安全生产主体责任落实不到位，未严格落实从业人员安全生产教育培训制度，新入职作业人员未经培训考核合格即安排上岗作业；未制定施工现场生产安全事故应急救援预案；未组织开展应急演练；施工现场项目经理、安全管理人员缺位，对作业人员违章作业行为未能及时有效制止，施工期间作业人员因违章操作导致一人死亡，对本次事故发负有主要责任。建议对该公司依法作出行政处罚。该公司**违反**了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、《建设工程安全生产管理条例》第四十九条之规定；**依据**《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十四条第二款之规定。建议由海晏县应急管理局对该公司给予行政处罚。

2.监理单位：文信工程咨询有限公司

该公司未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，现场安全管理责任落实严重不到位，项目建设期间未派遣具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，现场监理员在事故发生时位于其他标段进行旁站工作，现场无监理人员开展旁站监护，导致未能及时发现并制止作业人员的违章操作，现场安全监管缺失；对施工单位存在失管失察，施工单位作业人员未经教育培训就同意人员入场。其行为**违反**了《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《建设工程质量管理条例》第三十七条之规定；**依据**《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定。建议由海晏县应急管理局对该公司给予行政处罚。

六、事故教训

本次一般车辆伤害生产安全事故暴露出施工单位安全生产主体责任悬空、现场安全管控失效、从业人员安全培训缺失、设备违章操作等突出问题，同时也反映出施工、监理单位日常安全监管履职不到位，行业主管部门安全生产监管存在薄弱环节，教训极为深刻。**一是**施工单位法治意识淡薄，安全生产主体责任落实不到位，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未制定施工现场生产安全事故应急救援预案；未组织开展应急演练；**二是**安全管理制度执行流于形式，安全防护措施落实不到位，对于

岗位操作规程未能落实至作业人员，导致作业人员麻痹大意；**三是**未严格落实从业人员安全生产教育培训制度，新入职作业人员未经培训考核合格即安排上岗作业，从业人员安全意识和应急避险能力不足；**四是**现场安全管理失控，项目经理、专职安全员脱岗缺位，对作业人员违章操作行为未能及时制止，现场安全监护完全缺失；**五是**行业主管部门日常监管不够深入，对工程建设领域违法违规施工行为的排查整治力度不足，安全生产防线未能筑牢；**六是**事故发生后企业现场管理人员、行业部门主要负责人由于不清楚、不掌握事故上报流程，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》向县应急管理部门报告，对《生产安全事故报告和调查处理条例》中事故报告流程学习不足。此次事故的发生，各相关单位必须深刻汲取事故教训，摒弃麻痹思想和侥幸心理，切实筑牢安全生产红线底线。

七、事故防范和整改措施

（一）全县各生产经营单位要以案为鉴、举一反三，全面排查整治自身安全管理漏洞。严格落实安全生产主体责任，健全完善全员安全生产责任制、各项安全管理制度及各工种安全操作规程，强化制度刚性执行。重点加强高风险作业现场安全管控，严格落实现场监护等安全监护措施，常态化开展隐患排查治理，建立隐患台账闭环整改。规范从业人员安全教育培训管理，严格执行三级安全教育和安全技术交底制度，未经培训考核合格人员一律不得上岗作业。配齐配强现场安全管理人员，严格落实项目经理、专职安全员

在岗带班巡查制度，严厉杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，全面开展安全生产专项大检查，对排查出的问题隐患立行立改、彻底整改，坚决防范同类事故再次发生。

（二）全县各行业主管部门要认真履行安全管理职责，加强对生产经营单位的日常督导检查，督促企业严格落实安全生产各项规定，及时纠治各类安全违规行为，切实发挥行业主管部门监督落实安全管理作用。

（三）全县各行业主管部门要充分发挥新闻媒体的舆论监督和引导作用，加大对相关法律法规和举报违法生产行为奖励的宣传力度，畅通群众举报渠道，要在企业醒目位置公布举报受理电话，督促企业建立健全内部举报奖励机制充分发挥好基层“前哨”“探头”作用和企业内部“吹哨人”作用。要及时报道各部门和司法机关严厉打击事故谎报、瞒报、迟报、漏报等行为、依法严惩违法犯罪分子、严肃追究事故责任的有关情况，及时曝光谎报、瞒报、迟报、漏报事故的企业，切实提高依法办企的意识，坚决遏制事故违法犯罪行为。

海晏县“11.24”事故调查组（代）

2026年9月11日