广西正笙建设工程有限公司罗城县东门镇朝阳路城区老旧供水管网降漏失率改造项目“1·8”一般坍塌事故调查报告

2026-04-29 16:30 来源：罗城仫佬族自治县应急管理局

广西正笙建设工程有限公司罗城县东门镇朝阳路城区老旧供水管网降漏失率改造项目“1·8”一般坍塌事故调查报告

广西正笙建设工程有限公司罗城县东门镇朝阳路城区老旧供水管网降漏失率改造项目“1·8”一般坍塌事故调查组

目录

一、事发项目及单位基本情况

（一）工程概况。

（二）项目立项及批准情况。

（三）相关参建单位及项目工程组织实施情况。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故发生及救援经过

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

（三）事故信息接报、响应及善后处理情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）广西麟锦建筑劳务有限公司。

（二）广西正笙建设工程有限公司。

（三）广西华宇工程监理有限公司。

（四）罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

（二）对有关责任人的处理建议（8人）

（三）对涉事责任单位的处理建议

六、事故主要教训

（一）施工单位违规作业。

（二）现场管理责任缺位。

（三）安全教育与培训流于形式。

（四）监理单位履职不到位。

（五）代建单位落实安全生产工作部署和要求不到位

七、事故防范措施建议

（一）进一步筑牢安全发展理念。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。

（三）进一步压实监理单位履职责任。

（四）进一步完善代建单位的安全生产管理制度和责任制。

（五）进一步加强建筑施工行业领域安全监管工作。

（六）依法处罚，强化事故责任追究。

广西正笙建设工程有限公司罗城县东门镇朝阳路城区老旧供水管网降漏失率改造项目“1·8” 一般坍塌事故调查报告

2026年1月8日11时10分许，广西正笙建设工程有限公司罗城县东门镇朝阳路城区老旧供水管网降漏失率改造项目新旧管网接驳点（水厂附近，管径DN600）施工段发生一起沟槽边坡坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元。此事故为一般坍塌事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经自治县人民政府批准，成立了广西正笙建设工程有限公司罗城县东门镇朝阳路城区老旧供水管网降漏失率改造项目“1.8”一般坍塌事故调查组，事故调查组组长由县委常委、县人民政府常务副县长担任，自治县应急管理局牵头，成员由自治县公安局、住房和城乡建设局、总工会、人力资源和社会保障局、城市管理执法局、城乡建设投资有限责任公司、东门镇人民政府等部门领导和人员组成，并邀请自治县纪委监委派员介入参加调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依法开展事故调查工作，通过现场勘察、查阅资料、询问相关人员等调查取证，查明了事故发生的过程，查清了事故原因、人员死亡和直接经济损失，认定了事故责任，提出了对有关责任人和有关责任单位的处理建议和防范同类事故措施，形成了事故调查报告。

经调查组调查认定，这是一起因广西正笙建设工程有限公司、广西麟锦建筑劳务有限公司、广西华宇工程监理有限公司安全生产主体责任落实有偏差、安全教育培训不足和现场安全监管缺位、现场施工班组劳务负责人违章指挥，作业人员冒险进入沟槽作业被坍塌土体掩埋致死的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事发项目及单位基本情况

（一）工程概况。项目名称：罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（以下简称项目）；建设地点：罗城仫佬族自治县城区；建设单位：罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局；代建单位：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司；施工单位：广西正笙建设工程有限公司、广西麟锦建筑劳务有限公司；监理单位：广西华宇工程监理有限公司；建设性质：改建。建设罗城仫佬族自治县智慧水务系统框架，初步建立县城二级分区计量系统，并更换县城9000台用户水表为远传水表。

（二）项目立项及批准情况。

2024年4月30日，项目取得罗城仫佬族自治县发展和改革局项目建议书批复（罗发改审批〔2024〕64号）；2024年5月31日，项目取得罗城仫佬族自治县发展和改革局项目可行性研究报告批复（罗发改审批〔2024〕86号）；2024年11月11日，项目取得罗城仫佬族自治县发展和改革局改造项目初步设计及概算批复（罗发改审批〔2024〕167号）；2024年12月26日广西正笙建设工程有限公司获得中标通知书；2025年4月9日广西正笙建设工程有限公司取得罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局颁发的建筑工程施工许可证并办理建筑工程质量安全监督手续；2025年4月9日项目工程开工建设。

（三）相关参建单位及项目工程组织实施情况。

1.建设单位：罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局。2024年10月22日，自治县县委召开党委会会议，会议同意县城老旧供水管网降漏损率改造项目采取施工设计总承包（EPC）方式进行招投标，并在完成初步设计及概算后移交县城投公司代建开展招标工作。2024年11月12日，罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局与罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司签订《建设项目代建合同》。

2.代建单位：罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司。统一社会信用代码/注册号：91451225********2X;

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册资本：伍亿零壹佰捌拾万圆整

成立日期：2011年11月03日

登记机关：罗城仫佬族自治县市场监督管理局

地址：罗城县东门镇长春路

经营范围一般项目：乡镇经济管理服务;非居住房地产租赁;水果种植;林业产品销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；公司现有员工70人，其中领导班子4人、中层管理人员10人、子公司负责人3人，职工53人。吴*作为罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（EPC）工程总承包的项目分管领导，负责工程的经营生产管理工作，银*作为罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（EPC）工程总承包的项目分管主任，覃*程、蒙*辉、李*锋作为罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（EPC）工程总承包的项目现场具体负责人。

3.施工单位：广西正笙建设工程有限公司，法定代表人：何一帆。统一社会信用代码/注册号：91451225*******1F；建筑业企业资质证书编号：D245****4C，有效期至2028年6月12日；安全生产许可证编号：（桂）JZ安许证字〔2023〕006044，有效期至2026年7月19日;

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：5000万人民币；成立日期：2023-03-01

登记机关：罗城仫佬族自治县市场监督管理局

地址：广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县

经营范围一般项目：许可项目：建设工程施工;住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司现有员工68人，其中管理人员18人，一线施工管理人员50人。法定代表人何一帆为安全生产第一责任人，全面负责公司的安全生产工作，黄*裕作为罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（EPC）工程总承包的项目经理，全面负责工程的经营生产管理工作，韦*松、陆*峰作为罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（EPC）工程总承包的专职安全员，负责工程具体的安全生产工作。

经查，广西正笙建设工程有限公司与广西麟锦建筑劳务有限公司签订分包合同和安全生产协议书后，未正确履行安全生产管理职责，未有效制止劳务作业人员违章指挥、违章作业行为，安全检查不到位；未按监理单位广西华宇工程监理有限公司2026年1月8日发出的监理通知单内容及时进行整改；未及时消除事故地点沟槽北侧（塌方一侧）无支撑的重大安全隐患。

4.劳务分包单位：广西麟锦建筑劳务有限公司

法定代表人：黄树

统一社会信用代码/注册号：91451225********8M

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：200万元人民币

成立日期：2025-03-07

登记机关：罗城仫佬族自治县市场监督管理局

地址：广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇成龙湖公园西郊

经营范围一般项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司现有员工约50人，其中管理人员8名，一线劳务作业人员42名。吴万强任罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（EPC）工程总承包的劳务分包项目负责人，全面负责项目的管理及安全生产工

作，梁军利为项目专职安全生产管理人员，负责项目的安全管理工作，韦双成为现场施工劳务班组负责人，具体负责项目的现场劳务人员施工管理工作。

经查，广西麟锦建筑劳务有限公司未按培训时长及考核规定对职工（蒙彩内）进行安全生产教育培训及考核；现场施工班组劳务负责人韦双成安全意识淡薄，违章指挥蒙彩内、银帮梅进入未设支护或放坡存在重大安全隐患沟槽内作业；梁军利作为劳务公司专职安全生产管理人员，巡查时发现沟槽北侧未设支护或放坡的重大安全隐患，未督促落实安全生产整改措施。

5.监理单位：广西华宇工程监理有限公司

法定代表人：李斌

统一社会信用代码/注册号：91450**********46T

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：500万无人民币成立日期：2013-02-05;

登记机关：中国（广西） 自由贸易试验区钦州港片区行政审批局地址：中国（广西） 自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园。

经营范围：一般项目

许可项目：建设工程监理;水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务;信息技术咨询服务；单建式人防工程监理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司现有各类技术人员 73 人，其中全国注册监理工程师 26 人、高级职称 12 人，中级职称 32 人，初级职称 3 人。

法定代表人李*为安全生产第一责任人，陈*峰作为罗城仫佬族自治县县城老旧供水管网降漏失率改造项目（EPC）工程总承包的总监理工程师，吴*景作为项目专业监理工程师，莫*政作为项目旁站监理人员。

经查，广西华宇工程监理有限公司监理员吴*景、莫*政2026年1月7日20时左右巡查时已发现事故地点沟槽北侧（深1.8米）存在不支护或放坡的重大安全隐患，2026年1月8日上午发出监理通知要求整改，但未责令施工单位停止施工消除隐患后再进行作业。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故发生及救援经过

2026年1月8日8时许，广西麟锦建筑劳务有限公司现场施工负责人韦*成安排5名工人到罗城县水厂附近开挖沟槽进行作业，其中3名工人负责管道安装，杂工蒙*内、银*梅下到沟槽内开展槽底清基工作（沟槽2026年1月7日已用勾机挖好，深1.8米，宽1.4米），清基工作至11时10分左右，沟槽北侧一面突然坍塌，瞬间把在沟槽内已完成清土工作正在撤离的杂工蒙*内埋压在坍塌泥土内，发生了事故。事故发生后，在离塌方点5米处的清理工银帮梅立即大声呼救，现场管理及其他作业人员听到到呼救后，立即开展救援工作，对坍塌掩埋蒙*内的泥土进行清理，同时拨打119、120急救电话，11时35分左右河池市消防救援支队白马消防救援站消防救援人员赶到现场开展救援，同时应急管理局、120救援人员也赶到现场，经过消防救援人员全力抢救，11时53分左右将蒙*内从塌方泥土里救出。医护人员随即将伤者抬至安全区域，进行现场抢救，并在11时59分左右将伤者送至罗城仫佬族自治县人民医院救治。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成一人死亡。死者蒙*内，女，39岁，壮族。2026年1月6日进入广西麟锦建筑劳务有限公司做杂工，并签订了《农民工劳动合同书》。

2. 直接经济损失。事故调查组依据广西壮族自治区地方标准《生产安全事故调查工作规范》(DB45/T2628-2023)等规定统计：核定的事故造成直接经济损失125万元，其中：人身伤亡后支出的赔偿费用120万元，医院抢救和丧葬等及其它费用5万元。

（三）事故信息接报、响应及善后处理情况

1. 事故信息接报及响应


事故发生后，现场管理人员立即拨打了119、120急救电话，并向广西正笙建设工程有限公司项目经理黄福裕报告情况，项目经理黄福裕又向代建的罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司覃亮程报告，11时25分左右，广西正笙建设工程有限公司项目经理黄福裕到达事故现场并通知代建、劳务、监理单位相关人员赶赴现场。11时35分左右，河池市消防救援支队白马消防救援站消防救援人员赶到现场，开展救援工作，11时53分，被困人员被救出并及时送往医院救治，救援工作完成。接到事故报告后，自治县应急管理局、公安局、住房和城乡建设局等有关领导及工作人员也赶赴现场分头开展事故调查处置工作。

2. 善后处理情况

经协商，2026年1月9日，广西麟锦建筑劳务有限公司与死者家属签订了赔偿调解协议，事故善后及赔偿工作得到妥善解决，死者家属情绪稳定，未形成社会不稳定因素。

3. 事故现场情况

事故地点位于罗城仫佬族自治县老水厂新旧管网碰接点（DN600）市政给水管道开挖的沟槽内，沟槽东西走向，沟槽长15米，宽1.42-2.07米，深1.8-2.06米，沟槽北面坍塌，坍塌长度7.6米，宽度0.2米，坍塌土方约2.96立方米。事故发生时，蒙彩内整个身体被坍塌泥土全部掩埋，经救援人员全力开挖将其救出地面。当时，无灾害天气和其他突发事件发生。如下图：

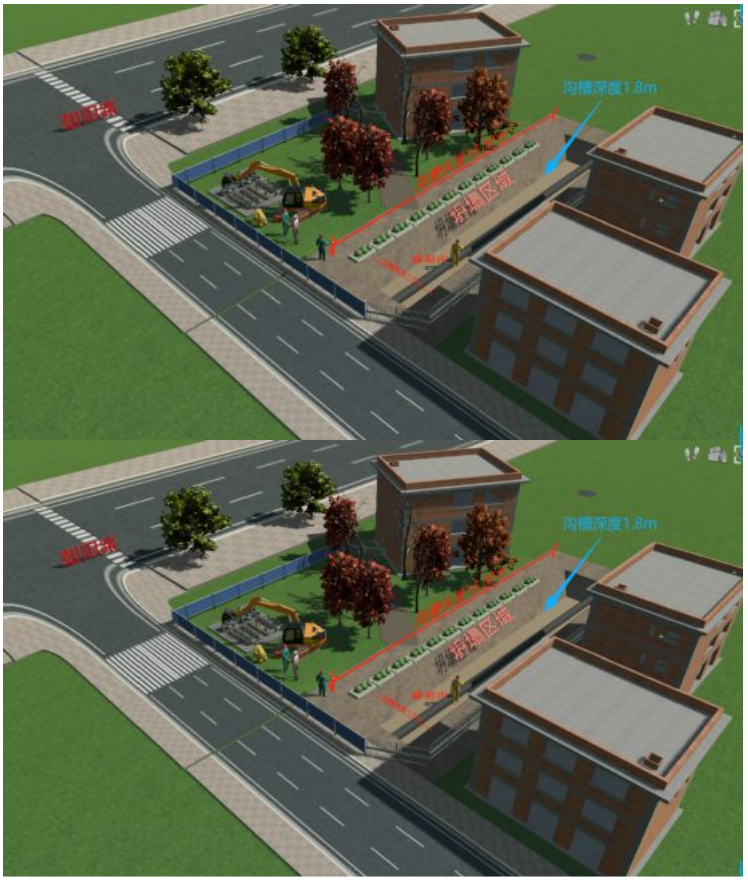

4. 事故应急处置评估

事故发生后，现场管理及作业人员立即对蒙彩内进行施救，并拨打119、120急救电话。接到急救电话后，河池市消防救援支队白马消防救援站消防救援人员、120救护人员立即赶赴现场开展救援，以最快速度把伤者救出地面并送往医院进行抢救。

县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县人民政府报告事故基本情况，公安局、住房和城乡建设局、城投公司等有关部门应急响应及时、应急组织有序，应急处置有效，善后处理工作得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故直接原因是施工作业段地质不稳定，沟槽开挖时，施工和劳务单位未根据周边环境及地质情况采取放坡开挖或设置支护措施，现场沟槽开挖深度超过设计文件和施工方案允许垂直开挖的深度，施工方法不当，进行掏挖、超挖。现场施工班组劳务负责人及作业人员安全意识淡薄，冒险进入未设支护措施的沟槽内作业，因沟槽土体稳定性遭到破坏，加上挖机等机械在之前的施工作业过程的振动影响，造成沟槽边坡土体坍塌，致使沟槽内的作业人员被掩埋致死。

（二）事故间接原因

1. 广西麟锦建筑劳务有限公司施工现场安全管理不规范，现场施工管理人员未根据现场作业情况调整沟槽开挖方式（如放坡、支护等），未按照设计图纸和施工方案要求进行规范施工，现场施工指挥人员违章指挥作业人员对沟槽侧壁土方进行掏挖、超挖；安全检查及整改不到位，未对边坡无支护作业的安全隐患进行整改；未按培训时长及考核规定对现场作业人员（蒙彩内）进行安全生产教育培训和考核；未严格落实劳务分包单位安全生产职责。

2. 广西正笙建设工程有限公司未严格执行工程建设标准规范，未按安全协议要求正确履行安全生产管理职责，对劳务分包单位的施工缺乏有效管理；现场安全管理缺位，安全管理员履职不到位，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现事故地点沟槽超挖、掏挖及沟槽北侧无支护等明显的重大安全隐患。

3. 广西华宇工程监理有限公司履行监理职责缺位，发现事故地点沟槽采用垂直开挖方式超过设计文件和施工方案允许垂直开挖的深度且未采取支护的重大安全隐患，未责令施工单位立即停工整改并及时报告有关单位，履职不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）广西麟锦建筑劳务有限公司。未严格执行工程建设标准规范，对施工作业人员缺乏有效监管，劳务专职安全生产管理人员履职不到位，未督促施工作业人员落实安全生产责任和安全生产规章制度，对被派遣劳动者的安全生产教育培训不足。

（二）广西正笙建设工程有限公司。施工现场管理不规范，1月8日事发时，项目部管理人员及专职安全管理人员均没有在事发工段的施工现场，安全生产管理缺位，未有效制止存在的违规作业，导致劳务施工作业人员违章指挥、违章作业。

（三）广西华宇工程监理有限公司。未依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件实施监理，对不按设计文件和施工方案要求进行放坡或支护的行为，未及时责令立即停工整改，施工现场监管不到位。

（四）罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司。未依法履行代建单位安全生产管理责任，对广西正笙建设工程有限公司、广西华宇工程监理有限公司施工管理、监理管理存在的安全管理漏洞问题未进行有效地督促整改。代建单位履行安全生产监督管理职责不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

蒙*内，女，39岁，壮族，身份证号：45272319*******820；　住址：罗城仫佬族自治县兼爱乡。2026年1月6日进入广西麟锦建筑劳务有限公司做临时务工人员，事故发生时负责沟槽底部清土作业，安全意识差，未严格按安全技术交底要求和安全作业规程作业，造成事故，鉴于其在事故中死亡，建议不予追责。

（二）对有关责任人的处理建议（8人）

1. 韦*成，广西麟锦建筑劳务有限公司现场施工班组负责人安全意识淡薄，违章指挥蒙*内、银*梅进入未设支护的沟槽内作业；对事故发生负有主要责任，建议由罗城仫佬族自治县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局第77号令）第四十五条第二款之规定，给予韦*成1000元以上10000以下的罚款，广西麟锦建筑劳务有限公司按有关规定对韦双成予以辞退。

2. 梁*利，广西麟锦建筑劳务有限公司安全生产管理人员，负责供水管网改造项目劳务专职安全生产管理工作，未如实记录安全生产教育和培训情况，未按要求检查项目的安全生产状况，明知道沟槽存在扩大开挖且沟槽北侧无支护情况，未及时制止和纠正作业人员的违章行为，对事故发生负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）项之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第二十条规定，处上一年年收入20％以上

30％以下的罚款”之规定，建议由罗城仫佬族自治县应急管理局给予梁*利处上一年年收入20％以上30％以下的罚款。

3. 吴*强，广西麟锦建筑劳务有限公司项目劳务负责人，全面负责供水管网改造项目劳务管理及安全生产工作，未取得建筑行业相应的岗位证件或职称，未落实本单位全员安全生产责任制；未组织实现本单位安全生产教育和培训计划，未落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未督促、检查本单位项目安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项的规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十九条第（一）项之规定，处上一年年收入40％的罚款；建议由罗城仫佬族自治县应急管理局给予吴*强处上一年收入40％的罚款。

4. 韦*松，广西正笙建设工程有限公司供水管网改造项目专职安全生产管理人员，负责供水管网改造项目施工安全生产管理工作，未按要求检查供水管网改造项目的安全生产状况，未认真履行排查生产安全事故隐患，安全检查流于形式，未及时发现沟槽存在垂直开挖且沟槽北侧无支护明显的安全隐患并及时纠正，对事故发生负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第二十条规定，处上一年年收入20％以上30％以下的罚款”之规定，建议由罗城仫佬族自治县应急管理局给予韦*松处上一年年收入20％以上30％以下的罚款。

5. 黄*裕，广西正笙建设工程有限公司项目经理，全面负责供水管网改造项目施工安全生产管理工作，未落实本单位项目全员安全生产责任制，未落实供水管网沟槽开挖和管道敷设作业的安全检查制度，未落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未督促、检查本单位项目安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项的规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十九条第（一）项之规定，处上一年年收入40％的罚款；建议由罗城仫佬族自治县应急管理局给予黄*裕处上一年收入40％的罚款。

6. 陈*锋，广西华宇工程监理有限公司总监理工程师，全面负责供水管网改造项目安全工程监理工作，履行安全生产责任不到位，施工现场不按规定配足配齐相应资质的人员进行监理，导致现场施工监管缺失。对事故发生负有责任，建议由广西华宇工程监理有限公司按照公司内部管理规定依法给予罚款。

7. 吴*景，广西华宇工程监理有限公司专业监理工程师，负责供水管网改造项目专业监理工作，履职安全监理工作有偏差，未督促施工单位对安全隐患及时进行整改，监理通知单未及时报送有关部门，对事故发生负有责任，建议由广西华宇工程监理有限公司按照公司内部管理规定依法给予罚款。

8. 莫*政，广西华宇工程监理有限公司旁站监理人员，负责供水管网改造项目施工现场监理工作，履职施工现场监理工作流于形式，未督促施工单位对安全隐患及时进行整改，监理通知单未及时报送有关部门，对事故发生负有责任，建议由广西华宇工程监理有限公司按照公司内部管理规定依法给予罚款。

（三）对涉事责任单位的处理建议

1. 广西麟锦建筑劳务有限公司，未按照工程设计图纸和施工技术标准施工，未严格执行工程建设标准规范，对施工作业人员缺乏有效监管，项目负责人、安全生产管理人员履职不到位，未督促施工作业人员落实本岗位安全生产责任，未建立健全企业安全生产规章制度，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二、四款、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，应依法承担事故主要责任。广西麟锦建筑劳务有限公司在事故发生后，积极开展善后工作，积极配合县人民政府事故调查组调查，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门处以三十万元以上一

百万元以下的罚款”，根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十四条规定；建议由罗城仫佬族自治县应急管理局给予广西麟锦建筑劳务有限公司处以50以上70万元以下的罚款。

2. 广西正笙建设工程有限公司，供水管网改造项目施工现场管理不规范，未监督劳务公司人员按照工程设计图纸和施工技术标准施工，事故发生时，项目部管理人员及专职安全生产管理人员没有在事发工段的施工现场监督施工，未能及时制止作业人员的违章行为；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未采取有效措施整治施工现场常见、易发的违规作业行为，安全生产管理工作缺位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款，应依法承担事故重要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门处以三十万元以上一百万元以下的罚款”，根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十四条规定；建议由罗城仫佬族自治县应急管理局给予广西正笙建设工程有限公司处以50以上70万元以下的罚款。

3. 广西华宇工程监理有限公司未依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件实施监理，对不按设计和方案要求开挖支护或放坡的行为，未责令立即停工整改，施工现场监管缺失，应依法承担事故责任。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”之规定。根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二、三款 “发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的”之规定；建议由罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局对其进行立案调查并给予10万以上30万元以下行政处罚。

4. 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司，未依法履行代建单位安全生产管理责任，对相关施工方、监理方管理存在的安全管理漏洞问题未进行有效地督促整改。属履行建设方的安全生产监督管理职责不到位。建议责成该单位向自治县人民政府作出书面检查。

5. 自治县住房和城乡建设局作为行业监管部门，根据管行业必须管安全的原则，未能依照本行业领域和安全生产法、国家其他有关法律、行政法规的规定，对项目安全生产工作实施监督管理不到位，其对此负有行业主管部门的日常监管责任。建议自治县人民政府对自治县住房和城乡建设局予以约谈。

六、事故主要教训

（一）施工单位违规作业。这是最直接的原因。在开挖沟槽时未按规定放坡，也未采取有效的支护措施，导致边坡失稳垮塌。在存在坍塌风险的情况下，工人安全意识淡薄，仍然违规进入沟槽作业，最终导致事故发生。

（二）现场管理责任缺位。现场施工管理人员未根据现场作业情况调整沟槽开挖方式，且未按照设计图纸和施工方案进行规范施工，违章指挥作业人员对沟槽侧壁进行掏挖、超挖，安全员、监理员等关键岗位人员未对关键施工环节进行旁站监督，致使违规作业无人制止。

（三）安全教育与培训流于形式。对现场作业人员（特别是新入职人员蒙彩内）的安全生产教育和培训不足，内容缺乏针对性和实效性。作业人员对本岗位的危险因素认知不足，缺乏基本的风险辨识能力。

（四）监理单位履职不到位。监理公司对施工方存在的违规行为未及时发出紧急停止施工指令和报告有关部门，事发当天也没有监理人员负责对要求施工单位整改的内容进行现场监督，使施工和整改过程监督失效。

（五）代建单位落实安全生产工作部署和要求不到位。组织开展安全生产检查、隐患排查工作不力，未能及时发现并纠正施工单位、监理单位存在的安全管理问题。

七、事故防范措施建议

该起事故暴露出参建各单位对安全生产工作重视不够，安全监管缺位，广西正笙建设工程有限公司、广西麟锦建筑劳务有限公司无视安全生产、违章施工，广西华宇工程监理有限公司监理工作不力，作业人员安全教育培训不足，安全意识低，自我保护意识较差。为防止类似事故再次发生，提出以下防范措施及建议:

（一）进一步筑牢安全发展理念。参建各单位要牢牢把握工程施工领域安全生产工作的特殊性和复杂性，认真领会习近平总书记关于加强重点领域安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。广西正笙建设工程有限公司、广西麟锦建筑劳务有限公司要深刻吸取事故教训，认真履行法定安全生产主体责任，严格遵守安全生产法律法规。

1. 要严格落实技术与管理措施，严格落实施工方案，严禁违规作业。开挖沟槽要根据设计文件、施工方案以及周边环境进行放坡或支护，严禁掏挖、超挖。

2. 强化现场安全管理，杜绝侥幸心理：高危作业时，专职安全员、监理员必须在场监督，发现隐患立即责令整改，未能确保安全施工的，立即停止施工。

3. 加强安全教育培训，提升风险意识，做实三级教育，抓实应急演练：确保一线工人熟悉操作规程和掌握应急基本知识，特别是土方作业时的逃生自救知识，杜绝“无知者无畏”的冒险行为。

（三）进一步压实监理单位履职责任。广西华宇工程监理有限公司要严格审查施工方案，实施“清单化”旁站，针对沟槽开挖，重点检查放坡比例是否满足设计、规范、方案以及地质要求、支护措施是否及时跟进和稳定、堆土距离是否合规。

（四）进一步完善代建单位的安全生产管理制度和责任制。罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司要加强督促施工单位、监理单位建立健全安全生产责任制，督促施工、监理单位依法履职，重点检查施工、监理等单位是否按合同规定配备项目安全及技术管理人员，施工单位项目经理、技术总工、安全员和监理单位项目总监是否到位履职和履职到位。

（五）进一步加强建筑施工行业领域安全监管工作。自治县住房和城乡建设局作为行业监管部门，要进一步履行安全监管职能，明确安全监管重点，落实安全监管责任，加强对在建工程项目安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，防止类似事故的发生；要采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加大对建筑施工领域的执法检查力度和频次，严厉打击和查处建设施工领域安全生产非法违法行为，对发现的违法违规行为，严格按照《安全生产法》等法律法规采取责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施，特别是对施工企业无相关资质证书和安全生产许可证非法从事建筑活动、超越资质范围承揽、三包一靠、随意压缩工期项目建设等行为进行严厉查处。

（六）依法处罚，强化事故责任追究。应急管理部门及相关部门要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，对事故责任单位进行处罚，严肃查处建筑行业生产安全事故，严肃追究事故单位和责任人员的责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关，严格按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，依法追究刑事责任。

广西正笙建设工程有限公司罗城县东门镇朝阳路城区老旧
供水管网降漏失率改造项目“1.8”一般坍塌事故调查组

2026年4月28日