荷塘茨菇塘街道株洲钻石气体有限责任公司“3·5”一般容器爆炸事故调查报告

株洲市荷塘区人民政府事故调查组

2026 年 7 月 23 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生人员基本情况 4
（三）事故发生单位安全管理情况 5
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场情况 8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 12
二、事故应急处置情况 12
（一）事故信息接报及响应情况 12
（二）医疗救治和善后情况 12
（三）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析 13
（一）事故直接原因 13
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 13
（三）事故间接原因 15
四、有关责任单位存在的主要问题 15
（一）事故相关单位主要问题 15
（二）有关监管部门主要问题 16
五、对相关单位和有关责任人员的处理建议 17
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 17
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 18
（三）对有关政府监管单位的处理建议 19
（四）对有关公职人员的处理建议 19
六、事故主要教训 20
七、事故整改和防范措施 21
（一）从严压实企业安全生产主体责任 21
（二）持续完善健全隐患闭环整治机制 22
（三）深化行业属地举一反三抓整改 22
（四）加强有针对性的实操教育培训 22
（五）常态化开展全面安全警示教育 23

荷塘茨菇塘街道株洲钻石气体有限责任公司“3·5”一般容器爆炸事故调查报告

2026年3月5日10时43分许，株洲钻石气体有限责任公司工作人员在氩气充装作业过程中发生一起容器爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失214.8万元。

2026年3月6日，株洲市荷塘区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）、《株洲市应急和安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株应安委办函〔2026〕12号）要求，成立了由荷塘区应急管理局副局长江水龙为组长、区应急管理局、区市场监督管理局、区总工会、公安荷塘分局、茨菇塘街道办事处等部门为成员单位的事故调查组。同时，事故调查组下设综合组、技术组、管理组及聘请有关专家参与事故调查工作，并特别邀请荷塘区纪委监委参加，依法对事故开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和论证，查明了事发的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，对有关单位和人员提出了处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定：荷塘茨菇塘街道株洲钻石气体有限责任公司

“3·5”一般容器爆炸事故是一起因气瓶充装人员违章操作而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.营业执照情况：株洲钻石气体有限责任公司位于株洲市荷塘区大坪路（601子弟中学对面）。**工商登记注册情况：**法定代表人：游[redacted]，男，身份证号码：[redacted] 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹仟贰佰万元整；成立日期：2005年1月18日；统一社会信用代码：9143020218429651 1D。**经营范围：**许可项目：危险化学品仓储，移动式压力容器/气瓶充装：特种设备检验检测，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），劳动保护用品销售；润滑油销售，金属材料销售，电器辅件销售，文具用品零售，日用杂品销售，装卸搬运，特种设备销售，金属包装容器及材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2019年7月，该公司股东收购株洲硬质合金集团公司旗下气体公司，更名为株洲市钻石气体有限责任公司，由游[redacted]担任法人代表，依据收购人员安置协议，公司人员统一划转进入株洲钻石气体有限责任公司。

2.危险化学品经营许可情况：株洲钻石气体有限责任公司；法定代表人：游[redacted]，企业住所：株洲市荷塘区大坪路（601子

弟中学对面）。证书编号：4302001320250015 3；经营方式：部分带储存设施经营；发证机关：株洲市应急管理局；有效期限：2025 年 9 月 2 日至 2028 年 9 月 1 日；许可范围：带储存设施经营：氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氢气；不带储存设施经营：甲烷、氯化氢[无水]、硫化氢、环氧乙烷、环氧丙烷、氨、三氟化氮、六氟化硫，二氧化硫、氪[压缩的或液化的]、氖[压缩或液化的]、乙炔、丙烷（限于工业生产用途）、丙烯、一氧化碳、混合气（氩+二氧化碳）。

3.气瓶充装许可情况：株洲钻石气体有限责任公司；编号：TS424341B017-2026；设备品种：无缝气瓶；充装介质类别：压缩气体；充装介质名称：氧气、氢气；发证机关：株洲市市场监督管理局；有效期至：2026 年 12 月 16 日。【本次涉事气瓶充装介质为氩气，依据《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）第 8.4 条第（1）项规定，氩气充装不在上述气瓶充装许可核准范围内，不需要办理充装许可证。】。

4.特种设备使用登记情况：按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。编号：瓶 31 湘 AB00001（18）；使用单位名称：株洲钻石气体有限责任公司；使用单位地址：株洲市荷塘区大坪路（601 子弟中学对面）；设备类别：气瓶；登记机关：株洲市市场监督管理局；目前持有的新证发证日期：2026 年 4 月 28 日（2026 年 3 月 5 日事故发生时，该企业持有的旧证为原株洲市质量技术监

督局核发的特种设备使用登记证，原气瓶设备使用登记证（编号：瓶 31 湘 AB00001(18)），旧证发证日期：2018 年 11 月 28 日，事发时该登记证件处于持证存续状态。）。

（二）事故发生单位相关人员基本情况

1.许[redacted]，性别：男；身份证号码：432901[redacted]住址：湖南省株洲市荷塘区塘石村 23 栋 204；特种作业证书号：43290[redacted]；该同志从入职起至 2026 年 3 月 5 日，一直在该企业生产一线从事氩气充装工作，主要职责是（株洲市钻石气体有限责任公司质量管理体系手册 6.5 条）：充装前工作（检查员检查完成后）：（1）检查充瓶系统的阀门、接头、充气软管及连接接头、充气卡具连接得是否牢固、符合要求；（2）检查充瓶系统压力表指针是否能复零位。（3）准备好数据采集器和必要的工具。（4）将经检验符合充瓶要求的空瓶就位。（5）打开充装台的全部阀门，打开低温液体泵的回气阀，对管道系统吹扫置换 2 分钟；（6）完成准备后向班组长报告，准许后进行充装工作。

2.易[redacted]：性别：男；中共党员；身份证号码：430304[redacted]；住址：湖南省湘潭市岳塘区书院路大庆新村 1 栋附 75 号；系株洲钻石气体有限责任公司总经理。主要职责是（株洲市钻石气体有限责任公司质量管理体系手册 6.1 条）：（1）熟悉各种气体充装安全管理相关的法律法规、规章和技术规范，是公司安全、质量的第一责任人；（2）保证本单位安全生产投入的有

效实施；（3）组织并实施安全生产教育培训计划；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

3.周[redacted]：性别：男；身份证号码：430305[redacted]；住址：湖南省湘潭市雨湖区建设北路12号附11号；安全员证书号：430305[redacted]；系株洲钻石气体有限责任公司安全员。主要职责是（株洲市钻石气体有限责任公司质量管理体系手册6.3条）：（1）组织对特种设备作业人员和技术人员进行教育和培训；（2）对特种设备进行日常巡检，组织实施气瓶充装前、后检查，纠正和制止违章作业行为。

4.王[redacted]：性别：男；身份证号码：430202[redacted]；住址：湖南省株洲市荷塘区永红村25栋601号；特种作业证书号：430202[redacted]；系株洲钻石气体有限责任公司充装班班长，主要职责是（株洲市钻石气体有限责任公司质量管理体系手册6.8条）：（1）负责气体生产、充装的现场安全管理，确保生产、充装现场管理工作井然有序；（2）气体充装过程中进行巡查并记录。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理机构设置概况：株洲钻石气体有限责任公司设置了安全管理机构，易[redacted]担任总经理兼任安全管理总监，安全员由周文担任。

2.制度制定情况：株洲钻石气体有限责任公司制定了安全生产管理各项规章制度和岗位操作规程。明确了各部门、各岗位的

安全职责和工作标准。针对不同生产工艺和设备运行要求，编制了岗位安全操作规程，重点包括氩气充装操作规程，对充装前后的检查、充装过程中的参数控制、安全防护措施以及异常情况应急处置等环节作出严格规定，确保作业全过程安全可控。

3.员工安全教育培训情况：株洲钻石气体有限责任公司始终将安全教育培训作为安全生产工作的基础环节，持续强化全员安全意识和技能水平，公司于2026年2月13日组织全体员工开展了系统性的安全教育培训，2026年2月24日开设“开工第一课”专题讲座。培训内容涵盖国家安全生产法律法规、公司安全管理制度、岗位安全操作规程及典型事故案例警示教育，确保员工全面掌握岗位安全风险及防范措施。坚持每周一召开班组安全会议，结合本周生产任务进行安全风险分析与技术交底，明确操作注意事项，强调劳动防护用品的正确佩戴和使用，做到安全工作与生产任务同部署、同落实。同时公司总经理及安全员定期深入生产一线开展安全巡查，对作业环境、设备设施及人员操作行为进行全方位检查，及时发现并纠正不安全行为和状态，形成闭环管理，确保安全措施落实到位。

4.制度执行情况：株洲钻石气体有限责任公司在健全安全生产管理制度和操作规程的基础上，能严格落实各项制度要求，确保安全管理工作有章可循、有据可查，但事发前安全生产监管责任未到位。

（四）事故发生经过

2026年3月5日上午，株洲钻石气体有限责任公司检查员易

[redacted][1]根据工作安排，对即将充装氩气的两组集束装置内的氩气瓶进行检查，经全面检查合格后，登记在册；同时充装班班长王[redacted]开机前对即将充装氩气的管道、设备、阀门等设施设备进行了安全检查，确认当天该充装系统可以进行充装作业。10 点 30 分 21 秒，充装工许[redacted][2]将充装接头与气瓶集束装置 2（工作压力 20MPa）连接，期间用扳手拧紧充装接口和开启气瓶集束装置进气阀；10 点 31 分 15 秒，转动气瓶集束装置 1（工作压力 20MPa，事故集束装置）进气阀；10 点 31 分 33 秒，将充装接头与气瓶集束装置 1 进气阀连接；10 点 32 分 58 秒，开启气瓶集束装置 1 进气阀，未对所有气瓶瓶阀开启状态进行确认；10 点 33 分 14 秒，确认气瓶集束 1 出气阀处于关闭状态，未对该集束所有气瓶瓶阀开启状态进行确认；10 点 33 分 30 秒，开启气瓶集束装置 2 进气阀；10 点 33 分 38 秒，开启充装台充装阀；10 点 34 分 02 秒，离开装卸区 1，到低温液体储罐区进行操作，期间气瓶集束装置 1、2 开始充气；10 点 42 分 15 秒，返回装卸区 1，听到气瓶集束装置 2 有漏气；10 点 42 分 32 秒，调节充装台上气瓶集束装置 2 的进气阀门，然后用扳手去处理气瓶集束装置 2 漏气问题；10 点 43 分 8 秒，先关闭气瓶集束装置 2 进气阀，再对充装台上的充装阀进行操作；10 点 43 分 29 秒，气瓶集束装置 1 发生爆炸。

（气瓶集束装置 1、气瓶集束装置 2、气瓶集束 1、气瓶集束装置 2、装卸区 1 位置区域划分详见图 1）

[1]《株洲市钻石气体有限责任公司质量管理体系手册》6.4.2 规定：负责气瓶充装前的扫码、检查、登记工作，杜绝不符合要求的气瓶转入充装过程。

[2]《株洲市钻石气体有限责任公司质量管理体系手册》9.2.3.3 规定：完成准备后向班组长报告，准许后进行充装工作。

综上所述，充装前充装班长对该充装系统是否能进行正常充装进行了检查，但从当天的视频资料分析，充装员许[redacted]在实际充装前未按照规定向班长报告，充装班长未对许[redacted]充装前的准备情况进行检查，直接进行了充装作业（实际上充装前充装员要向班组长报告充装前的准备情况，然后由检查员进行安全检查，班长确认后由充装人员进行充装作业）。

（五）事故现场情况

1.现场勘验情况

（1）事故发生地位于株洲市荷塘区大坪路（601 子弟中学对面）株洲钻石气体有限公司氩气充装区域。

（2）事故气瓶出厂编号为 001229107024，生产单位为山东永安特种设备有限公司。

（3）爆炸后，装卸区上部车间房顶彩钢板被掀翻，且事故气瓶炸飞至房顶（高 5.003 米），事故气瓶从封头到底部被完全撕裂，呈鱼口状，开口周边有明显撕裂痕迹，裂口有明显的刀刃状，瓶阀撞损。

（4）事故气瓶开口背面有明显与其他气瓶撞击的痕迹，事故气瓶整体从封头到瓶底纵向开裂，中部开口较宽、呈鼓胀。

（5）瓶体中部爆破断口壁厚约 4mm，断裂附近明显减薄；断口内、外壁可见剪切唇。沿中部向瓶口、瓶底扩展，断口逐渐平整，呈 45° 开裂。

（6）物理爆炸后，集装格内气瓶炸飞至各处，距集装格最远气瓶炸飞 21 点 6 米，死者许[redacted]炸飞 14.97 米。

2.事故现场概图

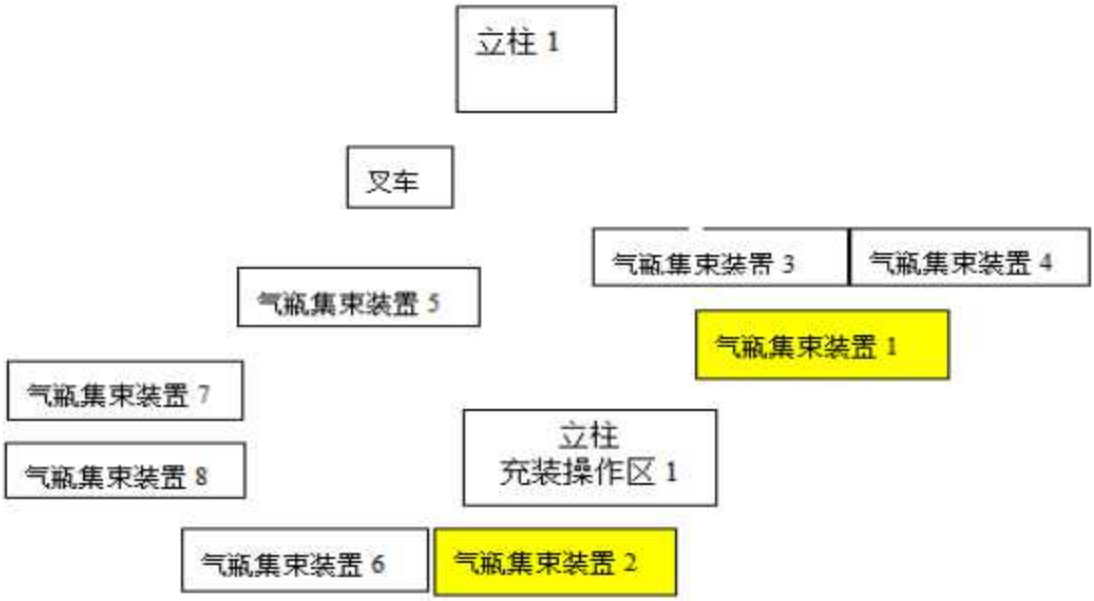


图 1 事故前充装台及气瓶集束装置平面布置图



图 2 事故现场全景图

3.事故现场照片



图 3 氩气充装区域事故后情况



图 4 氩气充装区域事故后情况



图 5 事故气瓶开口侧及开口背面

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡

姓名	性别	家庭住址	身份证号码	工种
许[redacted]	男	湖南省株洲市荷塘区塘石村23栋204	43290[redacted]	气瓶充装

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失214.8万元（见附件1）。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月5日10时43分许，株洲钻石气体有限责任公司厂区发生爆炸。公司总经理易[redacted]闻声后立即赶赴现场，发现现场有气瓶及人员被冲击波冲击，随即于10时54分，易[redacted]分别拨打120急救电话请求医疗救援，并向荷塘区应急管理局报告事故情况。区应急管理局接报后，立即启动应急响应，组织监管人员赶赴现场开展现场勘查、隐患排查及风险管控工作。11时20分，区应急管理局按规定将事故信息分别上报至市应急管理局值班室及区委、区政府。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：

2026年3月5日10时43分许，株洲钻石气体有限责任公司厂区发生爆炸。公司主要负责人易辉闻声后立即赶赴现场，发现现场有气瓶及人员被冲击波冲击，迅速组织人员切断设备电源、

关闭相关阀门，并对人员展开初步施救。11 时 10 分许，120 急救中心医护人员抵达现场开展紧急医学救援。经现场诊断，伤者许[redacted]已无生命体征，确认当场死亡。

2.善后情况:

2026 年 3 月 7 日，株洲钻石气体有限责任公司与死者许[redacted]家属达成赔偿协议，并签订《人民调解协议书》，相关单位对死者家属进行了安抚工作，家属情绪稳定。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，企业及相关职能部门和人员在事故应急处置中，应对迅速，措施有力，应急处置到位，未发现有失职渎职行为。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

气瓶充装人员许[redacted]违反充装安全操作规程。仅对气瓶集束装置进气阀和出气阀状态进行确认，未对气瓶集束装置内所有气瓶瓶阀开启状态进行检查，充装过程中仅对单一气瓶（爆炸气瓶）进行充装，导致气瓶超压引发物理爆炸。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026 年 3 月 7 日，株洲市荷塘区应急管理局委托湖南省特种设备检验检测研究院，对荷塘茨菇塘街道株洲钻石气体有限责任公司“3·5”一般容器爆炸事故发生的原因，事故气瓶、安全阀门等进行鉴定。2026 年 4 月 30 日，湖南省特种设备检验检测研

究院，出具《株洲钻石气体有限公司爆炸气瓶技术鉴定报告》（湘特鉴〔2026〕6号）鉴定结论如下：

1.通过对事故气瓶（气瓶为钢质无缝气瓶，出厂编号：001229107024；钢瓶图号：WGA232-34CrMo-00-5.2；瓶体材质：34CrMo4；瓶体重量：52.8KG；水容积：50.2L；设计壁厚5.2mm；盛装介质：氩气；公称工作压力：20MPa；水压试验压力：30MPa；气密性试验压力：20MPa）及同批次生产气瓶材料的化学成分分析、拉伸、弯曲、冲击、金相组织试验及断口分析，综合同批次生产气瓶水压爆破试验的结果，事故气瓶质量符合GB/T5099.1-2017标准。

2.通过对事故现场充装工艺、安全附件及仪表的检查，综合视频分析，本次事故是气瓶集束装置1充装过程中仅对单一气瓶（爆炸气瓶）进行充装，导致气瓶超压引发的物理爆炸。

3.通过对管道上安装的安全阀（制造单位：恒华阀门有限公司；制造许可证编号：TSD710035-2025；安全阀型号：A21H-250p；压力等级：20-25Mpa；公称压力：20Mpa；密封压力：20.9Mpa；整定压力：23.0Mpa；公称通径/侯径：6mm；适用温度：-196~80℃；介质：氧、氩、二氧、乙炔、天然气等；出厂编号：022746；出厂日期：2023年6月；校验机构：湖南省特种设备检验检测研究院；校验日期：2025年4月27日；下次校验日期：2026年4月；整定压力：23.0Mpa；密封压力：21.2Mpa）进行测试，安全阀密封面已处于开启状态。进一步对安全阀进行解体。安全阀阀杆和

弹簧完好，阀门密封面存在异物，占密封面周长32%，影响安全阀开启高度和气体泄放量。

（三）间接原因

1.安全阀阀芯密封面存在异物（通过事发安全阀与同一型号正常安全阀实物分解现场比对，此异物是安全阀阀芯密封件脱落物），占阀芯密封面周长32%，导致安全阀的开启高度不够和气体泄放不足，影响安全阀安全泄放，是导致此次事故发生的因素之一。如安全阀能正常地安全泄放，能大大减小事故发生的可能性，但也不一定会避免此次事故的发生，例如短时间内产气速度大于排气速度，压力仍会短时冲高造成事故。

2.株洲钻石气体有限责任公司虽开展了日常巡查，但对高风险作业环节的管控力度不足，公司总经理、安全员、充装班长等负责检查安全生产的人员对充装工许[redacted]充装前的不请示报告，违反岗位操作规程的行为未能及时发现并制止；在安全隐患检查时，未能及时发现并排除安全阀阀芯密封面存在异物的安全隐患问题。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位主要问题

1.株洲钻石气体有限责任公司虽然制定了安全生产管理各项规章制度和操作规程，但没有严格督促本单位从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程。

2.易[redacted]：性别：男；中共党员；身份证号码：430304195610

172016；株洲钻石气体有限责任公司总经理，督促、检查本单位的安全生产工作不够深入、不够细致，没有及时排查、消除安全事故隐患。

3.周[redacted]：性别：男；身份证号码：430305[redacted]，株洲钻石气体有限责任公司安全员，日常巡检不到位，事发前未能及时发现并纠正和制止氩气充装工许[redacted]的违章冒险作业行为。

4.王[redacted]：性别：男；身份证号码：430202[redacted]，株洲钻石气体有限责任公司充装班班长，日常巡检不到位，事发前未能及时发现并纠正和制止氩气充装工许[redacted]的违章冒险作业行为。

（二）相关监管部门的监管情况

1.荷塘区应急管理局：作为区政府负有安全生产监督管理职责的职能部门，具体承担全区危险化学品行业安全生产基础工作，在本次事故中暴露出履行安全监管职责不力、执法检查不严不实的问题。日常执法检查流于形式，对企业重点工艺、关键装置、重大危险源及储存场所的现场安全状况检查不够深不够细，未能发现并纠正企业存在的事故隐患。对企业落实安全生产主体责任的督促指导缺位，未依法推动企业建立并运行从主要负责人到一线岗位的全员安全生产责任制，未有效督促企业开展实质性安全教育培训和应急演练，致使从业人员安全意识淡薄、应急处置能力低下。监管能力与责任担当存在明显不足。队伍专业力量配备薄弱，面对危险化学品工艺复杂、专业性强的特点，缺乏精通化工安全、懂工艺懂设备的监管人员，难以发现深层技术性隐

患。

2.荷塘区市场监督管理局：作为特种设备领域负有安全生产监督管理的职能部门，具体承担全区气瓶充装单位特种设备安全的监督管理工作。在本次事故中暴露出履行特种设备安全监管不够专业、不够细致、不够深入的问题。在编制年度安全生产监督检查计划工作中对气瓶充装单位不够科学、专业；督促企业开展检验有效期内的气瓶及安全附件排查治理和风险防控工作不够细致；深入企业检查时督促企业开展规章制度落实、安全教育培训、落实安全生产主体责任等不够深入。

3.茨菇塘街道办事处：街道在属地安全监管中，虽积极开展安全宣传教育、专家隐患排查、应急演练及街道、社区干部日常巡查，但对企业安全生产操作、业务流程规范上指导不够。安全生产检查重点放在显性的安全隐患上，对企业安全生产制度和员工操作规范上指导不够、穿透性不够。

五、对相关单位和有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

许[redacted]，男，身份证号码：432901[redacted]，株洲钻石气体有限责任公司氩气充装人员。许[redacted]在氩气充装过程中，没有严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。现场作业时，未对气瓶集束装置内所有气瓶瓶阀开启状态进行检查，充装过程中仅对单一气瓶（爆炸气瓶）进行充装，导致气瓶超压引发物理爆炸。其行为违反《中华人民共和国

安全生产法》第五十七条[1]、株洲钻石气体有限责任公司《氩气充装操作规程》9.2.4.1.1（2）、9.2.3.3 规定[2]的规定，对此次事故负直接责任，因在事故中死亡免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.株洲钻石气体有限责任公司虽然制定了安全生产管理各项规章制度和操作规程，但没有严格督促本单位从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]规定，株洲钻石气体有限责任公司对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其作出行政处罚。

2.易[redacted]，男，中共党员，身份证号：430304[redacted]，株洲钻石气体有限责任公司总经理，督促、检查本单位的安全生产工作不深入、不细致，没有及时消除安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]规定，在此次事故中，易辉应负领导责任。建议荷塘区应急管理部门对其作出行政处罚。

3.周[redacted]：男，身份证号码：430305[redacted]，株洲钻石气体有限责任公司安全员，日常巡检不到位，事发前未能及时发现并纠正和制止氩气充装工许[redacted]的违章冒险作业行为，对事故

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《氩气充装操作规程》9.2.4.1.1（2）规定：检查所有管道、阀门、紧固螺栓和电气接点是否正常可靠。9.2.3.3 规定：完成准备后向班组长报告，准许后进行充装工作。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项[1]、《株洲钻石气体有限责任公司气瓶质量管理手册》6.4.4[2]规定，建议荷塘区应急管理部门对其作出行政处罚。

4.王[redacted]：男，身份证号码：430202[redacted]，株洲钻石气体有限责任公司充装班长，日常巡检不到位，事发前未能及时发现并纠正和制止氩气充装工许[redacted]的违章冒险作业行为，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项、《株洲钻石气体有限责任公司气瓶质量管理手册》6.4.4 规定，建议荷塘区应急管理部门对其作出行政处罚。

（三）对有关政府监管单位的处理建议

责成荷塘区应急管理局、荷塘区市场监督管理局和荷塘区茨菇塘街道办事处分别向荷塘区政府作出深刻书面检讨。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.李[redacted]，男，中共党员，身份证号 430221[redacted]，荷塘区应急管理局危化企业监管专干。荷塘区应急管理局年初制定了检查计划，安排部署了相关工作，对该企业进行了实地检查，开展了宣传教育活动；但对株洲市钻石气体有限公司的现场充装作业管理监督检查不够深入、不够细致，对企业安全隐患自查情况掌握不准，对企业隐患问题整改落实压力传导不够，对事故发

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项规定：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[3] 《株洲钻石气体有限责任公司气瓶质量管理手册》6.4.4：对特种设备进行日常巡检，组织实施气瓶充装前、后检查，纠正和制止违章作业行为。

生负有一定责任。建议：责成该同志向区应安委会做出深刻的书面检讨，并由区应安委会对其进行批评教育。

2.肖[redacted]，男，中共党员，身份证号：430204[redacted]，荷塘区市场监督管理局茨菇塘市场监督管理所所长。区市场监督管理局年初制定了对企业的检查计划，进行了实地的多次检查，并就春节期间的特种设施设备的安全管理情况进行了全面的部署安排，但荷塘区市场监督管理局对株洲市钻石气体有限公司使用处于检验检测有效期内的气瓶及安全附件，风险防范提醒督促不够，对事故发生负有一定责任。建议：责成该同志向区应安委会做出深刻的书面检讨，并由区应安委会对其进行批评教育。

3.谭[redacted]，男，中共党员，身份证号：430224[redacted]，荷塘区茨菇塘街道办事处应急专干，负责辖区内企业的监管。该同志组织对辖区内企业开展安全生产宣传教育工作，对企业进行了多次的实地安全督导检查，联合社区和企业开展了消防应急演练，但对株洲钻石气体有限公司的安全检查仅聚焦直观可见设备，督促企业安全隐患自查问题整改落实压力传导不够，对事故发生负有一定责任。建议：责成该同志向区应安委会做出深刻的书面检讨，并由区应安委会对其进行批评教育。

六、事故主要教训

通过此次事故反映出涉事企业安全生产全链条管理存在部分漏洞，风险管控措施未能全面落地见效，主要体现在三方面：

一是从业人员安全宣教与现场刚性约束严重缺位。企业虽能开展常态化安全教育培训，但未持续教育、倒逼全体员工严格遵

守单位安全生产管理制度及充装专项操作规程，日常安全警示、现场提醒管控力度不足，致使部分一线作业人员安全底线意识缺失，存在个别员工安全意识淡薄、违反充装安全操作规程的现象，人为制造重大安全风险。

二是各级安全管理人员失责，监管制止职能存在缺位。公司总经理、安全员、班长，履行安全生产管理职责、检查本单位的安全生产状况不到位，均未压实法定安全生产管理职责，日常安全巡查、作业现场动态检查不深不细，没有制止和纠正违章作业、冒险作业、违反操作规程的行为，风险前置管控机制未落实到位。

三是安全管理链条在末端出现松动，安全责任传导层层递减。管理层重视程度较高，虽在会议部署、制度文件层面强调安全生产工作，但责任压力未能有效传导至一线岗位，一线作业人员的责任意识偏弱，制度执行力、操作规范性存在短板，长期习惯性违章未得到根治，最终违规操作直接引发安全事故，造成不可挽回的损失，教训极为深刻惨痛。

七、事故整改和防范措施

下一步将深刻汲取本次安全事故教训，堵塞安全管理漏洞、补齐安全管控短板，压实企业主体责任和部门监管责任，避免同类事故发生。

（一）从严压实企业安全生产主体责任。事故发生单位必须全面压实全员安全生产主体责任，健全完善全员、全岗位、全过程安全管理制度体系。严格落实全员安全生产制度，各企业负责

人、安全员、班组长等要常态化督促一线作业人员严格遵循“四制一规程”，加大作业全过程现场督导检查力度，一线作业员工要严格遵守企业制定的岗位操作规程，任何情况、任何条件下都不能有“逾越雷池半步”的侥幸心理，杜绝一切安全漏洞。

（二）持续完善健全隐患闭环整治机制。企业建立“日常排查、台账登记、分级整改、复查销号、常态复盘”的隐患闭环管理体系，对自查、督查发现的各类安全隐患分类分级、限期整改、责任到人。坚决杜绝隐患排查走过场、问题整改打折扣、同类隐患反复出现等问题，尤其针对设备异常、操作不规范、制度不落实等关键性、苗头性隐患，做到早发现、早处置、早清零，切实把各类安全风险化解在萌芽状态，从源头上防范安全事故发生。

（三）深化行业属地举一反三抓整改。行业部门和属地要深刻汲取事故教训，坚决杜绝监管松懈、排查走过场、整治不彻底等问题。要及时召开事故警示教育大会，将此事故向辖区内所有相关监管企业通报，结合行业监管部门职能职责组织开展安全生产专项检查。坚持问题导向、标本兼治，从严查处企业制度空转、管理松弛、现场失控等突出问题，持续稳固辖区安全生产总体形势。要持续深入贯彻落实省、市有关工作要求，深入大排查大整治行动工作，确保全区安全生产形势稳定向好。

（四）加强有针对性的实操教育培训。涉气企业要根据自身单位的特点，聘请专家开展现场实操教学，模拟正常充装与异常情况处置，特别是安全阀、压力阀、温度计、液位计等仪器仪表在检验检测有效期内出现异常情况时，可采取看、听、摸、拆卸

等检查方式，有针对性地开展个性化的安全生产教育培训，特别是现场作业一线人员的培训工作，有效提升一线作业人员素质水平及安全技能。

（五）常态化开展全面安全警示教育。破除麻痹思想、侥幸心理，持续拓宽安全生产宣传教育覆盖面。通过媒体、社区、生产经营单位等多种渠道加强安全生产法律法规和应急知识宣传，重点加强生产经营单位主要负责人、实际控制人的法治教育，切实增强全社会安全意识。督促辖区企业开展充装作业等重点领域安全警示教育，加强企业对风险的认知和防范意识。持续夯实企业安全管理基础，全面提升辖区安全生产治理能力，坚决守住不发生同类安全事故的底线，及时消除事故隐患，确保一方平安。

附件：荷塘茨菇塘街道株洲钻石气体有限责任公司“3·5”一般容器爆炸事故直接经济损失统计估算表

荷塘区人民政府“3·5”事故调查组

2026年7月17日

附件

荷塘茨菇塘街道株洲钻石气体有限责任公司“3·5”一般容器爆炸事故直接经济损失统计估算表

<table>
<tr><td colspan="2">事故发生单位</td><td colspan="4">株洲钻石气体有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故单位地址</td><td colspan="4">株洲市荷塘区大坪路（601 子弟中学对面）</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故发生时间</td><td>2026 年 3 月 5 日</td><td>事故发生地点</td><td colspan="2">株洲钻石气体有限责任公司氩气充装区</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>游永超</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13607441695</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故等级</td><td>一般</td><td>事故特征</td><td colspan="2">容器爆炸</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故伤亡</td><td colspan="4">死：1 人　　伤：</td></tr>
<tr><td rowspan="10">预计直接经济损失</td><td rowspan="4">人身死亡后所支出费用</td><td colspan="2">医疗费用（含护理费用）</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">丧葬及抚恤费用</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助及救济费用</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">歇工工资</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财产损失价值</td><td colspan="2">固定资产损失价值</td><td colspan="2">46 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">流动资产损失价值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">善后处理费用</td><td colspan="2">事故处理的事务性费用</td><td colspan="2">22 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故赔偿费用</td><td colspan="2">146.8 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场抢救费用</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">清理现场费用</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">总计（大写）：贰佰壹拾肆万捌仟元整（小写）：214.8 万元</td></tr>
</table>