# 岫岩满族自治县大座镁矿有限公司“4·5”一般机械伤害生产安全事故调查报告

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026 年 5 月 25 日

# 目 录

一、事故单位概况.....3
二、现场勘查情况.....4
三、事故发生经过及应急救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）事故救援情况.....9
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
四、事故发生的原因 ..... 9
（一）直接原因.....10
（二）事故有关鉴定情况.....11
（三）间接原因.....11
（四）属地政府履职情况.....12
（五）行业部门履职情况.....12
五、对责任人员和责任单位的处理建议 .....12
（一）建议不予追究责任人员.....12
（二）对事故单位责任人员的处理建议.....13
（三）对事故责任单位的处理建议.....14
六、事故防范和整改建议 .....15
（一）切实加强员工安全教育培训工作.....15
（二）深刻吸取事故教训,全面落实安全生产责任.....15
（三）加强日常指导，做好安全监管服务工作.....15

4月5日11时52分许，在鞍山市岫岩县药山镇的岫岩满族自治县大座镁矿有限公司发生一起1人亡人事故。经车间工人及企业负责人口述，中午午休期间发现死者王**（男，52岁，岫岩县**镇人）在破碎车间受伤倒地，经送医抢救14时15分许确认死亡，造成一起生产安全事故，直接经济损失150万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，经岫岩满族自治县政府同意，成立了由县应急局、县公安局、县总工会、药山镇政府等有关单位人员参加的“岫岩满族自治县大座镁矿有限公司“4·5”一般机械伤害生产安全事故调查组”（以下简称事故调查组），对事故开展全面调查。调查组下设技术、管理、后勤组三个小组，聘请2名专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、查阅资料、询问相关人员、深入事故现场勘查和技术分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，查清了事故单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范、问题整改措施。

事故调查组认定，岫岩满族自治县大座镁矿有限公司“4·5”一般机械伤害生产安全事故是一起企业未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，从业人员忽视安全导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故单位概况

岫岩满族自治县大座镁矿有限公司（以下简称大座镁矿），成立于2003年09年24日。类型：有限责任公司。住所：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县**镇**村。法定代表人：高**。注册资本：人民币叁仟万元整。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，耐火材料生产，耐火材料销售，金属矿石销售，选矿，建筑用石加工，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产品资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

**二、事故现场勘查情况**

大座镁矿，破碎车间内设置有一台鄂式破碎机（大）（见图一）、皮带输送机、二台鄂式破碎机（小）（见图二、图三）、提升机、筛选机（见图三）等设备。破碎车间内布置如下：所有设备均布置在破碎车间南侧，北侧为铲车装卸道路，所有设备的基础水平面低于道路，形成台阶，临边采用石头砌垛作为防护，防止人员坠落，鄂式破碎机（大）处有一固定斜梯，方便人员检维修时进出。



**图一鄂式破碎机（大）**




**图二 皮带机及鄂式破碎机（小、东）**




**图三　鄂式破碎机（小、西）、提升机及筛选机**

事故发生后，发现王**（死者）时，其位于鄂式破碎机

（小）东侧、皮带轮附近（见图四、图五、图六）。现场还残留喷溅的血迹（见图七）。石垛上放置残破的安全帽（见图八）。

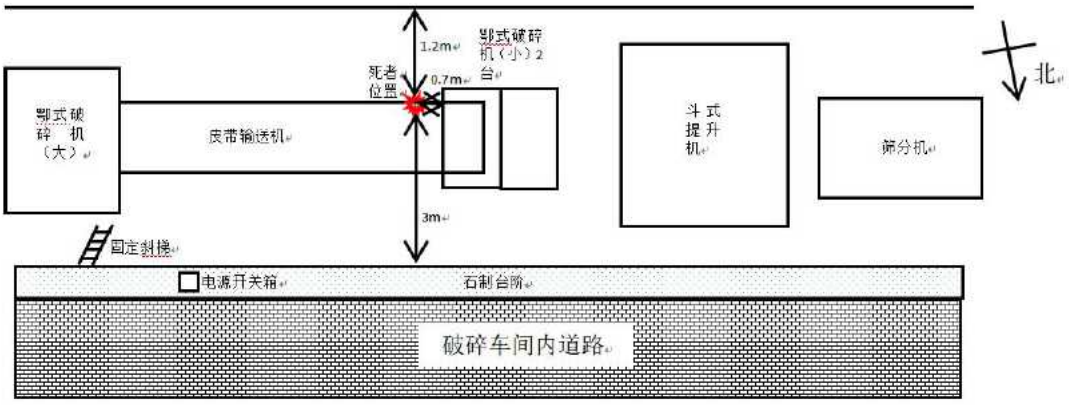


**图四 事故现场位置简图**

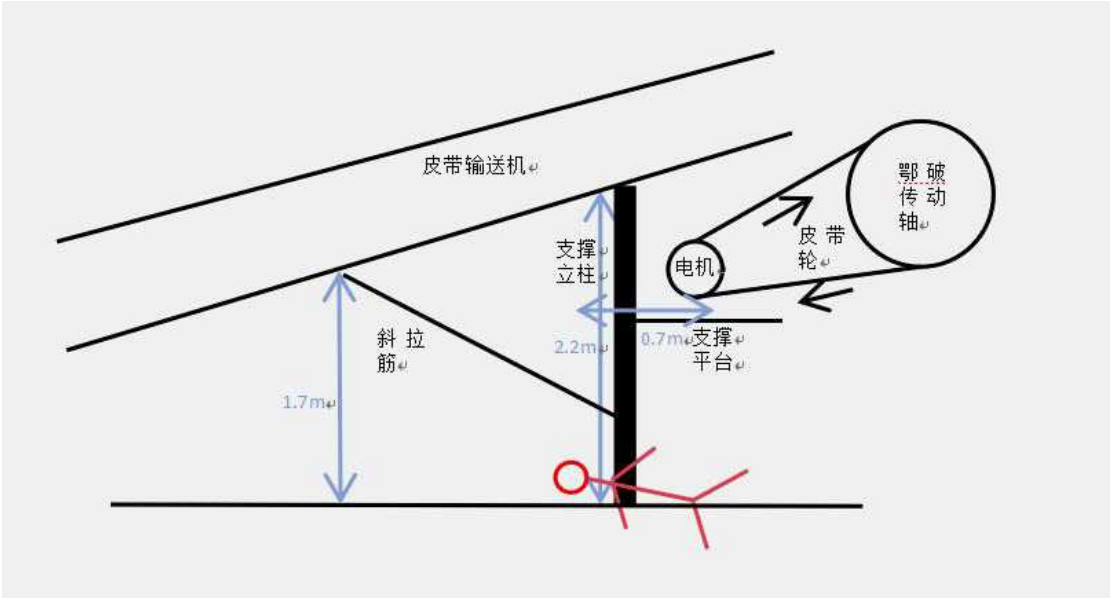


**图五 事故现场示意简图**



图六 王**（死者）倒地位置



图七 墙上喷溅的血迹



**图八 带有血迹的残破安全帽**

## 三、事故发生经过及应急救援情况

### （一）事故发生经过

该企业事故现场所在的破碎车间无视频监控，事发时也无目击证人，通过事故调查组询问谈话笔录、岫岩满族自治县公安局出具的调查结论及情况说明、岫岩满族自治县药山镇卫生院出具的居民死亡医学证明（推断）书等材料，及现场勘查死者的倒地位置及喷溅血迹推断事故经过如下：

1.该起事故是在维修后，正常生产过程中发生的，时间是在11点00分至11点20分之间；

2.11点左右，姜**、尹**、王**（死者）完成检修工作，开机后，尹**、姜**相继离开现场，王**（死者）不明原因返回检修地点。通过倒地位置及墙上、旋转皮带轮甩出的血迹痕迹，符合头部接触旋转皮带轮造成伤害这一客观情况；

3.现场无检修或其他作业工具，无法判断其返回现场是检查还是作业，死者倒地位置周围除鄂式破碎机外，无其他

机械设备能造成法医检验的“巨大钝性外力挤压击打或坚硬物体刮擦形成”死亡特征，故推断事故设备为东侧的鄂式破碎机（小）皮带轮。

**（二）事故救援情况**

11 时 52 分左右，尹**去破碎车间寻找发现王**（死者）倒在鄂式破碎机（小）东侧皮带轮旁、皮带输送机下。随后尹**给姜**打电话报告，姜**将事故情况报告给刘**（主要负责人），刘**将事故情况报告给高**（法定代表人），刘**带领姜**、尹**等人将王**（死者）抬出，抬到企业皮卡车上，开车出厂门口时遇到 120 急救车，经 120 急救人员抢救，确认王**（死者）已经死亡。随后在半路由殡仪馆车辆将死者送至殡仪馆。

**（三）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故共造成 1 人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)统计,事故共造成直接经济损失约为 150 万元。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后，大座镁矿现场人员能及时通知企业主要负责人，立即拨打 120 急救电话,并逐级报告了事故情况,并在规定时限内报告了属地政府及岫岩县应急管理局。岫岩县应急管理局接到事故报告后,立即向县委、县政府和鞍山市应急局报告事故情况。大座镁矿组织人员做好抢救工作，并做好死者赔偿等善后事宜，未引发相关舆情。

**四、事故发生的原因**

**（一）直接原因**

**1.维修人员冒险进入危险区域，严重违反操作规程**

大座镁矿维修人员王**（死者）在维修工作完毕后冒险进入正在运行的设备危险区域（转动部位较多）。违反了该公司《作业安全管理制度》3.3条设备出现故障或安全隐患的，必须立即向上级报告，及时进行维修处理，维修结束后要进行检测确认。及第4条在作业过程中，如遇突发情况，必须迅速向上级报告并采取应急措施。同时，必须切实做好现场保护，确保人员和资产安全。《施工和检(维)修安全管理制度》第5.6条在施工过程中，不得违章操作，如受原因影响安全的，必须停止施工。《维修工岗位安全操作规程》第二款第4条设备检修完毕后，检修人员应当清点工具和清理工作现场，不得将杂物或工具遗留在设备内，经检查确认一切合格后，方可通知有关部门送电试车的规定。

**2.检修后未进行有效交接，未对现场进行确认**

大座镁矿安排检修作业时，未填写检修作业票，检修后检修人员是否还在现场，检修负责人也未确认；检修负责人未与负责上料作业的人员进行沟通交接，上料作业人员也未对检维修人员是否还在现场进行仔细的检查确认。

**3.检维修作业未设置安全管理人员进行监护**

大座镁矿的安全管理人员对该起事故完全不知情，企业在安全管理方面存在漏洞。

**4.现场皮带轮转动部分防护罩存在缺陷**

皮带轮防护罩下部镂空，封闭不全。（图九）



**图九　皮带轮防护罩下部镂空**

**（二）事故有关鉴定情况**

岫岩满族自治县公安局接到报警后，公安局刑事侦查大队法医立即赶赴岫岩县殡仪馆进行尸表检验，检验结果为：王**头部损伤程度足以致死，损伤形态符合巨大钝性外力挤压击打形成。其余体表损伤程度不足以致死，均符合巨大钝性外力挤压击打或坚硬物体刮擦形成。以上所有损伤均可排除刀具、棍棒及锤类等手持性器具捅刺或击打形成，此外尸表检验未发现窒息及中毒征象。

**（三）间接原因**

**1. 安全管理工作不到位。**大座镁矿公司，一是未健全并落实全员安全生产责任制，未及时发现并消除事故隐患；**二是**对被派遣劳动者岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训不到位，致使王**安全意识淡薄、安全素质低下。

**2. 安全教育培训流于形式。**大座镁矿公司未针对不同的作业环境进行相应的安全教育培训,导致作业人员对作业环境安全风险认识不足；未向从业人员如实告知作业现场存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，从业人员安全意识淡薄，依规操作意识不强。

**（四）属地政府的履职情况。**2026 年初至今，药山镇政府统筹推进安全生产安排部署工作，采取县级集中培训+镇级自主培训相结合的模式，积极组织镇机关工作人员、辖区各生产经营企业从业人员主动参与县级统一组织的各类安全生产专项培训累计召开安全生产工作例会暨安全生产培训工作会议 2 次；结合日常巡查监管、春节前安全生产大检查、全国两会期间安全保障检查、清明节前安全隐患排查、五一节前安全生产专项检查等多项工作，累计检查各类企业 92 家次，共排查发现各类安全隐患 31 项，全部整改完毕。未发现履职不到位的问题。

**（五）行业部门的履职情况。**岫岩满族自治县应急管理局于 2026 年 1 月 19 日对大座镁矿有限公司开展优化营商环境安全生产服务指导，对该企业提出问题共计 11 条，并要求企业立即整改；2026 年 2 月，执法队通过微信群、电话等方式联系企业，及时传达安全生产相关要求，提升企业安全意识，局执法人员到工贸企业现场为一线员工讲解安全、应急、设施设备、操作规程等相关业务；2026 年 3 月 26 日，对全县工贸业企业开展安全生产专题培训，重点解读了安全生产责任制核心要求、典型事故案例深层警示、重大事故隐患判定标准及重点行业作业规范等内容。未发现履职不到位的问题。

**五、对责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）建议不予追究责任人员**

**王**，**大座镁矿维修工。安全意识淡薄，是造成该起事故的直接责任者，因其在该起事故中死亡，建议不予追究其

责任。

**（二）对事故单位责任人员的处理建议**

**1. 高**，**男，群众，大座镁矿法人，做为本单位安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位；建立健全本单位全员安全生产责任制落实不到位；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，致使王**安全意识淡薄、安全素质低下；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定，对该起事故负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议岫岩县应急管理部门给予其上一年度收入百分之四十罚款的行政处罚。

**2. 刘**，**男，中共党员，大座镁矿主要负责人，做为本单位安全生产主要负责人，履行安全生产管理职责不到位；建立健全本单位全员安全生产责任制落实不到位；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，致使王**安全意识淡薄、安全素质低下；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定，对该起事故负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议岫岩县应急管理部门给予其上一年

度收入百分之四十罚款的行政处罚。

**3. 李**，**男，群众，**大座镁矿安全员，**履行安全管理职责不到位；组织或者参与拟订本单位安全生产操作规程不到位；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况不到位；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患不到位；根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第四十六条第（一）款之规定，在该起事故中负有安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）款之规定，建议岫岩县应急管理部门给予其上一年度收入百分之三十罚款的行政处罚，并暂停或者吊销其与安全生产有关的资格。

**4. 姜**，**男，群众，大座镁矿公司生产厂长，协助主要负责人履行安全管理工作，未有效履行岗位职责，未及时组织开展危险源辨识，未及时排查本单位生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项之规定，建议岫岩县应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条第（一）款之规定给予其上一年度收入百分之三十罚款的行政处罚，并暂停或者吊销其与安全生产有关的资格。

**（三）对事故责任单位的处理建议**

**大座镁矿，**安全培训教育不到位，对工人进行安全知识教育和培训流于形式，未认真落实隐患排查治理工作，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章

制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能不到位；未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第（一）款、第四十一条第（二）款、第四十四条第（一）款之规定，是造成该起事故的责任单位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款、第（一）项之规定，建议岫岩县应急管理部门对其处以50万元到70万元罚款的行政处罚。

**六、事故防范和整改建议**

（一）切实加强员工安全教育培训工作

大座镁矿，要对从业人员开展针对性的安全生产教育和培训，进一步加强员工技能和安全意识教育培训工作，认真对照规章制度、安全生产责任制以及规程措施，分层级、分专业、分岗位全面组织开展学习贯彻，做到应学尽学、应知尽知、应懂尽懂，坚决杜绝假贯彻、假学习、走过场，切实提升员工队伍的整体素质和能力水平。

**（二）深刻吸取事故教训,全面落实安全生产责任**

药山镇人民政府，要深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，切实树牢红线意识和底线意识，让“人民至上、生命至上”的安全生产理念真正入脑入心；药山镇党政主要领导要带头落实安全生产工作责任制，切实发挥第一责任人责任，结合本辖区工作实际，进一步理清安全生产工作思路，对辖区内的工矿商贸企业开展一次全方位的安全生产隐患大排查、大整治，及时发现、防范、消除和化解企业存在的各类风险隐患问题，坚决遏制生产安全

事故多发频发势头，切实提升本辖区安全管理水平。

**（三）加强日常指导，做好安全监管服务工作**

岫岩满族自治县应急管理局，可进一步优化监管服务方式，加强与属地政府的协同联动，主动做好政策讲解与安全指导，帮助企业完善现场安全管理与教育培训工作，引导企业自觉落实主体责任，及时排查消除安全隐患，持续提升行业整体安全水平。

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026 年 5 月 25 日