光明区凤凰街道华星光电G11项目工地“9·19”物体打击事故调查报告

日期：2020年 01月 09日 信息来源： 光明区 字号：

2019年9月19日14时左右，在深圳市光明区凤凰街道华星光电G11项目工地发生一起物体打击事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，光明区人民政府成立了光明区凤凰街道华G11项目工地“9·19”物体打击事故调查组，事故调查组组长由区政府副区长刘德峰担任，事故调查组副组长由区应急管理局局长李急管理局副局长刘建绥、区住房建设局副局长王岑担任，成员由市住房建设局、光明公安分局（南凤派出所）、区住房建设局、区应局、区群团工作部（工会）等部门抽调专人组成，并依法邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、检测鉴定和调查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时,针因及暴露出的问题,提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

事故项目名为深圳市华星光电半导体显示技术有限公司第11代超高清新型显示器件生产线项目，位于深圳市光明区凤凰街道光侨路交汇处东南侧。

（二）事故发生单位概况

上海奈司建筑工程有限公司（以下简称“上海奈司公司”），经济性质：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：周瑞，地市奉贤区光泰路1899号2幢2025室，统一社会信用代码：91310120MA1HMNUM8E，经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与施腐保温建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,环保建设工程专业施工，园林绿化工程施工,化工原料及产品(除危险化学品、监控化用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、装潢材料、包装材料、防水材料、五金交电、电子产品、数码设备的批发、零售。（依法须项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）事故相关单位概况

1、建设单位：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“华星光电公司”），经济性质：有限责任公司(中外合资)，人：KIM WOO SHIK，住所：深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号，统一社会信用代码：91440300MA5DFAEB6U，经营范围营项目：在光明新区筹建第11代薄膜晶体管液晶显示器件（含OLED）生产线；货物及技术进入口。许可经营项目：薄膜晶体管液晶（或OLED显示器件）相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。

2、洁净室承包单位：中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”），经济性质：有限责任公司，法定代表生，住所：无锡市蠡溪路888号，统一社会信用代码：91320200134757148J，经营范围：建筑工程、机电工程、市政公用工程、建装工程、消防设施工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、环保工程(含纯水、废水、废气、废固处理工程)、实验室工程、动程、特气工程、医用气体工程、射线防护及防辐射工程、屏蔽工程、自控系统工程、物流传输系统工程、净化工程(含医用净化工程)施工、总承包、维修、保养;建筑智能化系统设计;工程项目咨询与管理服务;建筑劳务分包;锅炉的安装改造、维修(3级);压力管道的安压力容器的安装、维修(1级);承装(修、试)电力设施业务:承装类四级(限变电、电缆)、承修类四级(限变电、电缆);医疗器械的销售(按项目经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;防火调节阀、电子计算机及调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造;机电设备、电动工具修理;自营和代理各类商品和技术的进入口业务(企业经营和禁止进入口的商品和技术除外);水及污水处理系统设备的生产、加工、组装;自有房屋租赁;物业管理;餐饮服务;住宿;停车场法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、项目主体施工单位：中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局公司”），经济性质：有限责任公司，法定代表人：陈华所：武汉市关山路552号，统一社会信用代码：91420000757013137P，经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程。

4、劳务分包单位（模板拆除）：重庆市平强建筑劳务有限公司（以下简称“平强公司”），经济性质：有限责任公司，法定代永强，住所：重庆市江津区几江街道鼎山大道广播电视中心西侧，统一社会信用代码：915001165634905331，经营范围：钢筋作包壹级、模板作业劳务分包壹级、焊接作业劳务分包壹级、水暖电安装作业劳务分包不分等级、抹灰作业劳务分包不分等级、油漆作包不分等级、木工作业劳务分包壹级、混凝土作业劳务分包不分等级、脚手架作业劳务分包壹级、砌筑作业劳务分包壹级、石制作业不分等级（凭资质证书执业）。

5、T7项目管理单位：世源科技工程有限公司（以下简称“世源公司”），经济性质：有限责任公司，法定代表人：安志星，住市海淀区万寿路27号，统一社会信用代码：91110000710931686J，经营范围：工业及民用建筑工程的设计、规划、咨询、工程评理、施工、总承包；工程机械设备的销售、安装；建筑及相关工程设备、材料的研发、生产、销售及安装；生产自动化系统的研发与部件采购及销售、部件和整机装配和集成制造及销售；上述业务有关的技术咨询和服务；进入口业务。

6、监理单位：中咨工程建设监理有限公司（以下简称“中咨公司”），经济性质：有限责任公司，法定代表人：刘君，住所：田区彩田南路中深花园B栋27楼2711、2712、2713、2715，统一社会信用代码：91440300192366911H，经营范围：一般经营项监理（凭工程监理综合资质经营，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、等业务；工程招标代理甲级，造价咨询乙级，工程咨询乙级（以上凭资质经营）。

（四）事故人员基本情况

1、时某荣，死者，男，上海奈司公司员工。

2、周瑞，女，上海奈司公司法定代表人。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年9月19日14时左右，在华星光电T7项目L20层工地，时某荣违规跨越防护栏进入L20层B2和B7围闭警戒区域，上方无螺栓模板突然坠落，将其砸伤，经抢救无效死亡。

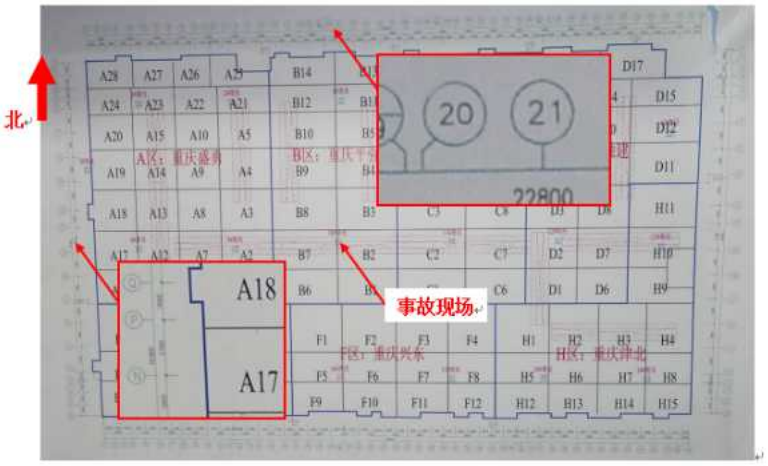


图1 事故现场的位于L20层

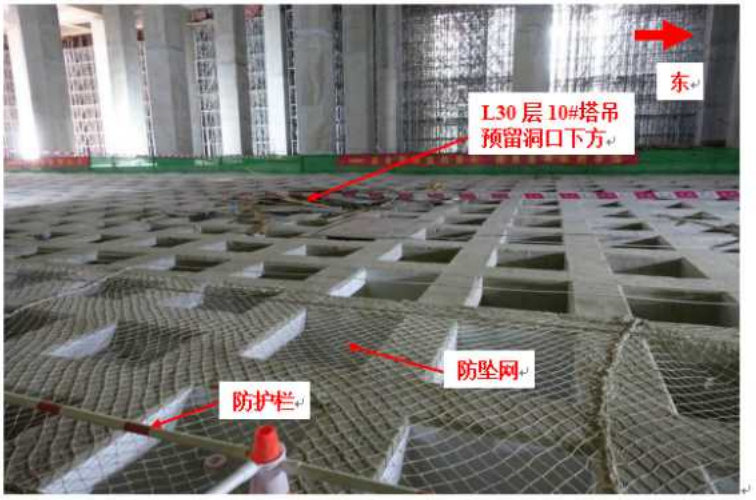


图2 事故现场



图3 事故现场东南侧

经查：

1、中建三局公司、中电二公司、世源公司、中咨公司、华星光电公司五方确认于2019年9月6日完成L20层B2和B7（事发区域）移交工作，并签订了《t7项目安全责任区移交表》，L20层B2和B7区域安全管理责任于2019年9月6日由中建三局公司移交给中电二

2、2019年9月16日，中建三局发出作业告知令给中电二公司：重庆平强木工班组需在2019年9月18日8:00至2019年9月20日8:
L20层B2和B7区域（事发区域）进行材料清理、洞口模板拆除及清理的高风险作业。

3、2019年9月17日，中电二公司向上海奈司公司发出安全告知书及警戒区域图，告知上海奈司公司：土建单位将于2019年9月
至2019年9月20日8:00对L20层N-P/16-25轴区域（事发区域）遗留模板进行拆除作业，该作业的安全风险极高，不具备施工条件，
奈司公司加强对现场人员管理，禁止任何人员进入此区域。

4、中电二公司已于事发前对涉事区域L20层B2和B7区域做有围闭，围闭区域位于行走通道的北侧，其南北两侧和西侧均为防护
为钢丝绳和安全立网组合，四周均挂有“禁止通行”标志牌，事故现场位于围闭区域内。

5、L30层10#塔吊预留洞口模板的25根螺杆栓已由L30层涉事区域作业公司重庆平强公司于9月18日晚上拆除，涉事模板已完全
物随时会坠落，对其下方L20层的地面存在物体打击伤害危险，事发时事故点周边的模板、木枋和钢管等均从上方的水泥封堵处坠落

6、事发时涉事工人违规进入事故现场，不满足中电二公司向上海奈司发出的安全告知书要求：L20层B2和B7区域的材料清理、
拆除及清理的作业，明确该作业的安全风险极高，并禁止任何人员进入该施工区域。

（二）事故救援情况

事故发生后，15时50分左右，现场工作人员将时某荣送至中国科学院大学深圳医院（光明）西院区，时某荣经抢救无效后死亡。

（三）善后处理情况

上海奈司公司与时某荣家属达成协议，并签订《赔偿协议书》。

三、事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者时某荣，男，51岁。

四、事故原因及性质

(一)直接原因

1、时某荣安全意识淡薄，对涉事模板没有支承、模板存在坠落风险的认识不够，其违规进入危险区域时模板突然坠落引发本次

2、事发点上方模板未固定，事发时事故点周边的模板从上方坠落砸到时某荣引发本次事故。

(二)间接原因

上海奈司公司及其主要负责人安全管理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除时某荣进入危险区域的事故隐患，未将中
安全告知书中禁止任何人员进入该施工区域的通知严格落实到位。

(三)事故性质

调查组认为，本起事故是一起因公司及其主要负责人安全管理不到位，工人安全意识淡薄而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）涉事单位的事故责任认定及处理建议

上海奈司公司安全管理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人进入危险区域的事故隐患，未将中电二公司安全告知
任何人员进入该施工区域的通知严格落实到位,对本起事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条
规定，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定给予行政处罚。

（二）涉事人员的事故责任认定及处理建议

1、死者时某荣，安全意识淡薄，违反操作规程移动到涉事危险区域内，应对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死
免予追究其责任。

2、上海奈司公司主要负责人周瑞，履行安全生产管理职责不到位，未有效督促、检查本单位项目施工现场的安全生产工作，未
生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建
市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定给予行政处罚。

六、事故防范措施和整改建议

（一）上海奈司公司、平强公司要吸取本起事故的深刻教训,严格落实企业安全生产主体责任,防止类似事故再次发生,并做到如下

1、加强对施工作业现场的安全生产管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除施工作业现场存在的事故隐患。

2、严格教育和督促从业人员执行安全操作规程，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

3、公司主要负责人要履行安全管理职责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）中电二公司、中建三局公司、华星光电公司要吸取本起事故的深刻教训,严格落实企业安全生产主体责任,防止类似事故再次做到如下要求:

1、加强对施工作业现场的安全生产管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除并消除施工作业现场存在的事故隐患。

2、对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

3、公司主要负责人要履行安全管理职责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4、严格教育和督促从业人员执行安全操作规程，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

光明区凤凰街道华

项目工地“9·19”物体打击事

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：