古蔺马蹄环路村线路清障作业“3·3”一般物体打击事故调查报告

古蔺马蹄环路村线路清障作业“3·3”

一般物体打击事故调查组

2025 年 4 月

目　录

一、事故基本情况 4
（一）作业内容有关情况 4
（二）事故有关单位概况 4
（三）事故发生单位机构设置及管理人员配备等有关情况 5
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场勘查情况 7
（六）人员伤亡及直接经济损失情况 9
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故应急处置及医疗救治情况 10
（三）事故评估情况 10
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）尸表检情况 11
（三）间接原因分析 11
四、调查发现的有关问题 12
（一）有关生产经营单位存在问题 12
（二）行业监管部门和属地政府履职情况 13
五、责任认定及处理建议 14
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 14
（二）对事故责任单位及责任人员的行政处罚建议 14
（三）其他有关处理建议 15
六、事故主要教训 16
七、事故整改和防范措施 16
（一）严格落实企业的安全生产主体责任 16
（二）严格落实行业安全监管职责 17
（三）严格履行属地安全管理职责 18

2025年3月3日16时50分左右，古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司在位于马蹄镇环路村开展电力线路维护，进行清障作业过程中发生一起物体打击事故，造成一名作业人员死亡，直接经济损失100余万元人民币。

事故发生后，为查明事故原因，分清责任，汲取教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《古蔺县人民政府关于授权县应急管理局组织生产安全事故调查处理暨有关事宜的通知》（古府发〔2024〕36号），2025年3月7日成立了由县应急管理局、县公安局、县经济信息科学技术局、县总工会等有关单位派人组成的古蔺马蹄环路村线路清障作业“3·3”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委机关、县人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议和事故整改、防范措施。

经调查组调查认定，古蔺马蹄环路村线路清障作业“3·3”一般物体打击事故是一起因砍树作业区域外休息的施工人员私自重新进入被砍松树的倒树区域，且作业现场管理不到位造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）作业内容有关情况

事故发生作业内容为四川省电力公司古蔺县供电分公司委托古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司负责的古蔺县小水电供区农村配网运行维护业务。双方签订有《国网古蔺县供电公司2025年接收小水供电区运维业务委托合同》，合同约定业务委托费用总价为人民币1700万元整，有效期：2025年1月1日至2025年12月31日。合同约定业务委托范围为：协助开展古蔺县供电分公司供电营业区内的（涵盖全县23个乡镇街道）10千伏及以下电力业务及高低压电网运行维护、供电服务业务。事发时，古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司按照委托内容，组织施工人员对位于马蹄镇环路村5组的10KV建环线电力走廊沿线和低压线路沿线进行杆基除草和树障清理工作，作业目的是清理出防火隔离带消除电力线路隐患。

（二）事故有关单位概况

1.国网四川省电力公司古蔺县供电分公司（委托单位）。统一社会信用代码：91510525MA62279J2M，负责人：梁开源，类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2016年7月11日，经营场所：古蔺县古蔺镇东新街252号，经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理，电网的统一规划、建设、调度和运行管理；推

广技术服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司（受委托单位、事故施工单位）；统一社会信用代码：91510525323322581G，成立日期：2014年11月21日，类型：有限责任公司（国有独资），注册资本：陆佰万元，法定代表人：潘应平，住所：古蔺县古蔺镇保安路73号（现实际地址为：古蔺县金兰街道保安路180号），经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；持有国家能源局四川监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号5-6-00587-2017，许可类别和等级：五级承装类、五级承修类；有效期限自2023年1月20日始至2029年1月19日止。该公司属于古蔺县国有资产监督管理局管辖的县属国有企业。

（三）事故发生单位机构设置及管理人员配备等有关情况

事故发生单位为古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司，设有安监科、办公室、技术科、财务科、运维服务站。运维服务站分为11个供电所服务站，分片区覆盖全县23个乡镇街道。11个供电所服务站均设有班长1人、安全员1人。主要负责人潘应平持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证书编号：川建安A（2024）0048297。

（四）事故发生经过

2025 年 3 月 3 日，古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司观文供电所服务站工作人员黄文胜带领临时工丁政文、陈登模、胡明文、黄海文、刘 xx5 名工人在马蹄镇环路村 10KV 建环线电力走廊沿线清理防火隔离带，主要工作内容是进行杆基除草和树障清理工作。上午 8 时，黄文胜召集 5 名工人召开班前会议，安排当日工作，口头强调了作业安全注意事项，随即开展马蹄镇环路村 10KV 建环线 20#~30#杆之间电力走廊杆基除草工作。工作至中午 12 时，黄文胜与 5 名工人一起吃中午饭后休息。

14 时开始，黄文胜带丁政文、陈登模、胡明文、黄海文、刘 xx 一行 5 人一起到马蹄镇环路村五组低压线路 6#~9#杆之间清理树障，作业内容为清除影响电力线路安全的沿线树木。该段线路沿线树木多为松树和杂木，当砍完前三棵松树，准备砍第四棵松树时，由于第四棵松树较高，且距离低压线路较近，需要用拉绳控制松树倾倒方向防止影响线路安全，于是黄文胜安排刘 xx 到该棵松树上绑拉绳，刘 xx 爬树绑好拉绳后，黄文胜便安排刘 xx 到作业区域外的上方小路上休息（按照黄文胜班组的惯例，因爬树体力消耗较大，谁爬树绑绳子，绑完后便休息，其余人负责砍树和拉绳子）。随后，黄文胜安排陈登模、黄海文 2 人负责砍树，安排丁政文、胡明文和他一起负责拉绳子以控制树木倾倒方向，并交代了树木倒下时拉树人员往左下坡

方向撤离，迅速跑出树木倒下影响范围内的危险区域。16 时 50 分左右，在砍树和拉树的协同作业下，松树被黄文胜、丁政文、胡明文用拉绳拉倒。在此过程中，黄海文发现刘 xx 在向右上方的上坡方向跑，随即刘 xx 被砍倒的松树树枝砸倒在地。

（五）事故现场勘查情况

事故发生地点位于古蔺县马蹄镇环路村 5 组通村公路下行 600 米左右的林区山坡上，山坡整体坡度平均约 41°，林区有多种灌木、杂草和松树等。勘验时，现场有一棵被砍倒的松树，树长 20 米，呈北偏东 40°方向倒在山坡上，事故发生地点下方有一组三相四线由西北往东南走向的低压输电线路，距离被砍松树平行距离约 5 米，被砍松树的根部直径 30 厘米，拉绳捆绑位置位于松树中部 10.7 米处，捆绑位置处松树直径为 19 厘米，树桩距离小路 18 米。现场有固定拉绳的青杠树一棵，位于被砍松树的上方，有明显绑扎痕迹，固定拉绳的青杠树距离被砍倒的松树树根 14.5 米。现场勘验时，事故遇难者遗体已搬离现场，现场未发现血迹。

据现场人员描述：刘 xx 被砸倒后，摔落在被砍倒的松树下方的斜坡上，安全帽掉落，刘 xx 头朝斜坡上方，脚朝斜坡下方，面部向上，未看见明显外伤，鼻子及鼻子旁边有少量血迹；被砍倒的松树上部有大量树枝，树枝平均直径约 7 厘米，现场作业人员为方便救援已将树枝清理干净。根据现场指认及测量：刘 xx 被砸摔倒后的位置距离被砍倒松树拉绳捆绑位置 4.7 米，

事发时当地天气为阴天，视线良好，没有大风、大雾。

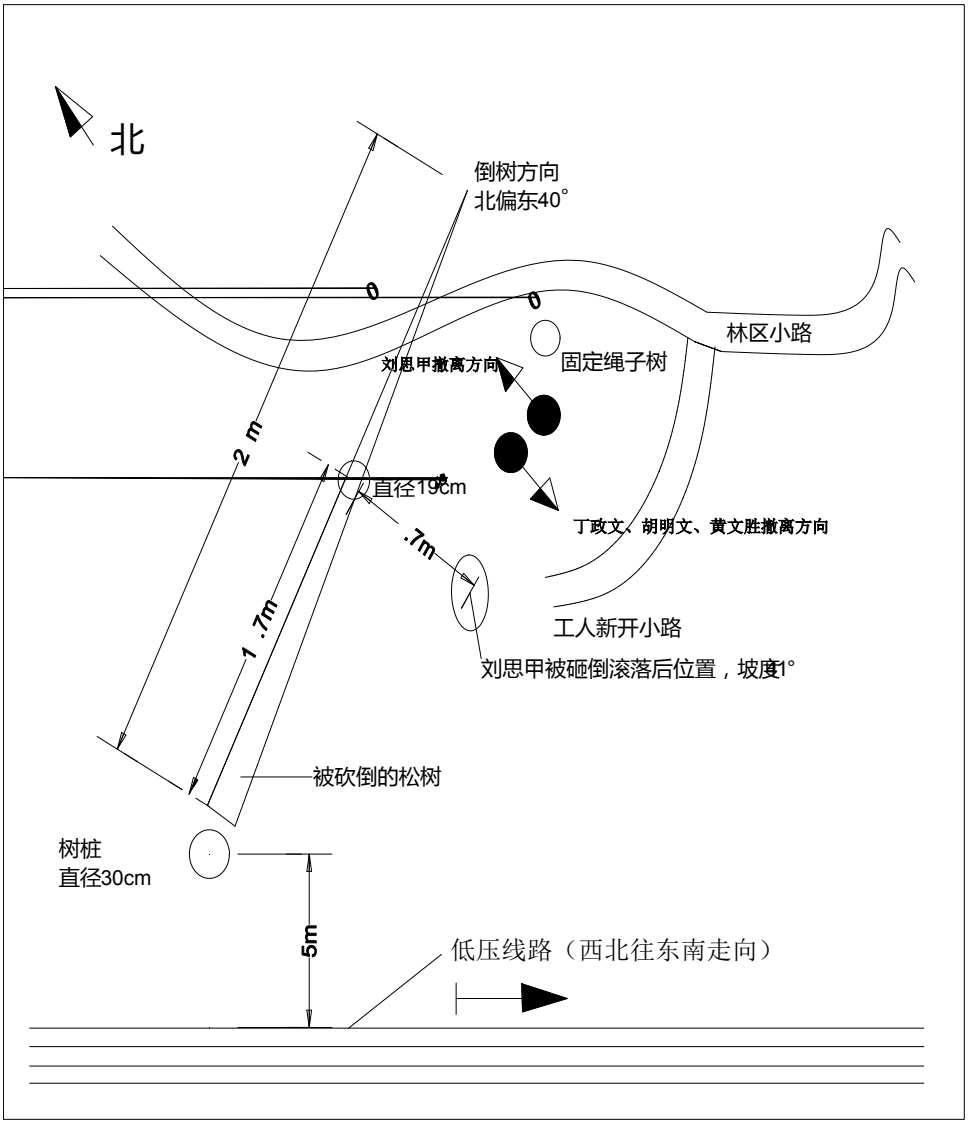


图 1 事故现场勘验示意图



图 2 事故发生现场全景图

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。该起事故造成 1 人死亡。死者：刘 xx，男，公民身份证号码：510525xxxxxxxx，古蔺县，系古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司临时工。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，经调查核定，该起事故直接经济损失 100 余万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场管理人员黄文胜16时51分给古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司观文供电所服务站马嘶片区负责人赵利桥报告，17时7分给观文供电所安蔺报告。观文供电所安蔺接到报告后，立即给国网四川省电力公司古蔺县供电分公司报告。18时12分，赵利桥将事故情况电话向马嘶苗族乡人民政府报告。接报后，国网四川省电力公司古蔺县供电分公司、县经济信息科学技术局、马蹄镇人民政府、马嘶苗族乡人民政府、县公安局双沙派出所等有关人员赶到现场，指导和参与现场处置。

（二）事故应急处置及医疗救治情况

事故发生后，现场工人第一时间对受伤人员掐人中、呼喊等施救。16时52分，现场管理人员黄文胜拨打“120”急救电话，“120”指挥中心接警后，立即指派古蔺德康医院、马蹄镇卫生院医务人员赶赴现场开展急救。经现场抢救无效，刘xx于2025年19时41分死亡。目前，善后处理工作已结束，当地社会秩序稳定。

（三）事故评估情况

事故发生后，现场人员及时拨打120急救电话；马蹄镇人民政府接报后立即通知马蹄镇卫生院医护人员赶赴现场；马蹄镇卫生院医护人员到达事故现场后立即开展急救；国网古蔺供

电分公司、县经济信息科学技术局、马蹄镇人民政府、马嘶苗族乡人民政府、县公安局双沙派出所接报后派出有关工作人员到达现场开展处置工作。总体来讲，事故应急处置恰当，未发生次生事故，善后处理及时，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员刘xx按照现场管理人员的安排离开作业区域，在旁边小路上休息，后来在不清楚撤离路线的情况下，私自又进入被砍松树的倒树区域，被倒下的松树砸倒后经抢救无效死亡，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）尸表检情况

根据县公安局物证鉴定室提供的《尸表检验记录》，死者鼻腔、口腔出血；右额部皮肤见0.3cm×0.5cm擦伤，右眉弓上方皮肤见2.0cm×0.5cm挫伤，上唇上方皮肤见0.8cm浅表创口。左顶部头皮见相邻2处分别为1.0cm×1.0cm、1.0cm×0.8cm的挫擦伤；全身未扪及明显骨折。

（三）间接原因分析

1.建立和落实全员安全生产责任制不到位。主要负责人和安全管理人员安全生产职责不清，责任落实不到位；主要负责人职责的执行标准未明确，安全管理人员检查本单位安全生产状况的频次、范围及问题处置流程未明确。

2.未组织制定并实施安全生产作业规程。未对砍树作业进

行危险因素辨识，未根据被砍树木类型、树木大小、树木周围环境、被砍树倾倒方向及危险区域等因素制定科学、安全的砍树作业方案。

3.对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底落实不到位。培训学时不够，培训内容不全面，导致作业人员缺乏砍伐树木必要的安全知识和技能。

4.落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位。未对电力线路运维涉及的工作项目进行风险辨识并采取分级管控措施，未及时排查发现砍树和拉树作业区域存在的风险隐患。

5.现场安全管理不到位。现场安全管理人员未对作业过程中的周边危险状况进行观察和分析研判，现场安全监护不到位。

四、调查发现的有关问题

（一）有关生产经营单位存在问题

1.古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司。作为本次10KV及以下高低压电网线路运维电力线路清障作业的施工单位，建立并落实全员安全生产责任制不到位，主要负责人和安全管理人员安全生产职责不清，责任落实不到位，主要负责人职责执行标准未明确，安全管理人员检查本单位安全生产状况的频次、范围及问题处置流程未明确；未组织制定并实施本单位安全生产作业规程，未对砍树作业进行危险因素辨识，未根据被砍树木类型、树木大小、树木周围环境、被砍树倾倒方向及危险区

域等因素制定科学、安全的砍树作业方案；对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底落实不到位，培训学时不够，培训内容不全面，且未将临时工纳入统一培训体系，导致作业人员缺乏砍伐树木必要的安全知识和技能；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未对电力线路运维涉及的工作项目进行风险辨识并采取分级管控措施，未及时发现砍树拉树时作业人员在倒树范围内作业等安全隐患；现场安全管理不到位，现场安全管理人员未对作业过程中的周边危险状况进行观察和分析研判，现场安全监护不到位。

2.国网四川省电力公司古蔺供电分公司。作为委托单位，在本次事故中反映出对受委托单位古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司的监督检查力度不够，未能及时发现受委托单位存在的施工安全风险并督促整改。

（二）行业监管部门和属地政府履职情况

1.古蔺县经济信息科学技术局落实行业监管职责情况。

古蔺县经济信息科学技术局承担全县电力行业管理职能，负责电力行业安全监管。2024 年 7 月至今，召开 9 次工作例会，研究部署安全生产工作，协调解决难点问题。开展电力安全督导检查 35 次，排查出并督促整改完成各类隐患问题 112 项。推动电力行业动火动焊施工作业安全生产培训学习，推动“蜀安·焊”安全生产大数据管理平台的推广应用。制作各类宣传标语 22 条，张贴海报 600 张。2024 年 6 月至今，发布预警信息

77 条。

调查中未发现古蔺县经济信息科学技术局在落实行业安全监管职责方面有明显的履职不到位和失职行为。

2.马蹄镇人民政府落实属地监管职责情况。

2024 年 10 月至今，召开 6 次工作例会，研究部署安全生产工作，协调解决安全生产重难点问题。与各村（社区）、镇属各单位、各企业签订安全生产目标责任书 17 份；开展各类安全检查 24 次，检查企业（单位）6 家次，排查出安全隐患 12 处，已整改 12 处，整改率 100%；开展消防安全检查 6 次，整改火灾隐患 13 处。积极开展宣传教育，通过微信群发和张贴海报等渠道，制作各类宣传标语 26 条，张贴海报 800 张。

调查中未发现马蹄镇人民政府在属地监管职责方面有明显的履职不到位和失职行为。

五、责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

作业人员刘 xx 按照现场管理人员的安排离开作业区域在旁边小路上休息，后来在不清楚撤离路线的情况下私自重新进入被砍松树的倒树区域，被倒下的松树砸倒后经抢救无效死亡。刘 xx 对事故的发生负有直接责任。鉴于刘 xx 已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位及责任人员的行政处罚建议

1.古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司。作为本次 10KV

及以下高低压电网线路运维电力线路清障作业的施工单位，建立并落实全员安全生产责任制不到位；未组织制定并实施本单位安全生产作业规程；作业人员进行安全教育培训和作业人员安全技术交底落实不到位；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位；现场安全管理不到位，对该起事故发生负有主要管理责任。建议由古蔺县应急管理局依据相关安全生产法律法规对古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司予以行政处罚。

2.潘应平。作为古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司主要负责人，组织作业人员进行安全教育培训和作业人员安全技术交底落实不到位；未组织制定并实施本单位安全生产作业规程；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位；建立并落实全员安全生产责任制不到位，对该起事故发生负有重要管理责任。建议由古蔺县应急管理局依据相关安全生产法律法规对潘应平予以行政处罚。

（三）其他有关处理建议

1.国网四川省电力公司古蔺供电分公司作为委托单位，在本次事故中反映出对受委托单位古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司的监督检查力度不够，未能及时发现受委托单位存在的施工安全风险并督促整改，应深刻汲取事故教训。建议由古蔺县经济信息科学技术局对其进行警示约谈。

2.古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司作为县属国有企

业，未认真落实企业安全生产主体责任，建议由古蔺县国有资产监督管理局对其进行警示约谈。

六、事故主要教训

一是企业安全管理能力和水平急需提升，安全管理人员和从业人员未将安全生产底线思维和红线意识贯穿于作业全过程和每一个细节；二是企业对作业人员进行安全教育培训和作业人员安全技术交底落实不到位，导致作业人员缺乏砍伐树木必要的安全知识和技能；三是企业凭经验办事，未组织制定并实施本单位安全生产作业规程，未对砍树这一作业进行危险因素辨识和制定科学、安全的砍树作业方案。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，进一步加强生产经营单位安全管理工作，有效防范类似事故发生，提出如下措施建议：

（一）严格落实企业的安全生产主体责任

古蔺县恒瑞电力设备维护有限责任公司要认真汲取事故教训，结合本次事故对各个点位的施工作业现场开展自查自纠，严格落实企业安全生产主体责任，按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案并切实整改存在的问题。一是要突出开展好现场管理人员及现场作业人员的安全教育培训，确保现场管理人员及现场作业人员的安全意识、知识和能力水平与其作业岗位要求相匹配；二是要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查

治理双重预防工作机制，针对电力线路维护所涉及的项目开展风险辨识评估，采取科学的分级管控措施，及时排查并消除现实风险隐患；三是要加强作业现场风险评估和现场管理，作业现场负责人要对作业现场进行风险评估并制定防范应对措施，落实好作业过程中的现场管控和监护措施；四是要建立并落实全员安全生产责任制，主要负责人和安全管理人员的安全生产职责要进一步明确，要细化和明确执行标准、检查频次、检查范围及问题处置流程等职责内容，确保责任落实到位；五是要深刻吸取教训，深入开展好全员警示教育，确保所有作业人员能深刻汲取本次事故教训。

（二）严格落实行业安全监管职责

1.古蔺县经济信息科学技术局要深刻汲取事故教训，按照“三管三必须”要求履行安全监管职责，按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案，协调配合抓好电力设备维护施工领域事故防范工作。一是督促事故有关单位汲取事故教训，按照“四不放过”要求落实整改措施，抓好全面整改；二是督促和指导事故发生单位开展全员安全警示教育；三是督促国网四川省电力公司古蔺供电分公司加强对电网运行维护有关企业的监督检查和业务指导，督促企业深刻汲取事故教训并开展自查自纠工作，确保电力运行安全稳定。

2.古蔺县国有资产监督管理局要深刻汲取事故教训，按照“三管三必须”要求履行安全监管职责，督促古蔺县恒瑞电力设

备维护有限责任公司按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案进行整改，并推动事故防范工作。要进一步加强对所管辖国有企业的安全监管，督促企业按照安全生产法全面落实安全生产主体责任，确保不再发生类似事故。

（三）严格履行属地安全管理职责

马蹄镇人民政府要牢固树立安全发展观念，认真履行属地安全管理职责，全面加强对辖区内所有生产经营活动的安全生产检查，督促生产经营单位落实安全生产主体责任。

古蔺马蹄环路村线路清障作业“3·3”
一般物体打击事故调查组
2025 年 4 月 30 日