高州市东岸镇“6·25”一般坍塌事故调查报告

2022年6月25日14时30分左右，高州市东岸自来水厂组织人员在对位于东岸旺村坡塘基坑村边的自来水管维修时，维修现场发生塌方，事故造成工人叶某某受伤，其经送东岸镇卫生院抢救无效死亡，直接经济损失约35万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，高州市人民政府成立了由市安全生产委员会副主任、市应急管理局局长邓钦信任组长，成员由市公安局、市水务局、市应急管理局、市总工会、东岸镇人民政府等有关人员组成的高州市东岸镇“6·25”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，

提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位概况

高州市东岸自来水厂（简称水厂，下同），《营业执照》统一社会信用代码：91440981692424 92XG，类型：内资企业法人，住所：高州市东岸镇东长路，法定代表人：何[redacted]娥，注册资本：人民币陆拾万元，成立日期：2009 年 07 月 24 日，经营期限：长期，经营范围：生产、供应生活饮用水（凭有效卫生许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

水厂持有《取水许可证》[取水（粤茂）字〔2018〕第 00006 号]。取水权人名称：高州市东岸镇经济办公室，法定代表人：何[redacted]娥，取水地点：高州市东岸镇良德库区，取水方式：蓄水，取水量：18 万立方米，取水用途：自来水供水，水源类型：地表水，退水地点：高州市东岸镇 18 号，退水方式：间接，退水量：0，退水水质要求：达标排放，有效期限：自 2018 年 07 月 02 日至 2023 年 07 月 01 日。

高州市东岸自来水厂属镇级自来水厂，由东岸镇政府采取租赁承包模式，2008 年 4 月 25 日发包给高州市金世纪房地产开发有限公司，签有《关于承包东岸镇自来水厂经营权的协议》。

（二）事故有关人员基本情况

1. 叶[redacted]培，本次事故死者，男，66岁，汉族，身份证号码：440[redacted]，住址：广东省[redacted]，是水厂维修东岸旺村坡塘基坑村边的自来水管时临时聘请的人员。

2. 余[redacted]永，男，58岁，汉族，身份证号码：440[redacted]，住址：广东省高州市东岸镇岑山马西村，是高州市东岸自来水厂的厂长，现场维修人员之一。

3. 陀[redacted]胜，男，49岁，汉族，身份证号码：440[redacted]，住址：广东省[redacted]是高州市东岸自来水厂的员工，现场维修人员之一。

4. 黎[redacted]武，男，54岁，汉族，身份证号码：440[redacted]住址：广东省[redacted]。是高州市东岸自来水厂的员工，现场维修人员之一。

5. 范[redacted]初，男，62岁，汉族，身份证号码：440[redacted]，住址：广东省[redacted]，是水厂维修东岸旺村坡塘基坑村边的自来水管时临时聘请的人员。

6. 何[redacted]娥，女，62岁，汉族，身份证号码：440[redacted]，住址：广东省高州市中山路，是高州市东岸自来水厂的法定代表人。

（三）事故现场情况

事故现场位于X616线公路与东岸镇范[redacted]文屋门口交界处。

事故现场有一坑底，长约6.6米，宽约1.56米，深约2.26米。坑壁有用支护（木撑）左右支撑。坑壁在范[redacted]文屋一侧见坍塌痕迹。

坑底有一直径（内径）200mm的PE管，用开边快接连接。

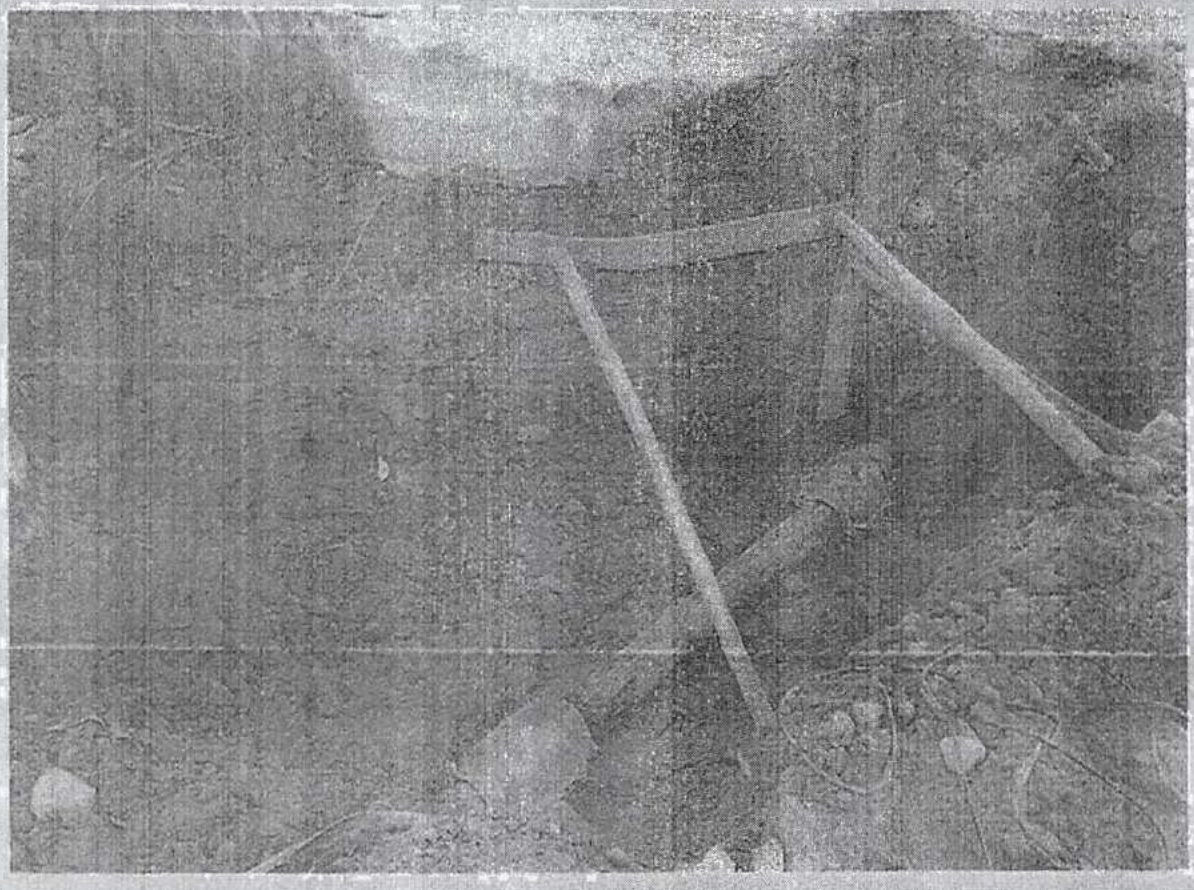


图1 事故现场图片



图 2 事故现场图片

二、事故发生经过

2022 年 6 月 25 日上午 7 时 30 分左右挖掘机开始挖基坑，约中午才挖到水管漏水的地方，基坑挖好后深约 2.2 米，堆土放在靠马路侧。13 时多，陀[redacted]胜和范[redacted]初用三根木头横撑在坑井壁后开始维修管道，余[redacted]永、叶[redacted]培、黎[redacted]武、范[redacted]初在基坑里作业，陀[redacted]胜在上方观测、监工，叶[redacted]培并未佩戴安全帽作业。

约 14 时 30 分左右，在上方观测的陀[redacted]胜发现靠扎铁厂地台

侧壁出现开裂，立即叫大家跑。叶[redacted]培处于基坑中间位置，由于穿着水鞋，基坑底部泥泞，未能及时逃出，被正对着的塌方泥土掩埋。

三、事故处置情况

（一）事故救援情况

事故发生之后，陀[redacted]胜立即拨打120电话请求救援，其余几人用手挖的方式扒开掩埋叶[redacted]培的泥土，约3分钟后叶[redacted]培露出口鼻，当时发现有血渗出，还有呼吸，约5分钟后，现场人员将叶[redacted]培整个人拉出。10分钟后，120救护车到达，将伤者叶[redacted]培送东岸卫生院救治，于16时05分高州市人民医院医生到达东岸卫生院查看病人后宣告临床死亡。

（二）事故信息报送及响应情况

2022年6月25日14时30分左右事故发生，水厂工作人员马上致电水厂负责人罗[redacted]经理，罗经理要求立刻送院抢救。

15时20分左右，罗经理致电东岸镇黎[redacted]森副镇长汇报此事。

16时30分左右，高州市应急管理局接到东岸镇政府口头报送事故信息：高州市东岸镇发生一起坍塌事故，造成一人受伤经送医院抢救无效死亡。

接报后，高州市应急管理局邓钦信局长高度重视，即指示马上口头报告，了解详细信息后，再以书面补报的方式向上级部门

（茂名市应急管理局）报送情况，并派专人赶赴现场组织指挥应急处置，展开前期调查。

（三）善后处理情况

接到事故报告后，高州市委、市政府高度重视，并要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。市应急管理局、市卫健局、东岸镇政府、东岸镇派出所等相关职能部门先后到达事故现场开展应急救援和事故善后处置工作。2022年6月25日，死者家属与事故相关方达成赔偿协议并出具谅解书。至此，善后处置工作已经全部结束。

（四）应急救援评估

经评估，本次事故相关人员能快速拨打120急救电话请求帮助，充分利用人力对伤亡人员开展抢救；各职能部门能快速响应，及时控制处理事故，虽未能抢救回重伤人员，但能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影响，本次事故应急救援处置及时、措施得当。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成一人死亡，直接经济损失为35万元。

叶[redacted]培，本次事故死者，男，66岁，住址：广东省[redacted]

五、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

此次事故发生的直接原因是基坑施工未严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）4.3 沟槽开挖与支护的要求，无沟槽开挖与支护的施工方案，未按要求采取合适支护的支撑形式、结构、支拆方法及安全措施，导致基坑发生坍塌，将叶[redacted]培掩埋。

（二）事故间接原因

1. 施工作业人员叶[redacted]培安全意识不强，避险措施不当。其安全意识不足，进入施工现场未佩戴安全帽，未能意识到沟槽底部作业时土方坍塌的危险性，坑壁坍塌时避险方式不当。

2. 高州市东岸自来水厂，未履行安全生产主体责任，安全管理形同虚设，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对施工人员进行安全教育，未向施工人员进行技术交底，现场安全管理人员安全意识淡薄。

3. 余[redacted]永，作为现场负责人，未制定沟槽开挖与支护的施工方案，未对临时聘请的施工人员进行技术交底与安全教育；施工现场管理不到位，发现作业人员不戴安全帽作业未能及时制止和纠正；未按规定对作业人员进行安全教育培训；未经安全教育培训取得安全生产考核合格证书等相关资格证书。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：高州市东岸镇“6·25”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

六、事故相关单位履职情况

（一）高州水务局

该单位深入贯彻习近平总书记关于安全生产、应急抢险、防灾减灾的重要指示、批示精神，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，不断完善和落实水利安全监管主体责任、安全生产责任和管理制度，形成以局主要领导负总责、分管领导具体抓、业务股室和直属单位负责人抓落实的“一岗双责”领导责任体系，切实落实安全责任、推动水利行业安全发展。为切实履行水利行业监管职责，该单位成立了安全生产工作领导小组，将水利安全生产工作纳入水利行业发展规划，每年年初制定当年的安全生产工作计划，明确安全生产目标，宣传贯彻执行国家省市安全生产法律、法规和方针、政策，研究制定安全生产管理制度及措施，开展水利行业安全生产监督管理工作，参与水利生产安全事故的调查处理，并把安全生产纳入考核建立考核奖惩体系，落实奖惩措施。

根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》

（水农〔2019〕2号）的要求，2020年，高州市水务局报请高州市人民政府同意并经我市人大常委会讨论通过，出台了《高州市农村供水工程运行管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。根据水利部文件和《办法》，我市农村供水工程实行市、镇、村分级监督管理。为确保责任落实到位，地方人民政府负责农村饮水安全管理，水行政主管等部门负责行业监管，供水单位是运行管理的主体。2022年4月，高州市水务局按要求督促各供水企业及所在地镇政府（街道办），明确各水厂的安全“三个责任人”，并在我市人民政府公众网予以公示。

该单位把供水工程安全运行纳入安全生产监督重要内容，并列入年度工作计划予以落实。2022年以来，高州市水务局已先后组织开展水利工程安全隐患专项排查活动4次，包括安全度汛风险隐患排查、安全生产大检查、安全生产月活动等，并开展日常监督指导工作，督促供水企业严格按照“一线三排”工作机制要求，开展安全隐患大排查督办隐患整改，确保安全。

据此认为，高州市水务局正常履行职责，符合“尽职免责”的规定。

（二）东岸镇政府

该单位是涉事单位的属地政府，对辖区安全生产监督管理工作负责。事故发生前，该镇定期通知派出所、市场监督管理所、

交通、物业所、供电所、学校和水库管理所负责人，参加东岸镇安全生产暨交通、消防安全季度联席会议，对该镇的安全生产工作进行分析、部署，重点对危化品、商店和良德库区加强安全监督，确保东岸镇生产生活安全。今年上半年，该镇相关部门组织开展安全生产检查共20多次，其中党委书记蓝[redacted]强、镇长叶[redacted]辉带队在春节、清明、五一等重大节日前组织安全生产联合检查行动，联合派出所、市场监督管理所、供电所、物业所、应急办、财经办等部门，对镇辖区的工厂企业、商场超市、市场集市、校园幼儿园、加油站、燃气收集配送点等进行了彻底的摸排检查，共登记28处安全问题，发出28份整改通知；对违法违规行为进行大力打击，其中打非治违方面，依法要求2家烟花爆竹店进行整改，对4间幼儿园提出消防整改建议；在危险化学品方面，重点检查了东岸镇四间加油站和六家煤气瓶收集点，对一家未符合要求的煤气收集点进行了查处，收缴气瓶10罐，并开展立案调查，对该收集点负责人实行1000元罚款；在库区水上安全方面，由值班的镇党委领导带队，对良德库区组织了5次巡查；在宣传方面，在辖区内要求各学校定期开展防溺水宣传及消防演练。

针对自来水厂、良德电站，该镇领导干部带队，联合各部门指导一线班组强化作业前设备设施、作业环境、个人劳动防护的检查；针对站房、车间、临建房等重点部位，以及临时用电、大

件吊装等危险作业，开展专项种形式的安全检查，消除安全风险。组织完善防台防汛预案及应急演练方案，并发布“台风、暴雨”等突发事件假设信号，要求企业开展防台防汛应急突击实战演练，并对各经营单位防台防汛应急综合能力进行跟踪评价。

东岸镇政府作为东岸自来水厂的主管部门，未指定专人负责、未指定部门监管，对东岸自来水厂基本情况掌握不到位，检查频次不多，节前联合检查为主，平时主动独立检查较少，存在监管不到位的情况，工作尚存在不足之处。

七、事故有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，建议对高州市东岸镇“6·25”一般坍塌事故事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）对相关责任人的认定和处理建议

1. 叶[redacted]培，安全生产意识不足，进入施工现场未佩戴安全帽，坍塌时避险措施不当，对事故负有直接责任，鉴于其已死，不再追究其责任。

2. 余[redacted]永，作为水厂安全生产管理负责人和现场施工负责人，未制定沟槽开挖与支护的施工方案，未对临时聘请的施工人员进行技术交底与安全教育；施工现场管理不到位，发现作业人员不

戴安全帽作业未能及时制止和纠正；未落实安全生产管理责任，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未按规定组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织或者参与本单位应急救援演练。其管理存在漏洞，导致事故发生，对事故发生负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（二）、（四）、（六）项的规定[1]，建议高州市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六项的规定[2]，依法对其进行处罚。

3. 何[redacted]娥，作为水厂法定代表人，未参与公司任何安全生产管理，未履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，未建立健全本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未按要求组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安全事

1《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

2《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

故应急救援预案。其管理存在漏洞，导致事故发生，对事故发生负重要领导责任，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（六）项的规定[3]，建议高州市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]的规定，依法对其进行处罚。

（二）对责任单位的认定和处理建议

高州市东岸自来水厂，企业安全生产主体责任落实不到位，对施工现场安全管理不到位，安全管理形同虚设；未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对施工人员进行安全教育，未向施工人员进行技术交底，现场安全管理人员安全意识淡薄，对事故的发生负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[5]、第二十八条第一款和第四款[6]，建议高州市应急管理局根

3《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

4《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

5《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]的规定，依法对其进行处罚。

（三）其他建议

1. 东岸镇政府，作为东岸自来水厂主管部门，未指定专人负责、未指定部门监管，对水厂的巡查管控和安全生产检查工作不到位。建议中共高州市委责成东岸镇党委作出书面检查，高州市人民政府责成东岸镇作出书面检查；东岸镇政府主要领导责成分管安全生产和财政工作的领导、综合治理办公室（应急管理办公室）和财政经济办负责人作出书面检查。

2. 在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人通过其他法律途径解决。

八、事故防范和整改措施建议

条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

6《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

7《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

本次事故反映了施工单位未按施工方案组织施工，工人安全意识淡薄存在冒险作业，为了深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，倒逼企业切实履行主体责任，为防止类似事故再次发生，建议切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）高州市东岸镇自来水厂要强化企业安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产责任制和安全生产规章制度，确保企业安全生产主体责任的落实。要严格执行安全生产教育培训制度和安全生产检查制度。按法律规定对工人进行安全教育培训，使工人全面了解自身的作业环境安全，提高安全防范意识。加强施工检查，检查施工现场劳动条件、安全设施等是否符合安全生产法的要求，及时发现和制止工人未按方案施工、违反操作规程、违章作业的行为，确保施工安全。要严格现场管理，加强安全教育。要进一步建立健全安全生产责任体系，强化现场施工安全管理，特别是针对文化程度相对较低的一线劳务人员，要加强监督检查，坚决及时制止和纠正违章指挥及冒险作业的行为。要重视施工现场一线劳务人员的安全生产教育培训工作，切忌“培训走过场”的情况。要针对施工项目具体特点和要求，有针对性的开展安全技术交底工作，特别是一些关键致险因素和环节，要确保施工人员清楚知悉岗位作业风险，严格按照施工组织设计开展施工作业。

（二）**东岸镇党委、政府**要深刻吸取事故教训，严格落实属地管理责任，加强对全镇安全生产工作的统筹、规划；加大日常巡查执法力度，依法查处辖区各类非法违法生产经营行为；应当明确高州市东岸镇自来水厂日常监管部门，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。

（三）**高州市水务局**要切实履行行业监管责任，加强对全局生产经营活动的安全生产监督管理，维护水利系统平安、有序的发展环境。加大对基层单位、施工单位安全生产工作的督促、检查频次，指导各下属单位不断提升安全生产管理水平，切实履行安全生产主体责任。

公开方式：主动公开