附件：

陵水黎安“6·1”县医院新院区项目
一般坠亡事故调查报告

2025年7月8日

目

一、事故基本情况.....3

（一）建设工程概况.....3

（二）事故发生单位界定.....7

（三）事故发生单位、相关单位及人员概况.....7

（三）事故发生单位安全管理情况.....12

（四）事故相关单位安全管理情况.....12

（五）事故发生经过.....14

（六）事故现场情况.....17

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....24

（八）其他情况.....24

二、事故应急处置及评估情况.....24

（一）事故信息接报及响应情况.....25

（二）事故现场应急处置情况.....25

（三）医疗救治和善后情况.....25

（四）事故应急处置评估.....26

三、事故原因分析.....26

（一）直接原因分析.....27

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....28

（三）其他可能因素排除.....28

（四）间接原因分析.....28
四、有关责任单位存在的主要问题.....30
（一）事故单位.....30
（二）事故相关单位.....32
（三）有关监管部门.....32
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....33
（一）因在事故中死亡责任人员.....33
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....34
（三）事故相关单位的处理建议.....36
（四）相关政府监管部门的处理建议.....37
六、事故主要教训.....37
七、事故整改和防范措施.....37
（一）严守生命安全红线，压实主体担当.....38
（二）依法依规标准管理，抓考核保合规.....38
（三）抓实安全专项整治，定奖惩促规范.....38
（四）立规明责合规管理，筑牢安全防线.....39
（五）流程精审严格监理，擅工立禁保安.....39
（六）彻查严改筑牢安基，深化警示教育.....39

2025 年 6 月 1 日 9 时许，江苏亿昶建设有限公司在陵水黎

安镇陵水黎族自治县人民医院新院区项目电梯工程安装过程中发生一起一般高处坠落事故，造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失约 342.3 万元。

事故发生后，省委书记冯飞批示：做好善后。要加强建筑工地安全生产管理。省长刘小明批示：近期施工作业事故较多发，请住建厅和各行业主管部门，加强分析研究夏季安全施工规律，加强各市县各行业夏季施工作业监管和指导，坚决遏制多发频发的势头。

接到事故报告后，陵水黎族自治县政府领导高度重视，立即对救援、善后和事故调查工作进行安排部署，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，陵水黎族自治县政府于2025年6月2日成立事故调查组，对该事故进行调查。由陵水黎族自治县委常委、副县长李泉注担任调查组组长，县急管理局局长胡朝担任调查组副组长。调查组成员单位有：县应急管理局、县公安局、县住建局、县市场监管局、县总工会、县综合执法局、县人力资源和社会保障局、黎安镇政府。同时，邀请县人民检察院派员参加，并聘请有关建筑施工安全和机械设备安全方面专家协助事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、技术检测、资料查阅、法规研判、询问谈话等多种方式进

行综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，针对事故原因提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：陵水黎安“6·1”县医院新院区项目一般坠亡事故是一起因江苏亿昶建设有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，在施工作业不满足安全生产条件下擅自施工，安装人员未做好安全防护措施，违规违限使用卷扬机提升作业平台载人造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设工程概况

项目工程名称：陵水黎族自治县人民医院新院区项目设计、采购、施工总承包工程（EPC）；项目建设地点位于陵水黎族自治县黎安镇演村东侧，项目所处位置见图1。建设单位：陵水黎族自治县城乡投资有限公司（以下简称陵水城投）；EPC总承包单位：中铁建工集团有限公司（以下简称中铁建工）；监理单位：上海建科工程咨询有限公司（以下简称上海建科）；电梯安装专业分包单位：江苏亿昶建设有限公司（以下简称江苏亿昶）；电梯供应商：上海三菱电梯有限公司（以下简称上海三菱）；电梯安装调验：上海三菱电梯有限公司三亚分公司（以下简称三菱三亚分公司）。

项目用地面积85222㎡，规划建设总建筑面积204176.81㎡，其中地上建筑面积125156.17㎡，地下建筑面积79020.64㎡。项目包括：医疗综合楼（1#楼）、感染楼（2#楼）、后勤综合楼（3#楼）、污水处理站（4#楼）、液氧站（5#楼），层数为1-10层（10层包括地下2层和地上8层）。

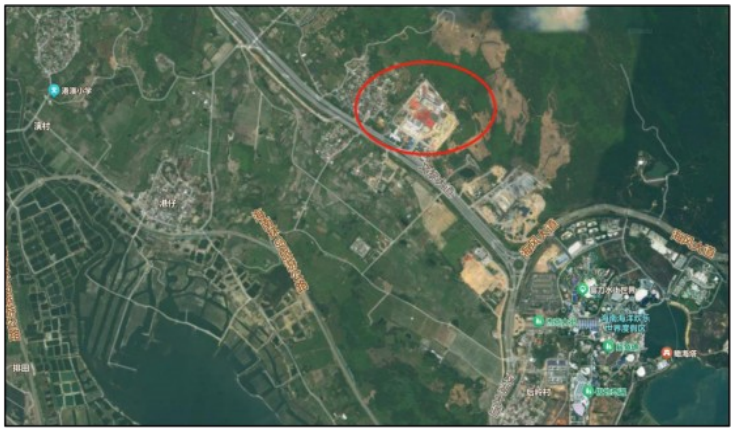


图1 陵水黎族自治县人民医院新院区项目位置图

该项目于2022年7月6日，取得《建设工程规划许可证》；2023年6月9日，取得《建设工程施工许可证》。2022年6月15日，陵水城投与上海建科签订项目《建设工程监理合同》。2022年6月24日，中铁建工与陵水城投签订项目《设计、采购、施工总承包（EPC）合同》，工程承包范围采用EPC方式，设计、采购及施工总承包。双方签订《在建工程安全生产协议》约定各自的安全生产管理职责。中铁建工设立陵水黎族自治县人民医院新院区项目设计、采购、施工总承包工程项目部（以下简称项目部）。

该项目计划开工时间：2022年10月10日，标准工期900

日历天（含设计及施工）。2024年受政府专项债券发行未按计划执行原因，项目完工时间调整至2025年12月31日。涉事1#楼于2022年10月开始施工，2023年12月完成主体施工。2024年1月17日，江苏亿昶与中铁建工签订《电梯工程专业分包合同》（包括：《安全生产及文明施工管理包保责任书》）。该工程项目共计43部室内电梯（35部直梯，8部扶梯），其中无机房直梯31部、有机房直梯4部。《安全生产及文明施工管理包保责任书》第2.2.5条约定：若无安全交接乙方已安排施工，视为已完成交接，乙方对涉及的所有作业面的安全防护负全责；第19.5条约定：电梯分包单位进场施工前，与总包单位办理移交手续后，电梯井及电梯井口安全防护责任即由电梯分包单位负责。

2023年9月20日，江苏亿昶与上海三菱签订43部电梯的《产品买卖合同》。随后，依照三菱电梯内部管理模式，江苏亿昶与三菱三亚分公司签订《安装调验合同》。

相关单位的合同关系见图2。


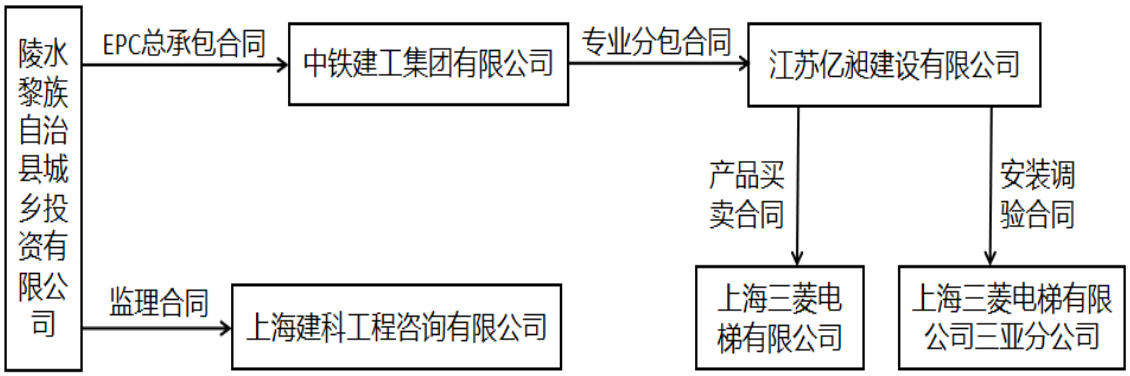


图 2 陵水黎族自治县人民医院新院区项目合同关系图

2024 年 4 月 18 日，江苏亿昶向中铁建工提交《电梯安装专项施工方案》，并于 2024 年 4 月 22 日先后通过中铁建工和上海建科审批。2024 年 4 月 23 日该工程项目室内电梯工程开工。2024 年 8 月安装完成 10 部室内电梯，其中 4 部为有机房电梯，6 部无机房电梯。因项目工程进度及设备进场影响，后续暂未施工。

2025 年 4 月 23 日，2 台 MD 型 2T（1-110m）电动卷扬机通过进场验收。2025 年 4 月 26 日，6 部无机房电梯通过进场验收。2025 年 4 月 29 日，中铁建工与江苏亿昶完成该 6 个井道的防护移交。2025 年 5 月 7 日，江苏亿昶向陵水县市场监督管理局申请办理了安装告知手续，明确与本次有关的 6 部室内电梯将于 2025 年 5 月 7 日起进行安装。事故发生区域为此 6 部电梯

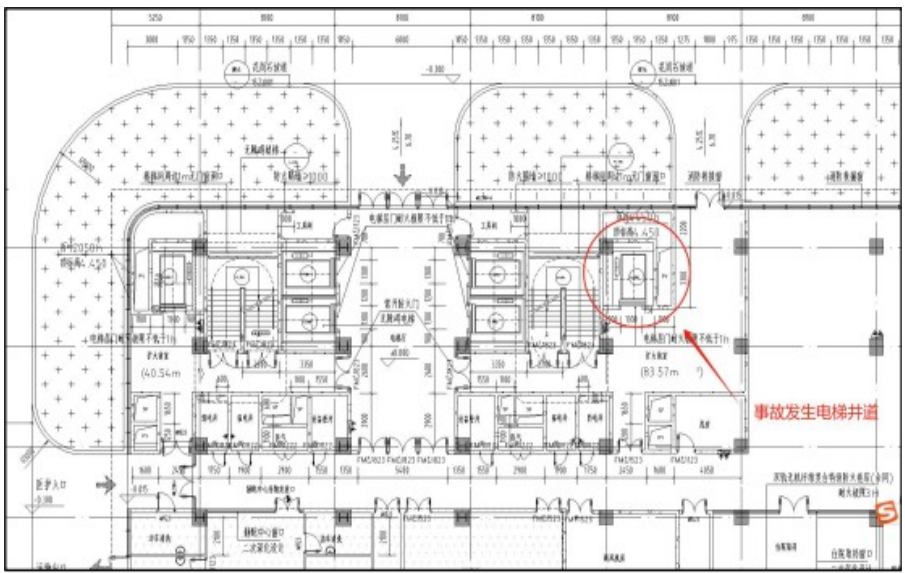

中的一部，位于1#楼医疗综合楼1-DT08井道的9#电梯。2025年5月20日，中铁建工完成9#电梯的电梯安装土建交接。2025年5月23日，9#电梯开始安装。事发电梯井道位置见图3。

图3 事发电梯井道位置图

（二）事故发生单位界定

经调查组调查认定，事故发生于1-DT08电梯井道内的9#电梯安装过程。

电梯井道内的安全责任：中铁建工集团有限公司将陵水黎族自治县人民医院新院区项目电梯工程分包给专业分包单位江苏亿昶建设有限公司，双方签订《电梯工程专业分包合同》，合同附件八《安全生产及文明施工管理包保责任书》约定：办理交接手续后，电梯井安全责任由电梯分包单位负责；若无安全交接，专业分包单位已安排施工，专业分包单位对所涉及的所有作业面的安全防护负全责。[1]江苏亿昶与三菱三亚分公司签订《安装调验合同》，由三菱三亚分公司为江苏亿昶提供安装过程中的安全技术指导及监控。

事故发生单位界定：事故调查组依据《特种设备安全监察条例》（2009修订）第十八条[2]定及相关单位合同关系界定：

---

[1] 中铁建工与江苏亿昶签订的《电梯工程专业分包合同》附件八：《安全生产及文明施工管理包保责任书》第2.2.5条约定：若无安全交接乙方已安排施工，视为已完成交接，乙方对涉及的所有作业面的安全防护负全责；第19.5条约定：电梯分包单位进场施工前，与总包单位办理移交手续后，电梯井及电梯井口安全防护责任即由电梯分包单位负责。

[2] 《特种设备安全监察条例》（2009修订）第十八条：电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任。

事故的发生单位为江苏亿昶建设有限公司。

（三）事故发生单位、相关单位及人员概况

1.事故发生单位

江苏亿昶建设有限公司，成立于2017年12月20日；统一社会信用代码：91320116MA1UR8507P；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：施红川；公司实际控制人为吴春平；注册资本：1000万元整；住所：南京市六合区金牛湖街道青龙市场街青龙综合商贸市场7幢106号50室。经营范围：建筑智能化工程施工，建筑工程技术咨询，电梯及零配件销售、安装、维修，提供起重、吊装，劳务服务；手脚架搭设，机电设备等配件、电气设备及配件，电力设备及配件，通风设备，建筑工程机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司取得特种设备生产许可证书（证书编号：TS3332G56-2027，有效期至2027年1月29日）。许可项目：电梯安装（含修理）；子项目：许可参数为2.5m/s <V<6.0m/s的曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A2）（备注：A2 级覆盖B级）；不分级的曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）及自动扶梯与自动人行道。

2.事故相关单位

（1）项目建设单位

陵水黎族自治县城乡投资有限公司，成立于2005年11月

02日；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资；统一社会信用代码：91469034780705166K；法定代表人：吴淑和；住所：海南省陵水县椰林镇滨河南路8号餐饮街A栋3楼；经营范围：投资（参股、控股）交通，能源、原材料等工业支柱产业基础设施领域的重点项目，公共性项目及县政府指定的重大社会事业项目；参股、控股项目的融资业务;投资项目的资产管理和股权转让业务；建设项目的评估，咨询、策划、论证和业务担保；经批准的其它业务。

（2）建设施工总承包单位

中铁建工集团有限公司，成立于1990年5月25日；统一社会信用代码：91110000710921189P；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：王玉生；注册资本：1039143万元；住所：北京市丰台区南环西路128号诺德中心1号楼；经营范围：许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，电气安装服务：民用核安舍设备安装，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建设工程设计，建设工程质量检测；施工专业作业，建设劳务分包；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工强施工，体育场地设施工程施工，士石方工程施，工程管理服务：物业管理，非居住房地产租赁：对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。取得建筑工程施工总承包特级资质证书（证书编号：D111080335，有效期至2028年12月22日；安全生产许可证（编号：（京）JZ安许证字〔2022〕100362，有效期至2025年9月7日）。

（3）监理单位

上海建科工程咨询有限公司，成立于 1997年6月6日，统一社会信用代码：91310230833152463 6，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：张强；注册资本：20000.0000万元，住所：崇明区秀山路34号，经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领城内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。工程监理资质：资质等级：工程监理综合资质（可以承接住建部全部10个大类的工程项目），可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；资质证书编号：E131000559；有效期至2028年12月11日。

（4）电梯安装调验

上海三菱电梯有限公司三亚分公司，成立于2014年1月3日；类型：有限责任公司（中外合资）外商投资企业分支机构

（分公司）；统一社会信用代码：91460200090509272T；负责人：王庆群；经营场所：海南省三亚市迎宾路165号中铁置业广场6层01、03号房；所属行业为通用设备制造业，经营范围包含：一般经营项目：特种设备销售；金属丝绳及其制品销售；减振降噪设备销售；金属结构销售；智能机器人销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；电气信号设备装置销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；服务消费机器人销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（许可经营项目凭许可证件经营）。

3.有关人员

马大钦：男，57岁，身份证号码：5330xxxxxxxxx3610；身份证住址：云南省保山市隆阳区水寨乡棕元村委会外四川地下组。江苏亿昶员工，从事电梯安装工作。事故中死亡。

邢伟：男，53岁，身份证号码：3406xxxxxxxxx8413；身份证住址：安徽省濉溪县临涣镇海孜村前邢庄63号。江苏亿昶员工，从事电梯安装工作。事故中死亡。

张传胜：男，51岁，身份证号码：3424xxxxxxxxx0935；

身份证住址：安徽省六安市裕安区顺河镇荣楼村朱大圩组。江苏亿昶班组长，从事电梯安装现场管理工作。事故中脚部受伤。

聂伟：男，36岁，身份证号码：3425xxxxxxxxx0314；身份证住址：安徽省郎溪县梅渚镇大梁村朱村北组3号。江苏亿昶项目经理，负责陵水黎族自治县人民医院新院区项目电梯工程管理。

吴春平：男，48岁，身份证号码：3204xxxxxxxxx4855；身份证住址：江苏省阳市上兴镇祠堂村委上宅里村37号。江苏亿昶实际控制人，负责公司经营管理。

（三）事故发生单位安全管理情况

江苏亿昶：实际控制人为吴春平，因身体重病原因休养，将电梯工程项目管理交由项目经理聂伟负责。公司制定了《特种设备安全管理人员与作业人员管理培训制度》《特种设备安全管理职责》等规章制度。该项目工程编制了电梯工程《电梯安装专项施工方案》。对邢伟、马大钦、张传胜等安装人员进行了新入场工人三级安全教育培训及安全技术交底。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.电梯安装调验

三菱三亚分公司按制度要求在电梯供货至施工现场后，对电梯安装班组开展包括现场安全管理及严格按照安全操作规程施工的安全教育交底；编制了《安装安全红线检查记录表（分公

司用）》，明确将顶部平台、生命绳、安全锚点等作为红线内容进行检查。

2.项目建设单位

陵水城投与上海建科、中铁建工签署了《安全生产责任书》，积极开展相关建设工程安全管理协调工作。包括：依法办理审批手续，提供真实场地资料与安全施工条件，确保安全投入专款专用，在合同中明确参建各方安全责任。通过定期安全检查、督促监理履职、建立隐患整改闭环机制，协调参建各方落实安全管理，发生事故时及时上报并配合处置，保障项目安全实施。

3.施工总承包单位

中铁建工项目部（以下简称：项目部）制定了项目部全员安全生产主体责任清单，建立了安全生产管理领导小 组，明确了项目经理、技术负责人及安全总监等岗位安全生产职责，其中项目经理刘国桢取得建筑施工企业项目负责人《安全生产考核合格证书》，安全总监刘晓惠经取得建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证书》。制定安全生产教育培训、安全生产检查等26项安全管理制度，编制安全生产分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、临边洞口安全防护专项施工等方案。中铁建工依照统一规定与江苏亿昶签订《安全生产及文明施工管理包保责任书》，办理了电梯井土建交接验收，对邢伟、马大钦、张传胜等电梯安装人员进行了新

入场工人三级安全教育培训及专项施工方案安全技术交底。

4.建设监理单位

上海建科编制了电梯安装工程监理实施细则并进行了交底。监理工作内容包括：审查分包单位和劳务队伍的资质、实际施工能力和分包合同，分包队伍质量、安全体系建立情况及特种作业人员岗位证书等，以保证施工安全。施工工序的控制，包括：施工单位除了总体施工组织设计外，必须在施工前编制专项施工方案，专业监理工程师审核后由总监审定批准执行。对施工单位安全体系的监控措施包括：严格审查施工单位的安全资质证书、安全生产责任制、安全生产规章制度，严格审核进入施工现场各分包单位的安全资质和证明文件，建立健全经常性安全检查制度等内容。编制了《项目监理细则》，将电梯安装工程纳入监理工作范围，实施范围包括电梯安装、拆卸，电梯井防护、操作平台等。

（五）事故发生经过

1.事故发生前情况

2025 年 3 月 25 日及 4 月 3 日，三菱电梯分别马大钦、邢伟、张传胜等人进行电梯安装人员安全培训，发放电梯安装上岗培训合格证书。

2025 年 4 月 23 日，上海建科完成对马大钦、邢伟、张传胜等 9 人的电梯安装人员资格审查。

2025 年 4 月 23 日至 4 月 30 日期间，江苏亿昶班组长马大

钦及作业人员邢伟、马大钦等人，参加陵水黎族自治县人民医院新院区项目工地入场三级教育及考核，开始在项目工地进行电梯安装作业。

4月26日，三菱电梯完成第二批6部电梯供货进场，项目部及上海建科完成电梯进场验收，并对施工班组进行安全交底教育。

4月29日，项目部向江苏亿昶进行了电梯井道移交，要求电梯安装单位需在原有防护的基础上增设围蔽及作业告知牌，以防外部杂物掉入井道。移交单签字确认后，电梯安装期间关于井口防护均由江苏亿昶负责维护，直至正式电梯门安装完成。

5月12日，三菱三亚分公司安全员在施工现场发现电梯安装未使用制式顶部平台、顶部平台作业时未设置生命绳、临边区域作业未设置安全锚点等问题，与江苏亿昶负责人及班组长进行口头沟通交流。

5月18日，因项目部在日常管理过程中，发现专业承包单位多次电焊作业未开具动火作业证、卷扬机固定与方案规定不符、井道内搭设平台与方案不符、违规使用卷扬机逐层提升平台进行作业等安全管理问题。

5月20日，项目部与江苏亿昶完成1#楼1-DT08井道移交。

5月27日，项目部部长陈传勇通过微信告知江苏亿昶聂

伟，电梯井道搭设的架体平台不符合要求，需要拆除，要求聂伟到现场督促整改。

5月27日，上海建科监理人员现场巡视发现9#电梯安装作业平台未按方案进行搭设，现场已要求平台上作业人员立即撤离，并要求施工单位立即整改。

5月28日，上海建科对中铁建工下发监理通知单，对电梯安装平台未按方案施工问题，要求立即整改，整改完成报验。

5月28日，项目部因江苏亿昶在施工作业过程中存在关键岗位人员部分未到岗、工人在安装过程中多次违章作业、动火作业无证动火、搭设不在方案内的简易操作架等问题，判定其存在动火作业人员未持证上岗等重大安全事故隐患，对江苏亿昶下发了整改罚款单，要求3天内整改所发现的各类隐患。

5月29日，项目部部长陈传勇通过微信告知江苏亿昶聂伟，若使用钢管平台需在方案中明确受力计算等内容，并要求现场使用成品钢平台，聂伟表示使用钢平台会因为电梯井道太宽存在施工难题，表示钢管平台仅用于放线，承诺运输车修好后安排标准化钢平台进场。

5月30日，项目部生产例会结束后，因江苏亿昶现场整改不力，项目部相关管理人员专门对江苏亿昶项目负责人聂伟进行约谈，要求加大整改力度，确保现场作业条件安全，整改完成后报项目部验收，验收合格后方可继续作业。

5月31日，因未整改到位，电梯安装作业现场停工。

2.事故发生经过

2025年6月1日7时许，江苏亿昶班组长张传胜对作业人员邢伟、马大钦等人进行了班前讲话，交代班组作业人员检查作业工具等安全注意事项。之后邢伟、马大钦开始电梯安装作业。

8时许，班组长张传胜到达1#楼1-DT08电梯井道的八楼，协助在9#电梯作业平台上作业的邢伟、马大钦，为其递送工具，为接下来安装电梯钢丝绳做检查工作。

9时10分许，张传胜上到八楼电梯作业平台，之后不到一分钟，电梯作业平台开始下滑，随后急速下降，坠落至三楼时，电梯自锁保护装置自锁，电梯停在三楼。巨大的冲击力造成电梯平台反弹，平台上铺设的模板木方断裂形成空洞，邢伟、马大钦二人因未正确系挂安全带，自空洞处掉落至负二层电梯井道底部，张传胜因将安全带系挂在平台的钢管上并抱住钢管免于坠落。而后受伤的张传胜呼喊其他工友到负二层电梯井道底部救助邢伟和马大钦。赶去救助的工友拨打了120急救电话及110报警电话。

9时30分许，120急救中心医生赶到现场救治，随后于9时50分许宣告邢伟、马大钦等2人无生命体征。

（六）事故现场情况

事故发生地点位于该建设项目1#楼1-DT08电梯井道9#电梯。事故调查组对现场进行了全面勘察、调查了解及技术分

析。

1.事故发生地点轨迹变化

事故发生时，张传胜等人先是在1-DT08电梯井道八楼电梯轿顶作业平台作业，之后平台急速下降至3楼，邢伟、马大钦穿过电梯轿底作业平台的空洞掉落至低下负二层。事故点位轨迹变化情况见图4。

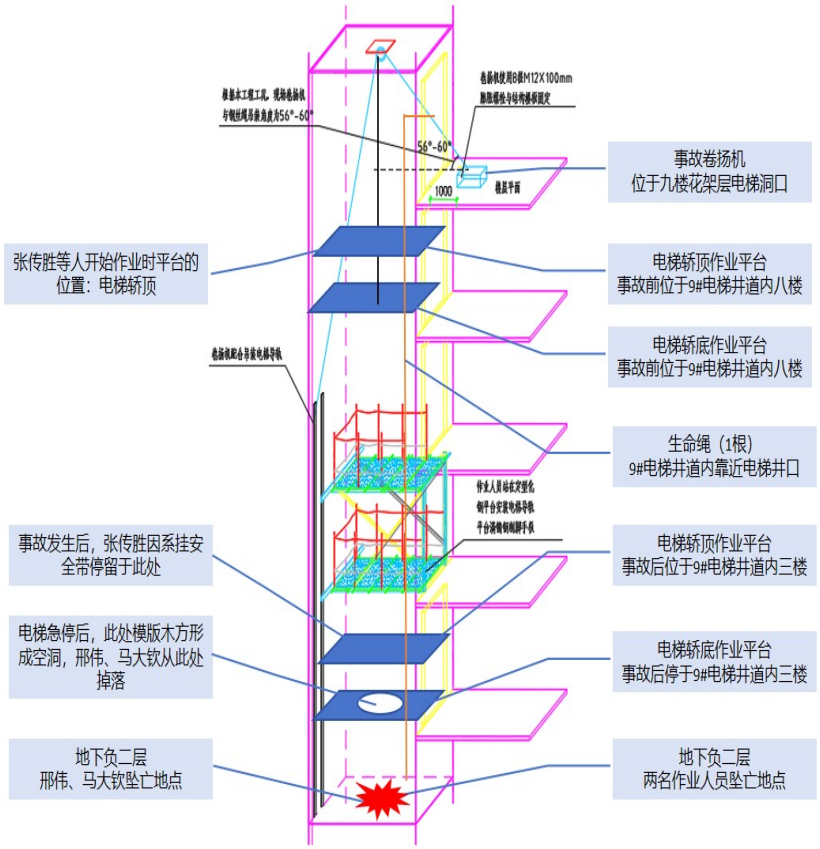


图4 事故点位轨迹变化示意图

2.事故现场勘察情况及技术分析

经过事故调查组现场勘察，事故现场井道及已安装的电梯设备无明显损坏痕迹。作业平台、卷扬机及安全防护措施等工器具和设备存在不合规、毁损等问题。现场作业平台见图5。

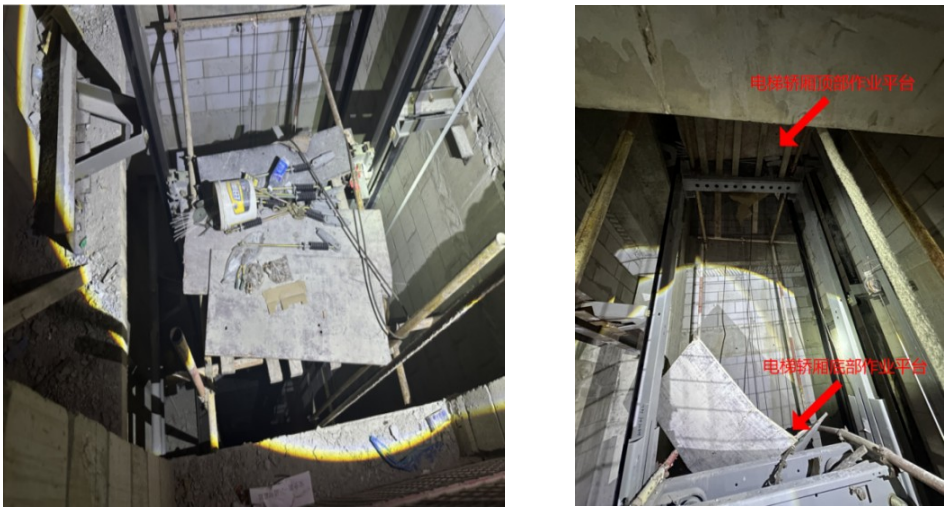


图 5 事故现场电梯安装平台照片

（1）高处作业

现场勘察调研：张传胜、邢伟、马大钦等人在八楼电梯轿顶平台作业时，电梯轿顶到到电梯井道地坑的高度：44 m。

技术分析：依据《高处作业分级》（GB/T 3608-2008），事故发生时，作业面距离坠落面高度为 44 m，大于 30 米，符合高处作业分级Ⅳ级标准。

分析结论：此次事故作业为Ⅳ级高处作业。

（2）作业平台

现场勘察调研：张传胜、邢伟、马大钦等人在进行电梯安装作业时，在电梯井顶层井道口处安装一台卷扬机，辅助钢丝绳、滑轮、吊钩，利用钢管加木胶板在电梯底座和电梯轿厢顶部，分别制作一个简易作业平台，井道内作业人员位于作业平台上，利用卷扬机吊运作业平台，实现物料提升及人员在井道内升降、作业，作业包括井道内的支架、导轨、层站部件安装

等。

技术分析：按照已审批的《电梯安装专项施工方案》要求，该电梯工程导轨安装应采用定型化工作平台进行井道内作业，平台采用全钢材质，已获得实用新型专利（专利号：ZL 2022 2 2179097.X）。导轨安装采用 MD 型卷扬机进行辅助定位安装，人员进入井道内支设的定型化工作平台进行导轨安装作业。

按照已审批的《电梯安装专项施工方案》要求作业平台的安装至少使用槽钢（20#）框架和 M16 的螺栓紧固。固定平台的井道壁应为混凝土结构。作业平台上的护栏至少为 70mmx70mm 的角钢，使用 M8 的螺栓连接。护栏高度不应低于 1.1m 并安装有踢脚板。平台上的支撑木板应符合载重要求。已审批电梯安装平台见图 6。

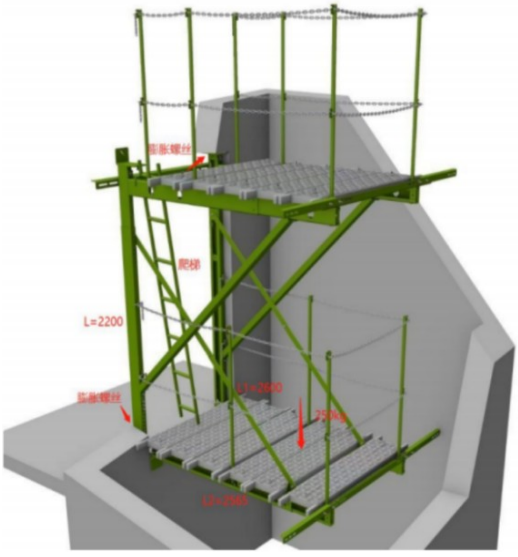


图 6 已审批电梯安装平台示意图

分析结论：经调查组分析认定：张传胜、邢伟、马大钦等

三人使用临时搭建的电梯安装作业平台进行电梯安装作业，不符合专项施工方案的作业平台设计要求。

（3）卷扬机

现场勘察调研：型号：MD 型 2T/（1～110m）；生产厂家：河北卓伦起重机械制造有限公司；卷扬机参数：提升重量 2T，升降速度 8/16m/min，提升高度 100m，额定电压 380V50Hz，电机功率 3.0KW，制造日期 2024 年 8 月。见图 7。



图 7 卷扬机参数照片

卷扬机现场使用情况：卷扬机使用 8 根膨胀螺栓固定于 9 层（屋面层）电梯井口外地面。膨胀螺栓无毁损现象。卷扬机毁损，主轴弯曲变形，制动装置和保险棘轮磨损严重，卷扬机钢丝绳一端连接电梯底部平台，用于提升作业平台。卷扬机钢丝绳崩断（图 8–10）。







图 8 毁损的卷扬机



图 9 卷扬机钢丝绳与电梯底部连接处现场照片



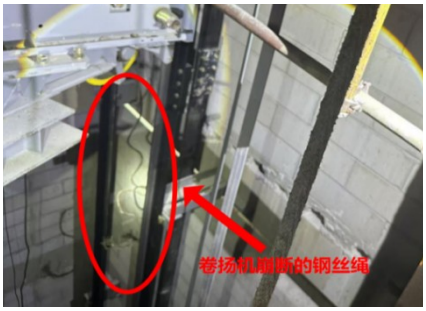


图 10 崩断的钢丝绳

技术分析：《专项施工方案》中卷扬机使用方案：专项施工方案中给出了无机房电梯安装示意图，并要求卷扬机设置于屋面层地面距电梯井洞口 1m 处，采用 8 根 M12X100mm 膨胀螺栓与结构楼板固定，卷扬机用于辅助电梯井道导轨安装定位。见图



11。

图 11 专项施工方案中卷扬机使用示意图

《卷扬机操作规程》要求：吊物在空中停留时，除用制动器外并应用棘轮保险卡牢。

卷扬机进场验收：2024 年 8 月 17 日，青岛麦斯特检测技术有限公司出具检测合格报告。2025 年 4 月 23 日，江苏亿昶建设有限公司提请进场验收，同日经项目部、监理单位验收合格进场。

分析结论：经调查组分析认定：卷扬机进场验收后，张传胜等三人在使用的时候，将其钢丝绳一段连接电梯底部平台，用于载人作业平台的提升，不符合《专项施工方案》中无脚手架安装的安全保证措施“不应以卷扬机起吊轿厢作为载人平台”的规定。

（4）电梯安装作业安全保证措施

事故作业平台安全保证措施实施情况：经调查组现场勘察，现场仅有一条固定在井道内的生命绳（图 4），安全绳未使用钢管固定于顶层及屋面层电梯井道口，不能确保施工人员一人一绳。现场以卷扬机起吊轿厢作为载人平台（图 8）。作业平台的安装未使用槽钢（20#）框架和 M16 的螺栓紧固。平台未在井道壁上固定。作业平台上未设置护栏。平台上的支撑木板不符合载重要求。（图 5）

人员作业安全保证措施实施情况：经事故调查组调查，事故

发生时，在平台上有三名作业人员同时工作。三名作业人员在平台上工作时，均未将安全带挂在生命绳上。（图12）

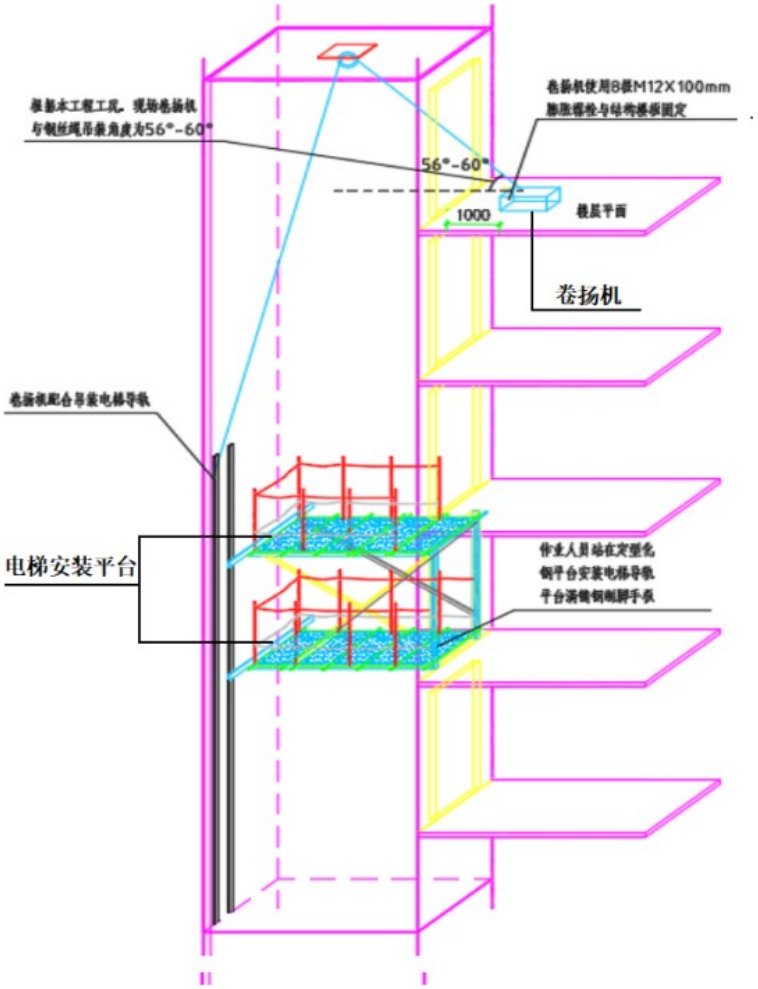


图12 电梯安装作业现场照片

技术分析：《专项施工方案》中给出了无脚手架安装的安全保证措施：应在井道外固定连接两条生命线，以便安装作业平台。用于起吊重物和电梯部件的卷扬机额定载重量不应小于相应工艺所规定的载重量。不应以卷扬机起吊轿厢作为载人平

台。《专项施工方案》给出了人员作业安全保证措施中的要求：在平台上最多允许两名作业人员同时工作。作业人员在平台上工作时，应佩戴安全带，并将安全带挂在生命线上。电梯安装阶段，安全绳使用钢管固定于顶层及屋面层电梯井道口，确保施工人员一人一绳，施工人员作业前需佩戴五点式防坠双钩安全带及自锁装置用于连接生命线安全绳。

分析结论：经调查组分析认定：张传胜、邢伟、马大钦等三人事故发生时，在实施电梯安装作业的过程中，未按《专项施工方案》中无脚手架安装的安全保证措施实施作业，未按照海南省《电梯安装、维护保养及使用安全作业规范》（DB46/T5-2024）第5.11.8条[3]的要求正确使用安全带、生命绳等安全防护措施，包括：未在现场设置满足施工要求的生命绳，未将安全带系挂于生命绳上，三人同时在临时作业平台作业等行为，其作业行为属于违章作业。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡、1人受伤。事故直接经济损失约342.3万元，主要用于医疗救治、事故赔偿及善后处理等。

（八）其他情况

天气情况：最高气温32℃，最低气温27℃，天气阴，西风4级，空气质量10优。事发当天无恶劣天气，井道内气温较高， 空气流通差。

[3] 海南省地方标准《电梯安装、维护保养及使用安全作业规范》（DB46/T5-2024）第5.11.8条：在平台上最多允许两名作业人员同时工作。作业人员在平台上工作时，应佩戴安全带，并将安全带挂在生命线上。

舆论关注热点：事发时正值端午节假期期间。事故应急处置及善后处理及时有效，未引发社会舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，县应急管理局、县住房和建设局、县市场监督管理局、黎安派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，并责成相关涉事单位积极进行赔偿，妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至县总值班室和县应急管理局。

接到事故报告后，陵水县委书记吴海峰、县长罗桦均第一时间作出相关批示，立即启动应急响应，迅速组织应急、公安、住建等部门及黎安镇人民政府开展事故应急处置工作。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。整个事故信息上报及应急处置过程过程，无迟报、谎报、瞒报事故的情况发生。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，作业人员立即拨打 120 急救电话并上报项目部，项目总承包单位及专业分包单位立即向各相关单位报告。9 时 30 分许，急救中心 120 救护车及警方先后到场，组织救援及封锁现场。

6月1日9时50分，经医护人员现场查看，事故人员已无生命体征，现场宣布两人（邢伟、马大钦）死亡。随即警方对事故发生地点进行封锁，并对伤者张传胜（班组长）进行问询，随后由项目部送至县医院检查，经检查无大碍后出院返回住处。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治

事故发生后，作业人员立即拨打 120 急救电话并上报项目部，9时30分许，急救中心 120 救护车及警方先后到场，组织救援及封锁现场。9时50分许，经医护人员现场查看，两名事故人员（邢伟、马大钦）已无生命体征，现场宣布两人死亡。张传胜（班组长）由项目部送至县医院检查，经检查确认无大碍后出院。

2.善后情况

事故发生后，涉事相关单位安排人员负责死者善后工作，安 抚家属情绪。2025年6月6日，江苏亿昶与死者家属就死亡赔偿事宜协商一致，并签订《和解协议书》，赔偿金已按协议约定支付完成，家属安全返回。善后处理比较及时，未引起社会舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，陵水县政府，县应急局和各相关部门响应迅速、处理措施得当，有效组织了应急救援和善后处理工作。在

信息报送处理方面，接报后各级能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情；在救援处理方面，各相关部门能够互相配合、共同参与、积极救援，现场处理措施得当，未发生次生事故；在善后处理方面，成立专项工作组，妥善做好伤者施救和死者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

事故直接原因是：张传胜等3人违规使用卷扬机驱动电梯轿厢搭设临时作业平台载人作业，且载人数量超过《专项施工方案》限定的2人，张传胜登上平台后轿厢因制动器失灵，在缓慢下降中棘轮保险失效致使轿厢急速下坠，卷扬机钢丝绳崩断，卷扬机毁损，邢伟、马大钦两人因未系安全带坠落至地下负二层坠亡。

（一）直接原因分析

首先，未严格遵循《专项施工方案》的规定搭设电梯安装作业平台，未在规定位置足量设置生命绳，加之卷扬机制动装置及保险棘轮磨损严重，致使作业平台处于不符合安全要求的不安全状态。

其次，事故发生时，操作人员违反《卷扬机操作规程》，3人在电梯作业平台超限作业，电梯作业平台在空中停留时，此不安全行为超出磨损严重的双重制动保护限值，将电梯作业平台处于不安全状态。

此外，作业人员在平台作业时未按《专项施工方案》《卷扬机操作规程》规定将安全带系挂在生命绳上。

以上这些设备的不安全状态及作业人员的诸多不安全行为共同作用，致使作业过程不能满足安全生产的条件要求。当作业平台人员超限等不安全状态出现时，卷扬机制动器失灵，棘轮保险失效，电梯作业平台失控从八楼急速坠落，直至三楼电梯紧急自锁装置起作用发生急停，导致平台上未系安全带的作业人员失去平衡，穿过底部作业平台的空洞坠落，技术鉴定及现场勘验结果充分证实了这些因素与事故发生的直接因果关系。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经公安机关调查认定：死者邢伟、马大钦均排除刑事原因。依据陵水黎族自治县人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，邢伟、马大钦的死亡原因鉴定：呼吸心跳骤停。

（三）其他可能因素排除

通过现场勘察，事故发生区域内无监控设备、张传胜为井道内唯一直接目击证人，但因事故发生太快，以及事故发生后造成的心理创伤等原因，事故发生时的一些问题无法准确回答。事故发生作业区域内无不利作业环境、无其它外力影响。通过调阅资料、调查问询、现场勘察等方式进行综合分析，并根据作业平台跌落情况、钢丝绳断裂情况、人员伤亡情况、事

故现场作业环境、设施设备等要素进行推断，经综合分析推断认定了事故发生的直接原因。

（四）间接原因分析

2025年5月12日，三菱三亚分公司安全管理人员发现江苏亿昶电梯平台、卷扬机、生命绳等存在问题，因公司通常的管理模式是负责电梯进场安全交底和完工之后的调验，所以仅采取口头沟通交流的方式进行管理，未引起对安全隐患的重视。

2025年5月27日至30日期间，项目部多名相关安全管理人员先后通过微信等方式，就江苏亿昶电梯作业存在的安全隐患问题与江苏亿昶项目负责人聂伟等人沟通，聂伟通过微信的方式要求张传胜进行整改。

2025年5月29日，上海建科组织建设单位、监理单位、总包单位、专业分包单位共同参加的周监理例会，指出存在门诊楼电梯安装作业过程平台、卷扬机安装使用与方案不符等问题，要求施工单位严格落实安全管理制度。规范电梯安装全流程操作，加大现场监管巡查力度，确保电梯安装作业安全有序开展。

2025年5月30日，总包单位组织召开由项目部、专业分包单位共同参加的周例会，会议提出电梯作业存在的安全问题未整改落实到位，要求会后由项目相关分管人员约谈电梯安装单位项目负责人。

2025年5月30日，周例会结束后，项目部生产经理（安

装）甘明约谈项目负责人聂伟，要求其在施工管理过程中：管理人员、安全员必须在现场；设备故障要全面排查，确保安全可靠；必须按方案进行施工；安全措施要到位，安全帽、安全带正确佩戴等。

2025年6月1日早晨，结束端午节放假之后，施工作业现场未完成整改，张传胜、邢伟、马大钦等三人，于早晨7时左右开始进行电梯安装施工作业。作业时，未按照相关要求正确使用安全带、生命绳等安全防护措施。

综合以上情况，通过调阅资料、调查问询、现场勘察等方式进行综合分析，事故发生的间接原因：江苏亿昶未落实生产安全主体责任，未建立全员安全生产责任制，未落实风险辨识及隐患排查治理等制度。施工作业过程中，未严格依照本单位编制的《电梯安装专项施工方案》施工，致使作业现场不满足安全生产条件。电梯安装现场安全管理缺失，项目负责人未及时制止违规搭设安装作业平台、违规使用卷扬机代替电梯曳引机驱动作业平台等不安全行为。在项目部及监理方提出现场问题后，未依照项目部及监理方提出的整改擅自施工。安全教育流于形式，电梯安装作业人员存在严重违章行为。安装作业班组长不懂安全生产知识，与作业人员一起违章作业。在项目部和监理单位均提出作业现场存在安全隐患并要求整改验收通过后再进行安装的情况下，擅自进行安装施工。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

安全生产责任制及管理机构设　问题

江苏亿昶未建立全员安全生产责任制，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第四条[4]相关规定。其未建立隐患排查治理等制度，违反《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条[5]的相关要求。

2.施工方案执行问题

施工作业过程中未严格依照本单位编制的《电梯安装专项施工方案》施工，致使作业现场不满足安全生产条件。具体表现为：作业平台安装未依照方案中要求的专利平台进行搭设，违反《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第 88 号）第二十条[6]的相关规定。

3.现场安全管理问题

电梯安装现场安全管理缺失，项目负责人未及时制止违规搭设安装作业平台、违规使用卷扬机代替电梯曳引机驱动作业平台载人等不安全行为，违反《中华人民共和国安全生产法》

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[5] 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条：生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第 88 号）第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

（国家主席令第88号）第四十三条[7]及第二十五条[8]的相关规定。

4.安全教育培训问题

安全教育流于形式，电梯安装作业人员存在严重违章行为，安装作业班组长不懂安全生产知识并与作业人员一起违章作业，违反《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十八条[9]及、第四十四条[10]的相关规定。

5.隐患整改问题

在项目部和监理单位均提出作业现场存在安全隐患并要求整改验收通过后再进行安装的情况下，擅自进行安装施工，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[11]及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十一条[12]的相关规定。

（二）事故相关单位

三菱三亚分公司在电梯安装项目中，仅开展常规进场安全交底，方式浮于表面，未紧密结合现场实际。面对安装期间出

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第四十三条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

[11] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[12] 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十一条：生产经营单位对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

现的隐患，未依据《安装调验合同》认真履行安全技术指导责任，漠视隐患。此行为违反《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号）第二十二条中电梯制造单位应当对其安装单位进行安全指导和监控的规定[13]。

（三）有关监管部门

县住建局、县市场监督管理局，未严格按《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第四十条[14]相关职责划分依法履行监督管理职责，《中华人民共和国特种设备安全法》第五条：县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。[15]。未能及时发现事故工程项目中存在的违规搭设作业平台、卷扬机使用不规范等隐患，其安全生产指导职责履行不力，违反《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）中11.强化安全生产监管部门对安全生产的综合监管，全面落实公安、交通、国土资源、建设、工商、质检等部门的安全生产监督管理及工业主管部门的安全生产指导职责，形成

---

[13] 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）第二十二条：电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。

[14] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第四十条：国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。

[15] 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条：县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

安全生产综合监管与行业监管指导相结合的工作机制的要求。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡责任人员

1.邢伟

邢伟：男，群众，江苏亿昶现场施工人员，从事电梯安装作业。2025年4月17日入职体检合格后，于2025男4月23日入职。未依照《电梯安装专项施工方案》《卷扬机操作规程》《电梯安装、维护保养及使用安全作业规范》相关规定进行作业，违规搭设电梯作业平台，未正确使用安全带及安全绳进行违章作业，对事故的发生负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第五十七条[16]及第五十八条[17]之相关规定，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.马大钦

马大钦：男，群众，江苏亿昶现场施工人员，从事电梯安装作业。2025年4月17日入职体检合格后，于2025男4月23日入职。未依照《电梯安装专项施工方案》《卷扬机操作规程》《电梯安装、维护保养及使用安全作业规范》相关规定进行作业，违规搭设电梯作业平台，未正确使用安全带及安全绳进行违章作业，对事故的发生负有直接责任，违反《中华人民

[16] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）“第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[17] 第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第五十七条及第五十八条之相关规定，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

张传胜：男，群众，江苏亿昶现场施工作业班组长，从事电梯安装班组作业管理。2025年4月17日入职体检合格后，于2025男4月23日入职。未依照《电梯安装专项施工方案》《卷扬机操作规程》《电梯安装、维护保养及使用安全作业规范》相关规定进行作业，违规搭设电梯作业平台，未正确使用安全带及安全绳进行违章作业，对事故的发生负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第五十七条及第五十八条之相关规定，对事故的发生负有直接责任，建议由江苏亿昶依照《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第一百零七条[18]的规定对其进行处罚。

聂伟：男，群众，江苏亿昶项目经理，负责陵水黎族自治县人民医院新院区项目电梯工程。未严格按照《电梯安装专项施工方案》《卷扬机操作规程》《电梯安装、维护保养及使用安全作业规范》等进行现场作业安全管理，对电梯安装现场安全管理不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（国

[18] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，按照有关规章制度给予处分。

家主席令第88号）“第五条中：其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”的相关规定，对事故的发生负有责任，建议陵水县综合行政执法局依照《安全生产法》第九十六条[19]的规定，对其进行处罚。

吴春平：男，群众，江苏亿昶实际控制人，负责公司经营管理。未依法履行安全管理职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十一条[20]的相关规定，对事故发生负有责任。建议陵水县综合行政执法局依照《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九十五条第一款[21]的规定对其进行处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

江苏亿昶：未落实安全生产主体责任，全员安全生产责任制不健全，未落实隐患排查治理机制，教育培训流于形式，作业人员不掌握本岗位的安全操作技能；未落实隐患排查治理制度，在安全隐患未整改不满足安全生产条件的情况下擅自开

---

[19] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

工，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十条、第二十五条、第二十八条、第四十三条、第四十四条、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十一条等多项条款的规定，对事故的发生负有责任，建议陵水县综合行政执法局依照《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第一百一十四条第一款[22]的规定对其进行处罚。

（三）事故相关单位的处理建议

三菱三亚分公司：就未按照《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号）第二十二条中电梯制造单位应当对其安装单位进行安全指导和监控的规定履行电梯安装过程中的安全指导和监控职责问题，由陵水县应急管理局函告三亚市安委办责成有关部门责令三菱三亚分公司限期整改，通过建立全过程跟踪监控机制，开展定期检查与不定期抽查，监督其严格落实《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定，将电梯制造单位对安装单位的安全指导和监控工作，全面、规范地纳入电梯安装安全管理体系，确保电梯安装全过程安全可控，无监管盲区。

陵水城投、中铁建工、上海建科、三菱三亚分公司：由县应

[22] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

急管理局联合县财政局（国资委）对事故项目涉及的陵水城投、中铁建工、上海建科、三菱三亚分公司等单位相关负责人进行提醒谈话。责令各单位依法依规加强对该项目后续的安全管理，对项目所涉及的所有危险因素进行重新辨识，将所有危险因素和管控措施告知全体作业人员，切实做好危险源的管控工作。

（四）相关政府监管部门的处理建议

对县住建局、县市场监督管理局安全生产监管不到位的问题，由县安委办对相关部门负责人进行提醒谈话，责令两部门明确各自在建筑工程项目及电梯安装过程中的安全监管职责，县住建局牵头建立健全建筑工地电梯安装项目联合监管机制、细化监管责任清单、强化全过程动态监管等举措，全面加强涉事项目后续监督管理；同步开展辖区内特种设备安装领域安全生产专项整治行动，举一反三排查治理安全隐患，切实压实行业监管责任，构建权责明晰、协同高效的安全生产监管体系，确保各行业领域安全生产形势持续稳定。

六、事故主要教训

此次事故的发生，充分暴露了电梯安装施工过程中相关企业安全生产管理工作存在的不足：电梯安装企业安全生产主体责任落实不到位、隐患排查治理不到位、安全管理人员及电梯安装作业人员安全意识淡薄等问题。建设项目相关企业须压实安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，强化风险研判

与隐患排查，严格落实专项施工方案。各相关单位应进一步加强安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传教育，增强全社会的安全生产意识，杜绝监管漏洞，防范类似事故发生。

七、事故整改和防范措施

为预防类似事故再次发生，针对此次事故的发生暴露出的问题，建议有关单位应采取以下整改和防范措施：

（一）严守生命安全红线，压实主体担当

专业分包单位应当严守安全红线，以施工作业人员的生命安全为首要责任。成立以企业负责人为首的整改小组，细化各层级安全职责，签订责任书，建立责任追溯机制，失职必追责。全面停工评估，引入第三方检测，依结果制定“一台一策”方案，明确措施、预算与时限，整改后经企业、第三方、监理三方验收合格方可复工。开展全员操作规范培训并考核，不合格者不得上岗；设专职监督员巡查，首次违章停工培训，再次违规清退。制定严格复工审批清单，开工前组织多方联合检查，书面申请经签字确认并备案后，方可施工。以事故为鉴开展警示教育，厚植安全文化。

（二）依法依规标准管理，抓考核保合规

电梯供应商应当将电梯安装过程中的安全技术指导及监控工作纳入对电梯安装单位的安全管理工作中。建立涵盖安装前期方案审核、中期现场巡查与技术指导、后期验收评估的全流程监控管理体系，制定标准化操作手册与安全技术规范，明确

各岗位人员职责与操作标准。通过严格的合规审查与奖惩机制，从根本上杜绝管理形式化，确保电梯安装安全可靠，为电梯后续安全运行奠定坚实基础。

（三）抓实安全专项整治，定奖惩促规范

总包单位组建电梯工程安全专项整改小组，对所有在建项目的电梯平台进行全面排查，对照安全标准制定详细整改方案，明确整改责任人与期限；加强作业人员安全教育培训，开展违章操作警示教育活动，建立安全操作奖惩制度，对违规操作行为进行严厉处罚，对遵守规范的人员给予奖励。

（四）立规明责合规管理，筑牢安全防线

建设单位应当在建设项目工程合同中明确约定分包单位开工审批流程和违规开工的违约责任，提高违规成本；加强与属地监管部门联动，及时掌握项目施工动态，发现违规开工迹象立即制止并上报相关部门处理。

（五）流程精审严格监理，擅工立禁保安

监理单位应完善监理工作流程，将分包单位开工审批作为重要监理内容，严格审核开工条件，包括施工方案审批、人员资质、安全措施落实等；对擅自开工行为，立即下达停工令，并及时向建设单位和相关监管部门报告，留存相关监理记录，确保监理履职到位。

（六）彻查严改筑牢安基，深化警示教育

各乡镇各部门和各生产经营单位要深刻吸取此次事故教

训，严格落实安全生产责任，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和重大安全风险2025年行动，认真开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传教育，切实提高全社会人民安全意识。