

明铝业有限公司
坠落事故调查报告

2023年4月9日下午3时30分许，广东新大明铝业有限公司熔铸车间发生一起从高处坠落事故，造成1人死亡。为查明事故原因，明确责任，总结教训，防止类似事故再次发生，根据《生产安全事故调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故调查处理办法》（皖政〔2007〕137号）等有关规定，芜湖市鼎湖区人民政府成立了由鼎湖区公安分局、鼎湖区应急管理局、鼎湖区总工会、官陡镇人民政府等单位组成的事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委派员参与。根据调查需要，组织了安全工程、工程检测、工程设计等领域共计3名专家成立专家组提供技术支撑服务。



事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调查取证、技术鉴定、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了经验教训，提出了事故防范和整改措施建议。**经调查认定，该起事故是一起因从业人员安全意识淡薄，无证上岗，违规冒险作业，宏诚公司未有效落实安全生产主体责任**

造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生过程及应急处置情况

（一）事故发生经过

广东新大明铝业有限公司（以下简称新大明公司）张某辉在车间日常巡查发现，其公司熔铸车间屋顶和墙体出现腐蚀损毁，需更换翻新。2月7日，新大明公司与肇庆宏诚建设工程有限公司（以下简称宏诚公司）经过协商后签定《建筑工程承包施工协议书》及《施工安全协议书》，明确工程合同造价约88万元，约定施工工期70天，由宏诚公司包人工、包材料、为作业人员提供符合标准的劳保用品接下熔铸车间的更换翻新工程。

2月上旬，新大明公司对宏诚公司安排准备进入熔铸车间的从业人员进行资格审核、培训教育及技术交底后，2月13日，宏诚公司正式安排安全管理员方某夫及相关从业人员进入熔铸车间进行维护修缮，其后进入熔铸车间的作业人员陆续换了好几批次（被换批次的人员均没有向新大明公司进行报备）。

2023年4月9日14时许，宏诚公司又安排了一批新的从业人员进入熔铸车间对A轴雨棚（高7米）以上已锈蚀的外墙板进行纤维瓦更换作业，分别为李某、朱某兴、吴某宏、黄某发共4人，在场进行安全监管的人员为方某夫。14时40分许，当施工到A轴交12轴至16轴时，除了吴某宏通过施工准备的梯

笼爬上到女儿墙内侧进行墙体加固作业外，其余 3 人均留在熔铸车间地面工作。14 时 55 分许，吴某宏在安全带没有扣在稳固物体的情况下，偏离可支承行人的天面水槽，行走到离水槽第一道两钢桁条之间的石棉瓦屋面时（距离基准地面高 12.5 米），石棉瓦被吴某宏单脚冲切而破坏，并在人体重自重作用下继续扩大形成约 500×500mm的方洞，其以自由落体的方式坠下，先是碰撞到吊车横梁后弹出继续快速坠下到离横向轴线约 2 米、离纵向轴线约 2.5 米的室内地面上。吴某宏面部朝下，头部流血，周围散落破碎的石棉瓦碎片。



图 1 坠落孔情况

（二）应急处置情况

1.基本情况

（1）企业应急救援

15 时许，在场的工人听到异响后循着声音发现了躺在地上的吴某宏，上前查看发现吴某宏躯体没有任何反应，随即呼叫

正在附近的安全员方某夫，方某夫立即拨打120和110，随后电话通知了永安镇人民政府并向宏诚公司主要负责人程某汇报，程某随即将相关情况电话告知新大明公司厂长张某辉。

救护车在事故发生接报后约10分钟左右到达新大明公司熔铸车间并对吴某宏进行抢救，吴某宏后经抢救无效死亡。







图2 外墙板更换外侧

图 3 外墙板更换内侧　　图 4 厂房内坠落位置

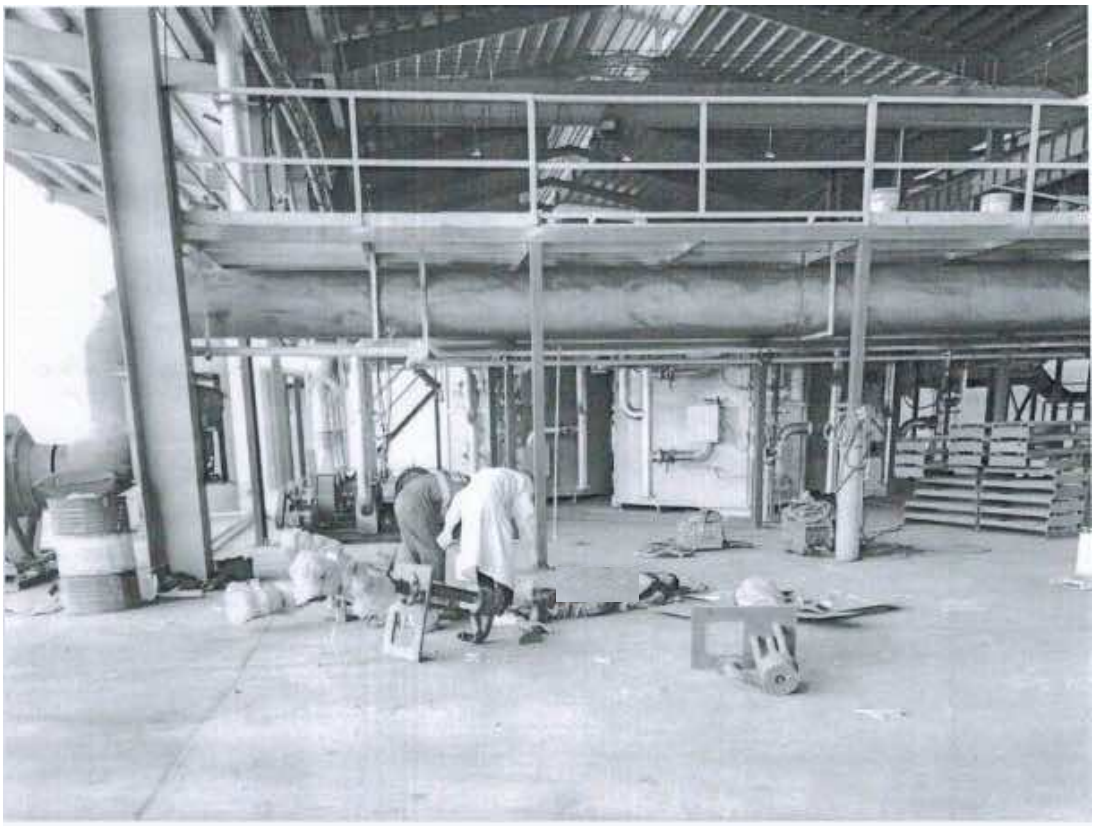


图 5 事故救援现场

（2）政府及相关部门处置情况

15 时 50 分，永安镇派出所到达事故现场并对现场进行警戒封锁，16 时许永安镇人民政府接到通知后，镇分管领导带领值班人员于 16 时 30 分迅速赶赴事故现场进行勘查，随后法医到场取证。鼎湖应急管理局于 4 月 9 日 17 时 30 分接到永安镇政府书面报告上述事故。接报后，市应急管理局、区应急管理局的

值班领导和工作人员陆续到达现场。永安镇政府、永安镇派出所当场要求新大明公司及宏诚公司积极联系死者家属并妥善处理善后工作；19时46分，区应急管理局将掌握的事故情况书面上报市应急局指挥中心、区委值班室及区府办总值班室，并根据事件动态情况及时做好续报工作；4月10日9时21分，区应急管理局执法人员向新大明公司开具《现场处理措施决定书》，责令新大明公司熔铸车间暂时停产停业。

鼎湖区人民政府值班室接报事故后，区委、区政府高度重视，一是要求做好社会维稳和安全防范；二是要求相关职能部门尽快解决善后工作；三是要求成立事故调查组，查清事故原因及责任。

(3)事故善后处理

4月13日，经协商，新大明公司与死者吴某宏家属达成赔偿协议并签订《人民调解协议书》，赔偿金额115万元于当天已全部到位，社会舆情稳定，善后处理工作完毕。

2.应急处置评估。

事故发生后，宏诚公司立即拨打120、110呼叫救护车和报警并主动保护现场，同时将事故报送新大明公司厂长张某辉；相关职能部门接报事故后，迅速赶赴现场按照各自职责及时启动应急响应，排除隐患，封锁现场，有效开展事故各项应急处置工作。经评估，各相关职能部门在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，善后工作到位，应急处置评估为及时、有

效。

二、事故单位及履职情况

（一）工程名称

熔铸车间屋顶和墙体更换翻新工程（以下简称：翻新工程）

（二）业主单位

1.证照情况

新大明公司，统一社会信用代码：9**********L，成立于2012年04月24日，法定代表人：梁某秋，注册资本：人民币陆仟叁佰万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：肇庆市鼎湖区*******，经营范围：有色金属合金制造、销售、压延加工，有色金属铸造，金属制品销售、研发，金属材料制造、销售，新型金属功能材料销售，新型材料技术研发，金属切削加工服务等等（详看营业执照复印件）。

2.履职情况

经调查组调查核实，新大明公司有组织建立安全生产管理机构，有建立健全安全生产管理制度，对前期宏诚公司进入本公司并报备的施工从业人员有开展安全教育培训并查验从事特种作业的人员是否具备相关资质，有对生产施工现场进行经常性排查，及时整治安全隐患并形成台账，但未对宏诚公司后期进入本公司施工作业的从业人员进行资质查验，对宏诚公司的