嘉陵都尉四川江龙汽车零部件有限公司“4·25”一般机械伤害事故调查报告

嘉陵都尉四川江龙汽车零部件有限公司“4·25”
一般机械伤害事故联合调查组
2026 年 8 月 24 日

目 录

一、事故基本情况.....3
（一）相关单位基本情况.....3
（二）事发地点及设备情况.....5
（三）事故发生单位安全管理情况.....6
（四）事故发生经过.....7
（五）相关人员基本信息.....8
（六）设备检验检测情况.....8
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故应急处置情况.....10
（二）应急处置评估结论.....11
三、事故原因分析.....11
（一）事故直接原因.....11
（二）事故间接原因.....12
四、责任认定及处理建议.....13
（一）对有关责任人员的处理建议.....13
（二）对有关责任单位的处理建议.....13
五、相关部门履职情况.....14
（一）区经信科技局.....14
（二）区工业集中区管委会.....15
（三）都尉街道办.....15
六、建议给予处理的相关部门.....16
七、整改措施建议.....16

2026年4月25日2时30分许，在嘉陵区都尉街道四川江龙汽车零部件有限公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失100万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，和《南充市嘉陵区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（嘉府发〔2021〕9号）授权，成立了以区应急局、区总工会、区公安分局、区人社局、区经信科技局、工业集中区管委会、都尉街道办为成员单位的嘉陵都尉四川江龙汽车零部件有限公司“4·25”一般机械伤害事故联合调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，调查组委托有资质的专家组协助调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了整改和防范措施建议。

经调查组认定，嘉陵都尉四川江龙汽车零部件有限公司“4·25”一般机械伤害事故是一起因作业人员违反安全操作规程，公司安全管理不足造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.四川江龙汽车零部件有限公司(以下简称江龙公司),统一社会信用代码:91511304MACM9RA130,类型:有限责任公司(自然人投资或控股),住址:四川省南充市嘉陵区甲子沟路8号2幢科技企业孵化中心B-F-187。法定代表人:高志伟,成立日期:2023年6月15日,经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具销售;模具制造;工程塑料及合成树脂销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2.宜宾众贤人力资源服务有限公司(以下简称众贤公司),统一社会信用代码:91511500MAEGKN770K,类型:有限责任公司(自然人独资),住址:四川省宜宾市临港经开区港园路西段5号西部食品商贸城19幢1层20号。法定代表人:张富兰,成立日期:2023年6月15日,经营范围:一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;广告发布;家政服务;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);集贸市场管理服务;物业服务评估;物联

网技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;互联网信息服务;网络文化经营;互联网直播技术服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

江龙公司与众贤公司于2025年8月29日签订劳务派遣协议,协议约定众贤公司于2025年8月29日开始输送人员到江龙公司从事汽车零部件的相关生产工作,协议期限至2026年8月28日止。

众贤公司于2026年3月11日与死者康某签订劳务合同,合同期限自签订期限起至2028年3月10日止,劳务内容:康某工作地点为江龙公司,岗位是普工。事故后经调查,康某在江龙公司3#厂区发泡车间上班,从事埋铁和抹平发泡料的工作。

(二)事发地点及设备情况

涉事地点位于嘉陵区都尉街道江龙公司3#厂区内的发泡车间,厂区内未安装监控设备,该发泡车间有一台发泡机,一台机械臂和六台液压机,液压机由西向东呈两行布置,每行三台,用于汽车塑料零部件的压制成型,涉事液压机为南通澜山牌框架式单动伺服液压机,型号YLK34-160,产品编号251205,出厂日期

为 2025 年 12 月。该液压机由机身、2 个主液压缸、移动台、滑块、液压泵站、电气控制柜、工业液体冷却机控制柜、操纵台、操作箱等构成，具有独立的动力机构及电气系统，采用按钮集中控制，工艺动作有两种操作方式，分别为点动和半自动模式，事故发生时，设备处于半自动模式。



图 1 涉事液压机

（三）事故发生单位安全管理情况

经查阅江龙公司相关安全管理资料，该公司编制有安全操作规程、安全生产管理制度汇编、车间作业安全技术交底文档、安全会议记录、公司安全检查表、设备点检记录表、安全教育培训记录表，其中安全教育培训学时为 8 学时，违反了《生产经营单

位安全培训规定》第十三条第一款[1]，考核方式为现场提问，未见考核结果的记录。未建立全员安全生产责任制，未见隐患排查治理记录。

江龙公司未设置独立的安全管理机构，未配备专职安全生产管理人员。

江龙公司拥有500名左右的员工，却仅设立一名兼职安全员，对于生产现场安全管理不足，事故发生当晚，现场无安全管理人员。

（四）事故发生经过

2026年4月24日20时30分，江龙公司员工陈某、苟某、弋某、康某4人开始上班，他们使用251205号液压机从事发泡工作，其中康某在液压机后面负责埋铁和抹平发泡料的工作，陈某负责吹表皮和操作液压机，苟兵和弋大伟负责剪玻纤和封胶带。25日2时30分许，陈某在背身距液压机3米远的地上拿表皮时，听到“啊”的一声，转身查看发现康某的头部被液压机滑块压到模具里，陈某立即按紧急回程按钮但机器无响应，他又将机器重启，3秒后再按紧急回程按钮将滑块升上去，陈某等工人到平台查看康某的情况，发现其已倒地失去意识，后经120现场抢救无效，宣布死亡。

[1] 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

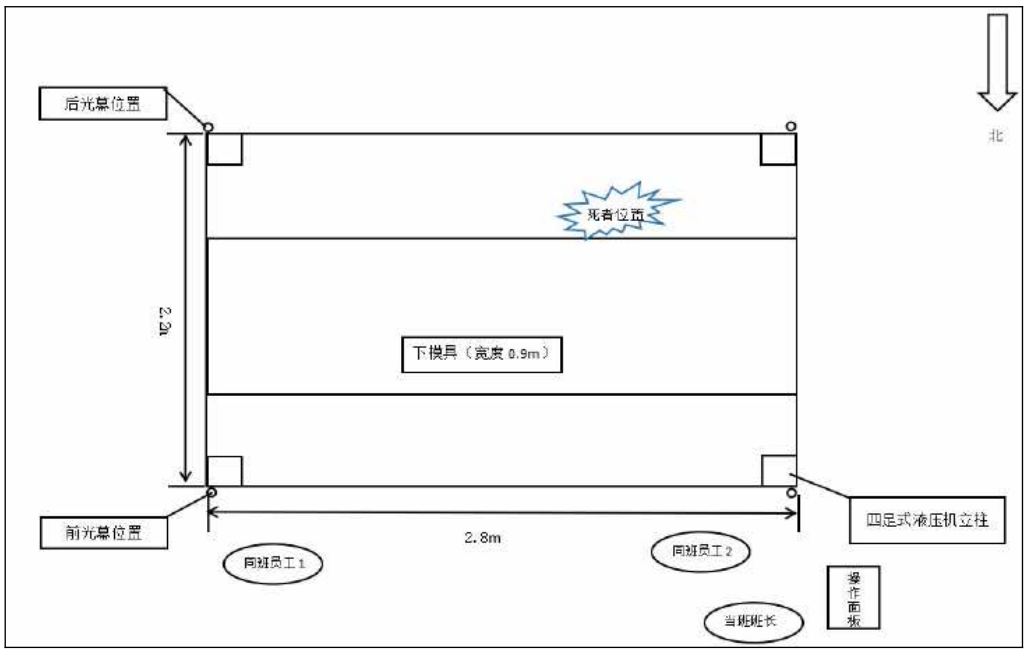


图 2 事故现场示意图

（五）相关人员基本信息

1．康某，男，系江龙公司普工，在本次事故中死亡。

2．高某，男，系江龙公司法定代表人，从未在江龙公司任具体职务，一直未参与公司的生产经营和安全管理。

3．马某，男，2024 年 10 月任职江龙公司总经理，负责全面组织、领导企业的生产经营活动和安全生产工作，根据公司任命书，该公司总经理从公司开业至今一直实际履行第一责任人职责，为该公司安全生产第一责任人。

（六）设备检验检测情况

2026 年 4 月 27 日，区经信科技局委托四川司鉴检验检测有限公司对涉事液压机进行技术鉴定，于 2026 年 5 月 21 日向事故调查组提交了《鉴定意见书》（编号：SCSJ-2026-JS-023），于 2026

年6月26日向调查组提交事故《专家意见书》和《技术调查报告》。资料审查和勘验结果表明，液压机的结构组成和操作方式与《使用说明书》中描述基本一致。操作箱上有19个操作键，《使用说明书》没有对全部操作键的功能进行介绍和使用说明。

资料审查和现场结构勘验证实，《使用说明书》中的安全操作规程要求“机器在工作过程中，不应进行检修和调整模具；严禁人体进入工作区间内”。事故现场的液压机四周及机身上未见禁止人员进入危险区域的禁止标志或警告标志。不符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.1.3条，禁止标志；第4.2.3条，警告标志。

勘验结果证实，操纵装置上用双手启动设备运行时，操作人员的身体只能面向液压机右侧方向，需要左转头才能观察到设备的运行情况，操纵装置布置的位置和方向不合理。不符合GB2841-2012《液压机安全技术要求》第5.8.7.2条，操纵装置的布置、标记和照明及材料和模具搬运装置应符合人类工效学原则。

勘验结果证实，液压机只设置了前面、后面区域的光电保护装置，不能防止人员从设备侧面进入危险区。不符合GB28241-2012《液压机安全技术要求》第5.3.15b条，只能通过光电保护装置检测区域进入危险区，附加防护措施应能防止从其他方向进入危险区。不符合GB17120-2012《锻压机安全技术条件》第5.1.8条，可能产生危险的锻压机械周围，如数控冲模回转头压力机、

数控激光(或火焰、高压水)切割机送进装置等的周围，应设置阻挡装置。（本次事故人员是从后面进入）。

液压机后面设置的光电保护装置，未单独设置复位装置，不符合 GB28241-2012《液压机安全技术要求》第 5.3.15e 条，复位装置应设在能清楚地看到危险区的地方，每个检测区复位装置不超过一个。如果液压机的侧面和后部使用光电保护装置，那么每个检测区都应该有一个复位装置。

试验结果证实，液压机上设置的 2 处“紧急回程”按钮功能失效。紧急情况下，无法实现紧急回程，存在安全隐患。

试验和勘验结果证实，液压机后侧设置的光电保护装置功能有效，当设备处于“半自动”工作状态时，有人经过触发该装置时，设备不能启动；如果设备启动，有人经过触发该装置时，设备立即停止。事发时，死者身体处于光电保护装置的内侧，不能触发光电保护装置。

鉴定结论是液压机虽存在说明书不完善、操纵装置布置不合理、检测区复位装置不符合标准要求等问题，但与本次事故的发生无关联。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡，直接经济损失 100 万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

1．地方政府和相关部门应急响应情况

2026 年 4 月 25 日 3 时许，嘉陵区应急局接到嘉陵区委值班室事故通报后，立即派员会同区公安分局、区经信科技局、工业园区管委会、都尉街道办工作人员赶赴现场核查该事故。嘉陵区委、区政府立即启动应急响应，区应急局按授权组织区总工会、区公安分局、区人社局、区经信科技局、工业园区管委会、都尉街道办等单位成立调查组开展事故善后、事故调查等工作。

2．事故善后处置情况

事故发生后，江龙公司积极善后，安抚死者家属，并配合相关部门调查，未造成社会负面影响。江龙公司方与死者家属于 2026 年 5 月 14 日达成了赔偿协议。

（二）应急处置评估结论

经评估，相关部门应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

康某违反设备安全操作规程，在液压机运行时从后面违规进入工作台内，未佩戴安全帽，将头伸进滑块下，导致其被挤压致死。

事故直接原因分析：

通过事故现场勘验及询问在场工人，康某当晚作业时未佩戴安全帽，违反了江龙公司制定的《车间作业安全技术交底文档》

第三条安全技术要求：“作业时必须按规定佩戴个人防护用品（PPE），包括安全帽、防护手套、防护鞋、防护眼镜等……”。

在液压机旁张贴的江龙公司设备操作规程里记载，注意事项：4.机器在工作过程中不得进行检修和调整模具，也不得在滑块下站人，不得将手、头等身体的某个部位伸进滑块下面；若操作人员必须进入设备滑块与工作台之间，需将滑块回至最顶部，确保安全锁锁紧后，方可进入。

（二）事故间接原因

1.江龙公司培训时长不足（8学时），以会代训，未考核并如实记录员工的考核结果。无法保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

2．江龙公司安全管理总体架构存在问题，机构和人员配备不足。拥有500名左右的员工却未设置独立的安全管理机构和专职安全员，只安排了一名兼职安全员（主职为电工）上白班，夜班处于失管状态，未建立全员安全生产责任制。

3.液压机经检测，紧急回程按钮功能失效，当班员工发现人员受伤后，立即按下“紧急回程”按钮，但机器无响应。

4.事发当晚，康某未佩戴安全帽，江龙公司未尽到监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品的职责。江龙公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未及时发现并制止工人的违规操作行为，未明确员工的岗位职责，未建

立员工作业时相互监督机制。

四、责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.康某，系江龙公司普工，安全意识淡薄，违反设备安全操作规程，未佩戴安全帽，从液压机后面将身体部位伸入工作中的液压机滑块下，在本次事故中负有主要责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

2.马某，系江龙公司总经理，作为主要负责人，对本单位安全生产工作履职不力，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未按要求组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[2]、第三项[3]、第五项[4]，在本次事故中负有管理责任，建议由区应急局对其进行行政处罚。

3.张某，系江龙公司副总经理，作为分管安全的副总，在对员工进行安全教育培训时，未严格按要求达到培训时长，未记录员工的教育培训考核结果，建议由其所在单位对其予以相应的处理并将处理结果报行业监管部门。

（二）对有关责任单位的处理建议

江龙公司，作为生产经营单位，未构建必要的安全管理体系

---

[2] 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[3] 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[4] 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

和机构，未配备法规要求的专职安全管理人员从事安全管理，未掌握液压机安全技术特性并采取有效的安全防护措施也未设置警示标志，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[5]、第二十八条第四款[6]、第二十九条[7]、第三十五条[8]、第四十一条第二款[9]、第四十五条[10]，在本次事故中负有管理责任，建议由区应急局对其进行行政处罚。

五、相关部门履职情况

（一）区经信科技局：2026年，累计印发安全生产工作安排部署传达类文件10份，组织召开安全生产专题会议2场。截至4月25日，共开展安全生产检查27次，排查各类安全隐患70处，其中重大事故隐患11处。事故发生前，针对涉事企业四川江龙汽车零部件有限公司开展安全学习2次，现场交办安全问题隐患5

[5] 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[6] 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7] 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[8] 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9] 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[10] 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

项，排查发现企业存在未依法设置安全管理机构、配齐专职安全管理人员、安全教育培训不到位等隐患，明确提出整改意见，然而后续督导跟进不严，隐患整改未能按期闭环。

（二）区工业集中区管委会：今年以来，先后召开安全专题会议10次，研究部署元旦、春节、复工复产及全国两会期间、清明期间等园区安全生产工作，下发各种文件12份，组织园区企业负责人召开安全工作会议2次。聘请安全专家对园区19家企业进行了隐患排查。今年以来共发现隐患164条，目前已督促整改132条，其余还在督促整改中。今年以来，对江龙汽车零部件有限公司开展安全检查2次，现场交办安全问题隐患15项，检查指出企业未设置安全管理机构、未配备专职安全管理人员、安全教育培训不到位等问题，后续跟踪督促整改落实不严，未实现闭环管理。

（三）都尉街道办：街道严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，依法履行属地监管职责，持续强化工贸行业特别是汽车零部件加工企业安全风险管控。

1．健全安全责任体系，压实监管链条。定期召开党工委会议、街道安委会会议研究安全生产工作，将工贸企业列为重点监管对象。落实分管领导包联企业制度，建立辖区生产经营单位基础台账，明确街道—社区日常监管职责，构建街道—社区两级安全监管网络。

2．常态化开展安全监督检查。持续组织开展日常巡查、节假

日督查、工贸行业隐患专项排查。3 月 15 日都尉街道一行 3 人对四川江龙汽车零部件有限公司开展常规排查、政策宣讲、安全教育、企业主体履职工作，紧盯薄弱环节动态排查风险，以高频次督导倒逼企业规范经营行为，从源头防范安全事故发生。

3．抓实应急基础管理。修订完善街道生产安全事故应急预案，督促辖区重点企业完善现场应急处置方案，明确事故上报、先期处置流程，要求企业配齐急救物资，组织开展岗位应急常识培训。

六、建议给予处理的相关部门和人员

（一）区经信科技局作为全区工贸行业主管部门，事故前向江龙公司提出未设置安全管理机构和配备专职安全管理人员以及安全教育培训不到位等问题，但后续跟踪其整改落实不到位，责成该局向区人民政府作出书面深刻检查。

（二）区工业集中区管委会负有园区生产企业安全监管职责，对江龙公司未设置安全管理机构和配备专职安全管理人员以及安全教育培训不到位等隐患的整改复核验收把关不严，责成该管委会向区人民政府作出书面深刻检查。

（三）严某，男，中共党员，区经信科技局安全环保和信息化股股长，作为工贸行业安全监管工作人员，具体负责辖区工贸企业安全生产现场监管及隐患整改督导工作。在对江龙公司开展安全检查时，已发现企业未设置安全管理机构和配备专职安全管理人员及安全教育培训不到位并下达整改要求，但后续跟踪督促隐

患整改落实不力，建议由所在单位对其予以批评教育，并责令作出书面检查。

（四）贾某，男，中共党员，区工业集中区管委会安全生产股股长，日常安全监管工作中，督促企业落实设置安全管理机构和配备专职安全管理人员及安全教育培训工作不到位，隐患闭环管理执行不严，建议由所在单位对其予以批评教育，并责令作出书面检查。

七、整改措施建议

（一）江龙公司要落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，进一步强化对从业人员的安全教育培训，制定完善安全操作规程，提醒工作人员遵守法律法规和安全操作规程，全方位开展风险隐患排查整治。应当立即组织对液压机等重点设备、重点生产环节开展风险辨识，对各类风险开展评估，落实风险管控措施，要深刻吸取本次事故教训，立足员工预埋铁、清理滑块杂物等岗位作业实际，修订完善操作规程，明确各类作业对应的风险管控措施，细化操作流程，督促员工在现场作业中严格执行，提升操作规程的适用性、规范性。

（二）区经信科技局加强对管辖行业的监督检查频次，教育指导，要组织同类生产经营单位开展自查自改，及时消除事故隐患。

（三）区工业集中区管委会和都尉街道办加强对属地内生产企业的安全管控，对检查中发现的重大安全隐患，及时向相关行

业部门报告，使辖区安全生产环境进一步好转。

（四）根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发〈关于落实生产安全事故调查处理“四不放过”要求的工作措施〉的通知》（川委办发电〔2024〕4号）要求，江龙公司应当在此调查报告公布30日内制定事故专项整改方案，并报区经信科技局备案，及时消除各类安全隐患。