永定城郊恒发水务有限公司“3•14”一般淹溺事故调查报告

时间：2026-09-18 16:28

2026年6月25日，中央安全生产考核巡查组对城郊镇开展明察暗访时，发现2023年3月14日永定恒发水务有限公司发生一起1人死亡事故照生产安全事故报告要求上报。2026年6月25日龙岩市安委办对该起事故查处实行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产（国务院令第493号）等法律法规规定，6月26日，龙岩市永定区人民政府成立了由区应急管理局牵头，龙岩市公安局永定分局、区总工会、民政府等单位组成的永定城郊恒发水务有限公司“3•14”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委、区检察院派员参

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证、询问相关人员等，查明事故发生的经过失等，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定,永定城郊恒发水务有限公司“3•14”一般淹溺事故是一起因公司安全教育培训不到位、隐患排查治理不力，员工违反制度规定进入污水池冒险作业导致坠入池中淹溺而亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位的情况

永定恒发水务有限公司(以下简称恒发公司)，成立于2008年12月4日，是恒友集团有限公司控股子公司。公司类型：有限责91350822683058286F，法定代表人：蔡X義，注册资本：1760万元，住所：福建省龙岩市永定区城郊镇古一村溪背，经营范围：污水处理记机关：龙岩市永定区市场监督管理局。

该公司持有龙岩市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号为91350822683058286F001C，有效期自2025年10月16日至2030年10月

2009年4月14日，永定区人民政府授权永定区住房和城乡建设局与恒发公司签署了该项目的BOT特许经营协议。公司污水处理厂位于龙岩厂规划总规模为日处理4万m^3污水，分两期建设。目前第一期2万m^3规模已建成投产运营，污水处理采用卡式氧化沟二级生化处理+加药高效经紫外线杀菌消毒后外排，污泥处理系统采用板框压滤干化脱水技术后运往有资质公司协同处理。

（二）污水处理工艺

恒发公司污水处理厂主要处理永定城区的生活污水，处理工艺流程见下图。

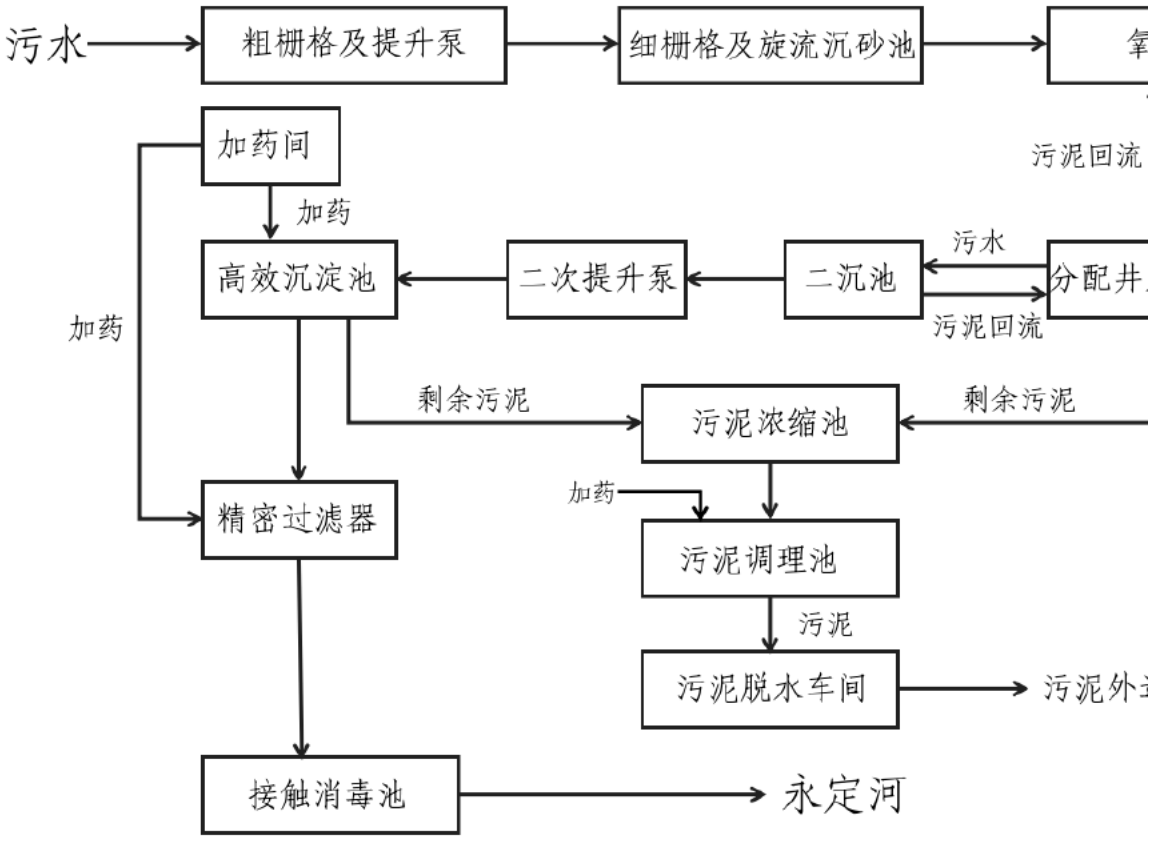


图1：污水处理流程图

（三）事故发生单位安全管理情况

1.事发时恒发公司企业管理组织架构

公司有员工19人，企业管理组织架构为法定代表人总经理蔡X義，厂长郑X荣，主要分为三大部门：1.生产技术科，负责管理工艺、化验
责管理机修、电工、安全、脱泥；3.办公室及后勤财务部门。

蔡X義为恒友集团有限公司总裁，兼任恒发公司法定代表人。

高X鹏为恒友集团有限公司副总裁，兼龙岩片区负责人。

郑X荣为恒发公司污水处理厂厂长，主持全厂工作，负责污水处理厂的生产经营管理、财务预审等工作。持有安全生产《主要负责人证
有效期：2023年9月20日至2026年9月19日，初次发证日期为：2020年9月30日。

游X伟为设备设施科负责人，负责全厂设备管理工作。2023年8月兼任安全管理人员，持有《安全生产管理人员证》，证书编号：201810
日至2027年9月24日，初次发证日期为：2018年10月18日。

赖X龙为生产技术科负责人兼中控员，负责生产污水处理管理及生产工艺和调度工作。

温X为公司电工，2015年6月入职，负责全厂用电安全及电气设施维修和维护保养。

肖X荣，男，1972年6月生，龙岩市永定区仙师镇恩全村人，为公司机修工，2010年底入职，工作职责是负责厂内机械和设备的维护保
日在公司污水池淹溺而亡。

2.事发时恒发公司安全管理情况

2023年，恒发公司有制定安全生产教育培训制度、隐患排查检查制度、岗位责任制度等16项制度。建立健全厂长岗位职责、生产技术和责人岗位职责、机修岗位职责、电工岗位职责等19项岗位职责,落实全员安全生产责任制。明确配置设备管理专员，完善设备巡检及其安全技术规程、设备维修及其安全技术规程等6项安全技术规程。编制了《永定恒发污水处理厂生产安全事故应急预案》，有制定年度应急预案演练开展有限空间辨识并建立台账，执行有限空间作业审批，做到安全交底、技术交底。有建立职工档案资料，对员工开展安全教育培训，提供机修计划、安全检查计划，按期开展隐患排查检查并记录，按期开展设备检修维护保养并记录。

事发当天，恒发公司无机械设备检维修任务。

（四）事故发生经过

经调查了解，2023年3月14日，肖X荣7时53分上班后，约8时20分与电工温X共同清理厂区格栅垃圾,之后未与同事接触。8时42分许，肖中控室把氧化沟一号推流器打开，可以停了会通知他。17时20分许，员工游X伟需要搭乘肖X荣摩托车回家，打电话联系肖X荣，但是肖X荣电荣报告。

（五）事故发生现场情况

经公安机关现场勘验，事故发生地点位于厂区东北角处1号氧化沟污水池（厌氧池）区域。该污水厂由粗格栅及提升泵房、细格栅与旋池、提升泵房、高效沉淀池、办公楼等部分组成。1号氧化沟内由厌氧区、缺氧区、好氧区三部分组成，在氧化沟南外墙上有一铁制楼梯通往装有高1.12米的不锈钢栏杆，在氧化沟内东北角的缺氧区处有2个互通的缺氧池，氧化沟东南角的厌氧区处有2个互通的厌氧池，池边沿无栏西南角的池边安装了一台推流器，推流器西侧不锈钢栏杆处开了1.02×1.12米的小门，未上锁（详见下图2）。

现场尸体右脚穿一只黑色凉鞋，左脚赤足，身上未穿救生衣等应急装备。经搜索，在缺氧区与厌氧区间通道处有一左脚黑色凉鞋，其余未

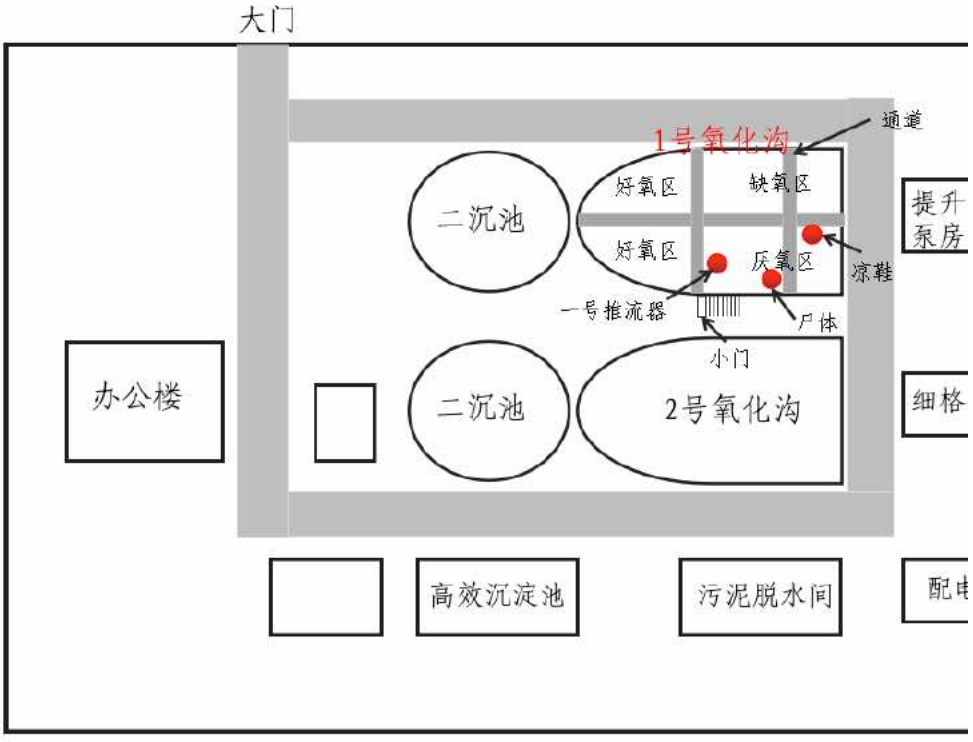


图2：事故发生现场示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成肖X荣1 人死亡，直接经济损失139万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息报告及接报响应、事故现场应急处置情况

郑X荣接到游X伟报告后，随即组织员工在厂区寻找，并调取监控查看发现肖X荣未离开厂区，经分析研判肖X荣坠入污水池可能性极大。18时33分，郑X荣向时任住建局副局长黄X育报告肖X荣失去联系。18时43分，郑X荣向恒友集团有限公司副总裁、龙岩片区负责人高X鹏报告育电话报告肖X荣坠入污水池的可能性极大。20时15分，郑X荣拨打蓝天救援队服务电话寻求帮助。蓝天救援队抵达后，分组开展搜寻，20污水池发现一只凉鞋漂浮于水面。20时37分许，郑X荣第三次向黄X育电话报告确定肖X荣坠入污水池。约22时，蓝天救援队用长棍探寻发现四米深位置，后用长钩打捞上岸。22时27分、30分，郑X荣拨打110报警报告蓝天救援队已将肖X荣遗体打捞上岸。22时29分，110指挥中员，医务人员抵达现场确认肖X荣已死亡。经区公安分局刑侦大队现场勘验排除他杀后，遗体送区殡仪馆存放。

2023年3月15日00时37分、43分，郑X荣向高X鹏报告员工肖X荣已淹溺而亡，接报后高X鹏赶到厂里参加应急处置。9时46分，郑X荣第时48分，郑X荣向时任住建局局长林X月报告厂里发生员工肖X荣淹溺事故。

当晚，黄X育接报后，未组织人员赶赴现场参与应急救援，住建局未将事故情况按要求上报区政府和有关部门。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，恒发公司积极安抚家属，与家属协商，于2023年3月16日与家属签署《工伤死亡赔偿协议书》，共计赔偿139万元，并支付日火化，善后处置工作顺利完成。

（三）事故应急处置评估结论

2023年3月14日下午，恒发公司发现肖X荣失联后，厂长郑X荣立即组织员工开展寻找，同时向恒友集团有限公司领导高X鹏报告，高X鹏援期间，郑X荣寻求蓝天救援队帮助，拨打110报警，110联动通知120急救中心。公安、蓝天救援队、医疗等部门响应迅速，及时赶赴现场开当，善后积极应对，未发生次生事故，未引发群体性事件。

现查明，救援期间厂长郑X荣3次通过电话向时任住建局分管副局长黄X育报告发生事故，次日向时任住建局局长林X月报告发生事故。20告后，未组织人员赶赴现场参与应急救援，仅在次日上午和时任城建股股长余X红一同前往公司，协调事故善后处置，督促企业做好隐患排查有关规定将事故情况报告区政府及有关部门。

当日事发后，厂长郑X荣未向城郊镇人民政府报告。3月15日，城郊镇党政领导从群众中得知发生事故，城郊镇领导及时介入，赶到厂区理事故善后工作，防范化解群体性事件发生的风险。2023年3月15日在党委扩大会议上，时任城郊镇镇长张X昌在会议上通报了污水处理厂员出部署，要求持续跟踪事件进展。发生事故后，城郊镇党委政府认为恒发公司已向住建局报告，未同步按照国家有关规定将事故核实情况报告

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

机修工肖X荣未做好个人安全防护措施；违反公司《污水处理厂安全操作管理制度守则》《岗位责任制度》中进入危险区域作业须经批准任何作业场所禁止单独作业的规定；擅自进入污水池冒险作业导致坠入池中淹溺而亡是事故发生的直接原因。

员工肖X荣擅自进入污水池及要求中控室打开一号推流器的原因无法查证。

（二）间接原因分析

恒发公司对员工执行公司《污水处理厂安全操作管理制度守则》《岗位责任制度》的规定等安全教育培训不到位；未对员工发放救生衣，生产工作；未加强对污水池等高风险区域的管控，未防止员工擅自进入；赖X龙未核实肖X荣要求打开一号推流器的原因便开启了一号推流器龙未发现并消除员工肖X荣冒险作业的生产安全事故隐患等是事故发生的间接原因。

四、事故发生单位存在的主要问题

恒发公司企业安全生产主体责任落实不到位，主要表现在：

1.安全教育培训不到位。2010年底肖X荣入职前，未对其开展岗前安全教育培训、未经考核合格就上岗作业；2015年6月电工温X入职前，开展安全教育培训、未经考核合格就上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]的规定。2023年1月10日对员工开展培训，照片上实际人数为10人，签到人数为17人，未如实记录安全生产教育培训情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款

2.隐患排查治理不到位。2023年3月14日事发后，厂长郑X荣才发现位于细栅格及旋流沉砂池前的监控摄像头失效，恒发公司未对安全设常运转，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款[]的规定。

3.公司内部制度执行不力。2023年3月14日，肖X荣穿拖鞋，未穿救生衣，未做好个人安全防护措施，未经允许擅自进入氧化沟污水池区全操作管理制度守则》（第20230115版）中进入污水池须穿好救生衣、两人同行且禁止穿拖鞋的规定；同时违反该公司《岗位责任制度》中核经批准且须监护作业、任何作业场所禁止单独作业的规定。公司未督促员工肖X荣严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，违反《中十四条第一款的规定[]。

事发当日，该公司无机械设备检维修任务，一号推流器在每天8时至12时本处于停机休息状态。肖X荣未经批准，擅自进入污水池要求中业。

4.作业现场管理不到位。2023年3月14日上午8时42分，肖X荣打电话给中控室赖X龙，要求中控室把氧化沟一号推流器打开，可以停了约打开一号推流器的原因便开启了一号推流器。公司生产技术科负责人赖X龙未发现并消除员工肖X荣冒险作业的生产安全事故隐患，违反《中条[]的规定。

5.安全防护用品提供不到位。检查该公司2022年12月29日至2024年3月15日期间的《劳保及安全防护用品领用表》，发现员工有领取水鞋向员工提供救生衣等个人安全防护用品，个人安全防护用品发放不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[]的规定。

五、行业主管部门、属地政府的监管情况及存在的问题

（一）永定区住房和城乡建设局

永定区住房和城乡建设局有召开党组会、局长办公会传达学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示等文件精神，部署燃气、建筑施生产工作。

存在的问题：

1.安全监管工作不平衡。对建设工程项目、燃气、自建房安全监管较严，安全检查次数多、发现问题多，而对供水、污水处理企业检查程、燃气、房屋安全等监管工作，轻供水、污水处理企业监管现象。

2.工作落实不到位。2022年9月22日，住建局召开第三季度安全生产形势分析会，明确提出要开展有限空间作业安全专项整治，要求9月开展一轮督导检查，未见城建股相关工作的开展情况及工作台账，专项整治并无实质性开展。

2023年1月18日印发《龙岩市永定区住房和城乡建设局关于进一步加强春节和“两会”期间安全生产工作的通知》，明确要求春节和“两会信息及时报送等制度。一旦发生事故或紧急情况，要第一时间请示报告并及时赶赴现场组织应急抢救、妥善处置。但在2023年3月14日接到报要求，未组织人员参与事故应急处置，漠视企业员工的生命安全。

2023年3月14日，恒发公司发生亡人事故后，于3月20日召开局长办公会，议定在3月底前进行安全大检查，并制定安全生产四项清单，关工作。调查发现时任城建股股长余X红对污水池属于典型的有限空间存在高风险认识不足，日常对污水处理企业的安全检查浮于表面，存在

3.对事故应急处置不力、未按规定报告。2023年3月14日事故发生后，厂长郑X荣先后3次通过电话向时任住建局分管副局长黄X育报告发林X月报告发生事故。黄X育接到报告后，未组织人员赶赴现场参与应急救援，仅在次日上午和时任城建股股长余X红一同前往公司，协调事故查整改工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十五条[]规定：有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故应急救援预案的要求立即赶到事故现场，组织事故抢救。

区住建局未按照国家有关规定将事故情况报告区政府及有关部门，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十四条[]规定：负有安全生产告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。

（二）城郊镇人民政府

2023年城郊镇党委共召开24次党委（扩大）会议，传达学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示等精神，部署安全生产工作，全患。

存在的问题：

1.安全检查不到位。城郊镇负责住建领域工作的时任负责人温X基、时任分管领导邱X平，对恒发公司开展日常监管不重视，检查的次数极少，检查流于形式，未对恒发公司进行重点监管。

2.主动报告事故意识不足。得知辖区内企业发生事故，能主动介入，协助处理善后工作，防范化解群体性事件发生的风险，但未能主动报告。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

肖X荣，男，1972年6月生，恒发公司机修工。未做好个人安全防护措施、违反公司制度规定、擅自进入污水池冒险作业导致坠入池中溺责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故单位有关责任人员的处理建议

1.郑X荣，男，群众，恒发公司污水处理厂厂长，负责污水处理厂全面工作,履行安全生产工作职责不到位。员工肖X荣穿拖鞋、未穿救生衣经允许擅自进入氧化沟污水池区域，违反公司《污水处理厂安全操作管理制度守则》及《岗位责任制度》的规定，未严格督促员工落实本单程；对员工肖X荣及温X未经考核合格就上岗作业、未督促落实如实记录安全生产教育培训的情况，对安全教育培训工作管理不到位；未及时的监控摄像头失效、未及时发现并消除员工肖X荣冒险作业的行为、未向员工提供救生衣等个人安全防护用品，督促、检查本单位的安全生产全事故隐患，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[]、第（三）项[]、第（五）项[]的规定，对事故的发生人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定，建议由龙岩市永定区应急管理局对其实施行政处罚。

2.赖X龙，男，群众，恒发公司污水处理厂生产技术科负责人兼中控员。未核实肖X荣要求打开一号推流器的原因便开启了一号推流器，的生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[]的规定，对事故的发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全议由龙岩市永定区应急管理局对其实施行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

恒发公司对肖X荣、温X未经考核合格就上岗作业、未如实记录安全生产教育培训情况；监控摄像头失效，未对安全设备进行经常性维护消除员工肖X荣冒险作业的生产安全事故隐患；未督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向员工提供个人安全防护放不到位，分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]、第四款[]，第三十六条第二款[]，第四十一条第二款[]，第四十四条对事故的发生负有主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]规定，建议由龙岩市永定区应急管理局

（四）对事故涉及的行业主管单位、属地政府及人员的处理建议

1.龙岩市永定区住房和城乡建设局，安全监管工作不平衡；工作落实不到位。分管副局长黄X育接到企业报告后，未组织人员赶赴现场参违反《中华人民共和国安全生产法》第八十五条第一款[]的规定。未按规定上报事故情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十四条[]和城乡建设局向永定区人民政府作深刻书面检查。

2.永定区城郊镇人民政府安全检查不到位，主动报告事故意识不足，建议责成城郊镇人民政府向永定区人民政府作深刻书面检查。

3.林X月，男，中共党员，时任龙岩市永定区住房和城乡建设局局长，接到事故报告后，未按规定向区政府和有关部门报告事故，对此负严重违法违纪问题，立案调查后于2026年7月移送司法机关处理，建议不再追究。

4.黄X育，男，中共党员，时任龙岩市永定区住房和城乡建设局副局长，分管城建股工作。接到事故报告后，未组织人员赶赴现场参与任，因其涉嫌其他严重违法违纪问题，正接受纪委审查调查，建议移交纪委一并处理。

5.余X红，男，中共党员，时任龙岩市永定区住房和城乡建设局城建股股长，现任城建股干部。负责城建股工作期间，未按会议要求开展账；未按会议议定事项开展安全大检查并制定安全生产四项清单；对污水池属于典型的有限空间存在高风险认识不足，日常安全检查浮于表面的安全监管工作落实不到位，对此负有责任。建议由永定区住房和城乡建设局党组对其诫勉谈话。

6.温X基，男，中共党员，时任城郊镇人民政府住建领域工作负责人，现任龙岩市永定区住房和城乡建设局征收与补偿服务中心主任。负恒发公司日常监管不重视，检查的次数极少，检查流于形式，未对恒发公司重点监管，对此负有监管责任。建议由永定区住房和城乡建设局党

7.邱X平，男，中共党员，时任城郊镇人民政府综合执法大队大队长，现任永定区堂堡镇党委副书记。分管城郊镇住建领域工作期间，对的次数极少，检查流于形式，未对恒发公司重点监管，督促温X基落实工作不到位，对此负有直接领导责任。建议由永定区堂堡镇党委对其提

七、事故防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，提出以下防范整改措施意见：

（一）永定恒发水务有限公司。要深刻吸取事故教训，压实企业安全生产主体责任。**一是要切实加强员工安全培训教育。**招聘新员工时要保证从业人员具备必要的安全生产知识，坚决杜绝边培训边上岗，先上岗再培训，新员工需经考核合格后方可上岗作业。**二是要扎实开展隐患**守执行公司制度、操作规程的规定，加强厂区风险分级管控，开展隐患排查检查，制止员工冒险作业、违章作业，及时消除事故隐患。**三是要**池、危险化学品罐区等高风险区域要视频监控全覆盖，杜绝盲区。要为员工配备必要的个人安全防护用品并发放到位。要加强作业现场安全管有限空间作业票审批规定，细化方案，安全交底、技术交底，监护人全过程监护作业。

（二）永定区住房和城乡建设局。要深刻吸取未按规定报告事故教训，落实好事故报告制度，做到发生事故应报尽报、应统尽统。要督促并建立台账并向住建局安办报送，制定年度检查计划，责任到部门、人员，按计划开展检查，建立工作台账，督促企业提升本质安全水平。要反三，整改到位。要持续开展安全生产隐患大排查大整治行动，进一步推动企业安全生产主体责任的落实，坚决防范遏制事故的发生。

（三）城郊镇人民政府。要专门组织学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《地方党政领导干部安三必须，全面排查辖区内企业单位，建立台账，制定年度安全生产检查计划，明确各企业单位的检查频次，责任到部门、人员，防止失管漏管为导向，督促企业树立安全发展理念，做好各项安全管理工作，建立巡查检查工作台账。

打印　关闭