南宁市邕宁蒲庙邕滨苑项目
“11·29”一般物体打击事故调查报告

邕宁蒲庙邕滨苑项目“11·29”一般物体打击事故调查组

2025 年 1 月 21 日

目 录

一、事故发生单位及相关人员基本情况.....2
（一）事故相关单位基本情况.....2
（二）事故相关人员基本情况.....2
（三）事故相关工程项目概况.....3
二、事故发生经过.....4
三、事故救援及处置情况.....5
四、事故现场勘验情况.....5
五、 事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况.....9
六、 事故发生原因和事故性质.....9
（一）事故直接原因.....9
（二）事故性质.....9
七、有关责任单位和责任人员存在问题.....9
八、事故责任认定及对事故责任单位、责任人员处理建议.....10
（一）建议免予追究责任人员.....10
（二）建议给予行政处罚的单位.....10
（三）建议给予行政处罚的人员.....11
（四）其他处理建议.....11
九、事故整改和防范措施.....12

南宁市邕宁蒲庙邕滨苑项目
“11·29”一般物体打击事故调查报告

2024年11月29日11时10分许，南宁市邕宁区蒲庙镇邕滨苑公共租赁住房项目施工工地内1#楼3#施工电梯发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定，由城区人民政府成立了由区委常委、城区人民政府副区长伍光清、城区人民政府副区长潘海英任组长，区委政法委、市公安局邕宁分局、城区应急局、城区人社局、城区住建局、城区总工会、蒲庙镇人民政府组成的邕宁蒲庙邕滨苑项目“11·29”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施，形成该事故调查报告。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位及相关人员基本情况

（一）事故相关单位基本情况

施工升降机安拆方：广西建工大都租赁有限公司（以下简称大都租赁公司），统一社会信用代码：91450000745102423W；类型：其他有限责任公司；注册地址：南宁市兴宁区朝阳路49号建工大厦综合楼五楼；法定代表人：陈延辉；成立日期：2002年11月25日；经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员基本情况

1. 阮某胜，宾阳县宾州镇人，邕滨苑项目1#楼3#施工升降机安拆班组组长；

2. 韦某，都安瑶族自治县永安镇人，邕滨苑项目1#楼3#施工升降机安拆班组组员；

3. 韦某飞，都安瑶族自治县地苏镇人，邕滨苑项目 1#楼 3#施工升降机安拆班组组员；

4. 莫某传，合浦县岛湖镇人，邕滨苑项目 1#楼 3#施工升降机安拆班组组员；

5. 莫某，罗城仫佬族自治县东门镇人，邕滨苑项目 1#楼 3#施工升降机安拆班组组员，事故中死亡；

6. 唐某高，南宁市西乡塘区人，邕滨苑项目 1#楼 3#施工升降机安拆班组安全员。

（三）事故相关工程项目概况

南宁市邕滨苑公共租赁住房项目是由南宁城市建设投资集团有限责任公司发包，中国建筑第七工程局有限公司（以下简称中建七局公司，联合体牵头人）、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司（联合体成员）承包的工程施工项目，其中中建七局公司为实际施工方。2024 年 4 月 7 日，中建七局公司与大都租赁公司签订《南宁市邕滨苑公共租赁住房项目施工电梯租赁、安拆合同》，并租赁两台变频低速双笼施工电梯（SC200/200），发生事故的施工升降机备案登记编号为：桂 AA-S-001-1548（即 1#楼 3#施工升降机），双方约定由大都租赁公司按要求如期完成施工升降机的安装、拆卸等相关工作。11 月 20 日，由大都租赁公司编制《1#楼 3#施工升降机拆卸专项施工方案》，经施工单位中建七局公司审核、监理单位中新创达咨询有限公司审批后，大都租赁公司项目经理詹德山于 11

月28日向阮某胜、韦某、韦某飞、莫某传、莫某班组派遣工单，组织1#楼3#施工升降机的拆卸工作，要求该班组于11月29日拆卸1#楼3#施工升降机。

二、事故发生经过

2024年11月29日上午9时15分，阮某胜、韦某、韦某飞、莫某传、莫某五人进入邕滨苑项目施工工地，在经中建七局公司邕滨苑项目技术负责人潘佳帅进行安全技术交底后，于9时25分开始施工升降机拆卸作业，由韦某飞、韦某、莫某三人负责对1#楼3#施工升降机进行拆卸，莫某、韦某负责合作拆除标准节螺丝，拆除后的标准节由项目工地内的塔式起重机吊起放至地面，班组长阮某胜、莫某传负责收集拆卸后的标准节。9时27分，安全员唐某高在韦某飞、韦某、莫某三人开始作业后到达拆卸现场。10点52分，唐某高前往拆卸地点围墙外监督阮某胜、莫某传将拆卸后的标准节装车。

10时55分，韦某飞、韦某、莫某三人完成第5至34节（附墙部分）标准节的拆卸工作，随后将未附墙的第3、第4节标准节的连接螺栓拆卸完毕；11时03分，莫某等三人陆续下到地面辅助阮某胜和莫某传的标准节收集工作；11时09分，莫某独自一人重返施工升降机笼，在其使用爬梯爬往施工升降机笼顶过程中，附带电机的第3、第4节标准节发生倾覆砸中莫某头部。11时09分31秒，韦某飞和莫某传听到标准节倾倒的响声，发现附带电机的第3、第4节标准节倾倒，莫某传随即前往标准节

倾倒处查看情况，发现莫某被压在标准节下，随即与韦某飞呼喊现场人员施救；11 时 10 分 10 秒，韦某飞上至施工升降机笼顶用钢丝绳绑好倾覆的标准节，指挥塔式起重机将倾覆的标准节吊起；11 时 10 分 40 秒，在拆卸作业地点外围指挥标准节装车的唐某高、阮某胜返回拆卸现场；11 时 11 分 20 秒，唐某高将现场情况向大都租赁公司项目经理詹德山汇报；11 时 12 分 12 秒，倾覆的标准节被吊离施工升降机笼顶，唐某高和阮某胜将莫某从施工升降机笼顶天窗放至升降机笼内。

三、事故救援及处置情况

11 时 18 分，中建七局公司安全员周启乐到达事故现场；11 时 20 分，周启乐拨打 120 电话求救。11 时 30 分许，120 急救人员到达现场对莫某进行抢救，经抢救无效死亡。市公安局邕宁分局、城区应急局、城区住建局等部门在接到事故报告后，于 12 时相继到达事故现场，开展事故现场应急处置及事故调查工作。

四、事故现场勘验情况

事故现场位于南宁市邕宁区清泉小学东南侧邕滨苑项目施工工地的 1#楼 3#施工升降机，如图 1、图 2 所示。经现场勘察发现，施工升降机笼旁携带电机的第 3、第 4 节标准节已经完全倾覆，电机端朝死者方向倾倒，第 3 节标准节与下面连接的标准节无连接螺栓，如图 3、图 4 所示。施工升降机笼上的护栏已被携带电机的标准节压至变形倒塌，施工电梯笼顶有一破碎安全

帽位于，如图 5 所示。检查发现，标准节的连接螺栓散落于地面。

经过对现场人员的问询了解，事故发生时莫某头部被倾倒的标准节压在施工升降机笼天窗边沿。勘验人员到达现场时，莫某已被转移并平躺于施工升降机笼中。



图 1.事故发生地方位示意图

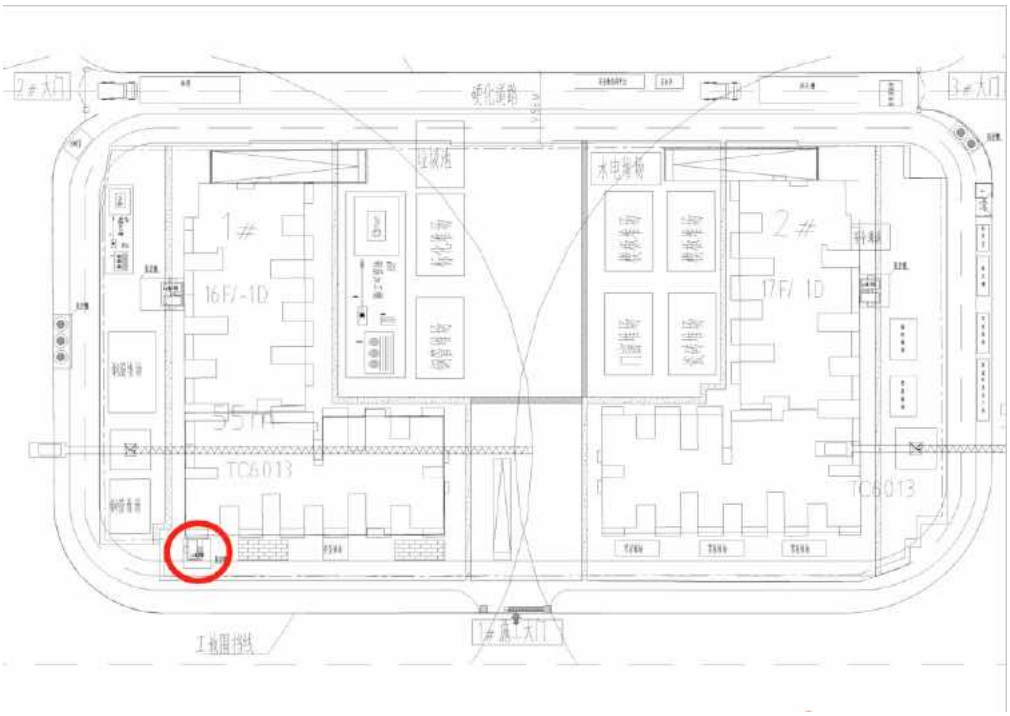


图 2.事故发生地平面示意图

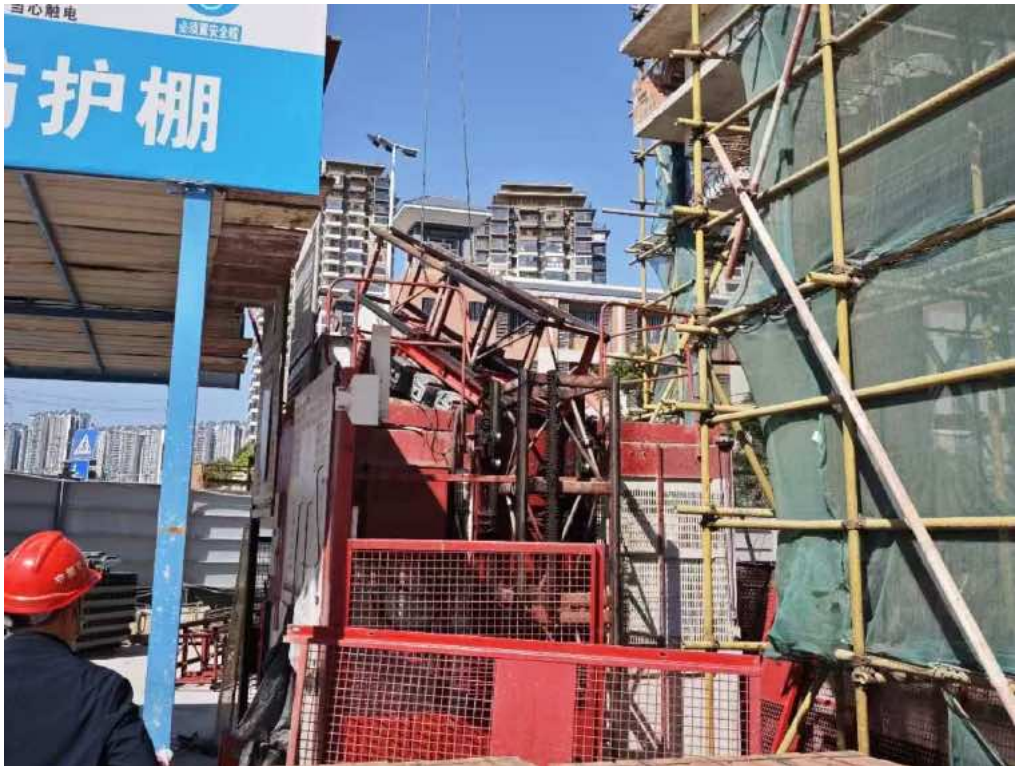


图 3.事故发生施工升降机示意图



图 4.第 3、第 4 节标准节完全倾倒



图 5.携带电机的标准节倾覆压塌护栏、破碎的安全帽在两者之间

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

莫某，男，系大都租赁公司安拆班组员工，在此次事故中死亡，事故造成直接经济损失约 130 万元。

六、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

经调查组取证、分析后认定，事故的直接原因为拆卸班组安全意识淡薄，未遵守《1#楼 3#施工升降机拆除专项施工方案》中的操作规范，存在违章作业行为。莫某在拆卸第 3、第 4 节标准节时先将连接螺栓拆除但未利用塔式起重机吊起标准节做好防倾倒措施，导致其拆除螺栓重返施工升降机笼顶时，附带电

机的第3、第4节标准节失去平衡并发生倾覆向电机附着端倾倒砸中莫某头部，造成本次事故。

（二）事故性质

经事故调查组依法调查取证、科学分析，认定本起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、有关责任单位和责任人员存在问题

1.施工人员阮某胜、韦某、韦某飞、莫某传、莫某安拆班组违反《1#楼3#施工升降机拆卸专项施工方案》第七章7.1.2第6条进行拆卸作业，在拆卸第3、第4节标准节时先将连接螺栓拆除但未利用塔式起重机吊起标准节做好防倾倒措施，存在违章作业行为。

2.安全员唐某高在阮某胜、韦某、韦某飞、莫某传、莫某安拆班组进行拆卸作业时未及时制止和纠正违反操作规程的行为，未及时消除现场安全隐患。

3.大都租赁公司教育和督促施工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，作业现场安全管理不到位，对重大隐患排查治理不到位，施工作业长期不按施工方案作业顺序进行作业[1]，未及时发现和制止施工人员的违章作业行为。

八、事故责任认定及对事故责任单位、责任人员处理建议

（一）免予追究责任人员

---

[1] 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十二条第二款：拆除工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（二）拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。

莫某，安全意识淡薄，在未确认安全情况下，将1#楼3#施工升降机拆卸至第3、第4节标准节时先将连接螺栓拆除但未利用塔式起重机吊起标准节。该行为未遵守《1#楼3#施工升降机拆卸专项施工方案》中的操作规范，属于违章作业，对事故负有责任。鉴于其因携带电机的标准节发生倾覆导致物体打击身亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

大都租赁公司督促从业人员严格执行该公司所设立的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，作业现场安全监管不到位，监督检查不到位，隐患排查不严不实，对重大隐患排查治理不到位，未及时发现和制止施工人员的违章作业行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]、第四十四条第一款[3]，对事故的发生负有责任，建议由邕宁区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

陈延辉，大都租赁公司主要负责人。督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除阮某胜、韦某等五人违章作业的生

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]、第二十一条第一款第（五）项[5]的规定，对事故发生负有责任，建议由邕宁区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

阮某胜、韦某、韦某飞、莫某传，大都租赁公司邕滨苑项目1#楼3#施工升降机安拆班组成员。在拆卸第3、第4节标准节时先将连接螺栓拆除但未利用塔式起重机吊起标准节，未遵守《1#楼3#施工升降机拆卸专项施工方案》中的操作规范，存在违章作业的行为，建议由大都租赁公司按照有关规定处理，并将处理结果报告事故调查组。

莫永雄，大都租赁公司安全总监。未保证本单位安全操作规程有效实施，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除阮某胜、韦某等五人违章作业的生产安全事故隐患。建议由大都租赁公司按照有关规定处理，并将处理结果报告事故调查组。

唐某高，大都租赁公司邕滨苑项目1#楼3#施工升降机安拆班组安全员，未及时督促安拆组员遵守操作规程，未及时制止和纠正阮某胜、韦某等五人违反操作规程的行为。建议由大都

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

租赁公司按照有关规定处理，并将处理结果报告事故调查组。

九、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业的安全生产主体责任。大都租赁公司要认真吸取此次事故的经验教训，建立健全并完善从业人员技能培训规章制度，加强对特种设备拆装人员的安全培训教育，提高工人的安全意识，杜绝此类事故再次发生。

（二）切实加强作业现场安全生产检查。中国建筑第七工程局公司要举一反三，担负起安全生产管理职责，建立健全安全员现场监督管理制度，不断加强施工现场安全生产管理，做牢做实施工现场的安全技术交底工作，杜绝违反操作规程的施工作业。

（三）中新创达咨询有限公司要优化施工方案审核技术手段，加强安全生产检查力度，采取有效措施及时消除事故隐患。完善项目监管制度，落实项目监管主体责任制，督促施工单位做好技术交底，确保交底有实效，不走过场、不走形式。

（四）有关主管部门要进一步加大安全监管力度，督促企业建立健全并落实相关制度，提高企业对施工现场的风险评估能力，紧抓相关企业对工人的安全生产知识、技能培训，切实提升从业人员的安全技能、安全意识，杜绝此类事故再次发生。

邕宁蒲庙邕滨苑项目“11·29”

一般物体打击事故调查组