青阳木镇安徽昶星机械智能科技有限公司“1•10”一般起重伤害事故调查报告

青阳县人民政府事故调查组

2026年2月

目录

一、事故基本情况 - 3 -
（一）事故发生单位及相关单位概况 - 3 -
（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况 - 4 -
（三）事故发生经过 - 4 -
（四）事故相关设备情况 - 5 -
（五）事故现场情况 - 9 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 - 11 -
（七）其他情况 - 11 -
二、事故应急处置及评估情况 - 11 -
（一）事故信息接报及响应情况 - 11 -
（二）事故现场应急处置情况 - 12 -
（三）医疗救治和善后情况 - 12 -
（四）事故应急处置评估 - 12 -
三、事故原因分析 - 13 -
（一）直接原因分析 - 13 -
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 - 13 -
（三）间接原因分析 - 13 -
四、事故责任单位存在的主要问题 - 14 -
五、相关单位履职情况 - 15 -
（一）木镇镇人民政府 - 15 -
（二）青阳县市场监督管理局 - 15 -
（三）青阳县应急管理局 - 16 -
（四）青阳县科技工业信息化局 - 17 -
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 17 -
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 - 17 -
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 - 17 -
（三）对相关公职人员和单位的处理建议 - 20 -
七、事故主要教训 - 20 -
（一）压实外包外委安全主体责任，杜绝“以包代管”。 - 20 -
（二）严守特种设备合规底线，强化安全监管。 - 20 -
（三）强化全员安全教育和培训，压实岗位责任。 - 20 -
（四）压实属地安全监管责任，消除外包作业监督盲区。 - 21 -
八、事故防范及整改措施 - 21 -

青阳木镇安徽昶星机械智能科技有限公司“1•10”一般起重伤害事故调查报告

2026年1月10日14时30分许，上海宿通自动化设备有限公司工作人员在安徽昶星机械智能科技有限公司拆卸龙门导轨磨床过程中，起重物倾倒致1人死亡，直接经济损失约220万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导和分管领导高度重视，要求积极做好善后工作，依政策法规开展事故调查。

2026年1月15日，县政府印发《青阳县人民政府关于同意成立青阳木镇安徽昶星机械智能科技有限公司“1•10”一般起重伤害事故调查组的批复》（青政秘〔2026〕8号），同意成立由县应急管理局主要负责人任组长，由县公安局、县人社局、县科技工信局、县市场监督管理局、县总工会、县应急管理局、木镇镇人民政府等单位工作人员及相关行业领域专家组成事故调查组，同时邀请县纪委监委、县检察院派员全程监督。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”

和“四不放过”原则[1]，通过现场勘查、资料调阅、人员问询、科学分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议。

经调查认定：青阳木镇安徽昶星机械智能科技有限公司“1•10”一般起重伤害事故是一起因从业人员违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

安徽昶星机械智能科技有限公司（以下简称昶星公司），成立于2019年6月，统一社会信用代码：91341723MA2TRY138H，法定代表人、总经理：罗某，注册地址：安徽省池州市青阳县木镇镇木镇工业园区，经营范围：金属切削机床、机床功能部件及附件、机电设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、模具研发、制造及销售；输送设备及五金配件的生产；机电产品、橡塑制品（国家相关产业政策禁止投资的除外）、金属材料（不含危险;化学品）、包装材料、五金交电的销售；汽车、摩托车配件制造及销售；机械、新材料、电子专业领域内的技术开发、技术转

[1]《国务院办公厅关于加强安全工作的紧急通知》（国办发明电〔2004〕7号）四、严格安全生产责任制：对责任不落实，发生重特大事故的，要严格按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（ 国务院令第302号），严肃追究有关领导和责任人的责任。
《安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第四条 事故调查工作应当按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则认真开展。

让、技术咨询、技术服务。

上海宿通自动化设备有限公司（以下简称宿通公司），成立于2014年9月，统一社会信用代码：91310118312493035W，法定代表人：刘*义，注册地址：上海市青浦区华纺路99弄99号厂区内第5幢八层H区806室，经营业务范围：自动化设备科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，自动化设备的安装及维护，销售自动化设备、机电设备及配件、模具及配件、电子产品、橡塑制品、电气设备、输配电设备、电子元器件、五金交电、建筑装饰材料。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

2026年1月16日，在昶星公司调取了安全生产相关资料，经查阅，昶星公司于2024年1月完成了建设项目安全设施“三同时”，编制了《生产安全事故应急预案》，制定了《起重机操作规程》《2025年安全生产教育和培训计划》，但昶星公司安全生产责任制不健全，安全生产教育和培训、隐患排查治理、应急预案演练未有效落实。

宿通公司在昶星公司作业，由刘*义带2名临时工人（非宿通公司员工）作业，无拆卸搬迁相关安全生产资料。

（三）事故发生经过

昶星公司因生产需要须对龙门导轨磨床、卧式加工中心、龙门加工中心等10台设备进行拆卸搬迁，法定代表人、总经理

罗某通过朋友推荐及互联网查询，了解到宿通公司可以承接此类业务。2025年11月13日，昶星公司与宿通公司签订上述设备的拆卸搬迁报价合同。昶星公司于2025年12月29日全面停工，宿通公司于2026年1月4日由刘*义等3名工作人员进入昶星公司开始作业。

2026年1月10日上午7时19分许，刘*义等人开始作业，10时27分，刘*义操控20吨电动单梁起重机吊运机床；12时45分，刘*义再次操控20吨电动单梁起重机；12时50分，宿通公司工作人员登上龙门导轨磨床，将10*10米吊装带固定在龙门导轨磨床上；13时06分，20吨电动单梁起重机吊运龙门导轨磨床配件至地面；13时34分，20吨电动单梁起重机通过吊装带与龙门导轨磨床横梁连接，龙门导轨磨床横梁还有2颗螺栓与龙门导轨磨床西立柱连接，未进行拆除；14时34分，刘*义半蹲在起吊物左侧；14时35分，刘*义指挥另两名工人离开作业现场；14时36分，吊装带突然断裂，随即龙门导轨磨床横梁向左侧倾倒，被压在龙门导轨磨床横梁与底座之间。

（四）事故相关设备情况

1.事故起重机：现场涉事单梁起重机位于昶星公司车间内，设备代码：41701*****02052072，设备名称：电动单梁起重机，设备型号：LD20-22A3,制造单位：河南省矿山起重机有限公司，产品编号：2**72，使用状态：停用，最大起重量：20吨。2020年5月29日安装单位河南省矿山起重机安装有

限公司向池州市市场监管局履行安装告知(告知书编号:GZD20****2630)。2022年8月8日县市场监督管理局对昶星公司使用未经检验、未办理使用登记的起重机械进行立案调查,2022年9月13日依法责令昶星公司停止使用该台起重机,处罚款人民币15000元(青市监处罚〔2022〕1153号;2022年9月13日经池州市特种设备监督检验中心首次检验,检验结论为“不合格”(报告编号:RQ****00210),因设备未经检验合格,不能办理使用登记,2023年6月13日昶星公司网上办理申请设备的停用手续(以下简称停用起重机),设置了停用标志。

该台单梁起重机由地面人员遥控操作,依据《特种设备作业人员考核规则》(TSGZ6001-2019),从事起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员、桅杆式起重机械和机械式停车设备的司机无需取得《特种设备作业人员证件》[2],依据《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)规定,该单梁起重机安全管理人员非必须取得《特种设备安全管理人员资格证书》[3]。

---

[2] 《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019)附件J起重机械作业人员考试大纲J1范围第二款:从事起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员、桅杆式起重机械和机械式停车设备的司机不需要取得《特种设备作业人员证件》

[3] 《特种设备使用管理规则》(TSG 08-2017)2.3.2 机构设置:符合下列条件之一的特种设备使用单位,应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构,逐台落实安全责任人:(1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的;(2)使用为公众提供运营服务电梯的(注2-2),或者在公众聚集场所(注2-3)使用30台以上(含 30 台)电梯的;(3)使用10台以上(含 10 台)大型游乐设施的,或者10台以上(含10台)为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的;(4)使用客运架空索道,或者客运缆车的;(5)使用特种设备(不含气瓶)总量50台以上(含50台)的。2.4.2.2.2 安全管理员配备:
特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位,应当配备专职安全管理员,并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书:(1)使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的;(2)使用5台以上(含5台)第



图1 事故单梁起重机



图2 事故单梁起重机暂停使用标志

2. 扁平环眼吊装带：柔性吊装带，用于将载荷连接到单梁

III类固定式压力容器的；(3)从事移动式压力容器或者气瓶充装的；(4)使用10公里以上(含10公里)工业管道的；(5)使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的；(6)使用各类特种设备(不含气瓶)总量20台以上(含20台)的。除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。

起重机的吊钩或其他起重设备上。宿通公司为了吊运龙门导轨磨床，在单梁起重机的吊钩下加装扁平环眼吊装带进行提升。扁平环眼吊装带生产厂家：辰力集团有限公司（统一社会信用代码：911***61578736），品牌：五洲，额定起重量：10吨，长度：约10米。该吊装带有出厂合格证、企业内部检验报告。

3.龙门导轨磨床：型号：PBG1925,生产企业：普发机械（嘉兴）有限公司，总质量约40吨（台面质量约6吨、底座质量约10吨、东西立柱总质量约8吨、横梁质量约7吨、其他质量约9吨）（因各部件具体质量涉及商业机密，不予公开）。



图3 事故扁平环眼吊装带

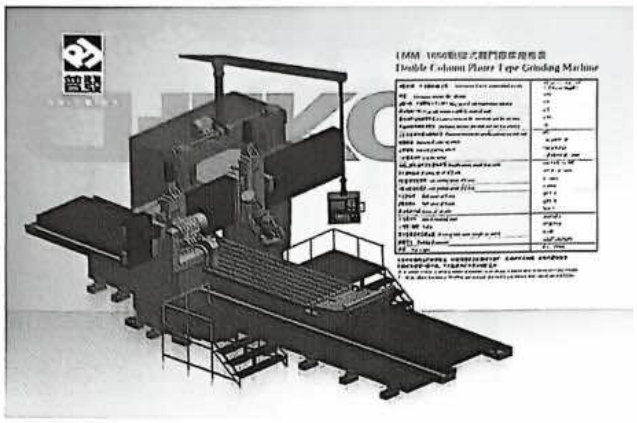


图4 龙门导轨磨床

（五）事故现场情况

经勘查，事故现场位于安徽昶星机械智能科技有限公司厂房内，龙门导轨磨床横梁与东西立柱之间共有24颗螺栓连接固定，刘*义等3名工作人员拆除了22颗螺栓，仍有2颗连接龙门导轨磨床横梁与西立柱螺栓未完全拆除。刘*义被砸位置在龙门导轨磨床基座平台上，基座平台距地面约0.8米，被起吊的设备倾倒方向吊装带断裂。



图5 事故现场图



图6 事故现场图3（事故发生前一秒监控）

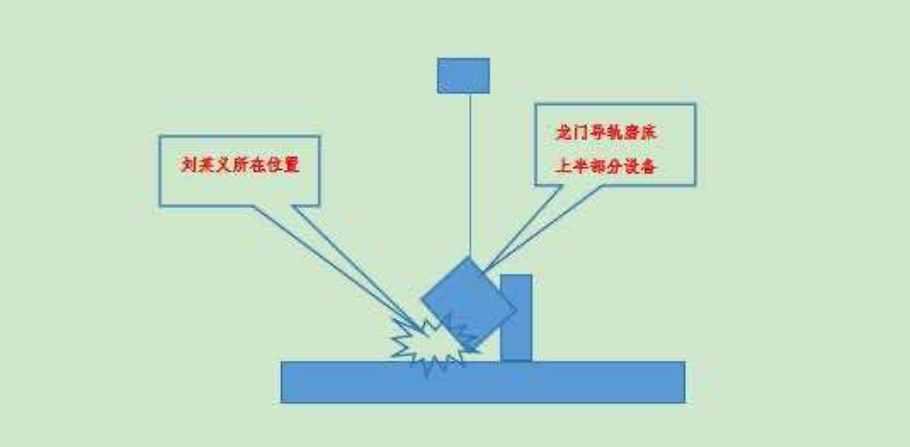


图7 事故现场示意图

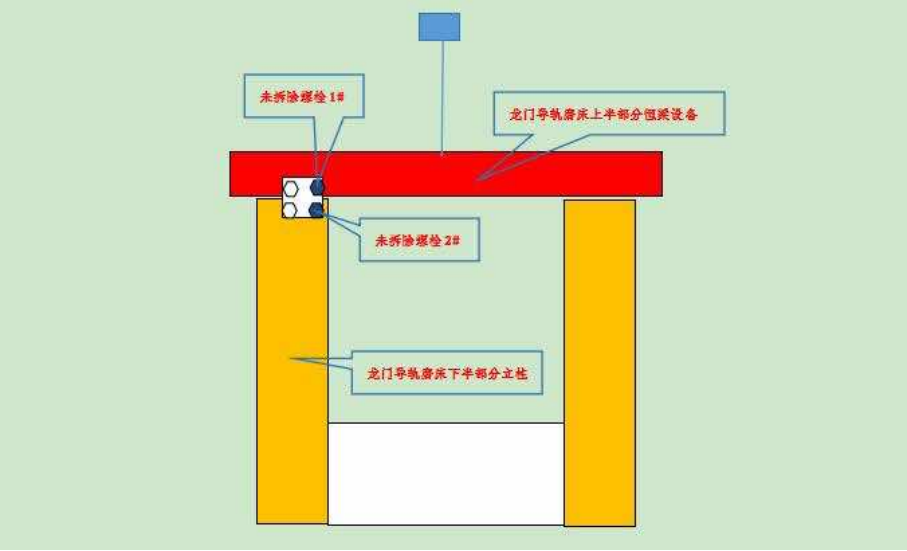


图8 起吊时设备状态示意图



图9 事故现场图5



图10 未拆除的螺栓

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成刘*义1人死亡。刘*义，宿通公司法定代表人，当场死亡，身份证号：34222219****153656，男，户籍地址：安徽省宿州市萧县大屯镇。

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)核定，直接经济损失约220万元。

（七）其他情况

根据县气象局提供资料，1月10日14时30分-15时30分，青阳县木镇镇气温约13.7℃,极大风速约6.3m/s，无降水，相对湿度38%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月10日14时40分许，昶星公司法定代表人、总经理罗某赶到现场，立即拨打了木镇镇政府电话，报告事故相关情况。

2026年1月10日15时许，县应急管理局接木镇镇政府电话报告后，立即向县委县政府主要领导、分管领导及市应急管理局领导报告。县委县政府主要领导高度重视，就现场救援作出指示，要求积极做好善后工作，依政策法规开展事故调查。15时30分许，县应急管理局、县公安局、木镇镇人民政府等有关负责同志赶至现场，开展事故善后处置等工作。

（二）事故现场应急处置情况

14时40分许，昶星公司分别拨打了120、119、110。企业相关人员积极开展施救，利用厂区现有千斤顶试图营救。15时许，县消防救援局工作人员抵达现场开展救援。

（三）医疗救治和善后情况

14时55分许，120医护人员到场开始施救；15时02分，120医护人员现场确认刘*义已死亡。

1月10日，木镇镇政府成立善后处置工作专班，联合昶星公司与死者家属开展沟通、安抚和心理疏导，稳定死者家属情绪。1月14日，善后工作全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故企业有关人员立即开展现场应急救援。木镇镇政府及应急、公安、消防、卫健等部门接报事故信息后，及时调度并开展应急救援和善后处置工作，事故现场及周边社会秩序管控有力，信息共享顺畅，事故善后工作有序有力。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘*义在龙门导轨磨床横梁与西立柱仍有2颗连接螺栓未拆除的情况下，违反吊装作业安全管理规定[4]，对该龙门导轨磨床横梁实施起重作业；作业中吊装带因受力严重过载突然断裂，导致龙门导轨磨床横梁失稳倾倒，刘*义未与起重作业危险区域保持安全距离，被横梁砸中，导致其死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1月28日，事故调查组委托国家特种劳动防护用品质量检验检测中心（江苏）江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心对同批次扁平环眼吊装带开展检测。2月6日，检测结果显示扁平环眼吊装带合格。

（三）间接原因分析

1.昶星公司安全管理不力，未明确双方安全生产职责和应当采取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，未能有效督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，安全技术交底不到位，未及时制止作业人员使用停用起重机。

---

[4]《起重机械安全规程 第1部分:总则》（GB6067.1-2010）17.2 载荷的吊运

17.2.1 载荷在吊运前应通过各种方式确认起吊载荷的质量。同时,为了保证起吊的稳定性,应通过各种方式确认起吊载荷质心,确立质心后,应调整起升装置,选择合适的起升系挂位置,保证载荷起升时均匀平衡,没有倾覆的趋势。

17.2.2 起吊载荷的质量应符合下列要求:

a) 除了按18.2.1规定的试验要求之外,起重机械不得起吊超过额定载荷的物品;

b) 当不知道载荷的精确质量时,负责作业的人员要确保吊起的载荷不超过额定载荷。

2.宿通公司违规使用停用单梁起重机开展吊运作业，宿通公司违反起重操作规程，作业过程中监护要求落实不到位。

3.属地政府对昶星公司安全生产状况监督检查不到位。

四、事故责任单位存在的主要问题

1.昶星公司安全生产主体责任未有效落实，安全管理不力，安全生产责任制不健全[5]。昶星公司自1月4日起开展拆卸搬迁作业，没有第一时间向属地政府报告[6]。未严格履行与宿通公司的外包安全管理职责，未签订规范的安全生产管理协议、未明确双方安全生产职责和应当采取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，也未有效监督从业人员执行安全生产规章制度及安全操作规程，外包外委安全管控存在严重漏洞。发现作业人员使用停用的单梁起重机，未及时制止，隐患排查管控流于形式。外包外委安全管理“一包了之”。

2.宿通公司安全生产管理混乱。未按规定开展员工安全生产教育培训，从业人员安全意识薄弱，违规在起重作业影响范围内停留作业；违规启用停用单梁起重机开展起重作业，违反特种设备安全使用相关规定；作业现场监护责任未落实。

3.木镇镇人民政府对昶星公司外包作业安全检查不到

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[6]池州市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室《关于深入开展企业外包作业安全专项整治工作的通知》（二）重点排查事项 是否及时将外包施工作业计划及进展情况报告至属地政府和行业主管部门

位。落实青阳县安全生产委员会办公室《关于印发<全县工贸企业外包外委作业安全生产“小切口”专项整治行动方案>的通知》、池州市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室《关于深入开展企业外包作业安全专项整治工作的通知》不到位，外包作业安全监管存在盲区，未及时发现昶星公司外包外委作业，日常巡查存在短板，未及时发现昶星公司设备拆卸、搬迁情况；对违规启用停用特种设备等问题失察，监管针对性、实效性不足，未能有效防范外包作业安全风险。

五、相关单位履职情况

（一）木镇镇人民政府

将昶星公司等企业纳入镇级安全生产监管对象名单，开展全覆盖式安全检查。2025年以来，已安排相关部门对昶星公司开展检复查6次。2025年10月30日，向昶星公司送达池州市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室《关于深入开展企业外包作业安全专项整治工作的通知》文件。结合日常检查，面向企业主要负责人、安全管理人员，宣贯解读工贸行业治本攻坚三年行动、事故隐患内部报告奖励等重要工作部署及政策要求，推动企业落实安全生产主体责任。

（二）青阳县市场监督管理局

2022 年至 2025 年期间对昶星公司检查 3 次，下达《特种设备安全监察指令书》1 份。2022 年 9 月 13 日对昶星公司罚款人民币 15000 元（青市监处罚〔2022〕1153 号）,2024 年、

2025 年在木镇政府会议室分别举办了特种设备安全管理人员教育培训班、《特种设备重大事故隐患判定准则》宣贯班各 1 次，督促企业落实特种设备使用单位安全主体责任，提升管理水平，昶星公司安全管理人员参加了培训。

（三）青阳县应急管理局

按照《关于印发<安徽省工贸行业非高危微型企业安全生产检查指导意见（试行）>的通知》[7]《关于印发<青阳县应急管理局2025年度安全生产监督检查计划>的通知》《关于调整青阳县工贸行业安全生产分类分级监督管理企业名单的通知》，昶星公司为非高危微型企业，未列入2025年度监督检查计划范围。

2025年3月县应急管理局组织开展了生产经营单位主要负责人和安全管理人员安全知识培训班，昶星公司主要负责人和安全管理人员也参加培训并考核合格。

2024年3月县安全生产委员会办公室向各乡镇人民政府、县经济开发区管委会、县安委会有关成员单位印发《关于印发<全县工贸企业外包外委作业安全生产“小切口”专项整治行动方案>的通知》，2025年10月向乡镇人民政府、县经济开发区管委会、县安委会有关成员单位转发池州市安全生产（防灾

[7] 四、乡（镇）人民政府、街道办事处履行安全生产属地监管 职责，其负责安全监管工作的机构督促本行政（管理）区域内工贸行业非高危微型企业开展安全生产检查，并通过信息化系统向上级人民政府应急管理部门上报检查结果。

乡（镇）人民政府、街道办事处负责安全监管工作的机构应当加强对本行政区域内工贸行业非高危微型企业的安全生产检查，并建立信息管理台账。

减灾救灾）委员会办公室文件《关于深入开展企业外包作业安全专项整治工作的通知》，要求各乡镇、县经济开发区应急管理机构将通知发放到各企业，同步开展外包外委作业安全生产“小切口”专项整治。组织开展了2025年秋季及四季度安全生产大排查大整治督导工作，包括外包外委等作业安全督导。

（四）青阳县科技工业信息化局

按照“管行业管安全”的要求，对昶星公司等企业开展安全生产指导服务及教育培训工作。2025年，县科技工业信息化局建立局领导班子包保企业生产经营及安全生产工作制度，对全县规模以上工业企业、规下样本点企业、重点规下工业企业进行全面包保；开展安全生产专项培训班，围绕安全生产法律法规、岗位实操等内容进行授课。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

刘*义。宿通公司法定代表人，未按相关安全技术规范、标准要求进行起重作业，对此次事故负有主要责任，鉴于其已经死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.罗某。昶星公司法定代表人、总经理。履行主要负责人安全生产职责不到位：发现作业人员使用停用的单梁起重机，未及时制止，对此次事故负有领导责任。违反了《中华人民共

和国安全生产法》第二十一条第五项[8]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一项[10]规定，建议由县应急管理局处以罚款的行政处罚。

2.齐某。昶星公司安全管理人员，履行安全管理人员安全生产职责不到位：具体落实隐患排查治理工作不到位，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定[11]。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[13]规定，建议由县应急管理局暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处以罚款的行政处罚。

3.昶星公司。安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理不力，对外包单位违规使用停用的单梁起重机失管，对外包

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

单位的安全管理不到位，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，未有效开展安全生产教育和培训、隐患排查治理、应急预案演练等工作，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[14]规定依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项[16]规定，建议由县应急管理局处以罚款的行政处罚。

4.宿通公司。宿通公司违规使用未办理使用登记的起重机，安全意识淡薄，对事故发生负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[17]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[18]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项[19]规定，建议由县应急管理局处以罚款

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[16]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

的行政处罚。

（三）对相关公职人员和单位的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料移交青阳县纪委监委，对相关单位和人员依规依纪依法进行问责处理。

七、事故主要教训

（一）压实外包外委安全主体责任，杜绝“以包代管”。

发包单位要严格落实外包安全管理职责，要与外包单位签订专门安全生产管理协议，明确双方在作业管控、特种设备使用等环节的安全责任，划定责任边界，杜绝责任悬空，从源头规范外包作业安全管理。建立对外包单位的常态化安全检查机制，聚焦特种设备使用、作业操作规范等关键环节，定期开展现场巡查，严格核查作业人员作业资质，及时排查整治安全隐患，确保外包作业全程可控。

（二）严守特种设备合规底线，强化安全监管。

严格落实特种设备使用登记、检验检测、停用等安全管理的规定，加强对停用特种设备的监管，检查安全措施及停用标志，规范停用、启用审批流程，严禁违规启用停用的特种设备。

（三）强化全员安全教育和培训，压实岗位责任。

加强对内部安全管理人员、作业人员、外包作业人员的专项培训，重点普及安全法规、作业规范及应急处置知识，提升安全意识和实操能力，杜绝违规操作行为，压实各岗位安全责

任。结合企业生产经营特点和潜在安全风险，制定涵盖起重伤害、机械伤害、人员被困等场景的专项应急预案并演练。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（四）压实属地安全监管责任，消除外包作业监督盲区。

属地政府要将辖区企业外包外委作业纳入常态化监督检查，防范只监督发包企业，不监督外包单位的情况发生，建立发包与外包单位双向台账，明确监督要点，重点覆盖外包单位资质审核、作业人员持证上岗等关键环节，杜绝外包作业脱管漏管，从属地监管层面筑牢外包作业安全防线。

（五）严格落实监管责任，强化闭环监督管理。

监管部门要严格履行行业与安全综合监管责任，聚焦外包外委作业等环节，加大对违法违规行为的查处力度，严厉打击违法违规行为，强化警示震慑。完善隐患整改闭环管理，对检查发现的问题，明确整改时限，定期开展复核复查，坚决杜绝“只检查、不整改”“整改不到位”的现象。同时，加强对工贸企业外包外委安全管理工作的指导服务，督促企业健全管理制度、落实防控措施，推动监管责任与企业主体责任同频共振，形成监管有力度、指导有温度、整改有成效的安全监管格局。

八、事故防范及整改措施

（一）昶星公司。要认真吸取事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》《工贸企业重大事故隐患判定标准》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等要求，进一步落实企业安全生产主体责任，完善特种设备管理，严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。加强对承包单位安全生产工作统一协调、管理，严格落实作业现场监护措施，及时发现并消除安全隐患，确保隐患整改见底清零。

（二）青阳县市场监督管理局。要进一步督促和指导起重机械使用单位落实主体责任，落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，进一步完善特种设备管理制度，责任落实到人。要加强对起重机械、叉车、电梯等特种设备安全监管，加大特种设备隐患排查力度，防范同类事故的发生。

（三）青阳县应急管理局。要结合安全生产治本攻坚三年行动工作开展，进一步压紧压实相关生产经营单位安全生产主体责任。要严格按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）要求，聚焦事故易发多发的重点行业领域和薄弱环节，会同县直有关部门开展联合检查，全方位、多角度剖析企业存在的安全隐患，加强监管信息互通共享，强化事故预防、隐患排查、问题整改等安全管理措施有效落实。

（四）青阳县科技工业信息化局。要按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁审批谁负责、谁主管谁负责”的职责要求，全面落实行业部

门安全监管责任。要强化行业安全源头管控，强化协同配合，共享企业安全监管信息，形成监管合力。

（五）木镇镇人民政府。要切实履行属地管理责任，加强日常监督管理，深入查、细致查，针对检查中发现的问题，加强闭环管理。举一反三，对辖区内企业设备检维修、设备安装（拆除）、外包外委等作业情况开展拉网式摸排，督促相关企业在作业实施前，向属地政府进行报备。作业期间，属地政府要安排专人到现场开展全过程安全指导服务，紧盯关键环节、关键岗位，严防各类生产安全事故发生。