晋中市太谷区贯家堡变电站扩建工程“4·6”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月6日17时许，太谷区贯家堡220kV变电站3#主变扩建土木工程施工过程中，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失约121.8万元。事故发生后，施工单位太原市鑫泽晟人力资源管理有限公司未按规定向有关部门报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，区政府批准成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区发改局、区公安分局、区总工会、侯城乡参加的“太谷区贯家堡变电站扩建工程“4·6”一般事故调查组”（以下简称事故调查组），并分设技术组、管理组、综合组，技术组聘请建筑、工贸等方面专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”要求和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过深入还原现场、调查取证、人员询问、调阅资料和勘察分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失情况，对事故性质以及事故企业和相关人员的责任做了初步认定，查明了相关部门和单位在监管履职方面存在的问题，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了事故预防和整改措施建议。

经调查认定，**太谷区贯家堡变电站扩建工程“4·6”一般高**

处坠落事故是一起因安全生产主体责任落实不到位、工人违章作业而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设工程基本情况

工程名称：山西贾家堡220kV变电站3#主变扩建工程。

工程地点：山西省晋中市太谷区贾家堡村南220kV变电站内。

建设单位（甲方）：山西晋通电力有限公司。

劳务承包单位（乙方）：太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司。

（二）事故相关单位概况

1.太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司

成立日期：2019年07月23日 ；经营状态：正常。

营业期限：2019-07-23至2039-07-16。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

注册资本：1000万元，实缴资本：200万元。

统一社会信用代码：9114××××××××××71H。

注册地址：山西省太原市迎泽区郝庄镇建设南路632号80幢1单元1层1号。

法定代表人：张×。

所属行业：商务服务业。

登记机关：太原市市场监督管理局。

经营范围：1.许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2.一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；安全咨询服务；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；商务秘书服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.山西晋通电力有限公司

成立日期： 2000年01月01日，经营状态：正常。

营业期限：2000-01-01至2047-12-31。

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

法定代表人：申×，参保人数：2717人。

注册资本：5000万元，实缴资本：5000万元。

统一社会信用代码：9114××××××××××117。

注册地址：山西省晋中市榆次区锦纶路73号。

所属行业：金属制品、机械和设备修理业。

登记机关：山西省晋中市市场监督管理局。

经营范围：1.许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相

关部门批准文件或许可证件为准）。2.一般项目：电气设备修理；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；太阳能发电技术服务；园林绿化工程施工；消防技术服务；消防器材销售；非居住房地产租赁；办公服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；物业管理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

安全生产许可证 编号：（晋）JZ安许证字〔2018〕0××××2；证书有效期至：2024年09月09日；许可范围：建筑施工。

建筑业企业资质证书一：资质类别及等级：输变电工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；证书编号：D2××××××443；发证日期：2022-10-18；有效期至：2023-12-31；发证机构：山西省住房和城乡建设厅。

建筑业企业资质证书二：资质类别及等级：机电工程施工总承包三级；建筑工程施工总承包三级；电力工程施工总承包三级；劳务资质（不分等级）；证书编号：D3××××××440；发证日期：2021-06-21；有效期至：2023-12-31；发证机构：晋中市住房保障和城乡建设管理局。

承装（修、试）电力设施许可证：公司名称：山西晋通电力

有限公司;资质类别:电力资质;资质名称:承装类二级、承修类二级、承试类二级;证书号：1-4-×××××-2018；发证日期：2018-11-23；有效期至：2024-11-22；资质范围：承装等级2、承修等级2、承试等级2；发证机关：山西能源监管办；证书状态：有效。

（三）事故相关单位合同关系及合同基本内容

山西晋通电力有限公司（甲方）与太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司（乙方）签订了《劳务服务合同》。其中工程内容：变电站建筑工程中所涉及施工项目的劳务作业。服务期限：自2022年11月1日至2023年7月31日。服务费用：合计总劳务费914465元。

甲乙双方在合同第五条、第六条中明确了各自的权利和义务。在合同第六条第6款中有“乙方服务人员在服务期间因工作原因造成人身伤害，包括但不限于工伤、职业病等，乙方应做出相应应急处理。乙方对其配置的工作人员的工伤事故和职业病负责，处理并承担所有责任和费用。外包人员的工伤、劳资等纠纷所产生的一切费用，与甲方无关。”的表述。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.山西晋通电力有限公司

山西晋通电力有限公司成立了晋中贯家堡220kv变电站3#主变扩建工程施工项目部，施工现场设项目经理部，项目经理受公司法人委托，在施工现场对本工程项目的实施过程进行组织、管

理和协调。本工程的项目经理部下设8大专责，即安全专责、质量专责、技术专责、技经专责、档案信息管理专责、物资专责、环水保专责、综合管理专责。

项目部制定了项目管理职责，明确了各员的的工作职责和安全责任。开工前对入场施工人员进行了安全培训和安全技术交底。（见下图1、2）



晋中贾家堡220kV变电站3号主变扩建工程

新进施工（人员）

进场班组类型：土建班组　　班组长：张修盾　　班组安全员：张利军　　班组质量技术员：郝晓明

班组名称：施工二班

序号	工作单位	工种	姓名	身份证号	联系方式	年龄	准入成绩	保险情况	e安全上报情况	疫苗接种情况	是否有疑似新冠症状	计划入场日期
1	山西晋通电力有限公司	项目经理	晋元	142129198510254619	13963649824	38	97	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
2	山西晋通电力有限公司	项目总工	郭志杰	142223198609086015	18634813123	37	97	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
9	山西晋通电力有限公司	低压电工	王晋峰	410323198809139538	18211915056	32	97	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
10	山西晋通电力有限公司	架线与起重作业	李元辉	410323199301074019	15538558659	28	97	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
11	山西晋通电力有限公司	高处作业	任耀武	410323199203030035	13914769005	28	94	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
12	山西晋通电力有限公司	高处作业	韩小涛	410323198302054078	17538531015	39	97	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
13	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	翟晓剑	142023197804152099	13903462226	43	99	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
14	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	韩凯平	141127198303290059	17853809332	40	97	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
15	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	侯艳斌	141127198711050617	15004270906	36	100	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
16	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	张磊	142023198906084213	13226899207	32	99	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
17	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	卞留安	142621198702035IX	13503704079	34	92	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
18	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	刘文生	141127196303140073	13496021747	48	92	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
19	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	宁剑强	410727196412251019	18317529667	59	93	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
20	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	丁文彭	410727197910060918	13698280187	52	100	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27
21	山西晋通电力有限公司	一般施工人员	王江波	410727197211120915	18567551490	50	90	已办理	已上报	已接种	否	2021.3.27

图1　进场施工人员安全培训情况登记表

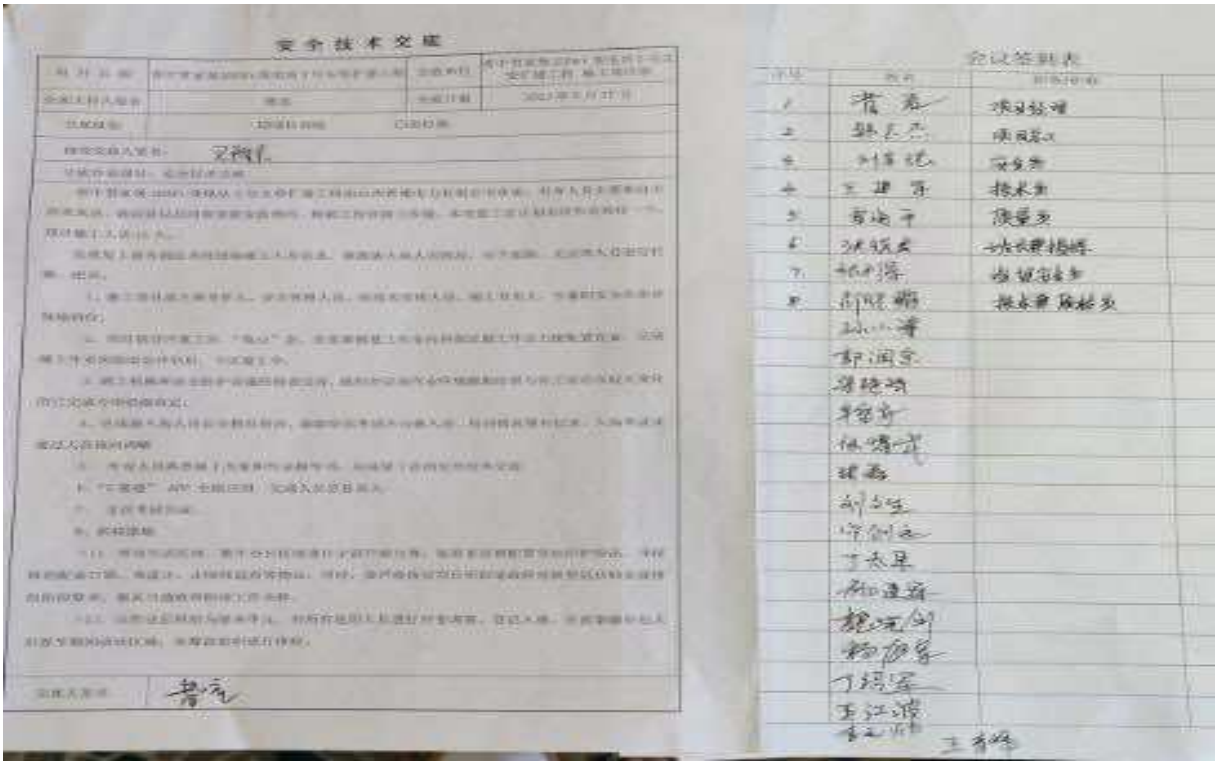


图2：安全交底记录

2.太原市鑫泽畛人力资源管理有限公司

（1）对入场施工人员组织了安全教育培训并考核，定期开展安全教育培训活动，制定了相关作业岗位的安全操作规程，每天作业开工前举行站班会进行安全讲话。（见下图3）

（2）经查太原市鑫泽畛人力资源管理有限公司存在安全管理制度不完善，生产安全事故应急救援预案缺乏针对性和实用性，主要负责人安全职责落实不到位，作业风险辨识不到位等方面的问题。

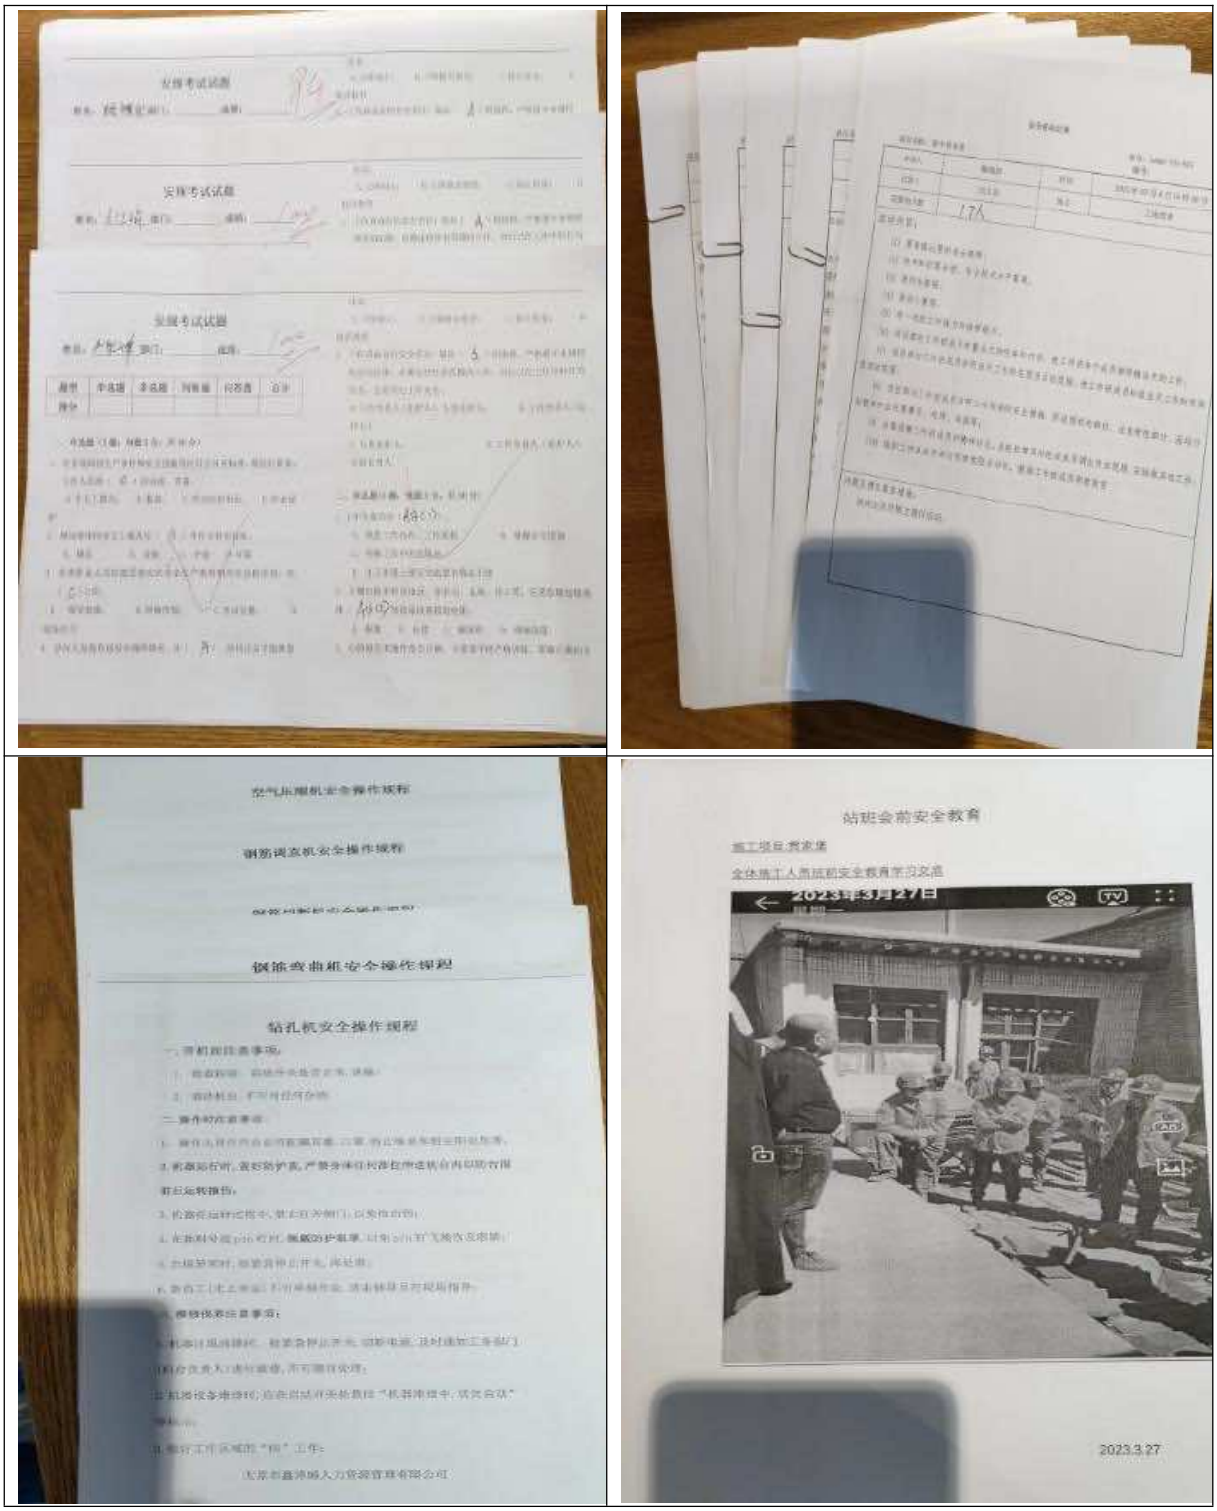


图3：核查期间鑫泽晟人力资源管理有限公司提供的相关资料

（五）事故发生经过（根据《关于自查新起底52号的核查报

告》、《接处警登记表》、《4·6事故调查组询问笔录》、11月23日事故现场勘查情况整理）

2023年4月6日14时，山西贾家堡220kV变电站3#主变扩建工程施工工地下午正常开始作业。太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司派遣至工地的劳务带班长魏××带领工人郭××1、杨××、丁××1、丁××2、王××等13人在施工现场进行电力设备（电容器）混凝土基础部分钢制园型模板（直径1.5米，高度1.4）安装作业。

2023年4月6日17时45分许，工人王××（木工）在做完第一个模板胶条固定后，架设木制梯子从钢制圆形模板内围爬上模板支架，准备从第一个模板跨越到相邻的另一个模板内继续进行模板内侧胶条安装作业（两个模板外边缘实际距离约350mm），在跨越的过程中脚未踩稳不小心滑落，身体失去平衡摔倒，腰腹部磕到钢质模板边缘，随后从模版高处端坠落地面（模版高度1.4米）。

魏××当时背对王××，听到动静后转身看见王××自己站起后，呼吸有不正常的情况，就询问他发生了什么事，王××告诉魏××腰部磕到模板的边缘了。

18时许，魏××为保险起见，赶紧叫上丁××1、丁××2，开着自己的汽车将王××送到太谷区人民医院。到医院以后在急诊室进行了检查，急诊初步判断是内脏出血，随后转到外科。大概4月6日晚上7点左右开始实施手术。魏××在王××进行手术时

电话通知了他的家属，王××的家属于4月6日晚上12点左右到达医院。

2023年4月7日凌晨2时许，太谷县人民医院大夫宣布王××因抢救无效死亡。

（六）事故现场勘查情况

事故调查组成员及技术专家对事故现场进行了调查了解和现场勘查，情况如下（见图4—图8）：



图4：事故发生地点示意图（来源于高德导航地图）

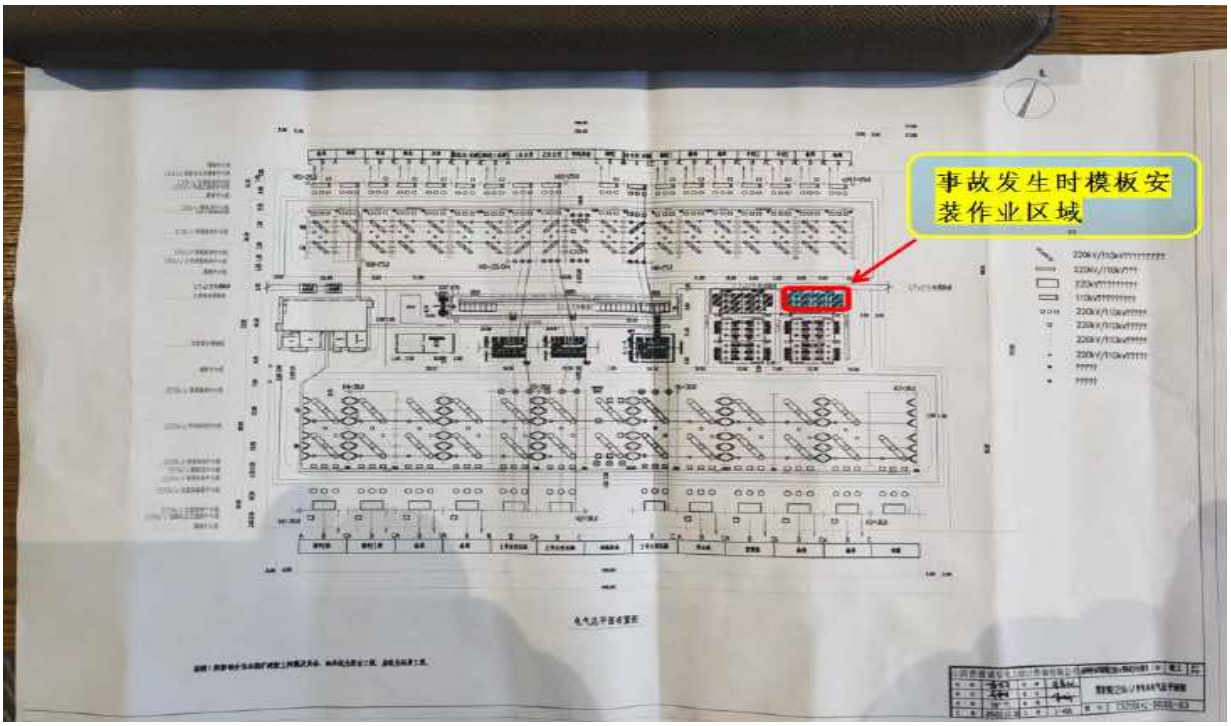


图5：施工图纸上事故发生位置示意图（山西晋通电力公司提供）



图6：施工现场混凝土浇筑完成后园形模板尚未拆除（魏××提供）



图7：变电站扩建完工后的现场情况

太谷县 日出日落时刻表

2023年04月份

天安门升旗时间表

2023 年 04 月 查询

<上一月 回到本月 下一月>

日期	日出	日中	日落
3年04月01日 周六	06:15:40	12:33:46	18:51:52
3年04月02日 周日	06:14:11	12:33:28	18:52:46
3年04月03日 周一	06:12:42	12:33:11	18:53:40
3年04月04日 周二	06:11:13	12:32:53	18:54:34
3年04月05日 周三	06:09:44	12:32:36	18:55:27
3年04月06日 周四	06:08:16	12:32:19	18:56:21
3年04月07日 周五	06:06:48	12:32:02	18:57:15
3年04月08日 周六	06:05:21	12:31:45	18:58:09
3年04月09日 周日	06:03:54	12:31:28	18:59:03
3年04月10日 周一	06:02:28	12:31:12	18:59:57

太谷县 日出日落时刻表

2023年04月份

天安门升旗时间表

2023 年 04 月 查询

<上一月 回到本月 下一月>

	日落	昼长	天亮	天黑
6	18:51:52	12:36:12	05:49:27	19:18:05
8	18:52:46	12:38:35	05:47:55	19:19:01
1	18:53:40	12:40:58	05:46:24	19:19:57
3	18:54:34	12:43:21	05:44:53	19:20:53
6	18:55:27	12:45:43	05:43:22	19:21:49
9	18:56:21	12:48:05	05:41:52	19:22:46
2	18:57:15	12:50:27	05:40:21	19:23:42
5	18:58:09	12:52:48	05:38:51	19:24:39
8	18:59:03	12:55:09	05:37:21	19:25:35
2	18:59:57	12:57:29	05:35:52	19:26:32

图8：太谷区2023年04月06日日落时刻调查（来源于手机百度）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：死亡1人。姓名：王××。 男，51岁，汉族，河南新乡封丘人。身份证号：4107××××××××××915；太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司劳务工人。

2.直接经济损失：初步核定约121.8万元（含死亡赔偿金额、医院抢救费用17451.05元）。（根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，送医途中劳务带班长魏××打电话通知了太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司经理彭×。彭×未再向相关政府部门和安全生产监督管理部门报告此事。

2023年5月20日11时03分，太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司为了能达到使用其投保的《英大泰和财产保险股份有限公司团体人身意外伤害保险（2022版A款）》保险单的必要条件，魏××向110报了警，晋中市公安局太谷分局侯城派出所接110指令处警，初步判定“排除他杀”。

（二）事故应急处置情况

2023年4月6日17时45分许，工人王××在跨越模板的过程中脚未踩稳身体失去平衡，腰腹部磕在钢模边缘后，从1.4米高处坠落地面。2023年4月6日18时许，魏××为保险起见，因为知道太谷区人民医院距离工地很近，为抓紧时间，未拨打120急救电

话，而是赶忙叫上现场工人丁××1、丁××2，开着自己的汽车将王××送到太谷区人民医院。途中魏××打电话通知了太原市鑫泽晟人力资源管理有限公司经理彭×。急诊初步判断是内脏出血，然后转到外科实施手术。魏××在王××进行手术时电话通知了他的家属。2023年4月7日凌晨2时许，太谷区人民医院大夫宣布王××因抢救无效死亡。

（三）善后情况

事故发生后，太原市鑫泽晟人力资源管理有限公司委派带班长魏××和王××家属进行赔偿协商，于2023年4月11日双方签订《赔偿协议》，当日支付赔偿金100万元，王××尸体被家属拉回河南新乡老家进行安葬。又于2023年6月15日将剩余20万元赔偿金支付到位。

（四）事故应急处置评估

1.总体看：魏××在王××发生高处坠落后，现场应急处置快速果断，行动正确及时，到医院及时支付医疗费用未影响抢救进程。但在向本公司负责人彭×电话汇报后，彭×作为公司负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）及时将事故情况向甲方领导、施工现场管理人员通报，也未要求相关人员向工地所在乡政府和相关监管部门报告。

2.技术专家组推测，因为甲乙双方在合同第六条第6款中存在“乙方服务人员在服务期间因工作原因造成人身伤害，包括但不限于工伤、职业病等，乙方应做出相应应急处理。乙方对其配

置的工作人员的工伤事故和职业病负责，处理并承担所有责任和费用。外包人员的工伤、劳资等纠纷所产生的一切费用，与甲方无关。”的表述。导致太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司彭×、魏××等人的认知出现偏差，产生告诉甲方也没有什么用，有事自己扛的想法。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：木工王××在进行模板胶条安装作业时，安全意识薄弱，自我保护意识不强，违规冒险在两模板间跨越，不小心滑落。这是导致事故发生的直接原因，也是导致事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1.太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司施工现场管理松懈，对员工的安全培训教育存在差距，员工的安全意识不够高。带班长魏××对施工作业现场的风险辨识和管控不到位，作业安全措施不完善，导致事故发生。

2.晋中贯家堡220kv变电站3#主变扩建工程项目部对施工现场的管理存在一定的漏洞，对相关方安全生产工作的管理较为松懈，缺乏必要的安全检查和监督。事故发生时项目经理等相关管理人员均未及时到达事故现场。

3.推测从14时开始上班，到事故发生时的17时45分许，现场工作已接近4个小时，51岁的王××在事故发生时身体应当很疲

乏，导致注意力不集中，上下高处动作不灵便，或许王××面朝方向正好迎向已倾斜变化接近水平角度的落日光线，会导致视线被影响，极容易导致身体失稳。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.太原市鑫泽晟人力资源管理有限公司

对员工的安全培训教育存在差距，员工的安全意识有待提高。作业现场安全措施不完善，导致发生一起一人死亡的生产安全责任事故，事故发生后未及时报告或报案。

2.山西晋通电力有限公司

项目部对施工现场的管理存在一定的漏洞，对相关方安全生产工作的管理较为松懈，缺乏必要的安全检查和监督。事故发生时项目经理等相关管理人员未及时到达事故现场。

（二）有关监管部门

1.国网太谷供电公司

根据晋中太谷供电公司关于印发《太谷供电公司“三集五大”体系建设操作方案》的通知》规定，晋中太谷供电公司负责所辖10千伏及以下电网项目（公开招标部分）建设过程管理；承担所辖10千伏及以下电网项目（不需要公开招标部分）建设及竣工验收和交接验收；负责所辖35千伏输变电设备及县城区10千伏及以下配网设备运维、检修、故障抢修、带电作业等工作。

依据上述文件，太谷供电公司负责35千伏及以下电压等级输

变电设备，涉事项目属220千伏变电站，其施工管理和具体负责单位均为山西晋通电力有限公司。该公司和国网太谷供电公司为平级单位，由于无人通知国网太谷供电公司工程进展情况，故太谷供电公司对项目建设进程不知情，也未向政府有关部门报告项目施工具体情况。

2.侯城乡人民政府

侯城乡人民政府制定了乡镇领导干部安全责任分工，并按照各自分管开展安全防范工作，开展了安全生产大检查和重大隐患排查整治行动。由于山西晋通电力有限公司工程项目开工时未向侯城乡人民政府进行报备，太原鑫泽晠人力资源管理公司在发生亡人事故后，也未向侯城乡人民政府报告，侯城乡人民政府未与国网太谷供电公司建立协调联动机制，未将此处纳入安全监管范围。

3.太谷区发展和改革局

太谷区发展和改革局作为国网太谷供电公司的上级主管部门，组织开展了全区电力行业隐患排查专项整治行动和安全生产大检查行动，要求各电力企业全面落实安全生产责任制。但由于事故工地不属于国网太谷供电公司运行监管范围，山西晋通电力有限公司工程项目开工时也未向太谷区发改局进行报备，故太谷区发改局未将此处纳入安全监管范围。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议（5人）

太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司

1.王××，男，51岁，1972年11月出生，河南新乡封丘县冯村乡蔡村人，太原市鑫泽晠人力资源管理公司员工，在进行模板胶条安装作业时，安全意识薄弱，自我保护意识不强，违规冒险在两模板间跨越的过程中不小心滑落，经抢救无效死亡对事故的发生负有**直接责任**，因其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.魏××，男，45岁，1978年4月出生，安徽省芜湖市无为市福渡镇人，太原市鑫泽晠人力资源管理公司现场施工负责人，对施工作业现场的风险辨识和管控不到位，作业安全措施不完善，导致事故发生，对事故发生负有**主要责任**。事故发生后的现场应急处置快速果断，行动正确及时，到医院及时支付医疗费用未影响抢救进程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[1]，依据本法第九十六条[2]规定，建议由应急部门给予其行政处罚。

3.彭×，男，42岁，1982年3月出生，太原市鑫泽晠人力资源管理公司经理，未依法履行安全管理职责，对事故的发生负有**重**

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[3]，依据本法第九十五条[4]规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。事故发生后隐瞒有关事实，未向公司及有关部门报告的行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），其涉嫌瞒报的违法行为待省、市有关部门出台具体处置措施后依法依规处理。

山西晋通电力有限公司

1.续××，男，36岁，1987年9月出生，山西晋通电力有限公司项目部现场施工技术员，对施工现场管理较为松懈，事故发生后未及时到达事故现场，对事故发生负有**直接责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[1]，依据本法第九十六条[2]规定，建议由应急部门给予其行政处罚。

2.郭××2，男，40岁，1983年12月生，山西晋通电力有限公司总工程师，未有效督促施工现场安全管理做实做细，对事故发生负有**主要领导责任。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[3]，依据本法第九十五条[4]规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司

作为涉事项目承包单位，安全生产责任制落实不够，安全教育培训不到位，安全管理存在漏洞、盲区。员工安全意识淡薄、违章作业，导致发生一起一人死亡的生产安全责任事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]，并依据本条规定建议由应急部门给予其行政处罚。事故发生后，未按照有关规定及时、如实向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，存在瞒报事故行为。其涉嫌瞒报的违法行为待省、市有关部门出台具体处置措施后依法依规处理。

2.国网太谷供电公司

国网太谷供电公司由于无人通知其工程进展情况，因此未向政府有关部门报告项目动工情况，建议国网太谷供电公司在以后工作中要及时与上级部门沟通协调，与属地政府部门做好联动，切实堵住安全监管漏洞，清除监管盲区。

3.太谷区侯城乡人民政府

侯城乡人民政府未与国网太谷供电公司建立协调联动机制，

---

[5] 第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

建议太谷区侯城乡人民政府在以后工作中主动对接、及时跟进，筑牢安全监管防线。

4.太谷区发展和改革局

太谷区发展和改革局未与属地乡镇和国网太谷供电公司建成行之有效、运行良好的联动监管体系，监管信息交流渠道不畅通，建议太谷区发展和改革局进一步压实企业主体责任，督促属地乡镇和企业进一步延伸监管触角，加长监管链条，扩大监管覆盖面，切实利用有限的监管力量实现更佳的监管效果。

六、整改和防范措施

1.太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司要进一步加强从业人员的安全培训教育，强化员工的安全意识，提升员工的自我对施工人员素质和从业经验严格把关，以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，促使其抛弃侥幸心理和习惯性违章行为，切实提高风险观念、增强安全意识和安全自我防护能力，切实防止类似事故再次发生。

2.山西晋通电力有限公司应加强对承包队伍的管理，严格要求其全面履行合同约定、担起承包方安全管理职责，对承包方的安全管理水平提出刚性要求，全面提升作业队伍的安全素养。要加强现场督导检查，严把施工安全关口，坚持红线意识、底线思维，主动作为，抓好风险分析研判，分类制定管控措施，杜绝施工现场各类生产安全事故的发生。

3.国网太谷供电公司应加强与上级公司对接，对双方在电力

设施土建过程中的安全监管责任进一步明晰，细化工作分工，并形成制度化文件，切实压牢压实监管责任。

4.太谷区发展和改革局、侯城乡人民政府和国网太谷供电公司下一步应建立健全联动监督管理工作，对于本辖区内的电力设施施工项目实行台账化、清单化管理，并不断强化安全生产责任意识，加强安全监管工作，切实做到安全生产工作职责落实到每个人，安全生产隐患排查落实到每一天，安全生产隐患排查覆盖到每个环节，坚决防止此类事故再次发生。