浏阳集里街道李某勤纸箱加工作坊“4·11”一般机械伤害事故调查报告

2026年4月11日8时15分许，位于浏阳市集里街道禧和社区新高路161号对面（金沙路913—919号后面）的由李某勤个人经营的纸箱加工作坊，在进行纸箱压痕作业过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，浏阳市人民政府批准成立浏阳集里纸箱加工作坊“4·11”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局分管负责人任组长，市公安局、市应急局、市市场监管局、市总工会、集里街道办事处为成员单位，并邀请市纪委监委派员参与，邀请专家组参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术鉴定和综合分析论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了事故整改建议和防范措施。

经调查认定，浏阳集里街道李某勤纸箱加工作坊“4·11”机械伤害事故是一起因作业人员违反设备安全操作规程、违章作

业；涉事纸箱加工作坊投资人未保证安全生产所必需的资金投入、未组织制定切痕机等安全生产规章制度和操作规程、作业现场安全生产管理不到位等造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位（个人）概况

李某勤纸箱加工作坊（以下简称李某勤作坊），未登记注册市场主体（至事故发生时该作坊未取得营业执照），系个人经营作坊，经营者李某勤，自 2022 年 3 月起租赁集里街道禧和社区新高路 161 号对面（金沙路 913—919 号后面）的一层厂房组织人员进行纸箱加工作业，日常作业人员 4 人（包含经营者李某勤），共有 ML—1100 平压压痕切线机（以下简称压痕机）、膜面机、裁纸机、打钉机、普箱印刷机等 7 台设备。

（二）事故相关人员情况

1．李某勤，浏阳市柏加镇人，身份证号码：430181*********4279，涉事作坊经营者、主要负责人，全面负责该作坊所有事务。

2．雷某义（死者），浏阳市集里街道人，身份证号码：430181********883X，自 2022 年 3 月起在李某勤作坊压痕机操作岗位工作，主要负责纸箱制作中的模切压痕作业。

（三）事故发生单位（个人）安全管理情况

李某勤作坊的安全管理及作业组织安排由李某勤全面负责，包括李某勤在内，作业人员仅有 4 人（均未购买工伤或意外保险）。作坊未设立安全管理机构，未建立任何安全管理制度和操作规

程；未对员工进行安全培训，平时的作业安排和安全管理以口头交代为主；安全隐患排查与设备维护不到位，无法提供教育培训、安全隐患排查、机械设备检查维护等相关记录。


（四）厂房租赁相关情况

2022 年 3 月，李某勤与厂房所有人（叶某诚，浏阳市集里街道人，身份证号码：430181********8839；陈某忠，浏阳市集里街道人，身份证号码：430181********9077；曾某珂，浏阳市集里街道人，身份证号码：430181********905X）签订协议，租赁该厂房从事纸箱加工作业，租金 6 万元/年，租赁期限 3 年。2025 年 3 月 28 日续签协议，租赁期限至 2028 年 3 月。该厂房位于叶某诚、陈某忠、曾某珂住所（金沙路 913—919 号）后院，由叶某诚、陈某忠、曾某珂共同出资搭建（叶某诚出资比例为 1/2、陈某忠出资比例为 1/4、曾某珂出资比例为 1/4），租金按比例分成。该厂房未办理相关审批手续，结构为钢结构、彩钢瓦屋面，面积约 600m^2。

（五）涉事设备情况

涉事设备为 ML—1100 平压压痕切线机，俗称“啤机”“压痕机”“模切机”，属于包装机械，出厂时间为 2008 年 3 月，鉴于使用时间较长且系二手设备，未能提供设备操作说明书等书面材料，主要用途为制作纸箱、纸盒、包装盒等的模切、压痕和裁切，使纸板形成所需的形状和折痕，便于后续折叠和组装。简要工艺流程：开工前及每批次产品切换前，操作员工先根据要制

作的产品规格完成模切压痕模版的调校，随后进行试机并开展首件检验，确认首件产品规格符合标准后，再启动正式操作作业；正式作业时，操作员工一般遵循“右手放料、左手取件”的作业习惯，右手将待加工的两张纸板放置于压痕机模切压痕定位区域，压痕机按照预设速率自动执行模切压痕作业，压板同步以设定频次做往复运动，单次模切压痕作业完成后，左手将纸板取出并放置于压痕机左侧工作平台，以此完成一个完整的模切压痕流程，如此往复循环操作。

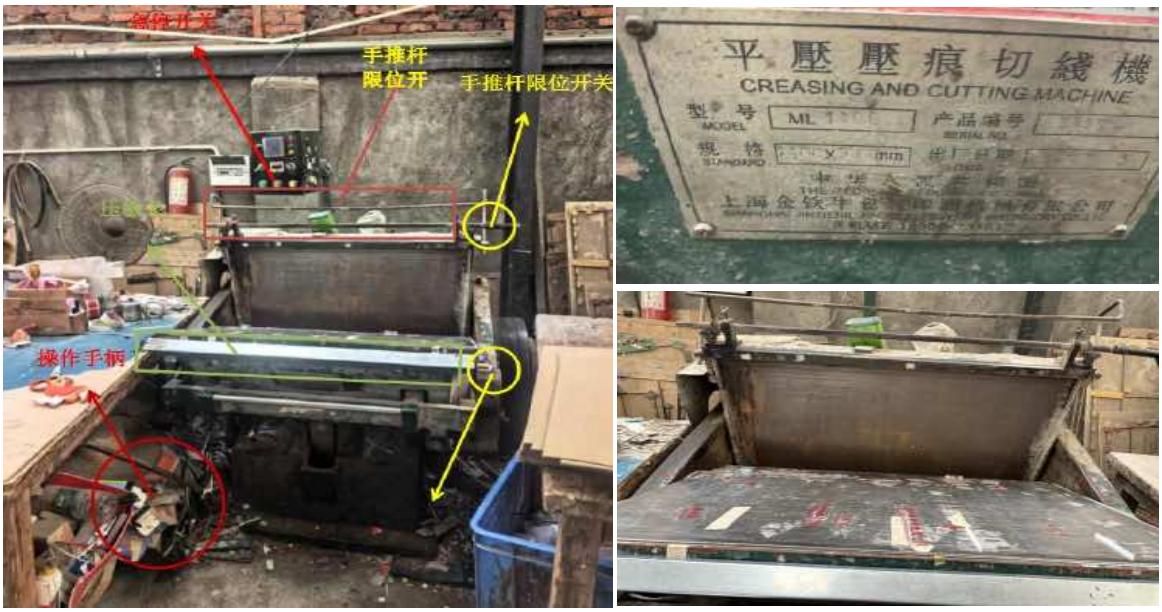

涉事设备（平压压痕切线机）

（六）事故发生经过

经现场勘查和询问相关人员，事故发生经过如下：

2026 年 4 月 11 日上午 8 时 4 分许，李某勤、雷某义、夏某初、雷某峰等 4 人在纸箱加工作坊各自岗位开始作业。雷某义在厂房进门左侧中间位置操作压痕机进行纸板模切压痕，夏某初负

责对模切压痕后的纸板锤边并搬运至下一岗位，雷某峰（雷某义之子）在压痕机对面操作打钉机完成纸箱打钉，李某勤在雷某义操作的压痕机左侧操作另外一台压痕机。因厂房空间狭窄、设备周边堆满杂物，事发时4人在各自岗位均无法观察到其他人员的作业状态。

8时15分许，夏某初在厂房过道处正弯腰捡拾纸屑，突然听到雷某义所操作的压痕机发出异响，抬头发现雷某义倒在地上，当即呼喊“雷师傅出事了”；雷某峰闻讯立即跑过来，看到雷某义头部受伤严重、大量出血，倒在仍处于运转状态的压痕机旁。

8时16分许，李某勤听到夏某初呼喊“出事了，老板快来！”，立即来到事故现场，看到现场状况后立即关闭电源总开关，停止压痕机运转，组织进行现场应急处置。


（七）事故现场情况

经现场勘查，涉事设备左侧工作平台留有四张已进行了模切压痕加工的纸板（经询问，每次模切压痕可加工两张纸板，可推断事发前死者只进行了两次试加工操作，事故应发生在模切压痕模版的调校、试机环节）；涉事设备机身未张贴“安全操作规程”“作业指导书”“操作概要和保养须知”等安全技术资料；涉事设备无“安全风险告知”“开机警示标识”等风险警示标志；涉事设备周围和厂房内物品堆放杂乱，地上杂物废纸较多；涉事设备相关安全附件不全，操作手柄等相关安全急停装置形同虚设。





现场留下的已模切压痕好的纸板及设备周边环境

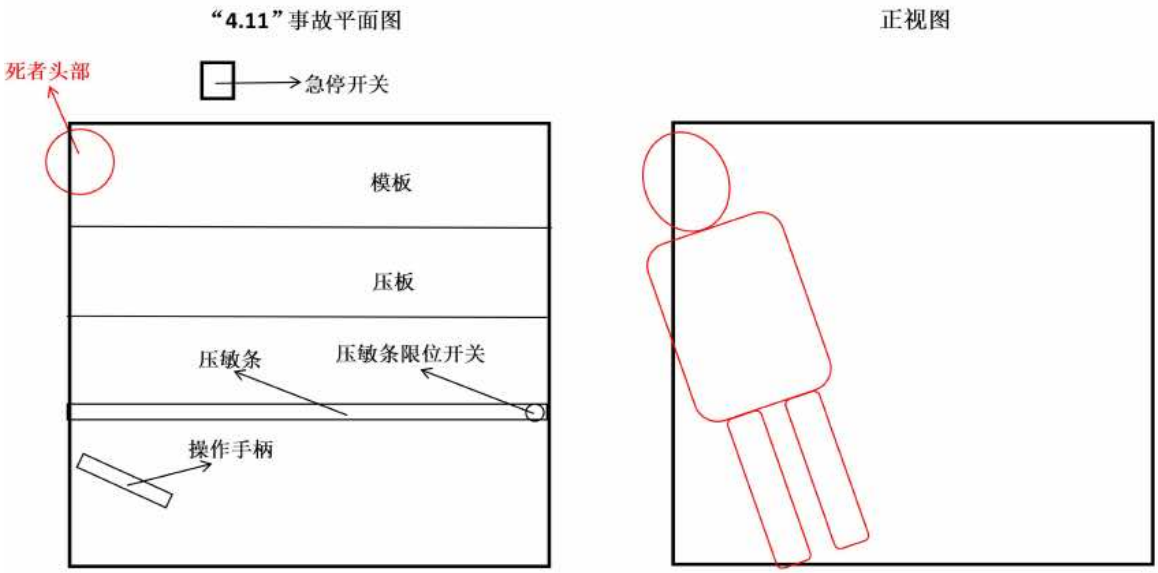

事故现场示意图



死者头部被压板带入模板留下的血迹图



死者在事故现场机器残存的血迹图



事故设备操作手柄（已损坏）图



事故设备压敏条（俗称“胸刹”）

急停限位开关（已损坏）图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成雷某义1人死亡，事故直接经济损失约人民币30万元（截至2026年6月25日）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，李某勤立即拨打120急救电话和110报警电话。集里街道办事处得知情况后随即向浏阳市委办、浏阳市政府办和浏阳市应急局报告事故情况。

浏阳市应急局接到集里街道办事处信息报告（续报）后，向浏阳市委办、浏阳市政府办和长沙市应急管理局报告（续报）事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

8时23分许，李某勤拨打120急救电话。

8时26分许，李某勤拨打110报警电话。

8时34分许，120急救人员及集里派出所民警相继到达现场，经急救人员抢救无效，雷某义因伤势过重死亡。

（三）善后情况

雷某义死亡后，集里街道办事处立即组织李某勤和死者家属协商处理善后事宜，并对家属进行安抚。

（四）事故应急处置评估

事故应急处置过程中未发生次生不安全事件。

三、事故原因分析

经现场勘查、调查询问和专家分析，事故的直接原因是：压痕机操作工雷某义违反设备安全操作规程要求，在未停机的情况下，将手伸入运动部件危险区域内违章作业，往复运动的压板与雷某义右手接触并挤向里面模板，使其整个身体往前倒，头部倒

在机器左角，被压板压住半个头部，压板放开后其整个身体倒在机器旁。

（一）直接原因分析

操作者忽视安全、违反安全操作规程，在设备未断电停机状态下，将手和头伸入设备危险区域内进行检查、调试或清扫等。设备防护、保险、信号装置缺乏或有缺陷，经查看现场，压痕机有压敏条（俗称胸刹）、手推杆限位开关、急停开关等，未见有防止进入危险区域的安全联锁防护装置。作业场所环境不良，操作平台周边与生产不相关的杂物过多。

（二）间接原因分析

李某勤作为该纸箱加工作坊的投资人、经营者和主要负责人，其作坊未取得营业执照，未保证安全生产所必需的资金投入，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定切痕机等安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施安全生产教育培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促检查安全生产工作，作业现场安全生产管理存在盲区，未及时发现并制止操作员工的不安全行为。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员，排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）李某勤作坊

李某勤作坊系自然人投资经营，未取得营业执照，投资人未保证安全生产所必需的资金投入[1]，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定切痕机等安全生产规章制度和操作规程[2]，未组织制定并实施安全生产教育培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促检查安全生产工作，作业现场安全生产管理存在盲区，未及时发现并制止操作工违规进行设备调试、检查等不安全行为。

（二）集里街道办事处

经查，集里街道办事处组织开展安全生产隐患排查整治不深入、不彻底。2025 年，按照集里街道职能职责分工，工贸行业安全属于经济发展办公室职能，该办应开展工贸生产经营单位安全生产日常巡查，指导和督促工贸生产经营单位整改安全隐患。集里街道禧和社区根据实际，将社区划分为三个片区进行网格化管理。但相关职能站办所对辖区小微企业、个体经营作坊的危险性认识不足，存在监管盲区，对其存在的风险隐患未能实现全覆盖排查和闭环管理。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

雷某义安全意识薄弱，违反安全操作规程，在设备未断电停机状态下，将手和头伸入设备危险区域内违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议移送司法机关调查处理的人员

李某勤作为涉事纸箱加工作坊的投资人、经营者和主要负责人，涉事作坊未取得营业执照，未按照法律法规规定保证安全生产所必需的资金投入，致使纸箱加工不具备安全生产条件；同时未依法履行主要负责人职责；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款、第二十一条的相关规定，对事故发生负有责任。涉嫌重大责任事故罪，4 月 30 日，李某勤已被浏阳市人民检察院批准逮捕，建议司法机关依法追究其刑事责任。若经司法机关调查（侦查）未认定为刑事犯罪的，建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[3]的规定给予其行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

1．温某波，集里街道经济发展办副主任，牵头负责工贸行业安全等工作，对工贸行业安全工作不够重视，未组织对工贸行业非法生产情况进行全面排查整治，对此事故负有领导责任。建

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

议移送市纪委监委调查处理。

2．黎某，禧和社区党总支副书记，负责集里街道新高路附近片区网格化管理，在日常走访过程中未能及时发现该作坊未取得营业执照等问题，存在履职不到位的情况，对此事故负有直接巡查管理责任。建议移送市纪委监委调查处理。

（四）其他处理建议

1．建议责成集里街道办事处向浏阳市人民政府作出深刻检查。

2．对于事故调查过程中发现叶某诚、陈某忠、曾某珂等3户共同搭建的厂房未办理相关审批手续的问题，建议移送浏阳市城市管理和综合执法局依法处理。

3．调查过程中发现李某勤未依法取得营业执照经营纸箱加工作坊，违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第746号）第三条[4]相关规定，建议浏阳市市场监督管理局依法处理。

事故如涉及有关民事侵权责任等其他法律责任，建议涉事各方通过其他法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出来的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出如下事故整改建议和防范措施：

（一）落实安全主体责任。李某勤作为涉事纸箱加工作坊的投资人、经营者，要深刻汲取本次事故惨痛教训，切实树牢“安

[4] 《市场主体登记管理条例》第三条 市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。市场主体登记包括设立登记、变更登记和注销登记。

全第一、生命至上”的理念和安全生产法治意识，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规，坚决杜绝无证无照、不具备安全生产条件的主体从事生产经营活动。

（二）强化属地监管职责。集里街道办事处要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，切实加强本辖区企业日常安全监管和检查工作，对检查中发现的问题和隐患要闭环管理；要充分发挥安全生产网格员排查、宣传作用，加大排查、巡查力度，对巡查中发现的非法作坊要及时上报、坚决取缔。特别是对无合法生产经营资质、不具备安全生产条件的涉事作坊，要依法予以取缔。

（三）组织开展专项整治。集里街道办事处要认真做好事故警示教育，举一反三、同类同改，督促相关企业认真吸取事故教训，全面开展事故隐患自查自纠工作。要深入安全生产风险隐患大排查大整治，紧盯小微企业、偏僻作坊等监管盲区开展拉网式排查，坚决打击安全生产非法违法行为，切实守住安全生产底线。