

请输入检索关键字

- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 信息公开年报
- 申请公开政府信息
- 部门信息公开

松阳西屏伟超起重机配件经营部“12•10”一般高处坠落事故调查报告

索引号： 11332528MB1733599D/2026-1010533471　发布时间： 2026-04-15 16:49　点击数：370

2025年12月10日15时20分许，浙江省丽水市松阳县西屏街道伟超起重机配件经营部员工在浙江瑞鑫达实业有限公司进行起重机维保作业过程中发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失140.41万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)有关规定，松阳县人民政府成立了松阳西屏伟超起重机配件经营部“12·10”一般高处坠落事故调查组，事故调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县市场监督管理局、西屏街道、县经济开发区管理委员会等为成员单位，邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验事故现场、调取监控录像、询问相关人员、检查企业台帐、提取相关证据材料，经过认真分析论证，查明了该起事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，松阳西屏伟超起重机配件经营部“12·10”一般高处坠落事故是一起因高处作业安全防护缺失、人员未佩戴劳动防护用品、现场安全隐患排查治理不到位、生产经营单位不具备安全生产条件等造成的生产安全责任事故，事故责任单位是松阳县伟超起重机配件经营部（个体工商户）。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

松阳县伟超起重机配件经营部（以下简称“伟超经营部”）成立于2015年10月15日，个体工商户，为个体经济组织生产经营单位，位于浙江省丽水市松阳县西屏街道瑞阳大道210号，经营者为王*超（个人经营），其经营范围包括起重机及其配件零售及售后维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：92331124MA2FY9XP93。经营部长期雇佣王*明（死者）、石*强等人从事机械加工、起重机械维护保养等工作。

（二）事故相关单位概况

浙江瑞鑫达实业有限公司（以下简称“瑞鑫达公司”）成立于2011年2月15日，位于浙江省丽水市松阳县西屏街道新华北路141号。公司法定代表人为张*鸿（企业主要负责人、总经理），注册资本为10088万人民币，公司年产不锈钢无缝管5000吨，下设生产部（管辖仓库以及生产车间）、综合部与财务部三个部门。公司统一社会信用代码：91331124569358525H。

（三）事故发生单位安全管理情况

事故发生后，经对伟超经营部安全生产管理情况的检查，伟超经营部安全生产所必需的资金投入不足；未对从业人员开展安全教育和培训；未建立安全生产规章制度；未制定起重机维保相关的安全操作规程；未制定生产安全事故应急救援预案；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未与瑞鑫达公司签订专门的安全生产管理协议。长期未排查并治理上述事故隐患。

（四）事故现场基本情况

事发位置位于松阳县西屏街道新华北路141号瑞鑫达公司5号车间，该车间为东西走向的钢构厂房（长100米，宽18米，高10米），共布置4台单梁桥式起重机（其中1-2号为5T起重机;3-4号为2.8T起重机），起重机主梁均高为9m。事发点为北门进口东侧6m的2号起重机，起重机电动葫芦位于车间中间过道（距两侧墙体约为9m），钢丝绳下沿西侧0.5m处放置1台剪叉移动式升降机，支腿张开并固定，已举升7.5m高度，平台长2.15m，宽1.35m，平台两侧垂挂有约1.5米长吊绳（用于吊运升降平台），四周无防护栏。平台北侧2m为钢管堆垛区，西侧占道堆放不锈钢管，东侧正前方过道1.15m占道堆放6支直径630毫米长5米钢管，南前侧为外抛光岗位。事发时，起重机设备未启动，人员摔落在东侧6支钢管中间位置，呈东西向仰卧状态，身上未佩戴安全带，摔落位置人员头部距平台支腿2m，升降平台上散落有5个起重量限制器包装盒。（现场有关情况详见下图）



图1 事故现场全景图



图2 升降平台现场图

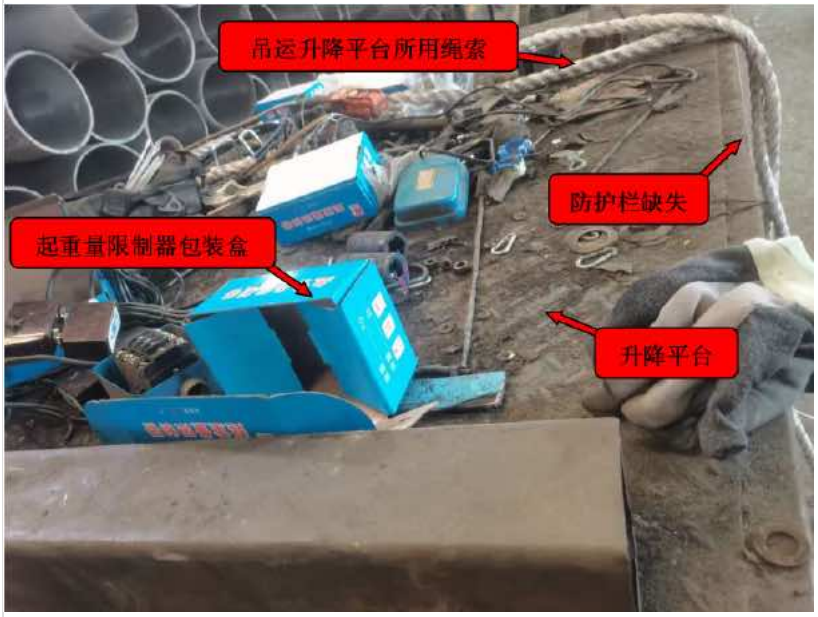


图3 作业平台现场

（五）事故发生经过

2025年12月10日上午8时许，伟超经营部员工石*强、王*明（死者）受该经营部负责人王*超指派，前往瑞鑫达公司开展起重机维保工作，石*强负责起重机维保，王*明配合其做辅助工作。下午事发前，瑞鑫达公司车间经理孙*增操作起重机配合王*明将升降平台吊运至5号车间，王*明单独开展并完成3号起重机（额定载荷2.8T）的维保作业。15时09分许，石*强完成另一车间的2台起重机（额定载荷5T）维保作业后，与王*明商议后独自离开该公司，由王*明对剩余的5号车间2号起重机（额定载荷5T）开展维保作业。

15时16分许，王*明独自登上升降平台开始对2号起重机（额定载荷5T）开展维保工作，操作升降平台遥控器启动抬升升降平台。15时20分许，在升降平台升至离地约7.5m高度时，王*明面向地面从高处坠落至升降平台东侧地面堆放的钢管之间，经抢救无效死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况：事故造成1人死亡。死者：王*明，男，汉族，身份证号码：332528********3411，住址：松阳县象溪镇坑里村内坑里31号。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)，本次事故造成直接经济损失140.41万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时23分许，瑞鑫达公司车间经理孙*增巡查发现王*明坠落至钢管上后，随即拨打电话通知伟超经营部负责人王*超说明事故情况。15时24分许，孙*增拨打了120急救电话，并于15时29分许，向瑞鑫达公司董事长张*鸿报告了事故情况。15时40分许，瑞鑫达公司仓管廖*炎拨打了110报警电话，随即将事故情况报县应急管理局。15时50分许，公安、应急、市场监管、西屏街道等单位陆续到达现场开展事故处置。

（二）医疗救治情况

15时30分许，救护车到达事发现场，经医生检查，王*明已死亡。

（三）善后情况

2025年12月17日，伟超经营部、瑞鑫达公司就善后事宜与死者家属达成协议，善后处理较为平稳，未造成严重不良影响。

（四）事故应急处置评估

从本起事故应急处置情况看，瑞鑫达公司相关人员在事故发生后，能及时拨打120急救电话并上报事故情况，应急处置不存在明显失当行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者王*明安全意识淡薄，使用防护栏缺失的升降平台且未穿戴安全带等劳动防护用品进行高处作业。

（二）间接原因

1.伟超经营部现场安全管理不到位，未根据本单位生产经营特点，对安全生产状况开展经查性的检查，致使现场升降平台安全防护缺失、作业人员未佩戴安全带、高处作业人员未取得特种作业操作证上岗作业等显见性隐患未被及时制止并整改；

2.伟超经营部主要负责人未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.伟超经营部未对从业人员开展安全教育和培训。未告知作业人员在作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

4.伟超经营部经营者王伟超未保证安全生产所必需的资金投入，未保证安全生产投入的有效实施，致使伟超经营部不具备安全生产条件。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

王*明：伟超经营部员工，其安全意识淡薄，使用未安装防护栏的升降平台且未穿戴安全带等劳动防护用品，无证上岗进行高处作业是该起事故的主要原因之一，对该起事故负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚或处理的单位和人员

伟超经营部（个体工商户）：事故发生单位。经营者王*超未保证安全生产所必需的资金投入，致使伟超经营部不具备安全生产条件，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款规定[1]，建议由松阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[2]的规定，依法对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）伟超经营部应深刻汲取事故教训，严格落实安全生产

主体责任，全面加强日常安全管理。一要强化现场管理，严格落实人员资质审核、劳动防护用品佩戴、危险作业设置专人现场监护等安全技术措施；二要建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并督促员工严格执行；三要组织开展员工的安全教育培训，切实提升员工的安全意识和操作技能，熟悉事故应急处置措施；四要切实保障安全生产所必需的资金投入，为员工配备合格的劳动防护用品、完善作业设备安全防护设施，及时整改安全隐患，确保具备安全生产条件；五要举一反三，全面排查治理本单位存在的事故隐患，确保生产安全。

（二）瑞鑫达公司要有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强企业日常安全管理，针对起重机维保等第三方入厂作业，一要签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；二要规范安装安全设备设施，并进行经常性维护保养，确保其正常运行，切实防范事故发生。

（三）松阳县市场监督管理局、应急管理局、开发区管委会等部门应密切协作、协同发力，全面加强起重机械安全整治工作。督促引导企业深入开展自查自纠，强化精准指导与服务，帮助企业切实完成安全隐患整改，严格落实隐患闭环管理要求。对发现的违法违规、整改不力等行为，要依法依规予以从重处罚。通过联合执法、指导服务与严格惩处相结合的方式，督促企业严格落实主体责任，建立健全协同联动、运转高效的起重机械安全监管长效机制，坚决防范遏制起重机械安全事故，切实保障人民群众生命财产安全。

（四）西屏街道要强化属地责任意识，加强对辖区内企业起重机维保等第三方入厂作业情况的排查摸底，协同相关部门严格资质审核和备案管理，聚焦高处作业、动火作业等危险作业和显见性隐患，加强日常帮扶指导和安全巡查，督促企业落实安全生产主体责任，共同筑牢安全底线。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。