泰兴黄桥泰州群利起重设备有限公司“10·27”一般物体打击事故调查报告

2024年11月5日接群众反映：10月27日，黄桥镇东顾村一企业在生产过程中发生一起事故，造成一名48岁工人死亡，该厂没有上报生产安全事故。经核查，2024年10月27日上午9时许，泰兴市黄桥镇泰州群利起重设备有限公司发生一起一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失77.019915万元（不含行政处罚款、工亡补助金）。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2024年11月12日，由市应急管理局牵头，市公安局、总工会派员组成泰兴黄桥泰州群利起重设备有限公司“10·27”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2024年11月15日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的

处理建议以及事故防范、整改措施建议。

经调查认定，泰兴黄桥泰州群利起重设备有限公司“10·27”一般物体打击事故是一起因从业人员疏忽造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

泰州群利起重设备有限公司，略。

（二）事故发生单位安全管理情况

泰州群利起重设备有限公司约有员工 8 人，1 名兼职安全管理人员，未健全员工安全生产教育培训、隐患排查治理、安全风险辨识、岗位安全操作规程等安全管理台账资料。

（三）事故发生经过

经问询泰州群利起重设备有限公司负责人、现场工人等还原了事发经过:

2024 年 10 月 27 日上午 7 时许，泰州群利起重设备有限公司工人开始上班。根据当日工作安排，王某国负责焊接升降机平台台面。升降机平台台面放置在焊接台面，呈 70°斜放，利用一根金属方管支撑，便于蹲下焊接升降机平台台面底部。9 时许，从事锯床作业的工人顾某生上完厕所，经过王某国工作的台面时，看到王某国焊接完成后，在起身的过程中碰倒支撑升降机平台台面的方管，导致升降平台台面倒下砸在王某国左侧半边身体。顾某生立即呼喊车间其他工人合力将升降平台台面抬起，将王某国拉出。9 时 15 分许，严某群开车将王某国送往泰兴市人民医院抢救，王某国于当日

下午 16 时 58 分 50 秒经抢救无效死亡。

（四）事故现场勘验情况

事故发生地位于泰兴市黄桥镇东顾村一组泰州群利起重设备有限公司。泰州群利起重设备有限公司厂房为租赁江苏优赛科技有限公司厂房。厂区大门朝南，厂区大门西侧为 3 层办公楼，办公楼北侧为东西走向厂房（见图 1），事故发生点位于厂房中部北侧靠墙工位，该工位设置有工作台面（见图 2），台面呈南北走向，南北长 3.2 米，东西宽 1.5 米，台面最西端焊接 3 处挡块，由北向南分别间隔 1.04 米和 0.9 米。

根据现场人员锯床工顾某生描述：事发工件为该单位产品升降机平台台面（见图 3）1.8 米*1.6 米，重约 350kg 左右。10 月 27 日上午 9 时左右，当事人王某国在焊接升降机平台台面时，利用现场 50mm*100mm 的方管（见图 4）作为支撑使台面处于约 70°倾斜状态下焊接升降机平台台面，当焊接完成时，当事人触碰倒支撑的方管导致焊接的升降机平台台面倾覆压在其身上，只漏出头部（见图 5）。



图 1 事发单位全景

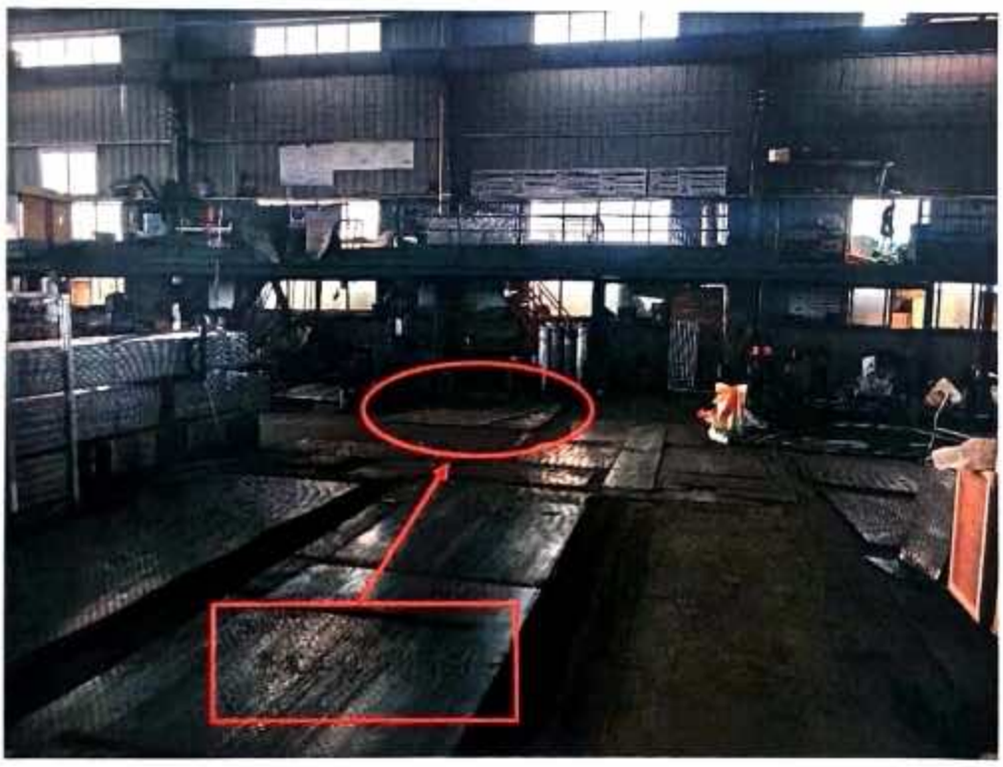


图 2 事发工位工作平台

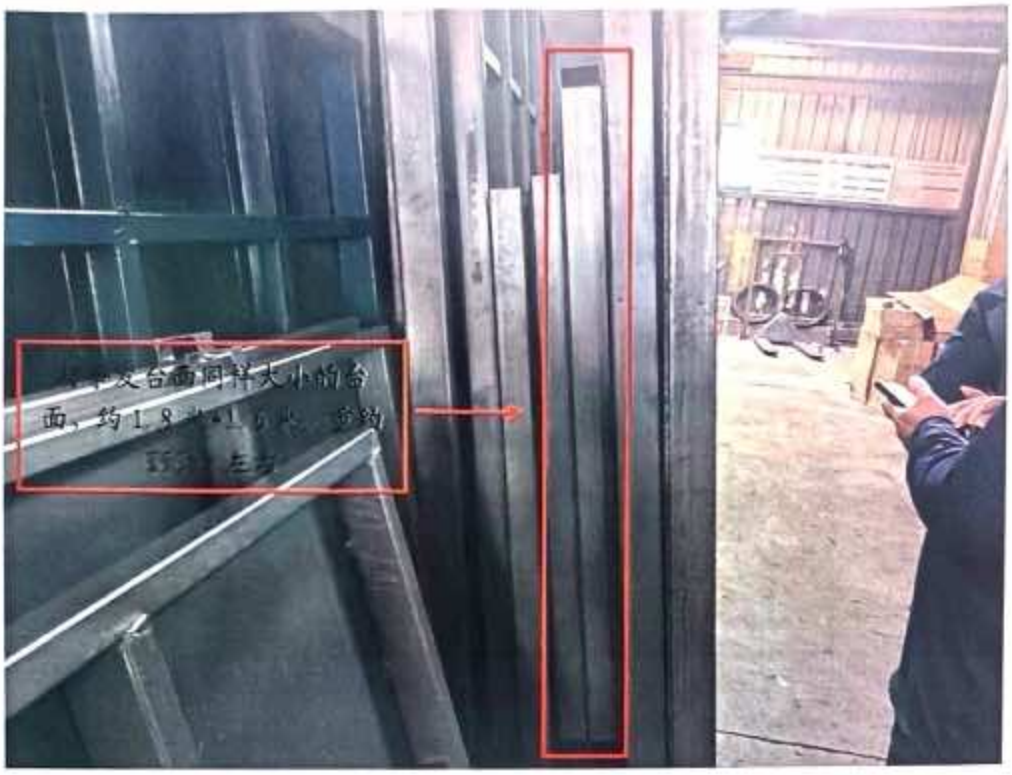


图 3 升降平台台面

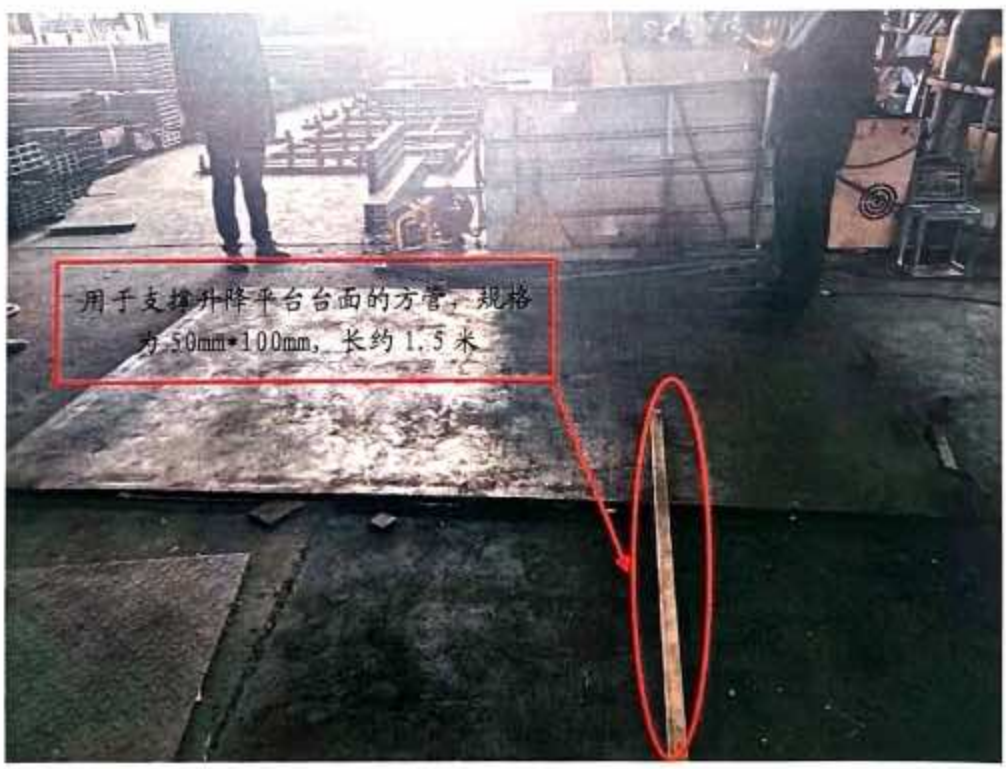


图 4 支撑升降平台台面的方管



图 5 死者被压在台面下情景模拟

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为 77.019915 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 10 月 27 日 9 时许事故发生后，周围人员听到工人顾某生呼喊立即到现场展开救援，并及时报告泰州群利起重设备有限公司法定代表人严某群，接报后泰州群利起重设备有限公司法定代表人严某群赶到现场组织救援，9 时 15 分许跟随严某群私家车将伤者王某国送往泰兴市人民医院进行抢救，王某国于当日下午 16 时 58 分 50 秒经抢救无效死亡。王某国死亡后，泰州群利起重设备有限公司法定代表人

严某群向黄桥镇人民政府相关工作人员报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

发现王某国被升降机平台台面压住后，现场工人顾某生立即呼喊车间的徐某富、张某红、叶某、叶某兰、严某群过来开展现场救援，几人合力将升降平台台面抬起，把王某国从升降平台台面下拉出，并向泰州群利起重设备有限公司法定代表人严某群报告现场事故情况，严某群接报后立即赶往现场，后跟随严某群车子将王某国送往泰兴市人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

王某国送医经抢救无效死亡。事故发生后，泰州群利起重设备有限公司法定代表人严某群积极安抚家属及善后处理事宜。2024 年 10 月 29 日，经泰兴市黄桥镇劳动关系协调和劳动争议调处中心调解，泰州群利起重设备有限公司和死者家属达成一致协议：由泰州群利起重设备有限公司给予一次性经济赔偿 XX 万元；申请人申请工伤的流程，被申请人需全程快速办理，工亡补助金直接打至王某国女儿王某清账户。善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，泰州群利起重设备有限公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时送医，积极处理善后事宜。**综合评估：**泰州群利起重设备有限公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

王某国安全意识淡薄，将升降平台台面斜撑焊接时，未采用安全措施固定支撑点，在作业完成后起身碰倒未固定的支撑杆，升降平台台面整体倾覆拍打在其身上，致其死亡。

（二）事故间接原因

1.安全生产教育培训[①]流于形式。泰州群利起重设备有限公司未按规定开展三级安全教育培训，未健全相关人员教育培训台账资料，安全生产教育培训流于形式，仅满足于口头交代，导致相关人员缺乏必要的安全防范意识。

2.安全风险辨识[②]不到位。泰州群利起重设备有限公司未能辨识出升降平台台面斜撑焊接时，未采取相关安全措施固定焊接工件的风险。

3.安全生产隐患排查[③]治理不彻底。泰州群利起重设备有限公司隐患排查治理、日常安全检查不彻底，未能发现王某国长期采取方管支撑升降机平台台面且未固定支撑点的方式进行焊接的隐患。

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

② 《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》第八条：企业应当组织管理、技术、岗位操作等相关人员，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

四、对有关责任单位处理建议及相关单位的履职情况

（一）事故发生单位

泰州群利起重设备有限公司未按规定开展三级安全教育培训，安全生产教育培训流于形式；安全风险辨识不到位，未能辨识升降平台台面斜撑焊接时，未采取相关安全措施固定焊接工件的风险；安全生产隐患排查治理不彻底，对于王某国长期采取方管支撑升降平台台面且未固定支撑点的隐患，未能及时发现并制止，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行处理。

（二）地方党委政府履职情况

2022年9月以来，黄桥镇对泰州群利起重设备有限公司开展叉车行业安全生产专项整治、日常监督检查3次，共发现问题隐患10条，均已整改闭环。**综合分析：**调查中未发现黄桥镇对事故企业安全生产监管方面未履职情况。

五、对有关责任人员的处理建议

1.王某国，男，身份证号：略，泰州群利起重设备有限公司工人，安全意识淡薄，未采用安全措施将工件固定，在其作业完成后误碰倒未固定的支撑杆，导致工件整体倾覆拍打在其身上，致其死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、事故主要教训

（一）作业人员严禁违反操作规程、冒险作业，不能存在侥幸心理，必须提升自身安全意识，主动落实规章制度、

遵守操作规程，做到“我的安全我负责”。

（二）企业应健全安全管理制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强从业人员安全生产教育和培训。

（三）企业要注意安全工作的末端问效，必须采取巡查、检查等安全管理措施，排查整改安全隐患、制止违章作业，督促员工遵守岗位操作规程和安全管理制度，确保安全措施落到实处。

七、事故整改和防范措施

（一）泰州群利起重设备有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，制定安全风险辨识管控制度，定期开展安全风险辨识；加强对人员安全意识、操作规程、规章制度等方面的教育培训，提高员工安全意识和自我防范意识，避免违章作业、冒险作业；强化生产现场监管，及时发现并纠正作业人员的不安全作业行为，防止类似事故再次发生。在收到市政府批复一个月内将整改情况报市应急管理局。

（二）黄桥镇镇人民政府，应从该起事故中接受教训，组织开展全镇范围内的警示教育；履行属地监管职责，督促辖区内企业切实履行企业安全生产主体责任；要严格按照《泰兴市中小型工业企业安全生产现场管理整治提升工作方案》的要求，进一步督促中小工业企业做好生产现场整治提升工作，确保整治取得实效，确保不发生类似事故。强化政府工作人员工作责任意识，在接到相关事故报告后及时按规定上报。在收到市政府批复一个月内将整改情况报市应急

管理局。

· 泰兴黄桥泰州群利起重设备有限公司
“10·27”一般物体打击事故调查组