关于广西景典钢结构有限公司“7•11”高处坠落一般事故调查报告

2023-09-25 10:05 来源：铁山港区应急管理局 作者：铁山港区应急管理局

2023年7月11日7:40左右，在铁山港区兴港镇辖区内，广西筑力建筑劳务分包有限公司工人在玖龙纸业（北海）有限公司林浆纸一体化项目造纸区I
造成1人死亡，直接经济损失145万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2023年7
建局、总工会、综合行政执法局、公安分局和铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员组成的广西景典钢结构有限公司“7·11”事故调查组（以下
证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位、

经调查认定，广西景典钢结构有限公司“7·11”高处坠落事故是一起施工单位使用未取得高处作业资格的人员从事高处作业，高处作业场所未设
落导致的一般生产安全责任事故。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

纸业（北海）有限公司林浆纸一体化项目造纸区PM49造纸车间钢结构工程在建项目，项目总投资36659881.04元，建设内
雨水管等制作安装，所有钢结构维护墙体上的门、窗、洞口预留节点等处收边件制作安装。项目于2022年3月开始安装施

该项目建设单位为玖龙纸业（北海）有限公司，工程承包单位为广西景典钢结构有限公司，钢结构施工单位为广西筑力建筑劳务分包有限公司，监

（二）事故相关单位情况

1.项目建设单位：玖龙纸业（北海）有限公司（以下简称玖龙公司），位于北海市铁山港区兴港镇，成立于2020年12月1日，注册资金100亿人民币
司主要生产纸浆（含漂白浆、本色浆、化机浆）及相关产品；木材经营及收购；食品级白卡纸、纸袋纸、食品包装纸的生产销售；高档纸及纸板（不含
售瓦楞纸板及瓦楞纸制品、瓦楞纸箱的设计、制作和包装服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司目前处于工程建

2.项目承包单位：广西景典钢结构有限公司（以下简称景典钢结构公司），成立于2003年4月24日，公司统一社会信用代码：914501277479791 57E
人代表：李典；注册资本：3000万元人民币；注册住所：广西横县六景工业园区。公司经营范围主要有：建筑工程施工总承包，建筑钢结构、建筑幕墙、
钢结构、预制混凝土部品部件、模具、模台、建筑构件制造、安装、销售；建筑材料销售、机械设备租赁、建筑劳务。景典钢结构公司持有有效的《建
钢结构工程专业承包一级资质。

3.项目劳务施工单位：广西筑力建筑劳务分包有限公司（以下简称广西筑力公司），成立于2022年11月7日，公司统一社会信用代码：91450100MA
股）；法人代表：陈广军；注册资本：200万元人民币；注册住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅.国际商务大厦B栋七层709号办

公司经营范围许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装修。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械

广西筑力公司系景典钢结构公司的劳务承包单位，负责玖龙纸业（北海）有限公司的造纸区PM49钢结构施工。广西筑力公司本项目负责人为吴宁宁

4.项目监理单位：柳州市建筑设计科学研究院有限公司（以下简称柳州市建筑设计科学公司），成立于1990年4月11日，公司统一社会信用代码：
然人投资或控股的法人独资），法人代表：陈耿；注册资本：623.9865万元人民币；注册住所：柳州市八一路77-1号。

公司经营范围主要有：建设工程设计；工程管理服务；规划设计管理；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程监理；各类工程建设活动等。
证书编号E245001679，有效期至2023年12月31日。

（三）合同及安全生产管理协议签订情况

1.项目承包合同：2023年1月16日，玖龙纸业公司与景典钢结构公司签订《建设工程施工合同》（合同编号：BH-ND-CP-2301-4500479572），合同约定景
造纸区PM49钢结构及空压站钢结构工程，包含钢结构主体、行车梁、屋面檩条、防火涂料、压形彩钢板、保温棉、安全栏杆、雨水管等制作安装。合同
责，明确了双方的安全管理责任。

2.项目劳务施工合同：2023年3月16日，景典钢结构公司与广西筑力公司签订了《玖龙纸业北海林浆纸一体化项目造纸区PM49钢结构工程项目劳务
司PM49钢结构工程提供满足工程进度需要的作业人员，确定双方为劳务用工关系。合同附《安全生产管理协议》，协议约定了各自的安全生产管理职责，

3.监理合同：2022年4月6日，玖龙纸业公司与柳州市建筑设计科学公司签订了《玖龙纸业（北海）有限公司林浆纸一体化项目PM49、PM50工程监理合同
查PM49项目承包人提出的施工组织、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证措施和施工安全保证措施；督促、检查承包人严格履行工程施工合同
计合同文件的要求进行施工；控制工程进度、质量和投资，督促、检查承包人落实文明施工及安全保证措施。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年7月11日6:40左右，广西筑力公司的20多名工人陆续到达玖龙纸业PM49造纸车间施工现场，班组长赵要武在早班会上给工人布置工作任务，并
到PM49造纸车间钢结构屋面上。按照工作安排，工人潘老进、韦保贵、贾顺权、荣静华负责在同一侧屋面搭设屋面板，工人
前往铺屋面板工作面，此时，距离吴老大身后10多米处的荣老级蹲在屋面上整理电钻、电线等工具。突然，荣老级听到
消失不见了踪影，随即地面发出“砰”的一声，荣老级知道吴老大出事了，大声呼喊：“吴老大出事了”，并呼叫另一侧
通知其他工友，10分钟后从屋顶到达地面，看到吴老大躺在地面的大梁钢筋笼上，头部和脸颊都有血迹流出，身体还能轻微

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

事故发生后，现场人员立即拨打求助电话，距离事故现场约140米外巡察的班组长赵要武闻声也赶到现场，组织现场工人拨打了120急救电话，把伤来的救护车，医生立即对吴老大实施抢救。约半小时后，医生当场宣布抢救无效死亡，现场工人用工地车把吴老大拉到北海市殡仪馆。

7月11日17:42，北海市铁山港区应急管理局接到广西筑力公司项目负责人吴宁宁电话报告，随即将事故情况报告市应急管理局、区政府总值班室场，开展事故现场勘察工作，要求事故用工单位妥善保护事故现场以及相关证据，采取积极措施，督促事故发生单位妥善安排和处理伤者家属有关事宜。

（三）善后处理情况

吴老大（死者），男，苗族，45岁，身份证号码为：452229197####，户籍地址：广西融水苗族自治县红水#####，系广西筑力公司工人，作劳务施工人员，从事PM49钢结构安装工作。根据北海市铁山港区人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，吴老大死亡时间为2023年7月11日，死亡


2023年7月15日，广西筑力公司与吴老大的家属达成赔偿协议并签订了《吴老大工亡赔偿协议书》，赔偿115万元，善后处理工作结束，事故没有造

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

广西景典钢结构有限公司“7·11”高处坠落事故造成1人死亡，直接经济损失145万元人民币（其中，人身伤亡后支出的赔偿费用115万元，事故罚

现场勘察情况

事故发生地点为玖龙纸业（北海）有限公司林浆纸一体化项目造纸区PM49造纸车间，经现场工人指认和勘察：死者坠落在46-47轴二层中间大梁钢见刮蹭掉的衣物布料（详见图2）；根据查阅资料及现场人员描述，坠落的地面距离正上方钢结构屋顶高约20米，事故现场正上方钢结构屋顶的屋面板口，钢结构屋面下未见搭设防坠安全网①（详见图3）。

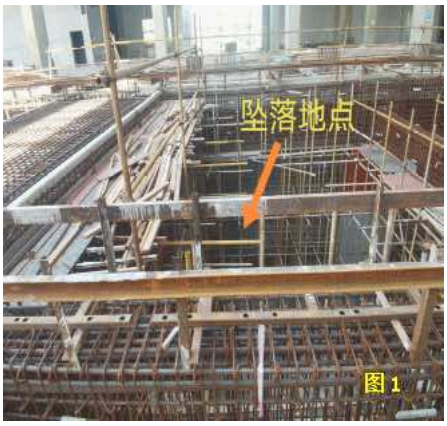

①《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.8条 屋面作业时应符合下列规定：在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。



图 2

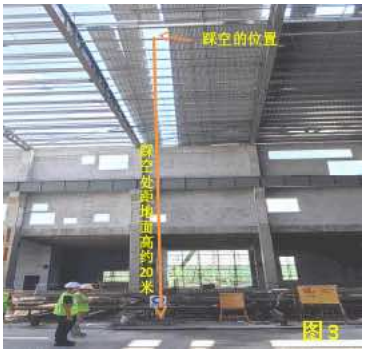


图 3

五、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘察，收集和掌握了大量

（一）直接原因

：吴老大安全意识淡薄，在未搭设安全网的钢结构屋面上安装屋面板时，未将安全带的安全绳可靠固定，不慎踩空从20米

原因）

北海有限公司不正确履行安全生产主体责任，使用未取得高处作业操作证的人员从事高处作业，未安排监护人员进行高处作
管理措施及时发现并消除钢结构屋面下未搭设安全网的事故隐患；未按要求履行高处作业审批手续，在作业现场安全措施

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2.柳州市建筑设计科学研究院有限公司在实施监理过程中未认真履行监理职责，未审核施工单位特种作业人员的从业资格，导致高处作业人员未按明显安全警示标志等事故隐患未及时发现并督促整改消除；现场安全管理缺失，事故发生时，监理人员仍未到岗履行监理职责。

（三）事故性质

根据事故原因分析，广西景典钢结构有限公司“7·11”高处坠落事故是一起施工单位使用未取得高处作业资格的人员从事高处作业，高处作业场处作业人员不正确使用安全带踩空坠落，造成1人经抢救无效死亡的生产安全责任事故。按照有关标准分级，属于**一般生产安全责任事故**；广西筑力建筑时间内向区应急管理局和其他负有安全生产监督职责的部门报告，属于**迟报事故**。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关单位主要问题

1.PM49钢结构工程劳务施工单位广西筑力建筑劳务分包有限公司不正确履行安全生产主体责任，使用未取得高处作业操作证的人员从事高处作业，育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带；未采取技术、管理措施及时发现并消除钢结构屋面下未搭设安全网的事故隐患，对事故发生负全面责任。

2.柳州市建筑设计科学研究院有限公司作为玖龙纸业（北海）有限公司PM49工程项目监理单位，未审核施工单位特种作业人员的从业资格，导致安全网和未设置明显安全警示标志等事故隐患未及时发现并督促整改消除；现场安全监管缺失，事故发生时，监理人员仍未到岗履行监理职责，对事故发

3.PM49钢结构工程承包单位广西景典钢结构有限公司，依规遵章将工程劳务施工业务发包给具备相应建筑劳务资质的广西筑力公司，对项目实施的安全管理职责和安全生产主体责任，对事故的发生不负有责任。

4.建设单位玖龙纸业（北海）有限公司，较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康环保监理管理的合同义务，相对正确履行安全生产主体责

（二）对事故责任单位及责任人的处理建议

1.广西筑力建筑劳务分包有限公司不正确履行安全生产主体责任，使用未取得高处作业操作证的人员从事高处作业，未安排监护人员进行高处作戴、使用安全带；未采取技术、管理措施及时发现并消除钢结构屋面下未搭设安全网的事故隐患，对事故发生负全面责任，以上行为违反了《中华人民共条、第四十一条第二款的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行

2.吴宁宁，广西筑力建筑劳务分包有限公司项目负责人，未依法履行好安全生产管理职责，未保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查未设安全网的事故隐患，对事故的发生负有领导和管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）、（五）项的规定，建国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对吴宁宁处以上一年年收入的40%罚款的行政处罚。

吴宁宁在接到事故报告后未在规定时间内向区应急管理局和其他负有安全生产监督职责的部门报告，造成迟报。该行为违反了《中华人民共和国报告和调查处理条例》第九条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条第（一）项的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（试行）》第十一条第（二）项的规定，建议由区应急管理局对吴宁宁处以上一年年收入的60%罚款的行政处罚。

综上，按照“分别裁量、合并处罚”原则，建议由区应急管理局对吴宁宁处以上一年年收入100%罚款的行政处罚。

3.吴老大，广西筑力建筑劳务分包有限公司劳务人员，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证违规从事高处作业；在未搭设安全网的钢结构屋面上空从20米高的屋面坠落地面，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

4.监理单位柳州市建筑设计科学研究院有限公司未按合同约定履行工程监理职责，未审核施工单位特种作业人员的从业资格，导致高处作业人员未置明显安全警示标志等事故隐患未及时发现并督促整改消除；现场安全监管缺失，事故发生时，监理人员仍未到岗履行监理职责，对事故发生负监理责十四条的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

计科学研究院有限公司项目总监，负责项目监理全面工作，未履行及时消除安全生产事故隐患的监理职责，未保证安全技作业人员未正确使用安全带施工作业的违规行为，对事故发生负有直接监理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

典钢结构有限公司相对正确履行企业安全生产主体责任和项目安全管理职责，对事故的发生不负有责任，但为促进其进一步海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

北海）有限公司较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康环保监理管理的合同义务，对事故的发生不负有责任，但为促进其不断规范外包项目安全管理工作，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

七、事故防范和整改措施

本起事故是一起由于施工单位使用未取得高处作业资格的人员从事高处作业，高处作业场所未设置有效的安全防护措施，现场安全监管失职和追故。

（一）责成广西筑力建筑劳务分包有限公司深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任。一是要严格审核特种作业人员资格，做到持证上岗，员，不得从事特种作业；二是要加强作业现场安全管理，特别是落实作业人员高处作业的安全防护措施；三是要加强监督、教育从业人员正确使用劳动高员工安全意识，杜绝违章作业；五是要进一步加强和规范生产安全事故信息报告工作，事故发生后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全部门报告。

（二）柳州市建筑设计科学研究院有限公司要严格履行合同约定，进一步按照工程监理规范的要求加强对建设工程实施监理，一是要认真审核施和未经专门安全作业培训的人员，一律不得从事特种作业；二是要切实加强施工现场安全监管工作，对施工单位存在的违规行为，应监督闭环整改，及时

（三）广西景典钢结构有限公司要汲取事故教训，举一反三始终把人身安全放在安全生产工作的首位来抓，重点抓好高处作业风险防范，严格检次发生。

（四）玖龙纸业（北海）有限公司要更加严格履行对外包项目的安全生产管理责任，切实将外包项目纳入本单位日常安全生产管理体系，进一步目安全管理工作。

附件：《中华人民共和国安全生产法》等法律法规部分条款（摘录）

广西景典钢结构有限公司“7·11”事故调查组

2023年9月10日

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

《中华人民共和国安全生产法》等法律法规部分条款（摘录）

1.**第二十一条第（四）项**：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；”

2.**第二十一条第（五）项**：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理
作，及时消除生产安全事故隐患；”

3.**第二十一条第（七）项**：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。”

4.**第三十条**：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

5.**第四十一条第二款**：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐
工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代

6.**第四十三条**：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人
的落实。”

7.**第四十五条**：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

8.**第九十五条第（一）项**：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规
百分之四十的罚款；”

9.**第一百一十条**：“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降
分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”

10.**第一百一十四条第（一）项**：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规
一百万元以下的罚款；”

11.**《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款**：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当
督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

12.**《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项**：“事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属
追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；”

13.**《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条第（一）项**：“《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情
报；”

14.**《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第（二）项**：“事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产
行为之一的，依照下列规定处以罚款：(二)事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入60%至80%的罚款；漏报事故的，处上一年年收入40%至60%

例》第十四条：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告
部门报告。

程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

重点网站 中央部门网站 省（区、直辖市）政府网站 广西部门网站

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室

地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012

桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001

桂公网安备 45051202000002号

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。