吴中甪直东方路 88 号废旧金属回收仓库“6·3”火灾事故调查报告

苏州市人民政府事故调查组

2026 年 8 月

目　录

一、火灾事故基本情况 1
（一）事故相关单位情况 2
（二）事故建筑基本情况 3
（三）事故仓库基本情况 4
（四）厂房租赁情况 5
（五）实际经营情况 5
（六）仓库搬迁情况 6
二、事故发生经过和应急救援情况 6
（一）事故发生经过 6
（二）应急救援情况 7
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 7
三、现场勘验和技术分析情况 7
（一）现场勘验情况 7
（二）监控视频分析 8
（三）燃烧爆炸过程分析 9
（四）气象情况 10
四、事故原因分析 10
（一）事故直接原因 10
（二）事故间接原因 10

五、事故暴露出的主要问题 11
（一）有关涉事企业 11
（二）有关行业部门 12
（三）地方党委政府 13
六、有关责任单位及人员的处理建议 14
（一）司法机关已采取强制措施的人员 14
（二）建议给予党政纪处分的人员 14
（三）建议给予行政处罚的相关企业和人员 14
（四）相关单位处理建议 15
七、事故整改和防范措施 15
（一）落实“三警机制”，扎实推进安全生产“六化”建设 16
（二）厘清部门监管责任，健全多部门全链条监管工作机制 17
（三）压实属地监管责任，打通基层监管“最后一公里” 17
（四）优化行业规范布局，督促企业落实安全生产主体责任 18

吴中甪直东方路88号废旧金属回收仓库“6·3”火灾事故调查报告

2026年6月3日11时52分许，位于吴中区甪直镇东方路88号苏州富皇纺织品厂内一废旧金属回收仓库发生火灾事故，事故造成6人受伤。

火灾发生后，市委、市政府高度重视，主要领导、分管领导相继作出批示指示。依据相关法律法规，市政府成立了由市政府副秘书长任组长，市应急管理局、市消防救援局、市公安局、市生态环境局、市商务局、市总工会以及吴中区人民政府参加的吴中甪直苏州升旺再生资源股份有限公司“6·3”火灾事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、询问谈话、专家论证等方式，查明了事故经过，分析了事故原因，认定了事故性质和责任，查明了有关地方党委政府和相关部门存在的问题，并针对暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议，对责任单位及人员提出了处理建议。

经调查认定，该事故是一起因涉事企业违法违规经营、主体责任缺失，出租单位安全管理失守，属地党委政府和有关监管部门监管履职不到位导致的生产安全责任事故。

一、火灾事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.苏州旭联旺环保科技有限公司（以下简称旭联旺公司），登记注册于2023年9月20日，法定代表人曾某某，实际经营者曹某1（曾某某丈夫），注册资本500万元，注册地址：昆山市巴城镇蓝升路88号2号厂房一楼，经营范围：再生资源销售、再生资源回收（除生产性废旧金属）等业务。

2.苏州富皇纺织品厂（以下简称富皇纺织厂），为事故仓库出租单位，登记注册于2002年1月，投资人姚某某，注册资本100万元，住所：吴中区甪直镇吴淞路（房屋产权证地址：吴中区甪直镇东方路88号），该公司于2007年已停产停业，原生产厂房用于出租，厂房租赁业务现场负责人为朱某某（姚某某外甥）。

3.苏州富仁化工有限公司（以下简称富仁化工公司），为原仓库出租单位，登记注册于2001年6月，法定代表人周某某，实际控制人姚某某，注册资本1796.042801万元，住所：苏州市吴中区甪直镇海藏西路68号，该公司于2018年已停产停业，原生产厂房用于出租，厂房租赁业务现场负责人为朱某某。

4.苏州升旺再生资源股份有限公司（以下简称升旺再生资源公司），登记注册于2018年12月，法定代表人刘某某1，注册资本200万元，注册地址：吴江区平望镇双庙头路与胜墩北路交叉口东北150米。2021年7月20日变更企业法定代表人和注册地址，法定代表人变更为刘某某2，注册地址变更为吴中区甪直镇海藏西路68号3幢，经营范围：再生物资的回收与批发、废

弃资源和废旧材料的回收加工等业务。

（二）事故建筑基本情况

火灾事故发生于富皇纺织厂区内（角直镇东方路 88 号），厂区东侧为东方印染厂，南侧为海藏西路，西侧为富仁化工公司，北侧为东方路。厂区平面布置情况如下图所示。



图 1　厂区平面布置图

事故建筑原为厂房，位于厂区内东侧，建筑面积 4000.18 ㎡，单层（局部二层），建筑结构为混凝土框架、轻质钢结构屋面。事发前分别由曹某 1 废旧金属回收仓库、苏州鑫博硕机械科技有限公司、苏州源益合机械制造有限公司，以及苏州和荣纺织品有限公司等 4 家单位承租，厂房东侧毗邻苏州华通包装有限公司、苏州和荣纺织品有限公司。事故厂房租赁使用情况如下图所示。

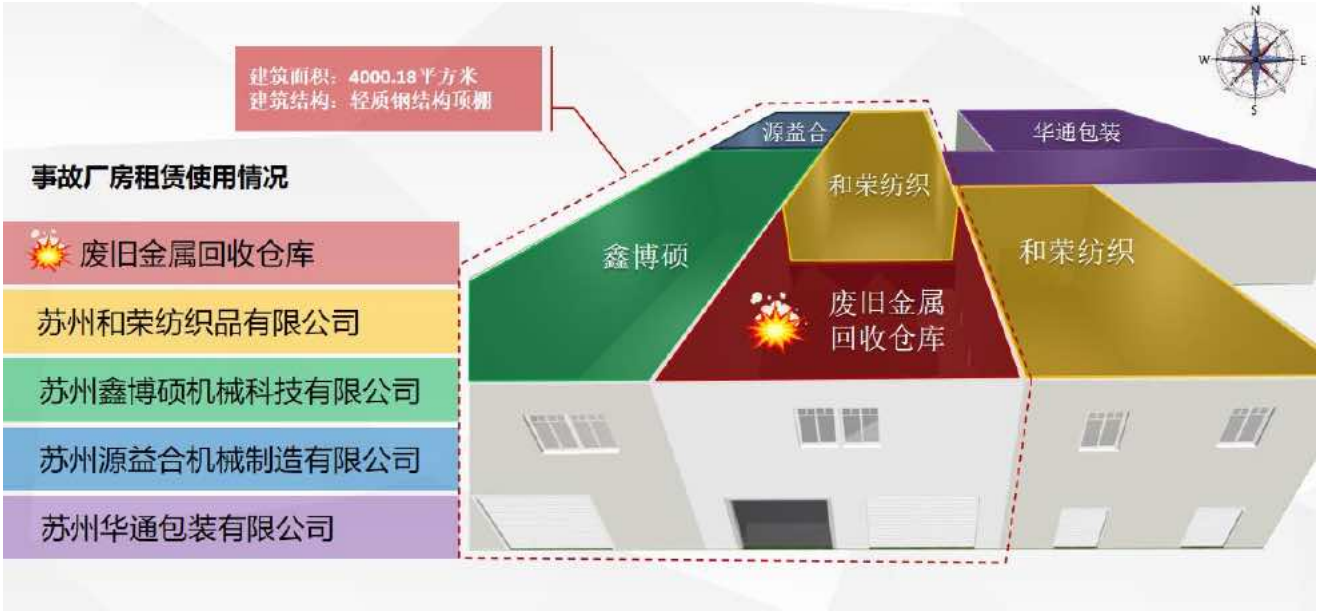


图 2　事故厂房租赁使用情况

（三）事故仓库基本情况

事故仓库为曹某 1 租赁用于临时存放废铝料的仓库，仓库位于涉事厂房内东南角，面积约 400 ㎡，与和荣纺织品有限公司用 3 米高铁皮板进行简易分隔。事发前仓库内存放有铝废料，主要为含铝量约 90%的铝合金，其中还含有镁、锌、铁、硅等成分，事发前已在此存放十余天，仓库内铝废料存量约有 80 吨（铝丝 20 余吨、铝合金边角料 8 吨多、铝屑 40 余吨），铝废料表面沾有切削液及润滑油，废料部分散堆在地面，部分装入吨袋堆叠存放。仓库内物品堆放情况如下图所示。



图 3 仓库内铝屑散堆存放



图 4 仓库内铝屑吨袋堆叠存放

（四）厂房租赁情况

1.富仁化工公司厂房租赁情况（原仓库）

2021 年 3 月 6 日，富仁化工公司和曹某 1 签订厂房租赁合同，将富仁化工公司 5 幢厂房（建筑面积为 591 ㎡）及附属场地（面积 1760 ㎡）租赁给曹某 1 用于从事废品回收业务，租期为 3 年，租赁到期后，双方租赁合同一年一签，2026 年 3 月 6 日合同到期，双方再次签订一份为期 6 个月的租赁合同，富仁化工公司与曹某 1 签订了《厂房租赁安全生产管理协议》。承租后，曹某 1 将厂房及附属场地的一半转租给刘某某 2 用于收购废铁，租金为 25 万元/年，曹某 1 和刘某某 2 未签订租赁合同和安全管理协议。

2.富皇纺织厂房租赁情况（事故仓库）

2026 年 5 月 11 日，曹某 1 口头向朱某某租赁富皇纺织厂空置厂房作为临时仓库（面积约 400 ㎡），用于存放从富仁化工公司仓库转移过来的废铝料，租期一个月，支付租金 2.4 万元，双方未签订租赁合同和安全管理协议。

（五）实际经营情况

曹某1和刘某某2共用海藏西路68号5幢厂房从事废旧金属回收业务，曹某1回收废铝，刘某某2回收废铁，两人各自经营。由于曹某1在该地址没有办理回收废铝的营业执照，为规避相关监管部门日常监管，曹某1长期借用升旺再生资源公司营业执照，称自己为升旺再生资源公司现场负责人，和刘某某2系股东关系，而实际经营中，曹某1以旭联旺公司的名义开展废铝回收和开票业务。

（六）仓库搬迁情况

由于富仁化工公司5幢厂房（原仓库）附属场地上长期露天储存含切削液的废旧金属，且未采取防渗、防漏、防流失等防护措施，存在环境污染问题，在省、市、区生态环境部门多次责令整改无法根治后，吴中生态环境局将该问题移交甪直镇处理，要求督促5幢厂房尽快关停，并清理现场。刘某某2于6月1日全部完成搬迁；曹某1于5月11日租用富皇纺织厂一处400㎡厂房作为临时仓库，5月14日，曹某1将堆放在富仁化工公司的部分废铝料转移至该临时仓库，其间，曹某1持续开展废铝回收业务，新收的废铝料也堆放至该临时仓库，至事发当日，曹某1仍有部分废铝料堆存在富仁化工公司5幢厂房。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

根据事故仓库周边及内部视频显示，事发当日上班后，旭联旺公司员工陈某某1、曹某某2、曹某某3和吴某等4人一直在事故仓库内部用叉车挪动、整理、运送废铝料。11时许，曹某1

联系货车司机陈某某2到事发仓库将废铝料运往昆山销售，11时30分许，陈某某2开车到达事发仓库门口，员工曹某某2驾驶叉车将装有铝屑的吨袋向仓库外运送装车，曹某某3负责往叉车上挂吨袋，陈某某1负责捡拾地上的铝块装袋，吴某在仓库门口吃午饭，11时52分许，叉车上悬挂的吨袋内出现明火，员工吴某发现后泼水处置导致火势迅速扩大，7秒后，随即发生第一次燃爆。

（二）应急救援情况

事发当日11时54分，苏州市消防救援支队指挥中心接到报警称位于吴中区甪直镇东方路88号一废旧金属回收仓库发生燃爆事故，指挥中心立即调派19个消防救援站共50辆消防车、250名消防救援人员赶赴现场扑救，全勤指挥部遂行出动。12时07分救援力量陆续到达现场，事故现场又陆续发生三次爆炸，造成周边部分建筑倒塌，消防救援人员严格落实作战安全规范，保持安全距离，实施紧急避险，未发生作战伤亡。16时火势被控制，16时20分明火被扑灭，现场留守力量持续监护，翻扒深埋燃烧物料、清理现场杂物，并转运危险建筑构件和残留燃烧物料。生态环境部门同步开展环境监测与环境应急处置。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成6人受伤。根据当前统计情况，火灾直接经济损失约为 715.9 万元，因相关善后赔偿等工作仍在进行，最终损失金额仍在统计中。

三、现场勘验和技术分析情况

（一）现场勘验情况

吴中区甪直镇东方路88号厂区内的事故建筑主体结构完全破坏，混凝土框架结构倒塌，轻质钢结构屋顶破碎、抛出，建筑整体破坏程度南侧重于北侧，东侧重于西侧。事故建筑周边多处建筑受爆炸冲击力导致屋顶受损、窗框掉落、玻璃破碎，爆炸飞火导致附近多处发生燃烧，存在与事故初始部位不连续的过火痕迹。

（二）监控视频分析

事故现场发现4处有效监控探头，其中1、2号监控探头位于海藏西路68号厂区内，3号监控探头为海藏西路东南侧路面公安监控，4号监控探头位于事故仓库西南侧卷帘门处，可拍摄到仓库内部局部情况。监控探头位置及拍摄方向如下图所示。

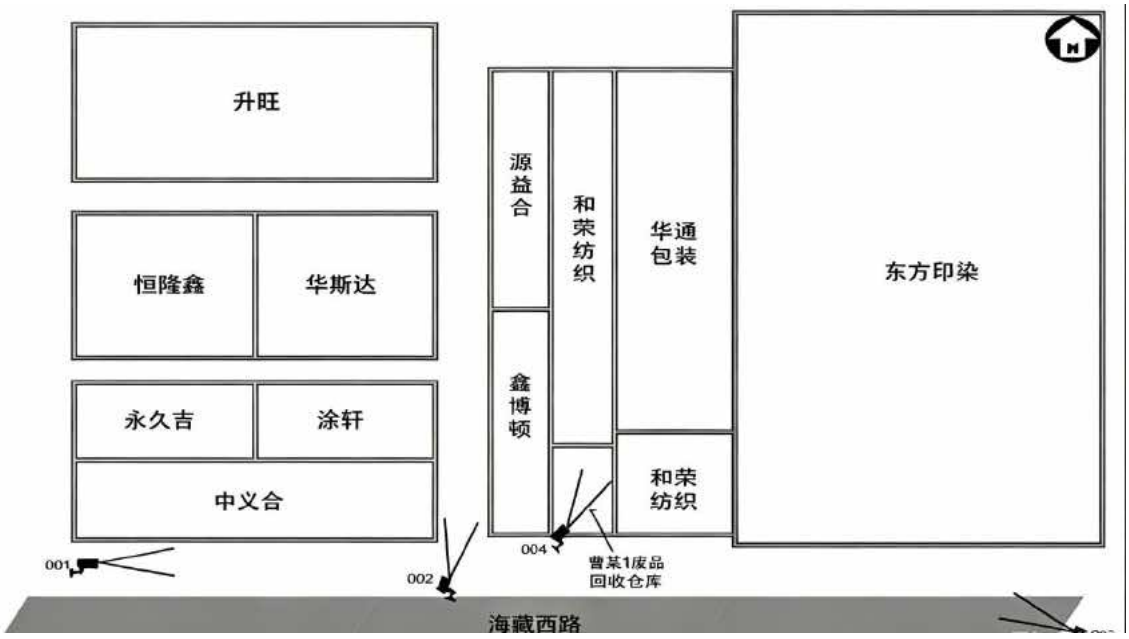


图5 事故现场监控点位及拍摄方向

视频分析显示：事故仓库内部存有铝废料，堆放较为混乱，部分散堆在地面，部分装入吨袋堆叠存放，吨袋向上堆放2~3层。员工在工作过程中，存在吸烟、整理运送铝废料野蛮操作等

不当行为。

11 时 33 分，事故仓库员工曹某某 2 开始驾驶叉车将铝屑吨袋向仓库外货车上运送；11 时 52 分 44 秒，叉车上悬挂的铝废料吨袋内出现明火；11 时 52 分 50 秒，叉车行驶至靠近仓库门口处停下，此时火焰突破吨袋前侧；11 时 52 分 51 秒，原本坐在门口处的员工吴某发现起火后实施泼水处置，导致火势迅速扩大，在泼水约 7 秒后发生第一次爆炸。相关监控视频画面如下图所示。



图 6 叉车吨袋内首先出现明火



图 7 叉车行驶至门口处放下吨袋



图 8 员工泼水处置



图 9 火势迅速扩大

（三）燃烧爆炸过程分析

事发当日上午，员工在事故仓库驾驶叉车挪动、整理、运送废铝料。11 时 52 分许，叉车上悬挂的铝屑吨袋内首先出现明火，

员工发现后盲目泼水处置导致反应加速，火势迅速扩大，7秒后随即发生第一次爆炸。燃烧爆炸产生的超高温烟气，形成显著火风压，持续扬起事故建筑内堆放的铝屑。前序爆炸造成室内固定消防管网破损出水，加上当日阵雨影响，铝废料和水剧烈反应产生氢气。受上述因素共同作用，建筑受限空间内形成多相混合爆炸体系，达到爆炸极限时遇高温火源发生多次爆炸，现场分别于12时08分许、14时40分许、15时11分许相继发生三次爆炸。

（四）气象情况

当日苏州阴转阵雨、夜间大雨，东南风3~4级，气温24.2℃~32.5℃，相对湿度66%。未监测到雷击现象。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

该起事故发生时间为2026年6月3日11时52分许，初始燃烧部位位于曹某1废旧金属回收仓库内叉车上悬挂的铝废料吨袋，事故原因系经营者违规存放铝废料导致热量积蓄、员工不当操作致使铝废料吨袋发生燃爆。

（二）事故间接原因

1.企业安全生产主体责任落空。旭联旺公司违规跨区域、超范围收购、堆存带有切削液的高风险废铝屑，对物料自燃风险辨识不足、安全防护措施缺失，整改期间易地转移物料、持续违规经营，且企业日常安全管理完全缺失，现场安全管理混乱，员工野蛮不当整理、搬运废铝屑；升旺再生资源公司违规出借营业执

照、默许涉事单位挂靠经营规避监管；富仁化工公司、富皇纺织厂未对承租方的安全生产管理工作进行统一协调管理，未落实出租方安全管理责任。

2.地方党委政府和相关监管部门履职不到位。地方党委政府行业监管职责划分不清、监管空档，相关职能科室履职不到位，配合区级机关督促企业搬迁不彻底，未对风险转移实施全流程管控，未彻底消除安全隐患；相关部门未严格落实安全生产“三管三必须”工作要求，在“再生资源回收行业安全防范专项整治”“废品回收专项整治”和“厂中厂”安全生产集中整治等行动中，存在底数摸排不清、职责交叉模糊等问题，在源头管控、过程严管、违法严惩等方面的长效监管机制存在不足，行业全链条监管存在多处漏洞。

五、事故暴露出的主要问题

（一）有关涉事企业

1.旭联旺公司，（1）实际经营者曹某1违规跨区域、超范围收购废铝屑，刻意隐瞒真实经营状况，为规避监管长期借用升旺再生资源公司营业执照开展废铝回收业务。（2）安全生产基础管理全面缺位，现场安全管理混乱，未建立完善的安全管理制度[1]，未组织从业人员开展安全培训和应急演练[2]，未按要求配备

1. 《苏州市安全生产条例》第十一条：生产经营单位应当建立并实施下列安全生产规章制度：（一）全员安全生产责任制；（二）安全生产会议制度；（三）安全生产投入及费用管理制度；（四）安全生产宣传教育和培训制度；（五）安全风险分级管控制度；（六）生产安全事故隐患排查治理制度；（七）应急救援预案及演练制度；（八）危险作业管理制度；（九）变更管理制度；（十）对承包、承租单位的安全管理制度……

2. 《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

消防器材与应急物资[3]，叉车驾驶人员无证操作[4]，转运和清扫铝废料操作不规范。（3）风险辨识管控失效[5]，对带切削液废铝屑受潮氧化后易积热自燃的风险缺乏辨识，长期大量违规堆积存储，未落实控制堆高、通风散热、防潮、防火防爆等防控措施。（4）拒不落实整改要求，异地转移规避监管，在收到整改搬迁通知后，另行租赁不具备安全条件的厂房异地临时存储含切削液的废旧铝屑，搬迁期间仍持续收储废铝料，安全隐患始终未能彻底消除。

2.富皇纺织厂，将闲置厂房出租给曹某1用于存放废铝屑，未与其签订租赁合同和安全生产管理协议明确双方安全管理责任，也未对出租厂房的安全使用情况进行检查，对曹某1违规堆放大量含切削液的高危铝屑的问题失察。

3.富仁化工公司，未定期对承租区域开展安全生产检查，对曹某1私自转租厂房、长期违规堆放废旧铝屑等违法违规问题未及时发现并制止，在曹某1搬迁期间，仍配合曹某1转移违规存放的废旧铝屑至自有关联企业厂房，纵容安全风险转移蔓延。

4.升旺再生资源公司，明知曹某1在海藏西路68号未取得相关营业执照，仍默许其以本公司名义规避监管[6]，未能对曹某1的违规经营活动进行有效监督和提醒。

（二）有关部门

---

3. 《中华人民共和国消防法》第十六条第二款：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

4. 《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

5. 《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐

6. 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十七条：任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。

1.吴中区商务局，作为再生资源回收行业主管部门，对本行业安全生产管理工作牵头抓总作用发挥不充分，对隐匿于“厂中厂”或老旧厂房内的再生资源回收企业重视力度不够，未推动基层将相关企业纳入高频巡查清单，行业实际经营情况底数不清，对上级安全生产工作部署落实不到位，事故发生后才将市商务局和市供销合作总社于2026年4月份联合印发的《关于指导再生资源回收安全管理工作的通知》进行转发并提出贯彻落实意见。

2.吴中生态环境局，作为再生资源回收过程中环境污染防治工作的监督管理部门，对升旺再生资源公司生态环境违法行为查处不到位，隐患整改未闭环，针对涉事单位长期露天堆放表面沾染切削液的废旧金属屑的环境违法行为，仅采取口头要求整改或开具现场检查记录的处理方式，未依法启动立案调查、行政处罚或其他行政强制措施，风险隐患长期存在。

3.吴中区市场监督管理局，履行特种设备及作业人员资质监管职责履职不严。升旺再生资源备案5台叉车，仅一名员工持有效叉车操作证件，多名员工长期存在无证操作叉车的违法行为。该局在日常监督检查中未结合叉车备案数量研判持证缺口，落实叉车“两有证”规定核查不到位。

（三）地方党委政府

甪直镇，未能严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任要求。镇党委政府未专题研究再生资源回收行业日常监管工作，机构改革中未梳理该行业监管权责清单，改革前，镇综合执法局承担该行业日常监管工作，而综合执法局

履职意识不足，长期未统筹行业管理部署，未开展企业底数摸排和行业管理工作；改革后，未再次明确相关监管机构，导致该行业长期处于监管缺位状态。在配合吴中生态环境局开展专项整治过程中，隐患整改闭环不到位，未能实现全流程管控，未能有效遏制安全隐患异地转移。网格化监管落地不实，再生资源零散回收点位未纳入常态化排查，未能打通基层监管“最后一公里”。

六、有关责任单位及人员的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施的人员

曾某某，旭联旺公司法定代表人，因涉嫌犯罪已被公安机关采取强制措施。

曹某1，旭联旺公司实际经营者，因涉嫌犯罪已被公安机关采取强制措施。

（二）建议给予党政纪处分的人员

对在事故调查过程中发现的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委。对有关人员的党政纪处理意见，由市纪委监委提出。

（三）建议给予行政处罚的相关企业

1.旭联旺公司对该起事故负有责任，建议苏州市吴中区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[7]对其进行处罚。

---

7. 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；。

8. 《中华人民共和国安全生产法安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。

2.富皇纺织厂对该起事故负有责任，建议苏州市吴中区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定对其进行处罚。

3.富仁化工公司对曹某1承租期间缺乏统一协调、管理，建议苏州市吴中区甪直镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定[8]对其进行处罚。

4.升旺再生资源公司违规出借营业执照，建议由属地政府依法依规对其进行处理。

（四）相关单位处理建议

责成吴中区人民政府向苏州市人民政府作出深刻书面检查；吴中区商务局、吴中生态环境局、甪直镇人民政府向吴中区人民政府作出深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产工作。

七、事故整改和防范措施

事故发生后，市级相关部门与属地迅速组织开展再生资源回收行业安全生产专项整治。市安委办第一时间发文部署再生资源回收等行业领域风险隐患类比排查整治；市商务局印发安全生产工作提示，组织专家开展板块督导，并联合市安委办部署再生资源回收行业专项整治，推动建立双牵头机制、落实隐患闭环管理，宣贯行业安全治理清单；市生态环境局印发涉危废领域风险隐患类比排查整治方案，一并核查非危废领域涉铝屑企业固废贮存、

台账管理、消防应急等措施落实情况，推动闭环整改；吴中区委、区政府出台安全生产全面提升专项行动方案，建立常态化调度督导机制，编制再生资源站点相关规范宣传手册，明晰行业建设标准与安全环保管理要求。

针对本次事故暴露出再生资源回收领域责任体系不健全、监管存在漏洞等突出问题，提出以下整改和防范措施：

（一）落实“三警机制”，扎实推进安全生产“六化”建设。全市各级各单位要以该事故为镜鉴，依托“警醒”机制常态化研判再生资源回收行业共性风险，开展全覆盖事故警示教育，破除麻痹侥幸心理；依托“警戒”机制开展全领域问题隐患类比排查，对辖区内相关场所进行拉网式排查，从严整治各类突出隐患；依托“警示”机制强化执法威慑力与严肃性，厘清部门监管职责，堵塞监管漏洞。同时要健全“网格化”全域巡查机制，摸清点位底数，明确巡查标准；开展常态化专业培训，提升监管队伍“专业化”履职能力；推广智能监测设备，实现风险“数字化”动态管控；健全“全员化”安全履职清单，常态化开展从业人员培训与隐患自查；推动“实体化”安全管理落地，配齐相关人员与设施；推行操作“手册化”管理，统一编制各类操作规程。

（二）厘清部门监管责任，健全多部门全链条监管工作机制。市级各有关部门要严格按照“三管三必须”工作要求，聚焦再生资源回收行业全链条安全风险防控，梳理形成权责清晰的监管责任清单，避免职责交叉和监管真空。各地要进一步厘清商务、发展

改革、公安、自然资源、生态环境、城市管理、交通运输、应急管理、市场监管、消防等部门监管权责边界，细化各部门各环节监管事项、执法标准与履职清单，健全多部门协同监管机制，常态化落实信息共享、线索移送、联合执法制度，定期开展行业专项整治，从严打击无证经营、非法拆解、盗销赃物、违规处置等违法违规行为，从监管体系、执法联动、源头管控、长效治理层面堵塞管理漏洞，形成监管合力，共同提升行业安全管理水平。

（三）压实属地监管责任，打通基层监管“最后一公里”。各级党委政府要进一步厘清、细化再生资源回收行业监管权责，压实行业监管、综合监管和属地管理职责，明确各级分管领导和具体责任部门，确保责任明确、监管落地，消除监管空档和盲区，定期会商研判、专题研究、统筹部署再生资源回收行业安全专项整治工作，统筹整合基层监管力量，充分发挥网格化监管作用，定期组织开展巡查，对辖区内再生资源回收经营场所开展拉网式排查，全面摸清经营底数，建立完善监管台账，做到经营主体情况清、风险隐患底数明，形成属地统筹、部门联动、基层落地、全域覆盖的常态化监管体系，系统性补齐再生资源回收行业属地监管短板。

（四）优化行业规范布局，督促企业落实安全生产主体责任。各地要加快推动再生资源回收行业合理规划布局，支持建设标准化、规范化的再生资源集中分拣、存储中心，从根源上解决行业乱租厂房、无序堆存的突出问题。同时，督促厂房出租方严格落

实出租厂房安全管理责任，定期对承租区域开展安全检查；督促再生资源回收企业严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，常态化开展从业人员安全培训教育，指导企业完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，精准辨识回收物料的安全风险，落实通风、散热、防潮等有针对性的防控措施，规范存储作业流程，依法依规开展经营活动。