镇海招宝山宁波陆霖机械铸造有限公司“4·27”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月27日7时许，位于招宝山街道定海路28号的宁波陆霖机械铸造有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约115.8万元。

事故发生后，区领导和相关部门、属地负责人赶赴事故现场，了解事故情况，并就事故善后处置、调查处理等工作提出相关要求。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，镇海区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、招宝山街道办事处参与的事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组认定，镇海招宝山宁波陆霖机械铸造有限公司“4·27”一般高处坠落事故是一起因企业对沙库顶部作业环节安全管理缺失，作业人员行为不当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和人员情况

1.宁波陆霖机械铸造有限公司（以下简称“陆霖机械”），统一社会信用代码：91330211724074152W，成立于2000年8月29日，注册地位于浙江省宁波市镇海区经济开发区定海路28号，2026年3月16日法定代表人变更为房**，总经理陈**（台湾居民、长期不在大陆）。经营范围包括国内旧黑色金属分拣、包装；汽车模具、汽车部件、精密机床与大型空压机重要部件的精密锻压及铆焊与钣金、黑色金属铸造毛坯件制造；风力发电机组、轮毂、制动系统、传动系统、偏航系统制造及组装。

2.孙**，陆霖机械协理，男，汉族，1981年6月11日出生，公民身份号码：3713**********4635，住址：宁波市北仑区小港街道。经公司任命，总经理陈**不在公司期间，其作为主要负责人并全权负责公司的安全生产管理工作。

（二）事故相关单位情况

宁波华智企业管理服务有限公司（以下简称“华智公司”），劳务派遣公司，统一社会信用代码：91330201MA2CLLK78J，成立于2019年1月10日，注册地位于浙江省宁波保税区国际发展大厦511-7室，法定代表人为陈**。经营范围包括国内劳务派遣（在许可证有效期限内经营）；企业管理服务；人才中介服务；展览、展示服务；保洁服务；企业登记代理服务；文化交流活动策划；会务服务；物业管理；财务、税务咨询与代理；商务信息咨询；劳动和社会保障事务代理与信息咨询服务；以服务外包方

式从事创意设计；从事人才供求信息的收集、整理、存储、发布和咨询服务；以服务外包方式从事项目管理、后勤管理；以服务外包方式从事供应链管理服务；以服务外包方式从事人力资源软件服务；以服务外包方式从事人力资源业务流程外包；以服务外包方式从事电子行业企业生产线管理；以服务外包方式从事企业管理、企业生产线外包；劳务外包；叉车租赁；普通货物搬运、装卸、包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）劳务派遣情况

华智公司与陆霖机械签订了《小时工合作协议》，协议有效期两年，自2024年7月9日起至2026年7月8日止。合作方式为华智公司派遣符合陆霖机械岗位要求的人员到其公司作业，被派遣劳动者由陆霖机械负责纳入本单位统一管理；华智公司负责核对陆霖机械反馈的考勤情况并发放员工工资。截止事发之日，华智公司派往陆霖机械工作的劳务工总计7人，包括死者陈**。

（四）事故单位安全管理情况

陆霖机械已建立安全管理组织机构和各项安全管理制度，配备专职安全管理人员，常态化开展安全教育、隐患排查治理工作；已将被派遣劳动者纳入本单位统一管理。但事故区域相关作业环节安全检查缺位，隐患排查治理不够深入，对沙库区域存在的爬梯及护栏安全防护、临边临空位置安全警示标志缺失等隐患未能及时发现并整改。

（五）事故发生经过

2026年4月27日6时40分许，公司早会结束后，王**与陈**根据工作安排前往二车间沙库顶部，给再生机、提升机轴承加润滑油。陈**负责提壶加油，王**负责过程拍照。二人通过沙库南侧的多级爬梯攀爬至沙库顶部平台，添加完再生机轴承润滑油后，二人一前一后（王**在前、陈**在后）往沙库顶部另一侧平台走去，准备对提升机进行加油作业。7时许，王**听到陈**对他说“油壶掉了”，同时也听到了油壶掉落地上的声音，4、5秒后听到“咚”的一声，发现陈**从沙库顶部平台坠落至了地面。

（六）事故现场及勘查情况

事故发生位置位于陆霖机械西南侧的铸造二车间，车间西侧一排沙库呈南北排列，沙库顶部为平台，距离地面约10米（见图1、图2），平台之间为顶部连廊及传送带，平台周边有踢脚板，无禁止翻越等相关警示标识，无视频监控。在连廊北侧与平台的连接位置为一处跨过传送带的钢制楼梯，该楼梯侧面靠近传送带处的一根纵向护栏上见一处灰尘减层的抓握痕迹。平台南侧见高约1.2米的护栏，护栏底部一段被拆除，高度约0.9米。其中死者顶部坠落点横向护栏的西侧位置见两处灰尘减层的踩踏痕迹，该护栏附近的平台地面上见多枚同种花纹的足迹（不排除死者存在攀登护栏的不安全行为），且该护栏南侧临空（见图3）。死者坠落时头部戴有照明灯的安全帽，掉落于事发沙库护栏南侧地面台车轨道中部位置。

沙库顶部平台有多个爬梯可以攀爬到达，其中最常用爬梯位于事故位置南侧，爬梯分为多层，其中第一段爬梯高约 3 米，无防护笼（见图 4）。

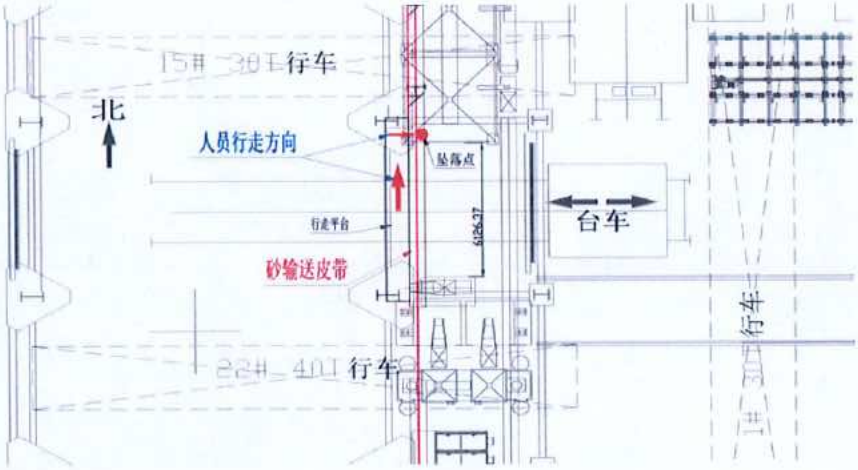


图 1：二车间俯瞰示意图



图 2：沙库及顶部平台坠落点示意图

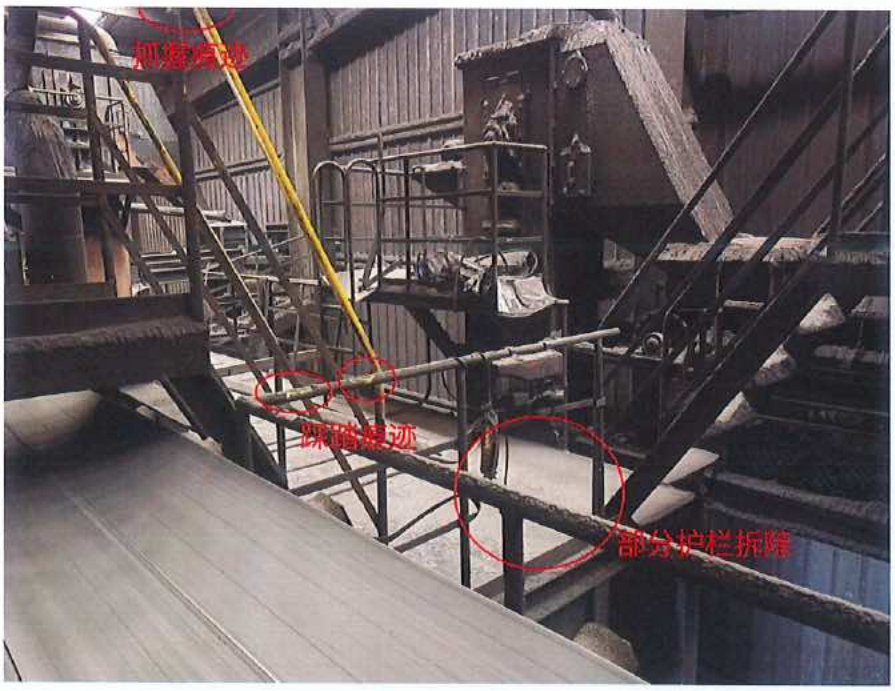


图 3：沙库顶部平台



图 4：沙库南侧爬梯

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故共造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及企业与家属一致达成的赔偿协议，事故直接经济损失约115.8万元。

2.死者情况。死者陈**，男，汉族，1976年2月2日出生，户口所在地：贵州省毕节市对坡镇新林村***，身份证号：5224*********5154，系华智公司派遣到陆霖机械的劳务人员。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及处置情况

2026年4月27日8时许，镇海区应急管理局接到区卫健局通报“陆霖机械发生1人坠落”，经初步核实后于9时30分左右向宁波市应急管理局报告，并续报信息。区领导和相关部门、属地负责人赶赴事故现场，了解事故情况，并就事故善后处置、调查处理等工作提出相关要求。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，陆霖机械事发车间工人立即拨打了120，120救护车到达后急救人员持续进行心肺复苏并送至镇海区中医医院进行抢救和治疗。2026年4月27日9时50分，陈**经抢救无效死亡。招宝山街道协助企业及时做好善后处置工作。2026年4月28日，华智公司与陈**家属协商后签订人民调解协议书，死者遗体于4月29日在宁波市殡仪馆火化，善后处置工作结束。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急响应迅速、信息报送及应急处置及时，善后处理稳妥有序。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、人员问询，排除了人为故意、突发灾害影响等因素。

（一）直接原因分析

死者陈**安全意识淡薄，在未佩戴安全带的情况下，靠近距离地面高度约10米的沙库顶部平台临空一侧，行为不当，不慎坠落。

（二）间接原因分析

陆霖机械未有效辨识沙库顶部平台高处作业风险并张贴警示标识，对沙库平台顶部作业环节风险管控不到位，未有效督促作业人员佩戴安全带等防护用品。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）事故单位和人员

1.陆霖机械，未有效落实安全生产主体责任，安全风险分级管控措施落实不力，高风险作业区域安全操作规程制定不完善，教育和督促员工严格执行本单位安全生产规章制度的力度不够。

2.陆霖机械主要负责人孙**，未有效落实安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时发现并消除事发沙库区域存在的生产安全事故隐患。

（二）监管履职情况

招宝山街道应急消防站2025年对陆霖机械共开展了4次检查；2026年该企业纳入信用A级，由安责险服务机构开展指导服务；区应急管理局于2026年对该企业开展了执法检查；以上检查和服务发现的隐患均按要求闭环整改，但各单位在检查和服务过程中对该企业存在的风险管控和隐患排查不到位问题的监管、指导力度还需进一步强化。

五、事故责任及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故责任人员和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈**，在未佩戴安全带等防护用品情况下，于沙库顶部平台临空一侧行为不当，不慎从沙库顶部平台掉落至地面，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位和人员的行政处罚建议

1.陆霖机械未有效落实安全生产主体责任，未采取有效的技术、管理措施，及时消除生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有管理责任，建议区应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.孙**，陆霖机械任命的主要负责人，未有效履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议区应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）其他处理意见

1.陆霖机械法定代表人房**、总经理陈**长期不在企业，督促、检查本单位的安全生产工作力度不足，建议区应急管理局和招宝山街道办事处对其进行约谈，促使其更好地履行安全生产职责。

2.陆霖机械安全生产管理机构未有效履行安全生产管理职责，未有效落实风险管控和隐患排查治理工作，建议企业按照内部规章制度对其负责人和安全管理人员进行内部处理，并将结果报至区应急管理局。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，有关单位须认真落实以下整改措施：

（一）陆霖机械要深刻吸取事故教训，举一反三，认真履行企业安全生产主体责任，进一步完善各类安全操作规程，加强对包括劳务派遣人员在内的所有员工的安全教育培训，督促其严格遵守公司各项规章制度；深入开展风险辨识和隐患排查治理，尤其对高处作业环节，落实安全防护等措施，同时要采取视频监控等技术手段，做到监护管理无死角，及时消除生产安全事故隐患，防止再次发生类似事故。

（二）招宝山街道办事处要深刻吸取事故教训，进一步落实属地监管责任，按照安全生产治本攻坚三年行动要求，加大高危作业的排查和警示宣传力度，督促企业有效落实风险辨识和隐患排查治理工作，确保辖区企业生产安全。

（三）区各负有安全生产监督管理职责的部门要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产监管责任，加大安全生产执法力度和深度，指导生产经营单位深入开展风险辨识和隐患排查治理，强化源头防控。