余姚马渚宁波金驰机电有限公司“1·19”一般机械伤害事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2026年3月23日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事单位有关情况.....2
（二）涉事单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急救援及处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）医疗救治及善后情况.....6
（三）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7
四、事故单位存在的主要问题.....8
五、事故责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）对事故中已死亡人员的处理建议.....9
（二）对事故责任人员责任认定及处理建议.....9
（三）对事故责任单位责任认定及处理建议.....10
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....10
（一）金驰公司.....11

（二）马渚镇人民政府.....11

2026年1月19日20时04分许，位于余姚市马渚镇北祥路13号的宁波金驰机电有限公司生产车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约143万元（不含事故罚款）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款[1]、第二十二条[2]等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、马渚镇人民政府等部门单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委、市检察院派员参加，聘请安全领域专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[3]、第三条[4]规定，经调查认定，**宁波金驰机电有限公司“1·19”一般机械伤害事故是一起因员工安全意识不足，违**

---

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

[2][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

[3][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

反设备安全操作规程，在设备运行过程中进入机器内部；同时设备防护缺失，企业安全管理缺位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位有关情况

宁波金驰机电有限公司（以下简称：金驰公司），成立于2014年4月21日，统一社会信用代码：91330281097588612L，法定代表人袁某某，注册资本：100万元，企业注册地位于余姚市马渚镇北祥路13号。经营范围包括机电设备、专用设备、传动带轮、齿轮、电子元器件、水暖器材及五金件、LED灯具、塑料制品的制造、加工、销售。

（二）涉事单位安全管理情况

金驰公司主要从事缝纫机配件的加工制造，安全生产主要负责人为周某，全面负责本单位安全生产管理工作，现有从业人员50人。公司配备有安全管理人员（兼职），制定有安全生产规章制度和操作规程，但未建立健全全员安全生产责任制，未组织制定安全生产教育和培训计划，未建立和落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（三）事故发生经过

---

[4][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 :根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失 ,事故一般分为以下等级 :(一)特别重大事故 ,是指造成 30 人以上死亡 ,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒 ,下同) ,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故 ;(二)重大事故 ,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡 ,或者 50 人以上 100 人以下重伤 ,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 ;(三)较大事故 ,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡 ,或者 10 人以上 50 人以下重伤 ,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故 ;(四) 一般事故 ,是指造成 3 人以下死亡 ,或者 10 人以下重伤 ,或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门 , 制定事故等级划分的补充性规定。

2026年1月19日20时左右，其他员工陆续下班，跟单业务管理员马某某发现刘某尚未离开且钻攻中心灯未关，上前查看时发现刘某头部被卡在设备内，身体则在设备外部。马某某见状立即通知公司相关负责人徐某某并拨打了110报警电话和120急救电话。20时20分许，刘某被送往马渚中心卫生院，最终因头部受挤压伤势过重抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组人员及专家组对事故现场进行了勘验，情况如下。



图1 事故发生单位地理位置图



图2 事故车间整体情况



图3 事故点位情况



图4 涉事设备情况

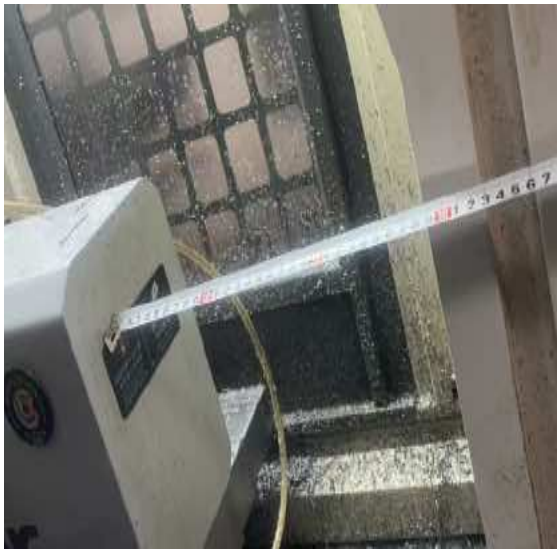


图5 事故发生部位情况

1. 涉事设备情况。涉事钻攻中心位于公司西侧钻攻车间一楼东部中间位置。该设备为湖州市舒能工业集团有限公司生产的四轴CNC钻攻中心，型号SN-T700，制造于2024年12月。该设备整体长约220cm、宽约190cm、高约240cm，防护门离地高约72cm，防护门净宽约64cm，净高约122cm。

2. 涉事设备操作工艺。编程调机员用 UG 等软件根据 3D 模型编程后导入钻攻中心，在钻攻中心工作台上安装好工件夹具，调校好钻攻中心刀具与工件的各项位置参数，试生产直至合格。试生产合格后，编程调机员将钻攻中心交付给操作员开始批量生产。操作员则只需取下成品、清扫金属碎屑、再装夹好新工件、关闭钻攻中心的防护门，启动加工，操作员重复循环上述步骤，进行批量生产。批量生产期间操作员需要关注成品质量和刀具磨损情况并汇报给编程调机员。发生本次事故时钻攻中心加工的产品为“W22-6”，运行时间为 6 分 48 秒，工件取装时间约为 25 秒。

3. 事故点位情况。现场勘查发现，A 轴伺服电机护罩及对应机壳位置存在接触痕迹，两处痕迹距地面高度在 100cm 至 115cm 之间，钻攻中心内部有明显血迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。该起事故造成 1 人死亡，死者刘某，男，穿青人，1983 年 9 月 24 日出生，户籍所在地贵州省纳雍县乐治镇高枧村官寨组，公民身份号码 522426198309 24xxxx，系金驰公司钻工中心操作工。

2. 直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约 143 万元（不含事故罚款）。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月19日20时25分许，余姚市应急管理局指挥中心接到市公安情报指挥中心电话通报：马渚镇北祥路13号宁波金驰机电有限公司生产车间内发生一起生产安全事故。事故接报后，余姚市应急管理局迅速启动事故应急响应，值班领导迅速组织精干力量赶赴事故现场，会同市公安局、马渚镇人民政府等部门和单位人员迅速开展事故应急处置，并组织相关人员对事故现场进行了初步勘验和取证。同时，市应急管理局责令事故单位认真做好此次事故善后工作，积极配合有关部门开展事故调查工作。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，跟单业务管理员马某某拨打了120急救电话，急救车辆到达事故现场后医护人员对受伤人员采取了必要的救援措施，随后将其送至马渚中心卫生院进行救治。21时05分许，刘某经医院全力抢救无效后死亡。同时金驰公司积极配合有关部门开展事故调查并认真做好此次事故善后工作。1月26日，金驰公司与死者亲属达成了一致意见，签订了工亡赔偿协议，善后处置工作平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故接报后，市应急管理局、市公安局、马渚镇人民政府等部门和单位迅速派员赶赴事故现场开展事故应急处置，积极指导事故单位全力做好事故善后处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

三、事故原因分析

根据事故调查组现场勘察、人员问询、资料调取等情况，经科学分析、综合判断认为，该起事故排除人为故意破坏，突发灾害等因素。该起事故直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态。具体分析如下:

（一）直接原因分析

1. 人的不安全行为: 公司员工刘某安全意识不足，违反该公司《CNC 加工中心安全守则》第 17 条[5]与《安全注意事项》第 5 条[6]，在钻攻中心还未停止运行时打开前门，并弯腰把头探入危险区域，在钻攻中心转轴快速返回 0 位时被夹住头部。

2. 物的不安全状态: 涉事钻工中心机床设备未按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6. 1. 4的要求“在作业人员接近可动零部件并可能发生危险的紧急情况下，生产设备应无法启动，或应能立即自动停止”配置安全功能。事故设备内部机器运转较快，伺服电机护罩与机壳存在危险间距，缺乏有效的安全保护装置，导致人员非法进入加工中心危险区域时，设备无法及时检测并自动停止运行。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 事故调查组调取刘某在马渚中心卫生院病历档案，档案记载: 刘某系头部挤压伤，左耳廓皮肤裂伤，周围颅骨凹陷，血性渗

[5][?] 宁波金驰机电有限格式提供的《CNC 加工中心安全守则》 第 17 条：机器运转中，不要打开前门及侧门。

[6][?] 宁波金驰机电有限格式提供的《安全注意事项》第 5 条：机器运转时请勿靠近，禁止将头、手伸入机器内。

出，呼吸心跳停止死亡。

2. 事故调查技术专家组出具了《宁波金驰机电有限公司“1.19”一般机械伤害事故技术分析报告》，技术分析报告认定该起事故为一起一般机械伤害事故。

四、事故单位存在的主要问题

金驰公司在实施安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划以及落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制等方面还存在明显的漏洞和盲区。**（1）实施全员安全生产责任制情况。**公司安全生产主要负责人、各岗位管理人员及各岗位操作人员未层层签订安全生产责任书，未明确各岗位安全生产职责[7]。**（2）实施安全生产规章制度和操作规程情况。**安全生产规章制度不健全不完善[8]，事故人员刘某在操作设备过程中未严格执行公司设备安全操作规程[9]。**（3）实施生产安全教育和培训计划情况。**未组织制定安全生产教育培训计划[10]；事故人员刘某2025年3月份入职，上岗前公司虽有专业的钻攻中心师傅对刘某进行培训，但未严格按照规定落实从业人员

---

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

安全生产教育和培训[11]，导致刘某对作业环境中的潜在危险认识不清，自我保护意识淡薄。**（4）实施安全风险分级管控和隐患排查治理情况。**未建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[12]；未对事故设备开展安全风险辨识，未落实相应的安全风险管控措施。对人员违章作业、设备不安全因素等潜在的安全风险未能有效辨识，并落实相应的安全风险管控措施，未能及时发现并消除生产安全事故隐患[13]。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故中已死亡人员的处理建议

刘某，金驰公司钻工中心操作工，安全意识不足，违反钻工中心安全操作规程，在钻攻中心还未停止运行时打开前门将头探入危险区域，对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，免于追究责任。

（二）对事故责任人员责任认定及处理建议

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

周某，女，汉族，1981年11月21日出生，金驰公司安全生产主要（实际）负责人，全面负责本单位安全生产管理工作。未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。但在事故发生后能够妥善处理事故善后工作，积极配合事故调查。依照管理权限和职责建议相关部门根据责任轻重、行为情节依法依规作出处理。

（三）对事故责任单位责任认定及处理建议

金驰公司企业安全生产主体责任不落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，对事故发生负有责任。依照管理权限和职责建议相关部门根据责任轻重、行为情节依法依规作出处理。

六、事故主要教训

“1.19”事故暴露出事故单位未能牢固树立安全发展理念，安全生产红线意识、底线意识失守。**一是安全生产教育培训严重缺位。**员工上岗前，企业未严格落实完整的安全生产教育和培训流程，未确保操作人员上岗前全面掌握设备安全操作技能、风险辨识方法和应急处置能力，导致事故员工刘某在无人监护且设备未完全停止的状态下危险作业。**二是“双预控”机制形同虚设。**企业对所使用的钻攻中心设备存在的固有风险，例如运动部件间的危险间距、高速运动特性等认识不清，未进行有效的安全风险评估，也未针对此类风险采取相应的防护措施。**三是安全管理制度执行不严。**企业安全生产主体责任未落实，对作业现场的安全监督巡查不到位，未能及时发现和制止员工的违章作业行为。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）金驰公司

金驰公司要深刻汲取本起事故教训，切实落实安全生产主体责任。**一是立即开展全面排查。**公司应立即停产整顿，对所有同类及类似机床设备进行专项安全检查，重点排查是否存在类似危险间距和缺失安全联锁装置的问题。对存在隐患的设备必须加装可靠的安全防护装置（如安全光栅、联锁门开关等），并经安全评估合格后方可恢复使用。**二是强化安全教育培训。**公司必须加强全员安全教育培训，结合此次事故案例，强调违章操作的危险性，确保每一位员工熟知本岗位安全操作规程并能严格执行。**三是完善安全管理制度。**修订和完善设备安全操作规程，特别强化设备停机、检修、清理时的上锁挂牌程序，加大现场安全巡查与监督力度，对违章行为“零容忍”。

（二）马渚镇人民政府

属地政府要认真汲取事故教训，切实履行安全生产管理职责。**一是强化执法问责，压实企业主体责任。**对辖区内企业开展全面监督检查，重点核查企业安全生产责任制落实、设备安全管理、安全培训教育、隐患排查治理等情况。**二是开展行业专项整治，排查治理共性隐患。**以该起事故为警示，在辖区内开展机械加工行业安全生产专项整治行动，重点排查钻攻中心、CNC加工中心、

吹塑机等各类生产设备的安全防护装置配置、安全联锁功能有效性、危险区域标识设置等情况，严厉打击设备“带病”运行、违规改造设备等违法违规行为。**三是强化宣传教育引导，营造良好安全氛围。**组织开展机械加工行业安全生产宣传教育培训活动，邀请行业专家为企业负责人、安全管理人员、一线员工授课，讲解安全生产法律法规、设备安全操作规程、隐患排查治理方法等内容，提升企业全员安全素养。