“7·5”大沥事故调查报告

2021年7月5日15时40分许，位于大沥盐步雍景商城E座32号商铺发生爆燃事故。现场发现2名死者（罗辉，男，21岁，广东吴川人；罗森，男，19岁，广东吴川人）。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“7·5”大沥事故调查组，由区应急管理局、消防救援大队、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、大沥镇等单位人员组成。经调查取证，事故原因基本查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“7·5”大沥事故。

（二）事故发生时间：2021年7月5日15时44分。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥镇盐步穗盐东路花地湾雍景豪园雍景商城E座32号商铺。

（四）事故单位：罗观上、简玮仪。

（五）事故伤亡人数：2人死亡。

（六）直接经济损失：约690万元。


调查组认定，“7·5”大沥事故是一起一般生产安全责

任事故。

二、事故基本情况

（一）事发商铺概况

雍景商城E座32号商铺位于佛山市南海区大沥镇盐步穗盐东路花地湾雍景豪园雍景商城E座的中间铺位，该铺位所在建筑物共三层，每层建筑面积约50㎡，总建筑面积约155㎡，钢筋混凝土结构，铺位门口方向为北面。该商铺的产权属简玮仪所有，简玮仪于2012年12月将该商铺出租给翟国伟，实际使用人是罗观上，合同约定租赁期为2012年12月10至2013年12月9日，租赁合同到期后，该商铺仍由罗观上使用，并由罗观上定期缴纳租金给简玮仪，最近一期租金缴纳是2021年6月。

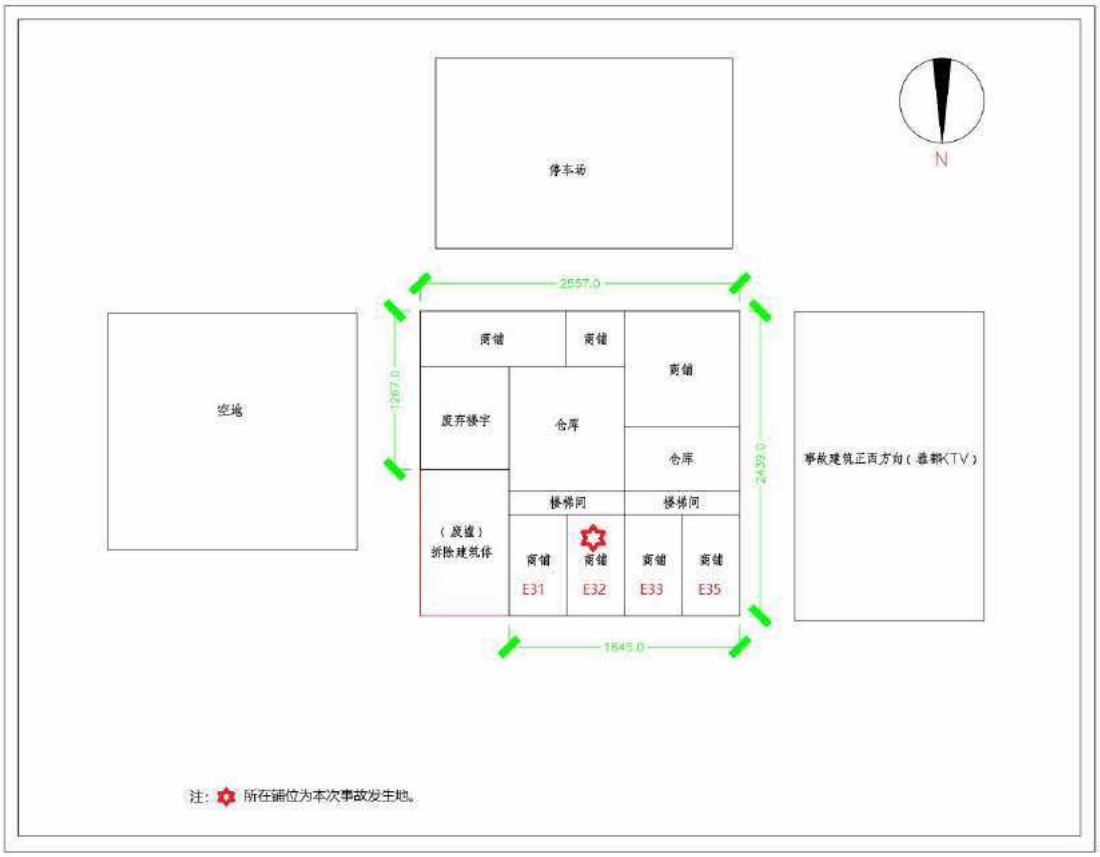

事发建筑物方位图

（二）事故责任单位（个人）基本情况

1.罗观上，男，汉族，1973年5月出生，广东省吴川市人，是雍景商城E座32号商铺的使用人。

2.简玮仪，女，汉族，1972年12月出生，广州市越秀区人，是雍景商城E座32号商铺的产权所有人。

（三）事故相关单位（个人）基本情况

1.成文化，男，汉族，1980年5月出生，广东省连州市人，于2021年6月26日驾驶赣C7Q291重型罐式货车向罗观上供应环保油（含甲醇）原料。

2.兰元峰，男，汉族，1967年3月出生，广东省连州市人，是赣C7Q291重型罐式货车的所有人。

（四）事故人员伤亡情况

事故共造成2人死亡，死者情况如下:

1.罗辉，男，汉族，1999年7月19日出生，广东省吴川市振文镇上罗村66号101房。

2.罗森，男，汉族，2002年3月6日出生，广东省吴川市振文镇上罗村66号101房。

经查，罗辉、罗森与罗观上系父子关系，事发时两死者在雍景商城E座32号商铺第三层被发现。

三、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2021年7月5日下午14时许,罗观上在位于盐步穗盐东路花地湾雍景商城E座32号商铺准备外出销售环保油，期间罗观上曾2次进出到商铺内充装环保油，在充装环保油时打

开马达将环保油（含甲醇）原料和水混合，加工勾兑成环保油并灌装到车上的空桶内。15 时 02 分，罗观上离开 32 号商铺外出送货。15 时 29 分，监控画面发现 32 号商铺内有液体流出，随即向商铺外面的行人通道和路面蔓延，15 时 41 分，商铺发生爆炸，随即起火。

15 时 44 分，佛山市消防救援支队指挥中心接到报警称：盐步穗盐东路雍景商城 E 座 32 号商铺发生爆炸事故。佛山支队指挥中心先后调派盐步专职队、大沥消防救援站、黄岐专职队、桂城消防救援站共 10 车 39 人赶赴现场。15 时 55 分盐步专职队最先到场。明火于 17 时被扑灭，过火面积约 300 平方米。消防救援人员在雍景商城 E 座 32 号第三层发现 2 名被困人员（罗森、罗辉）卧倒在北面窗台地面，并将人员移交盐步医院，经医院确认，罗森和罗辉已死亡。

（二）地方政府和相关部门应急响应情况

事故发生后，佛山市委市政府有关领导、南海区委区政府主要领导及有关部门负责人赶赴现场，迅速启动应急预案，开展应急处置及善后工作。主要采取以下应急处置措施：一是对事故现场进行警戒，由公安、消防救援部门进行现场勘察；二是立即停止发生事故区域的一切作业；三是全力做好事故善后处理工作；四是迅速开展事故调查工作；五是吸取事故教训，举一反三，开展安全生产大排查大整治。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇相关部门召开协调会议，组织本次

事故财产受损的业主、租户和车主等相关人员，商议定损事宜。

（四）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

四、事故现场技术勘查情况

事故调查组成员单位及专家组对事故现场情况进行勘查，并对现场残留液体进行抽样检测，事故现场技术勘查情况如下:

（一）事故现场勘验情况

1.事故现场外部情况

E座32号商铺为三层钢筋混凝土框架结构建筑，铺位北面面向货场路设置有唯一卷闸门出入口。此次事故造成该建筑31、32号商铺北面立面墙体、窗大部分坍塌，31、32号商铺的卷闸门在爆炸中解体并四处散落，邻近的33、E35号商铺内外均有不同程度燃烧、烟熏痕迹。门前的1棵树的树干有烟熏痕迹，树叶被完全烧毁，有一块卷闸门碎片挂在了树杈上，最远处的碎片挂在了高压线上，货场路中间地面处有1个白色塑料残留物（塑料桶残骸）。

爆炸之后产生的液体流淌火造成停靠在该建筑北面、西面的8台车辆不同程度被受损，从停靠在31号商铺东北角的面包车至35号铺位西面的小车,共有5台车辆被完全烧毁(车

牌依次是：31 号铺东北车辆：无信息，31 号铺位门口车辆车牌为粤 Y05T71，35 号商铺门口货车车牌为粤 A9Q21E，35 号商铺西面车辆车牌为粤 E200WS、粤 J926D2），停靠在 32 号商铺对面马路的 1 台货车（粤 FL2714）油箱和车体、挡风玻璃受损，未见有明显过火痕迹。停靠在 32 号商铺北侧（距离 32 号商铺 21.1 米）的轿车粤 E722XR 后挡风玻璃有破损，其余基本未受影响。停靠在 35 号商铺西面对面马路的车牌为粤 AG7998 蓝色货车的车尾部以及车辆南部后轮胎受损轻微。上述车辆受损情况中，靠近 35 号商铺车牌为粤 J926D2 小车后部未过火烧毁，车头朝 35 号商铺一面烧损严重。

2.事故建筑内部情况

一楼：31 号与 32 号商铺之间的隔墙已完全倒塌，倒塌方向朝 31 号商铺，32 号商铺首层从门口朝里依次可见，有 1 台烧毁的铅酸电池电动车，有 1 个铁架，铁架下面有 3 台被烧损的马达残骸，商铺西面区域有 1 沙池（长约 6 米，宽约 2.2 米，高度约 15 厘米），沙池内有 1 个白色塑料桶桶底残骸，2 个被烧毁的不锈钢罐，地面散落大量的鼓风机装置残骸。

二楼：首层内通向楼梯间的隔墙部分有坍塌，靠西面的墙体表面已经完全脱落。32 号商铺二楼与 31 号商铺之间的隔墙已经朝 31 号方向坍塌倾倒，房间中间位置发现 200L 铁桶 2 个，其中一个已膨胀变形，内里未发现储存物质，另一个有少量残留液体。

三楼：32 号商铺三楼室内靠北面窗台区域台面上放置有冰箱、微波炉、电饭煲，三楼南面有一夹层，夹层内放置有 1

张高低床，已经变形。据救援人员反映，事故发生后，两名被困人员在三楼北面窗台地面位置被发现。

3.取样检验及细项勘验

建筑方面：综合对比32号店铺的建筑物构建、物品受损情况看，32号店铺首层受损程度最为严重，主要表现在如下几个方面：一是内部隔墙受损程度，首层内南面上楼梯的隔墙部分已经坍塌，2、3楼该隔墙有裂纹但未坍塌；二是北面立面实体墙，从下往上，受损程度减弱，3楼仍残留有部分墙体；三是卷闸门爆炸后飞溅情况，最远处的残片滴落在高压电线上；四是首层西面墙体脱落面积最大。

电器方面：经对32号店铺内一楼内的电气线路、电动车残骸进行勘验，未发现有熔珠熔痕。

取样检测：本次共取样检测3份，一是货场路中间地面上的白色塑料残留物内液体，检测结果反映有甲醇成分；二是商铺一楼沙池内东侧残留液，检测结果反映有甲醇成分；三是商铺二楼铁桶中残留液，检测到主要成分为水，未检测到甲醇。

4.对设置在建筑物西北角的视频监控的甄别情况

监控视频为33号商铺烟酒仓库的摄像头，摄像头位置在该建筑首层西北角位置，摄像方向由西向东。以下时间为校准后的北京时间，视频显示时间较北京时间慢35分40秒。

在提取西面酒店监控视频可见，爆炸发生后，地面出现有流淌火，依次引燃了停靠在31号商铺门口的车辆、停靠在31号商铺东北角的车辆、停靠在35号商铺北面及西面的车

辆，并蔓延至西面邻近的33号、35号商铺，致使上述铺位内部分物品有烟熏过火痕迹。

（二）事故发生时间认定

1.经查，建筑物西北角的监控视频显示时间为15时06分04秒（校对后的北京时间为15时41分44秒），32号商铺首层瞬间发生爆炸，受冲击波影响随之监控画面断开，在爆炸发生之前视频画面中未见有烟气的出现。

2.经查，2021年7月5日15时44分，死者罗森曾打电话给罗观上，反映现场有爆炸发生，随后电话断线，通话时间是1分44秒。

综上，认定事故发生时间为2021年7月5日15时41分许。

（三）起火部位认定

1.建筑物西北角的监控视频显示时间为14时53分24秒（校对后的北京时间为15时29分04秒），32号商铺地面有液体从室内地面流出，至显示时间为15时06分04秒（校对后的北京时间为15时41分44秒）爆炸发生，在此时间段内，有液体流至32号商铺外10米范围地面。监控画面显示31、32号商铺的卷闸门处于关闭状态。

2.提取32号商铺室内塑胶桶残体下方与外抛至北侧马路的塑胶桶残体下方液体，检测鉴定有甲醇成分。

3.现场痕迹

（1）该建筑31、32号商铺北面立面墙体、窗大部分坍塌，北面立面实体墙，从下往上，受损程度逐渐减弱，第二、

三层烟熏痕迹较为明显。

（2）该建筑31、32号商铺首层卷闸门受冲击波影响已全部外抛，32号商铺卷闸门部分残体外抛至北侧距首层出口18.7米和24.8米。

（3）佛山市南海会承棋牌室南面玻璃窗（正门处）受冲击波影响有破碎，玻璃碎片散落在室外南侧地面，储物间与32铺间的隔墙出现倒塌，收银台上方吊顶有受爆炸冲击破损的痕迹，并有燃烧痕迹，其余基本未受影响。

（4）32号商铺内部隔墙受损程度，首层内南面上楼梯的隔墙部分出现坍塌，第二层的房间隔墙有坍塌，第三层的房间隔墙有裂纹但未完全坍塌，第三层楼梯间的隔墙有坍塌。在首层和第二层，可以清晰地看到31和32铺之间的隔墙往东倒塌。

综上，认定起火部位位于32号商铺首层。

（四）分析认定事故原因

1.排除人为放火嫌疑。监控视频显示时间为14时27分00秒(校对后的北京时间为15时02分40秒)，罗观上离开，直至15时41分44秒，32号商铺发生爆炸，期间未有可疑人员进出。

2.排除雷击。佛山市南海区气象局提供的事故当天气象资料显示，2021年7月5日该地区15时至17时的气温为32.9-35.0℃，无降雨记录，无雷击。

3.排除用火不慎。经现场勘验，首层无生活用电器具。

4.32号商铺首层内的环保油（含甲醇）原料外泄，挥发

产生蒸气，当铺内首层密闭空间爆炸性气体混合物浓度达到爆炸浓度范围，遇点火源发生爆炸。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因:

盐步穗盐东路雍景商城E座32号商铺首层内的易燃液体环保油（含甲醇）原料外泄，挥发产生蒸气，当铺内首层密闭空间爆炸性气体混合物浓度达到爆炸浓度范围，遇点火源发生爆炸，导致罗森、罗辉两人死亡。

（二）事故发生的间接原因:

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1.该商铺不是储存危险化学品的专用仓库，不能用于环保油（主要成分为甲醇）勾兑加工、储存，商铺内用于勾兑环保油的抽水泵及塑料桶不符合加工、储存易燃液体环保油原料的安全要求。

2.罗观上作为环保油勾兑加工点的实际经营者，未办理工商营业执照、危险化学品生产（经营）许可证，不具备存储和加工危险化学品的相应资质，在商铺内私自从事危险化学品的储存、勾兑。

3.罗观上在商铺内从事储存、勾兑易燃液体环保油（含甲醇），并在商铺的二楼和三楼住人，属于典型的“三合一”场所，增大了事故风险。

4.简玮仪将商铺出租给不具备安全生产条件和相应资质的罗观上储存、加工环保油，在出租期间未定期进行安全检

查，未能及时发现并制止罗观上的违法行为。

六、事故调查相关情况

（一）盐步穗盐东路雍景商城E座32号商铺内储存环保油（含甲醇）引发爆炸。爆炸点位于盐步穗盐东路雍景商城E座32号商铺室内，该商铺的实际经营者为罗观上，未取得工商营业执照。该商铺主要使用设备将环保油（含甲醇）和水勾兑环保油，卖给下游商家赚取利润。

（二）简玮仪将盐步穗盐东路雍景商城E座32号商铺出租给罗观上，事故发生前，罗观上使用该商铺用作生产环保油的加工点。双方未签订专门的安全生产管理协议，未明确相关安全责任；房东简玮仪未对该商铺进行定期检查和管理。罗观上作为32号商铺的承租方，未制定安全生产规章制度和操作规程。

（三）事发前，罗观上曾向成文化购买环保油（含甲醇）原料一批，成文化收到信息后，于2021年6月25日找到江阴名穗化工有限公司法定代表人陈志毅订购，并于6月26日驾驶赣C7Q291重型罐式货车将该批环保油（含甲醇）原料运送至罗观上所在的雍景商城E座32号商铺，环保油（含甲醇）原料卸到商铺内的白色塑料大桶内，全程未配备押运人员。

（四）易燃液体环保油的勾兑工艺：环保油在E座32号商铺1楼进行勾兑加工，据涉事人罗观上笔录反映，其生产工艺流程是将软管从塑料桶顶插入桶内，开启抽水泵将塑料桶内的环保油原料（含甲醇）从塑料桶内抽入不锈钢罐，同时打开不锈钢罐顶部固定水管的阀门向不锈钢罐内注水，水

和环保油原料（含甲醇）在不锈钢罐内自然混合，勾兑的同时通过不锈钢罐底部的管道，通过重力自流的方式分装到送货用的小桶内。

七、相关单位安全管理履职情况

（一）大沥镇消防安全办公室，对辖区内“三合一”违规住人及消防安全隐患执法查处力度不足，未及时发现并制止涉事商铺违规住人的行为。

（二）大沥镇市场监督管理所，组织开展查处取缔辖区内无照经营活动工作不到位，对辖区内的无证无照经营行为查处力度不足，未及时发现并制止罗观上的非法经营行为。

（三）大沥镇应急管理办公室，未认真落实醇基液体燃料专项整治行动，对辖区内的违法经营环保油执法查处力度不足，未及时发现并制止涉事商铺的违规储存环保油的行为。

（四）雍雅社区居民委员会，开展辖区内的网格化巡查工作流于形式，未有效督促社区落实安全生产、非法经营和“三合一”违规住人监管工作。

八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）建议公安机关立案侦查人员

罗观上作为32号商铺的实际使用人，未办理工商营业执照，在商铺内用环保油（含甲醇）原料和水勾兑环保油，在不符合储存环保油的普通商铺内储存环保油（含甲醇）原料，

未经许可销售环保油给餐饮行业，并且与妻子、两死者在该商铺第二、三层内居住生活。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》相关规定，对事故发生负有责任。因违规经营环保油和违规住人，导致发生死亡两人的生产安全事故，罗观上涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚单位（个人）

简玮仪系32号商铺的所有人，将32号商铺出租给不具备相应资质和安全条件的罗观上储存、勾兑环保油，出租期间未对32号商铺进行检查，未及时发现并制止罗观上的违规行为。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》相关规定，对事故发生负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）建议给予党纪政务处分处理人员

1.刘谋耀，男，中共党员，时任大沥镇党委委员，分管镇消防办工作，对分管的工作管理不到位，对辖区内“三合一”违规住人及消防安全隐患执法查处工作指导不到位，对事故的发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十条第一款第（二）之规定，建议对其谈话提醒。

2.刘国灿，男，中共党员，大沥市场监督管理所所长，负责大沥市场监督管理所所长全面工作，对分管的工作管理

不到位，对辖区内的无证无照经营行为查处工作指导不到位，对事故的发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十条第一款第（二）之规定，建议对其谈话提醒。

3.陈国强，男，中共党员，时任大沥镇党委委员、副镇长，分管镇应急办工作，对分管的工作管理不到位，对辖区内的违法经营环保油执法查处工作指导不到位，对事故的发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十条第一款第（二）之规定，建议对其谈话提醒。

4.范振华，男，中共党员，南海区大沥镇消防办副主任，负责东片区的消防日常工作，对辖区内“三合一”违规住人及消防安全隐患执法查处力度不足，未能及时发现并有效制止涉事商铺的违规住人行为，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（二）项之规定，建议对其诫勉谈话。

5.陆志辉，男，中共党员，南海区大沥镇市场监督管理所副所长，负责盐步片区市场监管巡查执法工作，对辖区内的无证无照经营行为查处力度不足，未及时发现并有效制止涉事商铺的非法经营行为，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（二）项之规定，建议对其诫勉谈话。

6.黎柱东，男，中共党员，南海区大沥镇应急管理办公室副主任，负责大沥镇危险化学品管理工作，对辖区内的违

法经营环保油执法查处力度不足，未及时发现并有效制止涉事商铺的非法经营行为，对事故的发生负有监管不到位责任，依据《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（二）项之规定，建议对其诫勉谈话。

7.邓雁彬，男，中共党员，南海区大沥镇雍雅社区居委会书记、主任，负责社区全面工作，未有效督促社区落实安全巡查、非法经营和“三合一”违规住人监管工作，对事故的发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议对其党内警告。

8.刘嘉军，男，中共党员，南海区大沥镇雍雅社区居委会副主任，负责雍雅社区的安全生产、消防安全等工作，对社区内的安全巡查、非法经营和“三合一”违规住人情况监管不到位，对事故的发生负有领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议对其党内严重警告。

（四）建议给予其他处分人员

1.简律正，男，汉族，佛山南海人，大沥镇雍雅社区网格员，在日常巡查过程中，没有认真落实“打非治违”和“三合一”场所治理要求，未及时发现并有效制止罗观上非法经营和违规住人的行为，建议对简律正扣罚绩效奖金、解除劳动关系。

2.张惠明，女，汉族，佛山南海人，大沥镇雍雅社区网格员，在日常巡查过程中，没有认真落实“打非治违”和“三合一”场所治理要求，未及时发现并有效制止罗观上非法经

营和违规住人的行为，建议对张慧明扣罚绩效奖金、解除劳动关系。

九、其他处理建议

（一）成文化在未取得危险化学品经营许可证的情况下，擅自从事危险化学品经营活动，建议由南海区应急管理局对其违法违规行为进行立案查处。

（二）兰元峰将赣C7Q291重型罐式货车危运车辆交由成文化使用，未确保该车辆在运输危险化学品过程中配备押运人员，建议将相关情况通报给江西省宜春市安委办，由其督促相关部门对该车辆及其所有人存在的问题进行处理,对涉嫌违法违规行为进行查处。

（三）责令大沥镇人民政府向南海区人民政府作书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产和消防安全工作，杜绝同类事故发生。

十、事故防范和整改措施

本起事故教训是深刻的，一是相关部门对于辖区内的无证无照经营、储存环保油及“三合一”场所违规住人的行为监管不到位，未能及时发现并查处当事人违规行为。二是当事人安全意识淡薄，对环保油等易燃易爆物品的生产和储存的危害性认识不深，在不具备相应专业知识的情况下，私自从事环保油的储存、勾兑和销售，消防安全意识淡薄，在商铺内存储大量易燃物品，并安排家属在商铺内违规居住，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）各镇政府、街道办事处要深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产和消防安全的批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，牢固树立红线意识，切实做好辖区安全生产和消防安全工作。采取切实有效措施，持续深入摸排辖区内的“三小”场所、长期关门的商铺、仓库的具体情况，建立“一户一档”，做到横向到边，纵向到底、不留死角，确保底数清，情况明，台账准，坚决消除违规住人、违规进楼充电、乱拉电线、违规用火用电、储存和使用易燃易爆危险化学品等现象，对于造成重大消防安全隐患的，要以零容忍的态度坚决依法查处。

（二）各镇政府、街道办事处迅速开展环保油等危险化学品使用储存领域安全专项整治，切实加大监督检查力度，细致排查各类隐患，对发现的隐患和问题，要立即督促企业落实整改；对重大隐患要实行挂牌督办，确保整改到位；对存在明显违法违规行为的，要严格落实“四个一律”，坚决依法予以严肃处理。

（三）扎实开展消防安全宣传工作，加强社区消防安全责任人、物业管理人员和网格巡查员等重点岗位人员的消防业务培训工作，提升基层消防安全监管能力。重点宣传“三小”场所、“三合一”场所安全隐患和危害，鼓励市民对消防隐患进行举报投诉；充分利用互联网、电视、报纸、新媒体等传播途径，开展消防安全宣传；组织开展消防讲座、消防应急演练等线下培训活动，普及防火、灭火和疏散逃生自救等知识，构建人人学消防、全民懂安全的良好氛围。

“7·5”大沥事故调查组

2021年8月30日