# “6·20”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年九月十四日

# 目 录


一、事故概述 ..... 1
（一）事故名称 ..... 1
（二）事故发生时间 ..... 1
（三）事故发生地点 ..... 1
（四）事故单位（个人） ..... 2
（五）事故伤亡人数 ..... 2
（六）直接经济损失 ..... 2
二、事故基本情况 ..... 2
（一）事故相关单位（个人）基本情况 ..... 2
（二）涉事车辆基本情况 ..... 3
（三）涉事项目基本情况 ..... 4
（四）事故现场基本情况 ..... 4
（五）死者基本情况 ..... 7
三、事故发生经过及原因 ..... 7
（一）事故发生经过 ..... 7
（二）事故直接原因 ..... 7
（三）事故间接原因 ..... 8
四、事故应急情况及善后处理 ..... 8
（一）事故救援过程 ..... 8
（二）应急处置评估结论 ..... 8
（三）事故善后处理情况 ..... 8
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 ..... 9
（一）陆某禧 ..... 9
（二）阳某、余某洋 ..... 9
（三）李某宇 ..... 10
（四）其他处理建议 ..... 10
六、事故教训和防范措施 ..... 10

2023年6月20日7时13分许，位于佛山市南海区桂城街道上良北街*巷**号唐某广在建自建房工地内，一名工人陆某禧（男，39岁，广西人）在楼面作业时被断裂的混凝土泵车布料臂砸中受伤，后经医生到场抢救无效证实死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了桂城唐某广自建房“6·20”一般物体打击事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、桂城街道办事处等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

**一、事故概述**

（一）事故名称：桂城唐某广自建房“6·20”一般物体打击事故。

（二）事故发生时间：2023年6月20日7时13分。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道上良北街*巷**号的唐某广在建自建房工地。

（四）事故单位（个人）：李某宇、阳某、余某洋。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：桂城街道相关部门组织死者家属与事故相关人员协商赔偿事宜，各方未就赔偿金额达成一致，依据《广东省2022年度人身损害赔偿计算标准》计算得出，本起事故死者陆某禧的人身伤亡赔偿金额约为人民币166万元。

经调查认定，桂城唐某广自建房“6·20”一般物体打击事故是一起因混凝土泵车布料臂断裂引发的一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

（一）事故相关单位（个人）基本情况

1.唐某广，男，汉族，1972年9月21日出生，身份证住址：广东省佛山市南海区******。经查，唐某广是佛山市南海区桂城街道上良北街*巷**号地块的产权所有人及建设方。

2.李某宇，男，汉族，1965年7月13日出生，身份证住址：广东省化州市******。

经查，李某宇是唐某广自建房工程的现场施工负责人。

3.阳某，男，汉族，1990年12月3日出生，身份证住址：四川省武胜县******。

经查，阳某是涉事混凝土泵车的车主。

4.余某洋，男，汉族，1993年3月7日出生，身份证住址：四川省武胜县******。

经查，余某洋是涉事混凝土泵车操作手，施工过程中负责混

凝土布料臂的操作。

（二）涉事车辆基本情况

涉事车辆为混凝土泵车。车辆类型：重型专项作业车；车辆型号：SY5313THB；车辆出厂日期：2008年4月23日；登记日期：2008年5月16日。

2008年5月16日，陈某伟购买获得涉事车辆，机动车登记编号为苏KH0251。2008年8月28日，扬州市捷达混凝土有限公司从陈某伟购买获得涉事车辆，机动车登记编号：苏KU4632。2010年1月20日，扬州市捷达混凝土有限公司将涉事车辆抵押给江苏龙诚担保有限公司，于2015年1月21日解除抵押。2015年3月14日，徐某镜从扬州市捷达混凝土有限公司购买获得涉事车辆，机动车登记编号：苏KG0727。2018年5月7日，阳某从徐某镜处购买获得涉事车辆，机动车登记编号：苏K75363。

经查，涉事车辆苏K75363登记在阳某名下，在实际经营中为阳某和余某洋合伙经营。涉事车辆第一节混凝土布料臂末端曾出现多处裂纹，曾经过焊接修补，有多处焊接维修的痕迹，阳某和余某洋对混凝土布料臂焊接维修时未由专业维修机构执行。[1]自涉事车辆及其上装整体自首次交付使用之日起，涉事车辆整体

[1]根据《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T 41495-2022）第7.1条：机械部分更换及维护作业要求，臂架经专业维修机构检测评估，无法保证安全使用的，应当更换；执行臂架维护作业机构必须为专业维修机构。

上装实际使用时间逾15年，已超过推荐报废期限。[2]

（三）涉事项目基本情况

经查，2023年2月23日，唐某贞受唐某广委托，与李某宇签定《建筑房屋合同》，将唐某广自建房工程发包给李某宇，工程范围包括基础、框架、砌砖、批荡等，由李某宇包工包料。因施工需要，李某宇通过陆某禧联系阳某、余某洋的混凝土泵车，分别于2023年5月12日和2023年6月2日到涉事工地泵送混凝土，设备使用费用由李某宇支付。2023年6月20日，李某宇第三次租用阳某、余某洋合伙经营的混凝土泵车，对唐某广自建房工程的三楼楼面进行浇筑施工。

（四）事故现场基本情况

事故发生在佛山市南海区桂城街道上良北街*巷**号的唐某广在建自建房工地，泵车架设位置与唐某广自建房位置之间隔着一建筑物（其上装有“万家易购”的广告招牌），混凝土布料臂展开后跨越该建筑物延伸至唐某广自建房工程的三楼楼面位置。


[2]根据《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T 41495-2022）第6.6条：整机交付满12年，或累计泵送8000h或累计泵送混凝土500000m³，先到为准，泵车上装整体报废。




事故现场位置图



肇事混凝土泵车断裂的布料臂左侧维修部位痕迹图

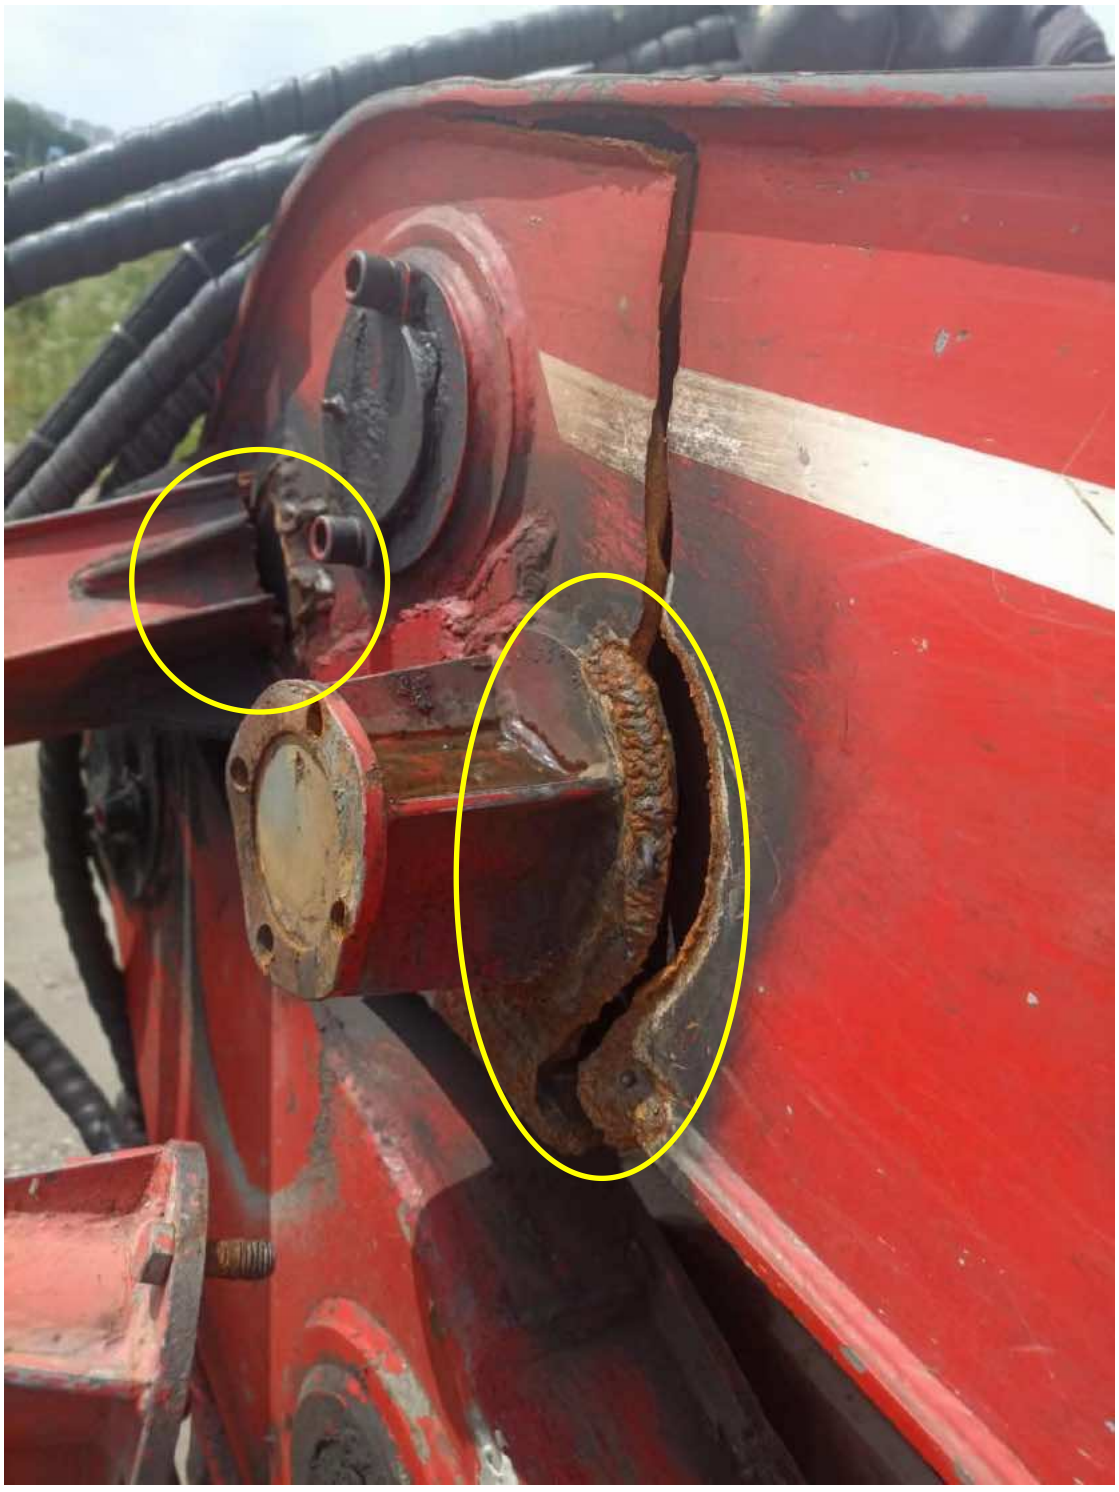

肇事混凝土泵车断裂的布料臂右侧维修部位痕迹图


布料臂断裂处
第二节布料臂
唐耀广自建房位置
第一节布料臂
万家易购
炭烧根据地


第二节布料臂
第三节布料臂
万家易购

事故现场图片

（五）死者基本情况

陆某禧，男，汉族，1984年5月29日出生，住址：广西壮族自治区南宁市隆安县******。

经查，陆某禧是唐某广自建房工程工地的现场施工工人。

## 三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023年6月20日早上，阳某驾驶涉事混凝土泵车到达唐某广自建房工程施工现场，展开混凝土泵车支腿后，余某洋将混凝土布料臂末端软管操作至三楼楼面上方位置。7时11分，阳某按余某洋的指示开始往三楼楼面泵送混凝土，待混凝土顺利流出后，陆某禧前往第五节混凝土布料臂下方并操作末端软管进行楼面浇筑。7时13分，第一节混凝土布料臂突然发生断裂，致使其余四节混凝土布料臂发生坠落，其中第五节布料臂坠落过程中砸中陆某禧。事发后现场施工人员立即组织施救并拨打急救电话，医护人员到场后确认陆某禧已死亡。

经确诊，陆某禧为创伤性脑损伤（特重型）导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.涉事混凝土泵车超过报废年限，在第一节混凝土布料臂末端曾出现裂纹，且未到专业维修机构更换或维护，在作业过程中第一节混凝土布料臂断裂，其余布料臂失去支撑力坠落，砸中下方作业的陆某禧，是导致事故发生的直接原因之一。

2.陆某禧安全意识淡薄，站在混凝土布料臂下方进行浇筑施工，被坠落的混凝土布料臂砸中，是导致事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

1.阳某、余某洋未严格执行泵车定期维护保养要求，未到专业维修机构更换或维护泵车上装臂架，使用超过报废年限的上装整体进行混凝土泵送，未对施工人员进行有效的安全教育和技术交底，未及时发现并消除布料臂可能断裂的安全隐患，亦未及时消除施工人员站在混凝土布料臂下方的安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

2.李某宇未落实施工现场管理责任，未对施工人员进行有效的安全教育和技术交底，未及时消除施工人员站在混凝土布料臂下方的安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

## 四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。

桂城街道办事处启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道办事处相关部门积极组织相关单位及个人与死者家属协商赔偿事宜，目前正在进一步协调中。

**五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见**

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）鉴于陆某禧已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）阳某、余某洋，未严格执行泵车定期维护保养要求，未到专业维修机构更换或维护泵车上装臂架，使用超过报废年限的上装整体进行混凝土泵送，违反了《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T 41495-2022）6.6 条[3]及 7.1 条[4]的规定，未对施工人员进行有效的安全教育和技术交底，未及时发现并消除布料臂可能断裂的安全隐患，亦未及时制止并消除施工人员站在

---

[3]《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T 41495-2022）6.6 条：整机交付满 12 年，或累计泵送 8000h 或累计泵送混凝土 500000m³，先到为准，泵车上装整体报废。

[4]《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T 41495-2022）7.1 条：机械部分更换及维护作业要求，臂架经专业维修机构检测评估，无法保证安全使用的，应当更换；执行臂架维护作业机构必须为专业维修机构。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

混凝土布料臂下方的安全隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[5]、第二十八条第一款[6]、第四十一条第二款[7]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）李某宇，未落实施工现场管理责任，未对施工人员进行有效的安全教育和技术交底，未及时制止并消除施工人员站在混凝土布料臂下方的安全隐患，对事故负有责任。以上行为违反了及《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]、第四十一条第二款[9]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

唐某广作为自建房工程的建设方，未对施工现场的安全进行有效管理，建议由桂城街道办事处对其进行批评教育，督促其加强自建房工程施工现场安全管理。

## 六、事故教训和防范措施

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

本起事故教训是深刻的，部分农村自建房业主及相关施工人员安全生产意识薄弱，安全生产风险防范意识不强，对现场施工人员安全管理不到位，施工所用设备、工具缺乏专业维护保养。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施:

（一）李某宇、阳某、余某洋要切实吸取本起事故的深刻教训，进一步落实建设施工安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，加强施工设施设备的安全检查，防止类似事故再次发生。

（二）唐某广要深刻汲取事故教训，规范自建房工程施工现场安全管理。一要督促施工单位对施工人员进行安全培训，确保作业人员具备必要的安全生产知识和技能；二要加强建设工程的施工现场管理，定期进行安全检查，督促施工单位消除事故隐患。

（三）区住建部门要强化农村自建房相关警示教育和宣传工作，组织开展全区范围内的自建房和小散工程施工督导检查工作，督促施工单位加强自建房和小散工程的安全管理。

（四）桂城街道办事处要加大对自建房、小散工程的监督检查力度，督促相关单位和个人严格履行安全生产主体责任，引导辖区居民在进行自建房建设时选取有资质的承包方，做好作业安全防范工作，消除事故隐患。