“4·14”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年六月十二日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）涉事设备基本情况 2
（三）死者基本情况 3
（四）事故单位安全生产工作情况 3
三、事故发生经过及原因 3
（一）事故发生经过 3
（二）事故直接原因 5
（三）事故间接原因 5
（四）企业主要负责人履职情况 5
四、事故应急情况及善后处理 5
（一）事故救援过程 5
（二）应急处置评估结论 5
（三）事故善后处理情况 6
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 6
六、事故教训和防范措施 7

2024年4月14日7时许，位于佛山市南海区九江镇沙头工业园北村工业大道15号的广东中津钢管制造有限公司内发生一起起重伤害事故。现场工人使用起重机吊运钢管时，堆放于吊运钢管旁的其他钢管发生滚落并砸到工人陈安林(男，56岁，四川人），后经医护人员到场确认死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了九江中津公司“4·14”一般起重伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、九江镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：九江中津公司“4·14”一般起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2024年 4月14日7时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇沙头工业园北村工业大道15号。

（四）事故单位：广东中津钢管制造有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）、《工伤保险条例》，计算本起事故死者的工亡待遇约为109万元。综上，本起事故直接经济损失估算约为109万元。

经调查认定，九江中津公司“4·14”一般起重伤害事故是一起因起吊作业引致堆放货物发生倾倒造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

广东中津钢管制造有限公司（下称中津公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MAA4KDJ638；类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；住所：广东省佛山市南海区九江镇沙头工业园北村工业大道15号（住所申报）；法定代表人：田中旭；成立日期：2021年12月30日；经营范围：一般项目：金属材料制造；金属结构制造；环境保护专用设备制造；金属材料销售；金属结构销售；国内贸易代理；贸易经纪。（以上各项不含市场准入负面清单中限制类和禁止类项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）涉事设备基本情况

经查，涉事设备为中津公司三车间内的通用桥式起重机，特种设备使用登记证编号为起11粤EM0061（22），型号规格为

QD16-25A3，额定起重量为16吨，操作方式为遥控，检验有效期至2024年9月，事发时该设备处于检验有效期内。

（三）死者基本情况

陈安林，男，汉族，1967年7月19日出生，住址：四川省隆昌县******。

经查，死者陈安林是中津公司聘请的工人。自2024年3月25日起，陈安林到中津公司工作，其工资发放及安排管理均由中津公司负责。

（四）事故单位安全生产工作情况

中津公司虽有制定《行车（吊机）安全操作规程》等规程，但未明确利用两台或多台起重机械吊运同一重物的安全操作内容；有组织在职员工开展安全教育培训和起重机相关安全知识培训，但未登记记录在册；未建立风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查制度，日常有开展生产安全事故隐患排查工作，但未发现工作区域和钢管滚动方向重叠、防滚动措施不足、起重作业操作规程不完善等安全隐患；事故发生时未安排专门人员对起吊作业现场进行安全管理。


三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2024年4月14日7时许，在中津公司三车间内，工人王忠林准备通过双机抬吊的方式将一口径为3170mm、长度为23.3米，重约29吨的大钢管B吊起并运至预定作业区域，紧贴该钢管B

的西侧放有三条口径为1400mm、长度为22米，重约13吨的呈品字形堆放的小钢管C、D、E，东侧放有一相同尺寸的大钢管A。当王忠林独自操作起重机将专用挂钩嵌入大钢管B一端的管壁并将钢管B向上提升时,与钢管B紧贴的呈品字形堆放的钢管C、D、E突然失稳，上方的小钢管C发生滚落下落，同时下方的小钢管E发生滚动,随后小钢管E撞击从人行通道经过的工人陈安林，将陈安林撞向另一侧的钢管G。现场工人发现后立即组织施救并拨打急救电话，医护人员到场查体后宣告陈安林死亡。

经确诊，陈安林为头颅损伤导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

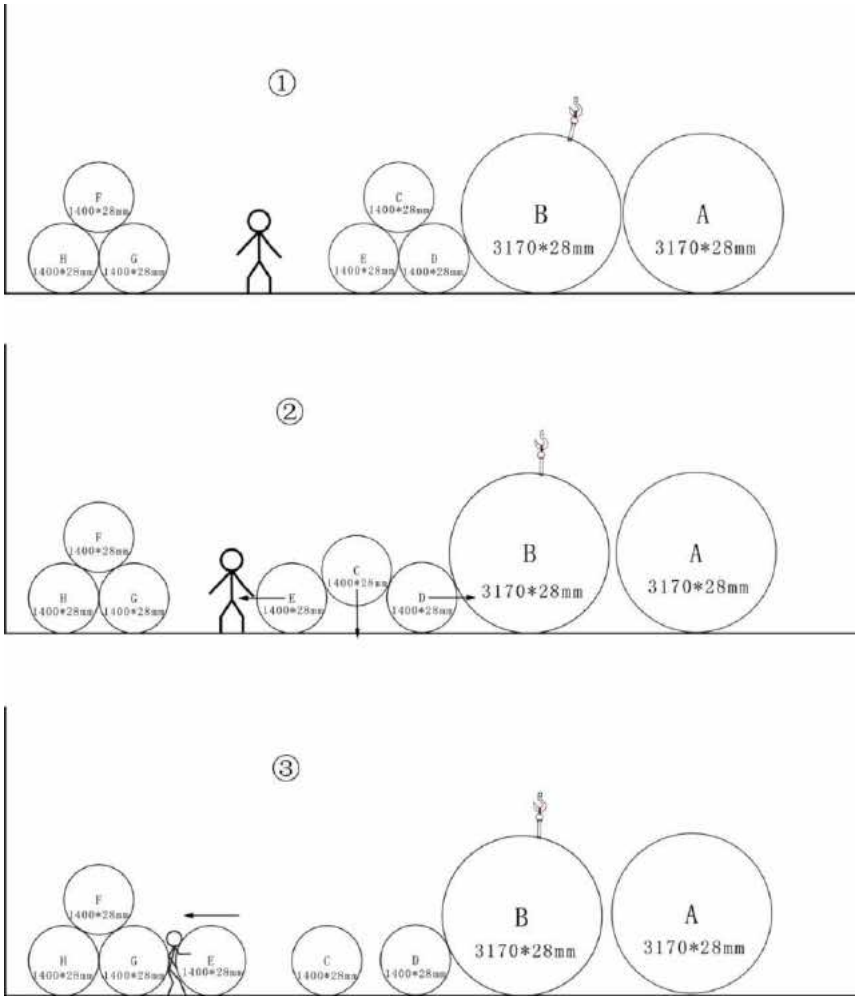

事发经过示意图

（二）事故直接原因

钢管紧邻堆放，未使用可靠工具对钢管进行固定，且所用固定工具数量不足，致使小钢管在大钢管起吊瞬间产生的外力作用下发生失稳并撞击陈安林，是导致本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

中津公司未有效落实安全管理责任，未建立风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查制度，日常开展隐患排查过程中未及时发现并消除货物堆放固定不可靠、工作区域和钢管滚动方向重叠等事故隐患，未安排专门人员对起吊作业现场进行安全管理，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

中津公司法定代表人田中旭未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，目前相关单位和死者家属未能就赔偿金额达成共识，死者家属正通过司法途径寻求解决。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）广东中津钢管制造有限公司，未有效落实安全管理责任，未建立风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查制度，日常开展隐患排查过程中未及时发现并消除货物堆放固定不可靠、工作区域和钢管滚动方向重叠等事故隐患，未安排专门人员对起吊作业现场进行安全管理，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[1]、第二款[2]、第四十三条[3]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

其进行行政处罚。

（二）田中旭，广东中津钢管制造有限公司法定代表人，未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[4]、第（五）项[5]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实安全管理责任，未落实“一线三排”工作机制，未发现并消除作业场所存在的安全隐患；部分从业人员安全意识淡薄，对作业场所和工作岗位存在的危险因素缺乏认识。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）中津公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场作业安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

告书，并由企业负责人到九江镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）区市场监管部门要强化对辖区内的起重机械等特种设备的安全管理监督，加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识，依法严肃查处涉及特种设备安全的违法行为，采取有效措施消除事故隐患，切实抓好本行业的安全生产工作，坚决防范遏制特种设备事故的发生。

（三）九江镇人民政府要组织相关行业主管部门开展园区厂房内起重机械的安全生产专项检查，推动企业落实主体责任，健全教育培训机制、隐患排查机制和持证上岗制度，完善起重机械的现场安全防护设施，定期组织实施特种设备事故应急专项预案，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。