白云云城“6·2”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月2日10时27分许，广州市白云区云城街润云路202、206号之一泡沫回收功能区（档口）发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，区政府成立由区应急管理局（牵头）、区公安分局、区供销联社、区总工会、云城街道办事处等相关单位组成的白云云城“6·2”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，区检察院派员参加。事故调查组同时将涉及相关监管单位履职情况通报区纪委监委。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查，白云云城“6·2”一般机械伤害事故是一起因作业场所存在机械伤害事故隐患，作业人员安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，未安全作业等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位和人员基本情况

1.广州白云供销物资回收有限公司（以下简称“白云物资回收公司”），类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：蔡志强，住所：广州市白云区白云大道南685号4001房，经营范围：批发业。云城街可回收物体系建设项目招标单位。

2.广东绿森环境工程服务有限公司(简称“广东绿森公司”),类型：有限责任公司，法定代表人：陈科，住所：广州市白云区涛乐街32号六楼自编608铺，经营范围：园林绿化工程施工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务等。云城街可回收物体系建设项目中标和建设单位，云城街再生资源集运中心建设和运营单位。

3.彭莎，男，37岁，湖南沅江人，与潘华东共同出资实际建设和经营云城街可回收物体系建设和经营项目，云城街再生资源集运中心的实际经营者，其将云城街再生资源集运中心泡沫回收功能区（档口）以合作经营形式转给张国恩经营。

4.潘华东，男，35岁，广东吴川人，与彭莎共同出资建设和经营云城街可回收物体系建设和经营项目，云城街再生资源集运中心的实际经营者。

5.张国恩，男，62岁，河南上蔡人，云城街再生资源集运中心泡沫回收功能区（档口）的实际经营者，主要负责人。

6.赖文芳，女，35岁，江西赣州人，云城街再生资源集运中心泡沫回收功能区（档口）实际经营者张国恩雇请的临聘人员，在事故中受伤，后经送医抢救无效死亡。

7.黎节财，男，51岁，广东广州人，白云物资回收公司项目主管。

8.陈科，男，29岁，广东广州人，广东绿森公司总经理、主要负责人。

（二）涉事项目基本情况

涉事项目名称为云城街可回收物体系建设项目，项目内容:以“1+N”（1个再生资源集运中心，若干个村居级再生资源回收站点）的模式推进云城街的可回物体系建设。白云物资回收公司于2022年6月发布该项目公开招标公告，广东绿森公司中标该项目，双方签订《云城街可回收物体系建设和经营项目授权合同》《云城街可回收物体系合作建设项目咨询服务合同》《物业租赁合同》《补充合同》，由广东绿森公司负责云城街再生资源集运中心和再生资源回收点建设并经营。在《物业租赁合同》中双方约定，租赁期间，未经甲方（白云物资回收公司）书面同意，乙方（广东绿森公司）不得将租赁物业进行租赁权转让、转租与分租。

2023年7月，广东绿森公司与彭莎、潘华东两人签订《云城街可回收物体系建设和经营项目授权合同》《云城街可回收物体

系合作建设项目咨询服务合同》《合作合同》《补充合同》，将云城街可回收物体系建设和经营项目以合作经营形式转给彭莎、潘华东两人实际建设和经营，由彭莎、潘华东两人负责云城街再生资源集运中心和再生资源回收点建设并经营，收取合作费、咨询服务费等费用。在《合作合同》中双方约定合作期间未经甲方（广东绿森公司）书面同意，乙方（彭莎、潘华东）不得将项目合作权转让也不得就项目场地与他人合作或将项目场地转租与分租。彭莎、潘华东两人共同出资对云城街再生资源集运中心对场地进行了装修，然后将该中心分为三个功能区（档口），分别为五金回收功能区（档口）、玻璃与木头回收功能区（档口）、泡沫回收功能区（档口）。彭莎、潘华东两人直接经营五金回收功能区（档口）；2023 年 8 月，彭莎、潘华东将玻璃与木头回收功能区（档口）以合作经营形式转给他人经营。2024 年 4 月份，彭莎、潘华东将泡沫回收功能区（档口）以合作经营形式转给张国恩经营，按每月一万元收取合作费，双方签订了《云城街再生资源集运中心场地合作合同》。张国恩不识字，合同由其儿子张某威签名确认。

云城街再生资源集运中心泡沫功能区（档口）位于润云路 202、206 号之一，为东南朝向的一层厂房，分为 3 跨，占地面积约为 150 平方米，内设置有两台机器，其中一台为破碎机（俗称，

又称为“打碎机”），用于将泡沫打碎；另一台为压缩机，用于将泡沫碎料压缩成块，破碎机与压缩机之间有一条圆形管道连通。作业工序为：将回收的旧泡沫箱（盒）经破碎机打碎后，通过管道输送至压缩机，压缩机将泡沫碎料压缩成垒压块，再将垒压块搬运堆放至地面。涉事破碎机的作业方式为作业人员站在破碎机进料口旁，利用铲子或木棍将泡沫箱（盒）铲入或推入破碎机内。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.张国恩，云城街再生资源集运中心泡沫回收功能区（档口）的实际经营者，事故发生单位。该单位未组织制定破碎机的操作规程，未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，未采取措施及时发现并消除机械伤害事故隐患。

2.彭莎、潘华东，云城街可回收物体系建设和经营项目的实际建设和经营者，云城街再生资源集运中心的实际经营者。该单位未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度。

3.广东绿森公司，云城街可回收物体系建设项目建设单位，云城街再生资源集运中心建设和运营单位。该单位建立了安全生产责任制、安全生产检查和隐患整改管理制度、安全生产教育和培训制度等制度，制定了生产安全事故应急救援预案，但未建立

安全风险分级管控制度，未组织本单位2024年度生产安全事故应急救援预案演练。陈科作为广东绿森公司的总经理、主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织制定本单位2025年度安全生产教育和培训计划，未组织建立安全风险分级管控制度。

4.白云物资回收公司，云城街可回收物体系建设项目的招标单位。该单位安排了项目主管黎节财负责白云区再生资源体系建设，对涉事云城街再生资源集运中心建设经营项目进行了安全检查，但统一协调管理仍不到位，对作业场所存在的安全风险缺乏研判，对涉事单位的安全生产检查不到位，未能及时发现机械伤害事故隐患。

（四）事故发生经过

2025年6月2日8时许，赖文芳在破碎机入口处进行泡沫箱（盒）推入作业，吴某银在压缩机处进行垒压块搬运堆放作业，张国恩在档口门外回收旧泡沫箱（盒）。10时27分许，吴某银听到传送管道发出异响，且发现未延续转送泡沫碎料，遂转身查看破碎机情况，其看到赖文芳已被卷入破碎机内。吴某银立即跑至破碎机旁先按下控制电箱的停止按钮，再按下反转按钮，将赖文芳从破碎机齿轮上退出来，并大声呼喊门外的张国恩。张国恩赶至后，与吴某银合力将赖文芳抬至破碎机旁。随后，张国恩电话通知其儿子张某威请求救援。10时46分许，张某威到达事发现场，随后驾驶私家车将赖文芳送到南部战区总医院救治。11

时 58 分许，赖文芳经医院抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

1.事发地点位于广州市白云区云城街润云路 202、206 号之一泡沫回收功能区（档口）。（见图 1）事故发生点位于泡沫回收功能区（档口）内的破碎机内。（见图 2）



图 1 事发地的地理位置图



图 2 事故发生点

2.泡沫回收功能区（档口）外墙上标识有“云城街资源集运中心”“广东绿森”“广州资源回收”“白云供销物资”。（见图 3）



图 3 事发泡沫回收功能区（档口）外墙标识

3.泡沫回收功能区（档口）为东南朝向的厂房，共 3 跨，长 7.65 米，每跨宽 5.73 米。（见图 4）



图 4 事发点所在的厂房

4.厂房西南角设置一台破碎机，东北面设置压缩机房（内设一台压缩机），破碎机与压缩机通过一条圆形输送管连通。（见图 5）







图 5 事发厂房内的设备布置

5.破碎机前方及侧面堆满泡沫箱（盒），侧面外壳印有“侧面操作、注意安全”、顶部印有“聚珑塑机”字样，破碎机未设置急停按钮，破碎机控制箱设置在东北侧。现场未见破碎机的操作规程及相关安全警示标志。（见图 6）





图 6 涉事破碎机

6.破碎机西南侧墙体处立放一把木质柄塑料铲，厂房东南出入口旁墙体斜靠一根竹棍，据工友吴某银陈述，该塑料铲和竹棍为作业人员将泡沫箱（盒）铲入破碎机内所使用的工具。从塑料铲和竹棍的闲置竖立状态和放置位置，可推断：事发时，赖文芳在推入泡沫箱（盒）至破碎机作业过程中，未使用塑料铲和竹棍操作。（见图 7）





图 7 破碎机旁的塑料铲与出入口旁的竹棍

7.破碎机控制箱上只有“开”、“关”按钮。（见图 8）



图 8 破碎机控制箱

8.破碎机放置于厂房地面上，进料口垂直于地面，宽 1.68 米，高 1.0 米，破碎机前端大刀片距离进料口入口 0.4 米。（见图 9）



图 9 涉事破碎机进料口

9.破碎机内有前齿轮和后齿轮，前齿轮内安装有大刀片，厚 5 厘米，后齿轮安装有小刀片，前齿轮部分缠绕有白色薄膜，在前齿轮与后齿轮的咬合间隙处缠有一根绿色塑料带。据吴某银陈述，在日常作业时，有时会出现破碎机齿轮被塑料薄膜、塑料带等杂物缠绕而卡顿的情况，通常采用先停机，再徒手将缠绕在齿轮上的杂物取出的方式解决。（见图 10）

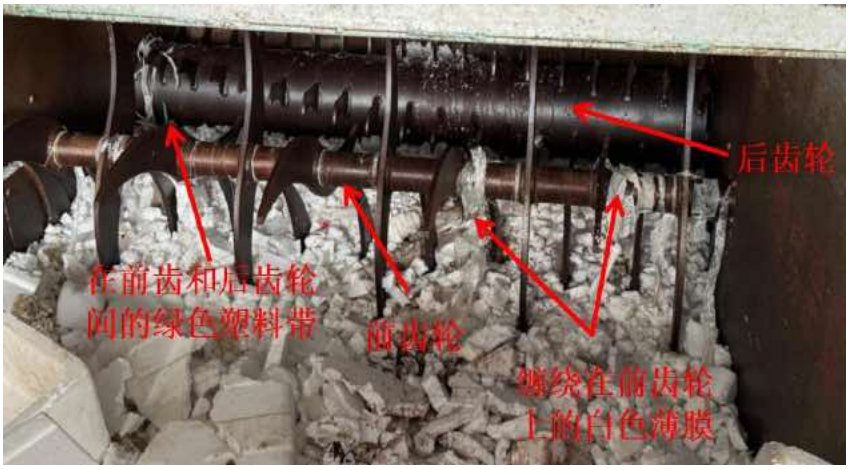


图 10 涉事破碎机内的齿轮

10.破碎机四周堆满泡沫箱（盒），进料口没有采取任何防护

措施。（见图 11）



图 11 涉事破碎机进料口未围蔽

11.事发时无直接目击者，现场无视频监控。据吴某银陈述，日常作业时，其和赖文芳除戴口罩外，无佩戴其他劳动防护用品。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

根据广东华生司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（穗司鉴 2544010001194001 56）作出的鉴定意见：“被鉴定人赖文芳符合被打碎机卷入致大面积皮肤挫裂伤、全身多发骨折引起创伤性休克死亡。”

经统计，本起事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 162 万元，主要为赔偿金和医疗费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，现场作业人员吴某银迅速按下控制电箱的停止

和反转按钮，将赖文芳从破碎机齿轮上退出来，主要负责人张国恩迅速电话联系其儿子张某威请求救援，10 时 46 分许，张某威和吴某银开私家车将赖文芳送至南部战区总医院进行救治。11 时 51 分许，吴某银与赖文芳家属取得联系，并将事发情况告知对方，11 时 58 分许，赖文芳经医院抢救无效死亡，15 时许，赖文芳家属报警。

接报后，区公安分局、区应急管理局、云城街道办事处等单位迅速派员赶赴现场进行救援处置。经评估，处置及时得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，赖文芳立即被送至南部战区总医院进行救治，后经抢救无效于当日 11 时 58 分死亡。2025 年 6 月 13 日，涉事各方就赔偿等善后事宜协商一致，已妥善解决善后事宜。

三、事故原因分析

事故调查组组织相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析），根据专家组出具的《白云云城“6·2”一般机械伤害事故技术鉴定（分析）报告》，结论：“该起事故主要是由于作业场所存在机械伤害事故隐患，作业人员安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，未安全作业等原因造成。”经综合分析，本起事故发生的直接原因为：

（一）作业场所存在机械伤害事故隐患

涉事破碎机四周堆满泡沫箱（盒），操作位置未有良好通道及可视性，作业位置狭小，未预留足够的操作空间，不符合《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.1.7[1]5.2.1[2]5.2.3[3]的规定；破碎机进料口未配有防堵塞辅助设备，操作位置未安装护栏和防护装置，未设置急停按钮和报警系统，不符合《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.6.1[4]5.2.4[5]5.5.2[6]5.3.2[7]5.4.2[8]5.3.4[9]的规定，导致作业人员紧贴破碎机进料口作业，未有足够安全距离，当发生紧急危险时，未能有效急停和保护。综上，涉事场所和设备存在诸多不安全因素，作业场所存在机械伤害事故隐患。

（二）作业人员安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，未安全作业

作业人员赖文芳安全意识淡薄，在未使用作业工具的情况下手动进行推送泡沫箱（盒）至进料口，未规范安全作业，除戴口罩外，未佩戴安全帽、防割手套、防护鞋等破碎机作业必需的劳

[1]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.1.7 破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间。
[2]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.2.1 操作位置的周围环境应对人员没有危险。
[3]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.2.3 操作位置应有良好的通道及可视性，保证对人员不构成危险。
[4]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.6.1 破碎机进料口应配有一定的辅助设备，防止大块物料进入时，可能产生堵塞。
[5]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.2.4 破碎设备的工作平台要安装护栏，以防人员跌落。
[6]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.5.2 对于人员可及范围的旋转和传动部件，应配置防护装置。防护装置应符合 GB/T 15706.2 的要求。
[7]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.3.2 每一台设备应设置总停开关，每个操作位置都应有急停装置，防止突发事件引发的危险。
[8]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.4.2 破碎系统中应有相应的急停和安全装置，急停装置应符合 GB/T 16754 的要求。
[9]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.3.4 系统发生紧急情况时，应有报警系统。报警信号必须能方便发生和接收。

动防护用品，不符合《破碎机设备 安全要求》（GB 18452-2001）5.1.9[10]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[11]的规定，导致在作业过程中，被直接卷入破碎机齿轮处受伤，后经送医抢救无效死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）张国恩作为云城街再生资源集运中心泡沫功能区（档口）的实际经营者，作为生产经营单位，从事生产经营活动，安全生产主体责任不落实，安全管理缺失

1.未组织制定破碎机操作规程。张国恩作为泡沫功能区（档口）的主要负责人，未组织制定破碎机操作规程，导致涉事破碎机作业未有安全操作规程，赖文芳无法按照标准规范操作破碎机，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[12]的规定。

2.未建立安全风险分级管控制度。张国恩在经营泡沫回收功能区（档口）活动中，存在机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、火灾等多类别安全风险，未建立安全风险分级管控制度，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[13]

---

[10]《破碎机设备 安全要求》(GB 18452-2001)5.1.9 操纵者工作时根据需要佩戴安全防护用具及其他的人员防护装置。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

的规定。

3.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患。涉事破碎机四周堆满泡沫箱（盒），操作位置未有良好通道及可视性，作业位置狭小，未预留足够的操作空间，破碎机进料口未配有防堵塞辅助设备，操作位置未安装护栏和防护装置，未设置急停按钮和报警系统，致使作业场所存在机械伤害事故隐患。张国恩未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除作业场所存在的机械伤害事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[14]的规定。

4.未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品。赖文芳日常操作破碎机时，除佩戴口罩外，未佩戴安全帽、防割手套、防护鞋等破碎机作业必需的劳动防护用品。张国恩未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[15]的规定。

（二）彭莎、潘华东作为云城街可回收物体系建设和经营项目的实际建设和经营者，云城街再生资源集运中心的实际经营

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

者，作为生产经营单位，从事生产经营活动，在安全管理方面存在问题

1.未建立安全风险分级管控制度。彭莎、潘华东在经营云城街再生资源集运中心活动中，存在机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、火灾等多类别安全风险，未建立安全风险分级管控制度，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[16]的规定。

2.未建立生产安全事故隐患排查治理制度。彭莎、潘华东未建立生产安全事故隐患排查治理制度，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[17]的规定。

（三）广东绿森公司作为云城街可回收物体系建设项目建设单位，云城街再生资源集运中心建设和运营单位，在安全管理方面存在问题

1.未建立安全风险分级管控制度，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[18]的规定。

2.未定期组织生产安全事故应急救援预案演练。2024 年度，广东绿森公司未定期组织本单位生产安全事故应急救援预案演

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

练，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[19]的规定。

3.主要负责人未履行安全生产管理职责。陈科作为广东绿森公司的总经理、主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织制定本单位2025年度安全生产教育和培训计划，未组织建立安全风险分级管控制度，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[20]的规定。

（四）白云物资回收公司作为云城街可回收物体系建设项目的招标单位，统一协调管理不到位

白云物资回收公司安排了项目主管黎节财主要负责白云区再生资源体系建设，对涉事云城街再生资源集运中心建设经营项目进行了安全检查，但统一协调管理仍不到位，对作业场所存在的安全风险缺乏研判，对涉事单位的安全生产检查不到位，未能及时发现机械伤害事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

赖文芳，涉事作业人员，安全意识淡薄，在未使用作业工具的情况下手动进行推送泡沫箱（盒）至进料口，未安全作业，除

[19]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

戴口罩外，未佩戴安全帽、防割手套、防护鞋等破碎机作业必需的劳动防护用品，直接导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于赖文芳在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员

张国恩，云城街再生资源集运中心泡沫功能区（档口）的实际经营者，涉事泡沫功能区（档口）主要负责人，组织涉事机械作业，未组织制定破碎机的操作规程，未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除机械伤害事故隐患，未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[21]和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[22]的规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）建议予以行政处罚的单位及个人

1.彭莎、潘华东，云城街可回收物体系建设和经营项目的实际建设和经营者，云城街再生资源集运中心的实际经营者。该单位未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
[22]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（四）项[23]、第（五）项[24]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.广东绿森公司，云城街可回收物体系建设项目建设单位，云城街再生资源集运中心建设和运营单位。该单位未建立安全风险分级管控制度，未组织本单位2024年度生产安全事故应急救援预案演练，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项[25]、第九十七条第（六）项[26]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.陈科，广东绿森公司总经理、主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织制定本单位2025年度安全生产教育和培训计划，未组织建立安全风险分级管控制度，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[27]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

---

[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

[24]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的；

[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

[26]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（六）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；

[27]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

（四）建议由企业处理的人员

黎节财，白云物资回收公司项目主管，主要负责白云区再生资源体系建设，负责涉事项目统一、协调管理工作，虽对云城街再生资源集运中心建设经营项目进行了安全检查，但统一协调管理仍不到位，对作业场所存在的安全风险缺乏研判，对涉事单位的安全生产检查不到位，未能及时发现机械伤害事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[28]的规定，建议由白云物资回收公司依照公司有关规章制度予以处理。（由区供销联社督促落实）

（五）其他建议

事故涉及其他法律责任，由当事方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，结合本次事故的实际情况，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下：

（一）建议区供销联社深刻吸取事故教训，严格按照“三管三必须”的要求，举一反三，认真开展事故警示教育，加强对辖内再生资源回收企业的监管，进一步完善区内再生资源回收体系规范建设方案，对不具备安全生产条件的经营主体进行全面清理

[28]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

及规范整合管理，组织开展再生资源回收行业安全生产专项整治行动，认真检查企业落实安全风险分级管控、事故隐患排查治理等工作，督促企业落实安全生产主体责任，从源头上避免同类事故再次发生。

（二）建议云城街道办事处认真吸取事故教训，强化属地安全管理责任，开展事故警示教育，加强对辖区再生资源回收行业的巡查检查，针对再生资源回收行业存在的机械伤害、物体打击等事故隐患，开展排查整治，压实企业安全生产主体责任，防止同类事故再次发生。

（三）白云物资回收公司要深刻吸取事故教训，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，举一反三，开展事故警示教育，加强对再生资源回收单位的监督，履行安全生产主体责任，定期开展安全检查，及时整改安全隐患。（由区供销联社督促落实）

（四）广东绿森公司要深刻吸取事故教训，举一反三，对全体从业人员开展本次事故警示教育，建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对从业人员的安全教育和培训，监督、教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，认真组织本单位生产安全事故应急救援预案演练，认真开展安全隐患排查治理，切实消除各类安全隐患，全面落实安全生产主体责任。（由区供销联社督促落实）

（五）彭莎、潘华东要深刻吸取事故教训，举一反三，开展本次事故警示教育，完善安全生产管理制度和组织机构，建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对从业人员的安全教育培训，监督、教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，加强统筹协调管理，认真开展安全隐患排查治理工作及时消除安全隐患，落实安全生产主体责任。（由区供销联社督促落实）

（六）张国恩要深刻吸取事故教训，举一反三，开展本次事故警示教育，完善安全生产管理制度和组织机构，建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对从业人员的安全教育培训，监督、教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，认真开展安全隐患排查治理工作及时消除安全隐患，落实安全生产主体责任。（由区供销联社督促落实）

（公开挂网时间：长期）