“4·3”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年七月二十一日

目录

一、事故概述.....2
二、事故基本情况.....3
（一）事故单位（个人）基本情况.....3
（二）死者的基本情况.....3
（三） 事发现场情况.....4
三、事故发生经过及原因.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故直接原因.....8
（三）事故间接原因.....9
四、事故应急情况及善后处理.....9
（一）事故救援过程.....9
（二）应急处置评估结论.....9
（三）事故善后处理情况.....10
五、对事故有关责任人的处理意见.....10
六、事故教训和防范措施.....11

2025 年 4 月 3 日 8 时许，位于佛山市南海区桂城街道三山东区村泰山路侧禾仰工业区的佛山市南海韩兵塑料制品厂内发生一起机械伤害事故，工人袁如申（男，68 岁，湖南人）被卷入破碎机，经公安和医护人员到场证实其已死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了桂城韩兵塑料厂“4·3”一般机械伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、桂城街道办事处等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：桂城韩兵塑料厂“4·3”一般机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2025 年 4 月 3 日 8 时 14 分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道三山东区村泰山路侧禾仰工业区的佛山市南海韩兵塑料制品厂内。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海韩兵塑料制品厂（经营者：韩兵）、韩万里。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约32.7万元。

经事故调查组认定，桂城韩兵塑料厂“4·3”一般机械伤害事故是一起企业主体责任落实不到位、工人违规作业造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山市南海韩兵塑料制品厂（下称韩兵塑料厂），《营业执照》统一社会信用代码：92440605MA56M1DQXT；类型：个体工商户；经营场所：佛山市南海区桂城街东区村泰山路侧禾仰工业区自编29号（住所申报）；经营者：韩兵；注册日期：2016年6月30日；经营范围：日用塑料制品制造（以上项目不含佛山市企业投资负面清单里的行业、项目、工艺、设备、产能等）。

经查，韩兵塑料厂有制定《安全生产规章制度》、《生产安全事故应急预案》和《安全操作规程》。

2.韩万里，男，汉族，1986年8月14日出生；住址：安徽省太和县******。

经查，韩万里是佛山市南海韩兵塑料制品厂的工人。

（二）死者的基本情况

死者袁如申，男，汉族，1956年7月12日出生；住址：湖南省临武县******。

经查，袁如申是佛山市南海韩兵塑料制品厂的工人。

（三）事发现场情况

韩兵塑料厂主要从事回收泡沫材料的破碎作业，车间内有破碎机、输送带、造粒机、切粒机等设备，泡沫料通过人工分拣后，放置在输送带上送入破碎机搅碎。

4 月 7 日，事故调查组前往事故现场进行勘察，勘察情况具体如下：事故部位在车间中后部的破碎机位置，破碎机机体高约 1.6 米，长约 2 米，宽约 1 米。箱体内设有钢筋网格将箱体分成上下两区域，上部深约 0.8 米，设有两条带爬齿的绞轴用于碎料，下部是接料区域。破碎机侧边设有独立控制电箱。离破碎机约 2 米位置的墙体上，设有一个配电箱与空气开关，此开关可控制破碎机与输送带启动与关闭。事发后破碎机已被挪位，两条绞轴已被拆出，箱体内的泡沫也被清理出来，破碎机出料口残留有碎料泡沫，地面与残留泡沫见有血迹。




涉事破碎机照片




事后被拆下的两条带爬齿的绞轴照片

事故部位平面示意图

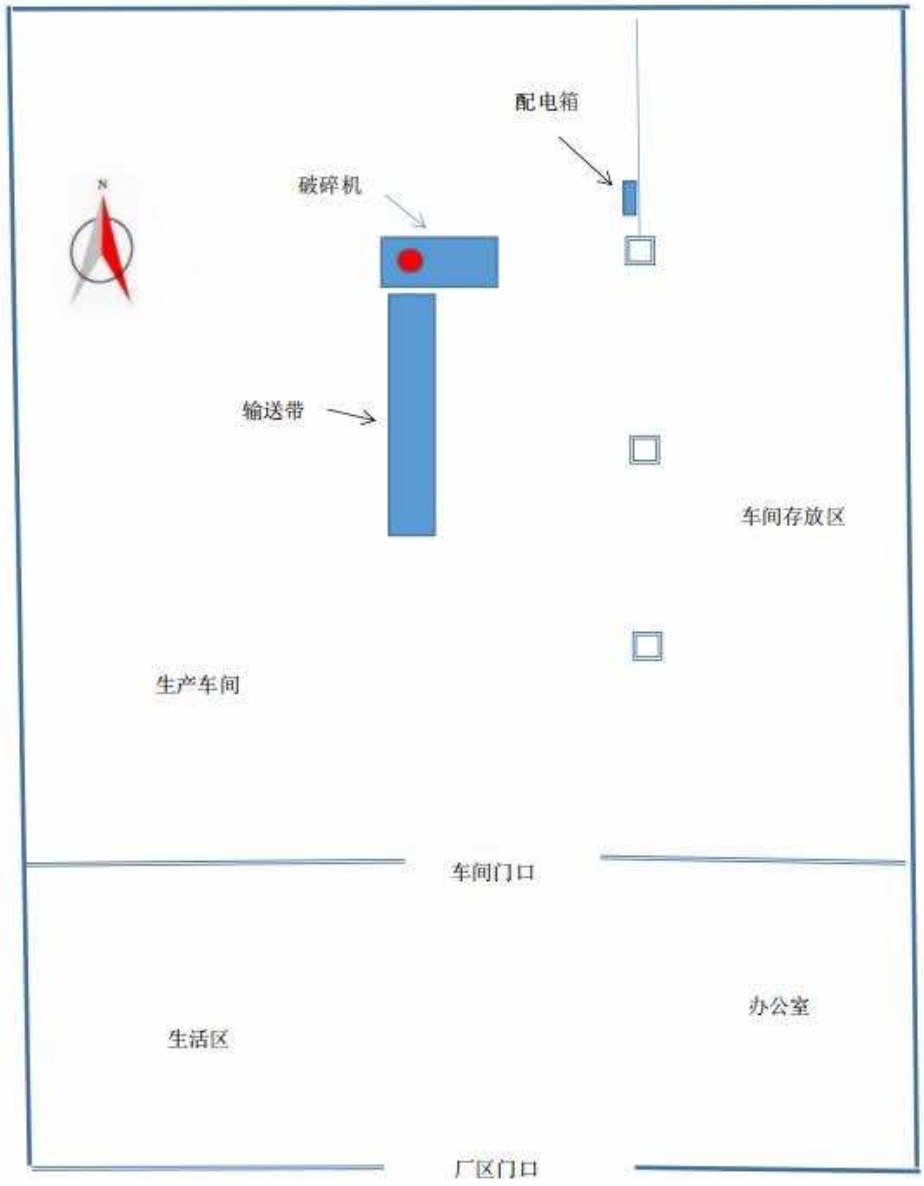

说明：破碎机红圈是事故发生部位

事故部位平面示意图

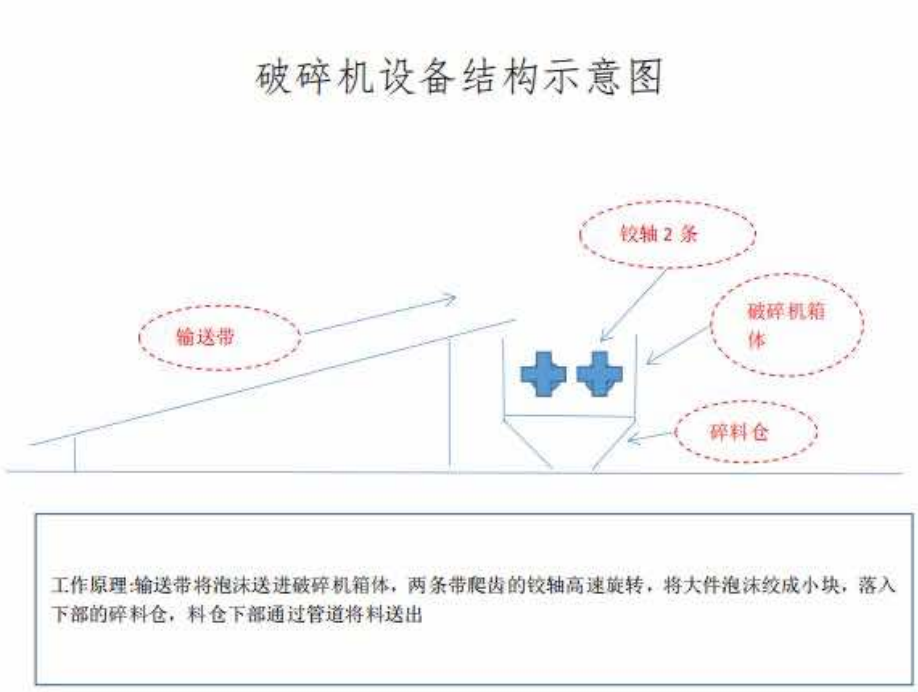

破碎机设备结构示意图

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

结合监控视频和相关人员询问情况，事故发生经过如下:

2025 年 4 月 3 日 8 时许，位于佛山市南海区桂城街道三山东区村泰山路侧禾仰工业区的佛山市南海韩兵塑料制品厂内，上班后工人郭润琴启动破碎机开始进行作业，后工人杨有美见破碎机出料口有胶带，于是关闭破碎机，吩咐分拣工人仔细清理泡沫。8 时 14 分许，工人袁如申在清理破碎机时，韩万里打开破碎机的墙上配电箱开关后，传输带、破碎机启动，袁如申被卷入破碎机。后工人郭润琴发现破碎机附近地面有血迹，马上关停机器并向韩兵妻子反映情况，韩兵知悉后马上报警求助，后经公安和医护人员到场证实袁如申已死亡。



视频截图：袁如申在破碎机位置进行清理作业



视频截图：韩万里前往破碎机的墙上配电箱位置并打开开关

（二）事故直接原因

1.物的不安全状态

破碎机安全防护设施不足，设备未配备红外线传感器或联锁开关等安全防护装置。

2.人的不安全行为

袁如申未按照《安全操作规程》规定在工作期间清理破碎机，被突然运作的破碎机伤害致死，是本起事故发生的直接原因之一。

韩万里未按照《安全操作规程》规定仔细检查机器情况后才开启机器，导致在清理破碎机的袁如申被突然运作的破碎机伤害致死，是本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

韩兵塑料厂安全管理不到位，安全培训不到位，未有效教育和督促工人严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未向工人提供检修警示牌，未及时发现并消除破碎机安全防护设施不足的安全隐患，未及时制止工人未按照《安全操作规程》进入破碎机清理的危险作业行为，是导致事故发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。

狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道办事处相关部门组织相关人员与死者家属进行赔偿事宜协商，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）袁如申未按照《安全操作规程》规定在工作期间清理破碎机，被突然运作的破碎机伤害致死，导致事故发生，鉴于袁如申已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）韩万里未按照《安全操作规程》规定仔细检查机器情况后才开启机器，导致在清理破碎机的袁如申被突然运作的破碎机伤害致死，导致事故发生。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[1]的规定，构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

（三）佛山市南海韩兵塑料制品厂经营者韩兵安全管理不到位，安全培训不到位，未有效教育和督促工人严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未向工人提供检修警示牌，未及时发现并消除破碎机安全防护设施不足的安全隐患，未及时制止工人未按照《安全操作规程》进入破碎机清理的危险作业行为，对事故负有责任。佛山市南海韩兵塑料制品厂的经营者韩兵涉嫌违反

[1] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任，待其刑事司法程序终结后，再依法考虑其行政违法责任。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营主体安全生产意识薄弱，安全生产风险防范意识不强，对工人安全管理不到位，未有效落实安全生产教育和培训，未督促现场工人严格执行有关安全生产规章制度和安全操作规程，机械设备安全防护不足，未及时发现并消除事故隐患。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）韩兵塑料厂经营者韩兵要迅速参照“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制。

（二）相关行业部门要强化对辖区内的同类破碎机械的安全管理监督，加强车间的事故风险宣传教育，督促企业完善机械设备的安全防护措施和机制，提高员工的安全操作意识和能力，依法严肃查处各类安全生产违法行为，采取有效措施消除事故隐患，坚决防范遏制同类设备事故的发生。

（三）桂城街道办事处要组织相关部门对辖区内使用破碎机械的生产经营单位开展安全生产专项检查，推动企业落实主体责

任，健全教育培训机制、隐患排查机制，督促现场工人严格执行有关安全生产规章制度和安全操作规程，完善机械的安全防护设施，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。