肇庆高要濮阳市******有限公司“12·13”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 3 月 26 日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
（二）其他相关单位概况 2
1.事故厂房产权单位 2
2.建设单位 3
3.施工单位 4
4.厂房钢结构加固安装总包 5
（三）事故项目概况 6
（四）事故相关生产工艺流程及安全管理情况 7
（五）事故发生经过 8
（六）事故现场情况 8
（七）人员伤亡及直接经济损失情况 11
二、事故应急处置及评估情况 12
（一）事故信息接报及响应情况 12
（二）事故现场应急处置情况 12
（三）医疗救治及善后处理情况 12
（四）应急处置评估 13
三、事故原因分析 13
（一）直接原因分析 13
（二）事故机理分析 14
（三）事故有关责任单位及人员存在的主要问题 14
（四）事故暴露的其他问题 15
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 16
（一）对事故负有责任单位的行政处罚建议（共1家） 16
（二）对事故负有责任人员的行政处罚建议（共2人） 16
（三）其他处理建议 17
五、事故主要教训 17
（一）安全发展理念未牢固树立 17
（二）违规作业问题突出 18
（三）高处作业管理薄弱 18

六、事故整改和防范措施 18
（一）牢固树立安全生产红线意识 19
（二）加强高处特种作业人员安全教育宣传 19
（三）举一反三，防止同类事故发生 19
七、附件 20

2024 年 12 月 13 日 13 时 30 分许，肇庆市高要区金利镇金淘工业园金源大道西 35 号广东****23MWP 光伏发电项目施工过程中发生一起高处坠落事故，事故造成 1 人受伤，直接经济损失 182082.41 元（到 2025 年 1 月 13 日止医疗费用）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规的规定，2024 年 12 月 17 日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区发改局、区总工会和金利镇人民政府派员组成的高要区金利镇“12·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，同时邀请了区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，高要区金利镇“12·13”高处坠落事故是一起因高处作业人员解开身上多重防高坠安全措施在石棉瓦棚顶行走而发生高处坠落的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

濮阳市****有限公司。**统一社会信用代码：914109**********。负责人：董**。登记状态：存续（在营、开业、在册）。成立日期：2023年10月23日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：河南省濮阳市濮阳县城关镇盘锦路**********；经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电线、电缆经营；防腐材料销售；保温材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；消防技术服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；城乡市容管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）其他相关单位概况

1.事故厂房产权单位

广东****有限公司。统一社会信用代码：9144128**********。法定代表人：伍**。登记状态：在营（开业）企业。成立日期：2006年4月26日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：肇庆市高要区****园内。

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；微晶玉石板材及其他建筑材料制造（涉及禁止和限制类的除外）；微晶玉石板材及其他建筑材料销售（涉及禁止和限制类的除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.建设单位

肇庆*****有限公司。统一社会信用代码：914412**********。法定代表人：熊**。登记状态：在营（开业）企业。成立日期：2023年7月11日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册地址：肇庆市端州区83区信安路西侧**********2006室（集群注册）。经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；生物质能技术服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.监理单位

******股份有限公司。统一社会信用代码：91130**********。法定代表人：王*。登记状态：存续。成

立日期：1998 年 2 月 13 日。企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。注册地址：河北省邯郸市丛台区丛台路**********。经营范围：工程咨询；工程监理；工程造价咨询、工程审计咨询、企业管理咨询、建筑技术服务咨询、全过程工程咨询服务、工程评估咨询服务、财务咨询服务；工程招标代理、政府采购招标代理；工程项目管理；工程项目代建；工程建设项目策划；房地产策划；工程技术的研发、推广、咨询、服务、转让；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.施工单位

****** 科技有限公司。统一社会信用代码：913302**********。法定代表人：方*。登记状态：存续。成立日期：2017 年 7 月 13 日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：浙江省宁波市北仑区*******（******广场）****。经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；分布式交流充电桩销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4.厂房钢结构加固安装总包

山东省****有限公司。统一社会信用代码：91370**********。法定代表人：雷**。登记状态：开业。成立日期：2005年1月4日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：肥城市******。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；固体废物治理；住房租赁；信息系统集成服务；软件开发；第二类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；制冷、空调设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；水污染治理；大气污染治理；再生资源加工；再生资源销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防技术服务；污水处理及其再生利用；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；

特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）事故项目概况

2023 年 7 月 30 日，广东****有限公司与肇庆*****有限公司签订《能源管理合同》，合同约定由肇庆*****有限公司在广东****有限公司厂房屋顶建设运营光伏电站项目，采用自发自用、余电上网模式，占用屋顶面积约 118795 平方米，设计装机容量 23MWp，采用 41824 块 550Wp 型组件及 112 台 196kW 型组串式逆变器，共有 3 个 10kv 高压并网点，新增并网柜通过母线桥方式与企业原有配电柜母排连接并网。

2023 年 8 月 18 日，肇庆*****有限公司取得高要区金利镇人民政府发放的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码 23**-44****-0*-0*-48****）。

2023 年 9 月，肇庆*****有限公司与******科技有限公司签订《广东****23MWp 分布式光伏电站项目 EPC 总承包合同》（合同编号：ZQDY*******09），合同约定了建设单位、施工单位的权利和义务、双方的安全保证措施等内容。

2023 年 10 月 23 日，肇庆*****有限公司收到广东电网有限责任公司肇庆供电局《关于肇庆*****有限公司****23MWp 屋顶分布式光伏发电项目并网意向的复函》。

2024 年 10 月 21 日，******科技有限公司与山东省****有限公司签订《钢结构加固工程承包合同》（合同编号：

QN******0901），合同约定由山东省****有限公司进行广东****23MWp分布式光伏电站项目的钢结构加固工程。

2024年9月18日，山东省****有限公司与濮阳市******有限公司签订承包商安全协议书，约定施工时间及双方权利、责任和义务。

2024年11月10日，山东省****有限公司与濮阳市******有限公司签订内部承包协议，由濮阳市******有限公司承包广东****23MWp分布式光伏电站项目钢结构加固工程。

（四）事故相关生产工艺流程及安全管理情况

广东****23MWp分布式光伏电站项目钢结构施工的主要工艺流程为：先在厂房屋顶进行基桩施工，再将钢结构件吊装到屋顶，继而将钢结构件安装到基桩预留位置，最后进行防腐、焊接等处理。

********科技有限公司**和**山东省****有限公司**各自制定了《风险分级管控和隐患排查治理》《安全生产责任书》《安全生产管理规章制度与安全操作规程》《生产安全应急预案》等相关安全生产责任制和安全生产规章制度文件。

山东省**有限公司、濮阳市******有限公司**在整个作业棚顶铺设有防坠网，拉设安全绳，并为每名高处作业人员配备一台防坠器、双扣式安全带，头盔、反光马甲，全天候采用无人机及多名安全员棚顶在棚顶不间断对作业现场开展安全巡查，及时纠正现场人员违规作业。每天施工作业前对作业人员进行教育培

训。

（五）事故发生经过

12 时 30 分，棚顶作业人员上班到各岗位作业。

12 时 50 分许，刘**走到杨**作业点检查见其佩戴安全帽、挂有安全带，防坠器，约 5 分钟后离开到其他作业点检查，刘**离开现场后，杨**继续在棚顶进行檩条作业。

13 时 25 分许，杨**在棚顶防坠网接口处，解开安全带挂扣及防坠器安全锁扣从钢架走落棚顶进行位置移动，不慎踩穿棚顶水泥瓦面，发生高处坠落。

附近作业的秦**、宋**听到响声后马上用对讲机通知人员查看，并走到洞口查看。

（六）事故现场情况

事故发生在金淘工业园*******广东****有限公司 4 号窑炉车间中间靠北的位置（玉石车间）。坠落点距地面高度 10.5 米，厂房结构为钢架结构石棉瓦顶（图 1）。



图 1 坠落点航拍图

车间厂房整个棚顶铺设有防坠网，两张防坠网接口处有 1.5 m重叠交接口，交接口两端用螺栓固定于棚顶钢架上，接口防坠网中间用绳索打结拴紧。在坠落点顶上有一个防坠器，吊在已固定的钢架上，防坠器安全锁完好无破损痕迹（图 2）。坠落地点在窑炉旁的水泥地面上，地面上有一条斜向直径 80 cm的管道，管道下方有一条用角铁焊接用于铺设电路的钢架。（图 3）管道与钢架之间的夹角与洞口为同一垂直面，伤者坠落地面与洞口垂直面偏北约 1.5m。（图 4）

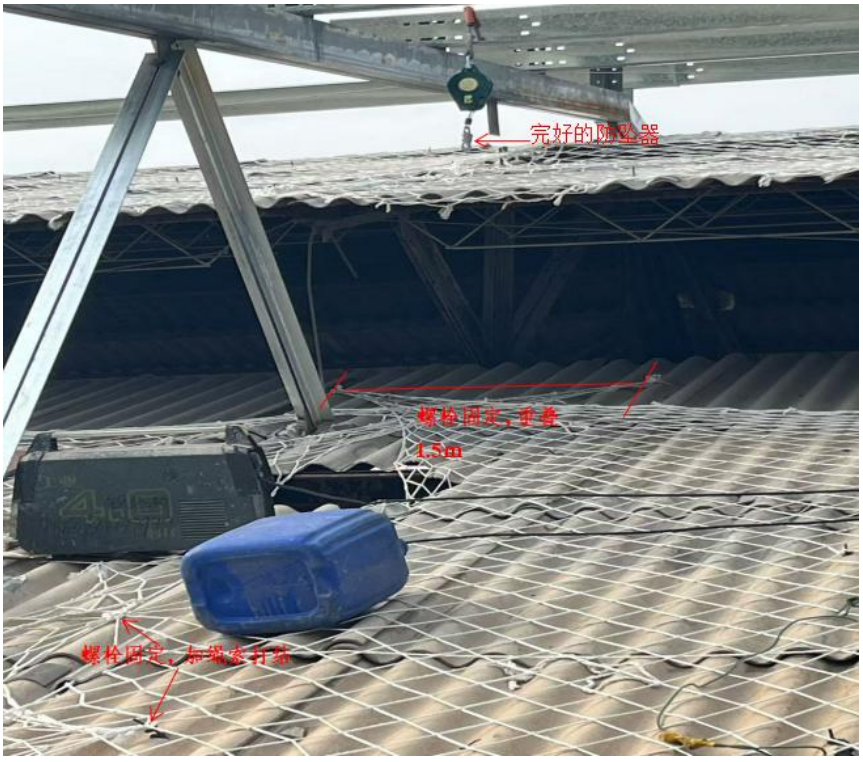


图 2

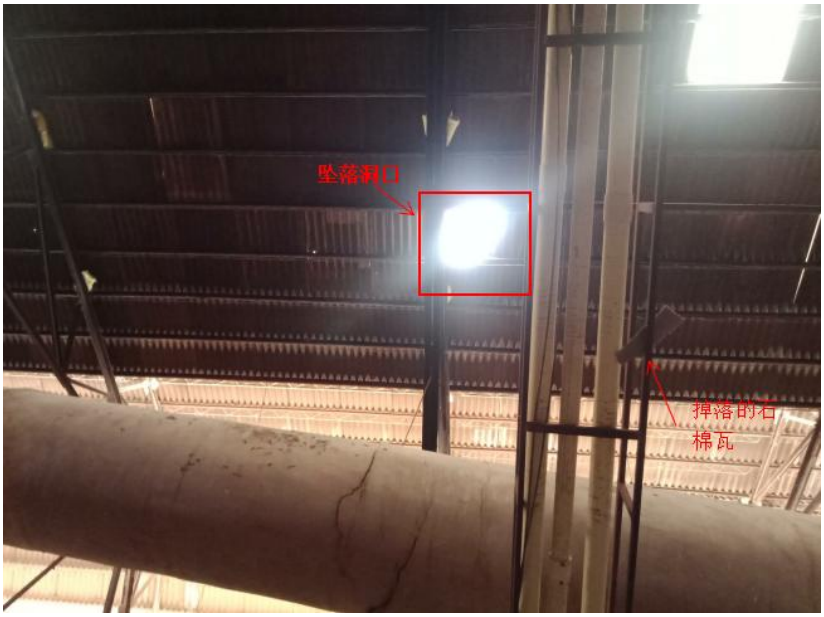


图 3

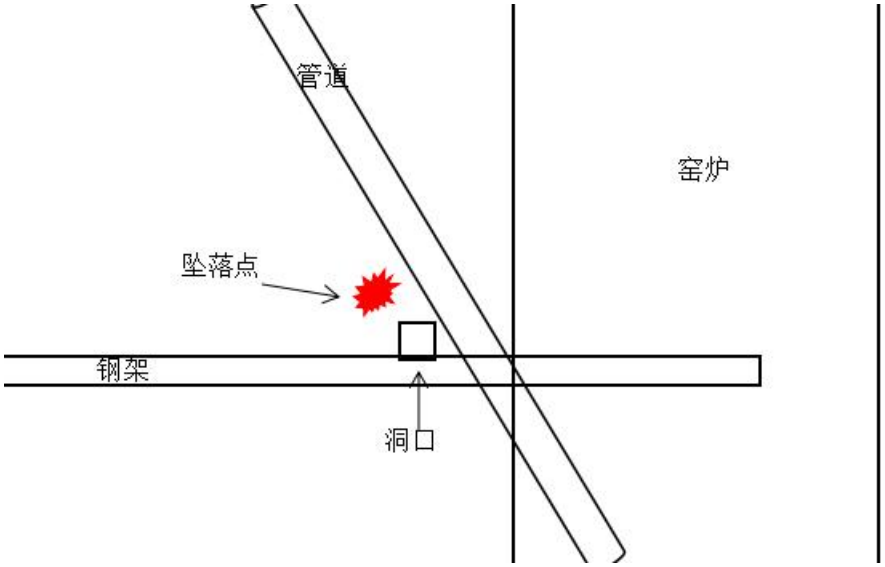


图 4 坠落平面图

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人受重伤，根据佛山市三水区人民医院疾病诊断证明书诊断：初步诊断：西医诊断：1.右侧额颞部硬膜外出血 2.左侧额部硬膜外出血 3.双侧额部硬膜下出血 4.双侧额部脑挫伤 5.创伤性蛛网膜下腔出血 6.颅底骨折 7.双侧额骨骨折 8.右侧颞骨骨折 9.左侧顶骨骨折 10.左侧枕骨骨折 11.双眼眶内外顶壁眼眶骨折 12.多发鼻窦骨折（双侧额窦、左侧蝶窦、双侧筛窦、左侧上颌窦内外侧壁）13.左侧多发颧骨骨折 14.双侧肺挫伤 15.左侧髌骨骨折(粉碎性)16.左侧膝关节积血 17.左侧足骨折(右足内侧楔骨)18.双侧大腿开放性伤口 19.双侧开放性股骨骨折待排 20.全身多处皮肤裂伤，直接经济损失 182082.41 元（截至 2025 年 1 月 13 日止医疗费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13 时 25 分，杨**从棚顶坠落。

13 时 28 分，****行政人员冯**拨打金利博爱医院电话请求派车送医。

18 时 29 分，现场人员拨打 110 告知相关情况，肇庆市 110 随即拨打肇庆市应急管理局值班室，向其通报事故信息。

19 时 55 分，肇庆市应急管理局值班室拨打高要区应急管理局值班室，要求迅速核准事故信息并上报。

高要区应急管理局随即协调金利镇开展事故核查，并立即组织工作人员赶赴现场，开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

13 时 25 分，杨**发生高处坠落，在棚顶作业人员秦**、宋**听到响声后马上用对讲机呼叫大家并走到洞口查看，随后众人从棚顶回到地面迅速赶往坠落现场，李**听到呼叫后驾驶电动车进入车间坠落现场，众人陆续来到伤者身旁。

13 点 31 分，李**拨打董**、郑*电话，通报事故信息。郑*随即前往事故现场。

随后，博爱医院派车到达现场并把杨**送往三水区人民医院进行救治。

（三）医疗救治及善后处理情况

16 时 30 分，杨**被送到佛山市三水区人民医院。目前，伤

者仍在佛山市三水区人民医院治疗中，事故的善后工作正稳步推进，社会大局稳定。

（四）应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，濮阳市******有限公司现场施救人员及时参与对杨**的救助，拨打医院电话，把伤者送院救治，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，现场施救人员应急处置得当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，应急、卫生等相关职能部门及金利镇人民政府在事故发生后应急响应迅速、及时，现场处置得当有效，但濮阳市******有限公司未按法律法规要求，及时将事故信息上报，存在迟报的情形[1]。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：杨**安全意识淡薄，只持有河南省建培认证管理中心核发的岗位技能测评合格证而非国家规定的特种作业人员操作资格证书进行高处作业[2]。解开防坠器安全扣和安全带双钩等防高坠措施在石棉瓦棚顶行走，从屋顶 10.5m 高处坠落，在坠落过程中受到防坠网、废气输送管道及电缆钢架缓冲承托后坠落地面。

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2] 《高处作业分级》(GB/T3608-2008) 3.1 在距离坠落高度基准面（3.2）2m 或 2m 上有可能坠落的高处作业。

（二）事故机理分析

1.人的不安全行为：杨**在棚顶进行檩条作业时，其需转移作业点走到防坠网接口处后解开防坠器安全扣及身上安全带双扣，使自身失去安全保障。在下坠过程中因防坠网的牵拉及下坠过程受到废气管道和电缆钢架缓冲承托作用而未受到更大伤害。

2.物的不安全状态：****厂厂房于2007年建成，至今已有17年，屋顶瓦面经多年风吹日晒承载力降低，已不能承受从业人员自重。

3.管理缺陷：濮阳市******有限公司未认真核查高处作业人员资格，造成高处作业人员只持有河南省建培认证管理中心核发的岗位技能测评合格证而并非国家规定的特种作业人员操作资格证而进行高处作业。

（三）事故有关责任单位及人员存在的主要问题

1.濮阳市******有限公司，未认真核查高处作业人员资格，放任未取得国家规定的特种作业人员操作资格证的人员进行高处作业[3]，对事故负有责任。

2.董**，濮阳市******有限公司法定代表人、主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现杨**未取得国家规定的特种作业人员操作资格证进行高处作业，未消除安全生

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

产隐患；事故发生后未及时报告生产安全事故信息[4]，对事故负有责任。

3.王**，濮阳市******有限公司安全管理负责人，未及时发现杨**未取得国家规定的特种作业人员操作资格证进行高处作业，未消除安全生产隐患[5]，对事故负有责任。

4.杨**，安全意识淡薄，未取得国家规定的特种作业人员操作资格证进行高处作业，不掌握本职工作所需的安全生产知识[6]，在高处作业位移时解开防坠器安全扣及身上安全带双扣，置自身安全于不顾，对事故负有责任。

（四）事故暴露的其他问题

1.山东省****有限公司将钢结构加固工程再转包给濮阳市******有限公司后，未能及时发现作业人员无证上岗作业的情况，对特种作业人员持证认识存在误差，错误地认为建培认证管理中心的岗位技能测评合格证与国家认定的特种作业人员操作资格证一致，都允许高处作业，造成作业人员未取得国家规定的特种作业人员操作资格证人员进行高处作业[7]。

2.广东****有限公司对钢结构加固工程巡查不够到位，未能

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第七项：生产经营单位的主要负责对本单位安全生产工作负有下列职责:……（四）保证本单位安全产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人履行下列职责:……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，强事故预防和应急处理能力。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

及时发现现场施工人员违规操作情况

3.肇庆*****有限公司作为项目发包方，在项目管理过程中，对施工单位、监理单位的安全生产监督不够严格，未能有效督促施工单位落实安全生产主体责任，对特种作业人员持证情况审核把关不严。

4.******科技有限公司作为项目总承包方，在将钢结构加固工程分包给山东省****有限公司后，对分包单位的安全管理存在疏漏，未能确保分包单位严格执行安全生产规章制度。

5.地方政府。金利镇人民政府对本辖区的安全生产形势分析不透彻，未能切实实施好安全生产源头治理工程、重大事故隐患排查整治工程，对辖区内高处作业安全生产状况监督检查强度不够，压实企业主体责任力度不足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故负有责任单位的行政处罚建议（共1家）

濮阳市******有限公司未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的有关规定进行处罚。

（二）对事故负有责任人员的行政处罚建议（共2人）

1.董**，濮阳市******有限公司法定代表人、主要负责人，未履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的有关规定进

行行政处罚。

2.王**，濮阳市******有限公司安全管理负责人，未履行安全管理人员职责，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的有关规定进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.杨**，濮阳市******有限公司施工人员。安全意识淡薄，未按规定使用安全防护用品、未落实高处作业安全防护措施，对事故的发生负有责任。建议由濮阳市******有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予批评教育。

2.山东省****有限公司。对分包公司使用未取得国家规定的特种作业人员操作资格证人员进行高处作业认知不全、监督不力，建议高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定进行行政处罚。

3.建议责成金利镇人民政府向区人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，压实辖区内各企业安全生产主体责任。

五、事故主要教训

（一）安全发展理念未牢固树立

习近平总书记多次强调:安全生产风险并不随着经济发展水平提高而自然降低，只要是工作不到位，早晚要出事;安全生产，任何时候都忽视不得、麻痹不得、侥幸不得。“12·13”一般高

处坠落事故的发生，暴露出金利镇人民政府未牢固树立底线思维和红线意识，对辖区内分布式光伏施工对安全生产工作认识不足、重视程度不够，未将安全生产摆在重要位置，未能正确处理经济发展与安全生产的关系，存在麻痹思想和侥幸心理，未能严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，对安全生产工作重视不够，对安全生产责任制落实不到位，对安全生产监督检查不严格，导致事故发生。

（二）违规作业问题突出

“12·13”一般高处坠落事故的发生，反映出作业人员对安全生产规定置若罔闻，违规作业现象严重。部分特种作业人员无证上岗，缺乏必要的安全技能和知识，对高处作业的风险认知不足，冒险蛮干，导致事故发生。同时，企业对违规作业行为监管不力，未能及时发现和制止，使得违规作业行为得以存在和蔓延。

（三）高处作业管理薄弱

相关企业对高处作业的管理存在明显薄弱环节。一是高处作业安全管理制度不健全或执行不到位，对高处作业的风险评估、安全防护措施制定和执行等方面存在疏漏；二是高处作业安全教育培训不到位，作业人员缺乏必要的安全知识和技能；三是高处作业现场监管不力，未能及时发现和纠正违规作业行为。这些管理上的薄弱环节为事故的发生埋下了隐患。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范遏制同类事故发生，

营造安全和谐发展环境，结合本次事故，提出以下事故整改和防范措施建议:

（一）牢固树立安全生产红线意识

各镇（街道）、要深刻吸取“12·13”一般高处坠落事故的教训，牢固树立安全生产红线意识，将安全生产摆在更加重要的位置。要切实增强底线思维和红线意识，严格落实安全生产责任制，加强对安全生产工作的组织领导和监督检查，确保安全生产各项措施落到实处。

（二）加强高处特种作业人员安全教育宣传

山东省****有限公司、濮阳市******有限公司要加强对高处特种作业人员的安全教育和培训，提高他们的安全意识和操作技能。要建立健全高处作业安全管理制度，明确高处作业的风险评估、安全防护措施制定和执行等方面的要求。同时，要加强对高处作业现场的监管和检查，及时发现和纠正违规作业行为，确保高处作业的安全进行。同时，广东****有限公司、******科技有限公司也需加强对施工现场的巡查，定期对外包单位的安全管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保外包作业安全。

（三）举一反三，防止同类事故发生

各镇（街道）、各工业园区要针对“12·13”一般高处坠落事故暴露出的问题，举一反三，全面排查和整治类似的安全隐患。要加强对分布式光伏施工等高风险行业的安全监管和检查，严格落实安全生产各项规定和要求。同时，要加强对企业和监管部门

的督促和指导，推动他们切实履行安全生产主体责任和监督责任，确保安全生产形势持续稳定好转。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告