顺德勒流“5·12”一般高处坠落事故调查报告

勒流街道“5·12”高处坠落事故调查组

2026年8月

目　录

一、基本情况.....2
（一）事故相关单位基本情况.....2
（二）事故相关人员基本情况.....3
（三）涉事项目概况.....4
二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）应急救援情况.....7
（三）善后处理情况.....7
三、事故人员伤亡及直接经济损失.....8
（一）事故人员伤亡情况.....8
（二）直接经济损失.....8
四、事故调查情况.....8
（一）勘查和取证情况.....9
（二）事故相关单位和人员的安全管理情况.....14
（三）监管部门履职情况.....15
（四）事故性质及原因.....16
五、事故责任认定以及处理建议.....17
（一）免予追究事故责任的人员.....17
（二）追究事故责任的单位和人员.....17
（三）其他处理建议.....18
六、事故防范和整改措施.....19

顺德勒流“5·12”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月12日08时47分许，位于广东省佛山市顺德区勒流街道江义村江义大道西一路*号之*的佛山市铝中胜金属制品有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成一人受伤，伤者因治疗无效于2026年5月28日死亡，事故造成的直接经济损失为82.8万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和勒流街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，以及《佛山市顺德区人民政府办公室关于印发〈顺德区规范和加强生产安全事故调查处理工作的有关意见〉的通知》的规定，迅速成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区住房城乡建设和水务局、区总工会、市公安局顺德分局、市生态环保局顺德分局和勒流街道办事处派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德勒流“5·12”一般高处

坠落事故是一起环保设备安装项目层层转包，安全责任互相推诿，导致安全教育培训缺失、现场安全管理缺失，加上施工人员无证上岗且无安全防护造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.佛山市铝中胜金属制品有限公司（以下简称“铝中胜公司”）

统一社会信用代码：91440606MAK9Y1****，法定代表人：杨*，住所：广东省佛山市顺德区勒流街道江义村江义大道西一路*号之*，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：200万元人民币，成立日期：2026年3月23日，主要经营范围：金属结构制造、有色金属铸造等。

2.佛山市安莱企业管理有限公司（以下简称“安莱公司”）

统一社会信用代码：91440606MAA4L0****，法定代表人：陈*坚，住所：广东省佛山市顺德区勒流街道西华村西华大道*号之*，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：100万元人民币，成立日期：2022年8月12日，主要经营范围：安全咨询服务、环保咨询服务等。

3.毓然环保（佛山）有限公司（以下简称“毓然公司”）

统一社会信用代码：91440606MA52GU****，法定代表人：周*冰，住所：广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区南苑西路16号伦教碧桂园珑湾苑*号铺之*，类型：有限责任公司（自然人

独资），注册资本：3 万元人民币，成立日期：2018 年 11 月 12 日，主要经营范围：环境评估、环境治理工程等。

4.佛山市顺德区晋环环保工程有限公司（以下简称“晋环公司”）

统一社会信用代码：91440606MA4WHH****，法定代表人：阮*强，住所：广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村成功路*号欧雅典大厦 C 栋*号-1，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：150 万元人民币，成立日期：2017 年 5 月 5 日，主要经营范围：对外承包工程、工程管理服务等。

5.佛山市顺德区永众通风环保设备店（以下简称“永众设备店”）

统一社会信用代码：92440606MA53C3****，经营者：缪*生，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，经营场所：佛山市顺德区勒流街道新城居委会新埠大道西*号之*，注册日期：2019 年 6 月 10 日，主要经营范围：普通机械设备安装服务、家用电器安装服务等。

（二）事故相关人员基本情况

1.古*鹏（事故死者），男，1988 年 12 月出生，广东五华人，永众设备店的施工人员。

2.缪*生（事故第一发现人），群众，男，1996 年 8 月出生，广东五华人，永众设备店的经营者、施工人员。

3.阮*强，群众，男，1982 年 10 月出生，广东佛山人，晋环公司

的法定代表人、主要负责人。

4.叶*，群众，男，1993 年 9 月出生，广东五华人，永众设备店的施工人员。

5.林*禧，群众，男，1975 年 7 月出生，广东佛山人，毓然公司的主要负责人。

6.陈*坚，群众，男，1984 年 6 月出生，广东佛山人，安莱公司的法定代表人。

7.杨*，群众，男，1982 年 8 月出生，广东佛山人，铝中胜公司的法定代表人。

（三）涉事项目概况

铝中胜公司成立后，自 2026 年 4 月 1 日起租用位于广东省佛山市顺德区勒流街道江义村江义大道西一路 6 号厂房（以下简称“涉事厂房”）的一个车间，出于环境治理需要，由此产生佛山市铝中胜金属制品有限公司环保设备安装项目（以下简称“环保设备安装项目”）。

2026 年 4 月 11 日，铝中胜公司与安莱公司签订《环保业务合同》（合同编号：2026-0402），铝中胜公司将环评验收、办理排水证、环保工程设备及安装（即环保设备安装项目）的业务统一发包给安莱公司，合同价格 11.5 万元。

2026 年 4 月 12 日，安莱公司与毓然公司签订《环保业务合同》（合同编号：YuRan20260****），安莱公司将铝中胜公司废气工程（即环保设备安装项目）发包给毓然公司，合同价格 4.28 万元。另

外，安莱公司还与毓然公司签订《环保业务合同》（合同编号：YuRan20260****）和《环保服务合同》，安莱公司分别将环评验收、办理排水证的业务发包给毓然公司，合同价格分别为 2.6 万元和 0.8 万元。

2026 年 4 月 14 日，毓然公司与晋环公司签订《建设项目环保服务合同》，毓然公司将铝中胜公司工程安装服务（即环保设备安装项目，包括安装 201 不锈钢喷淋塔、201 不锈钢油烟静电处理设备、风机等）发包给晋环公司，合同价格 3.67 万元。

2026 年 4 月 29 日下午，阮*强约缪*生到铝中胜公司查看现场，双方于当日敲定合作（仅口头约定，无任何书面协议或聊天记录），由缪*生负责环保设备安装项目的施工（见图 1）。

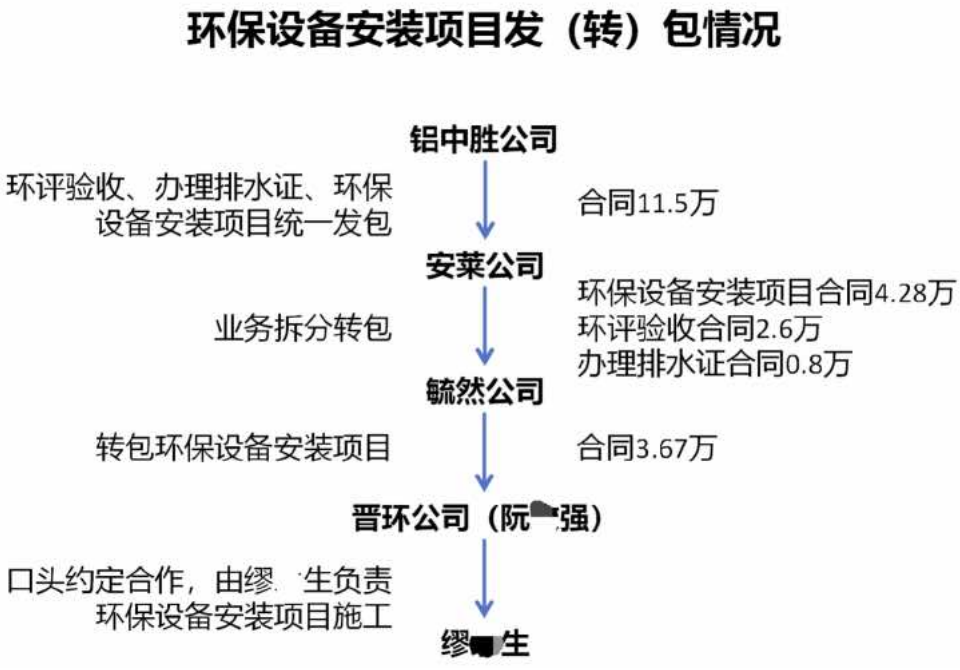


图 1 涉事项目发（转）包情况

2026 年 5 月 4 日，缪*生、古*鹏和叶*开始进场施工，由于天气

原因，环保设备安装项目的施工时间只有5月4日至5月6日，之后处于停工状态，直至5月12日重新开始施工，事发时车间地面的环保设备基本安装完成，事发当天主要的施工内容是安装通风管道。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2026年5月12日08时30分许，缪*生、古*鹏和叶*到达铝中胜公司进行环保设备安装项目施工，期间缪*生询问杨*如何爬上车间的彩钢瓦棚顶，杨*在厂房门卫的指引下带领缪*生等3人从另一个车间的楼梯走上彩钢瓦棚顶（见图2），随后杨*回到地面，缪*生等3人走到铝中胜公司车间的彩钢瓦棚顶检查通风管道的开孔定位，确定开孔定位后叶*首先回到地面，缪*生走到一半停在棚顶看手机，古*鹏要抽烟于是最后离开。

08时47分许，在看手机的缪*生突然听到响声，随即发现古*鹏踩穿厂房通道棚顶的透光瓦坠落至地面，缪*生立即跑到地面并拨打“120”急救电话，随后根据“120”接线员的指引对古*鹏实施心肺复苏术。

09时02分，救护车到达事发现场，医护人员立即接手施救，随后将古*鹏紧急送往南方医科大学第八附属医院救治。



图 2 涉事厂房航拍图

（二）应急救援情况

勒流派出所接报后立即出警前往现场处置，并进行勘查；勒流街道应急管理办公室接报后立刻派员赶赴现场，开展调查取证工作，收集事故信息，按有关程序上报事故情况。

接报事故后，区应急管理局、勒流街道办事处、勒流派出所等相关领导立即到场指挥应急处置工作；顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作；各部门迅速开展调查、有序疏散人员、封锁现场，相关部门部署到位，现场救援处置到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

事故发生后，勒流街道有关部门和江义村委会积极组织事故相关方进行协商，2026 年 5 月 25 日，铝中胜公司、安莱公司、毓

然公司、晋环公司、缪*生与古*鹏家属签订《人民调解协议书》，六方约定由铝中胜公司、安莱公司、毓然公司、晋环公司和缪*生共同向古*鹏及其家属补偿73万元，其中铝中胜公司、安莱公司和毓然公司各承担4万元（均已履行完毕），晋环公司承担12万元（已履行完毕），缪*生承担49万元（已履行15万元）并支付古*鹏在南方医科大学第八附属医院的一切医疗费用约9.8万元（已履行完毕）。

2026年5月26日，古*鹏转至五华琴江医院治疗。

2026年5月28日，古*鹏在五华琴江医院治疗无效死亡。

2026年5月29日，古*鹏遗体在五华县殡仪馆火化。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查核实，事故造成一人死亡，死者：古*鹏。经五华琴江医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D44202529****）证实，古*鹏的死亡原因：急性特重型开放性颅脑损伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和统计规定，核定事故造成的直接经济损失为82.8万元。

四、事故调查情况

事故调查组进行了全面的调查询问及取证工作，对事故现场

进行详细的勘查，收集和掌握了有关证据材料，查清了事故原因和性质。

（一）勘查和取证情况

1.事故现场勘查情况

涉事厂房的顶部基本由白色彩钢瓦搭建而成，厂房之间的通道也由铁锈色彩钢瓦全覆盖，缪*生等3人走上彩钢瓦棚顶后，需通过厂房通道棚顶才能到达铝中胜公司车间棚顶，古*鹏踩穿透光瓦的位置实际位于厂房通道棚顶，事故部位的透光瓦呈灰白色，与铁锈色彩钢瓦的外观差异明显（见图3）。



图3 事故部位航拍图

古*鹏的坠落点位于铝中胜公司车间门口对开的厂房通道，坠落点处有明显血迹，从车间通道地面仰视棚顶，透光瓦与彩钢瓦的外观差异同样明显，经测量，古*鹏的坠落高度（厂房通道棚

顶高度）约 9.36 米（见图 4）。



图 4 事故现场情况

经勘查，事故部位（车间通道棚顶的透光瓦）有明显的人为踩穿痕迹，且棚顶下方未铺设防护网（见图 5 和图 6）。



图 5 事故部位勘查（仰拍）



图 6 事故部位勘查（俯拍）

2.施工人员从属关系

经调查，古*鹏和叶*是缪*生（永众设备店）聘请的施工人员，其中古*鹏自 2026 年 3 月起受聘，叶*自 2019 年起受聘，但两人均未与缪*生（永众设备店）签订劳动合同或其他协议，缪*生与两人口头约定，两人按出工天数计算工资，事故发生时古*鹏的工资是每天固定 300 元，叶*的工资是每天固定 350 元，两人的保底工资均是每月 4500 元，缪*生（永众设备店）有向两人发放过工资，其中古*鹏的工作时间较短，属于预支工资。另外，缪*生（永众设备店）对两人包吃包住，并提供施工工具，两人的日常施工（包括环保设备安装项目施工）均由缪*生（永众设备店）安排，永众设备店还为古*鹏和叶*投保团体意外伤害保险。

综上所述，缪*生作为永众设备店的经营者，聘请古*鹏和叶*，尽管未签订书面劳动合同，但古*鹏和叶*接受永众设备店的劳动

管理，从事永众设备店安排的有报酬的劳动，且两人提供的劳动是永众设备店业务的组成部分，具备明显的人身与经济从属性特征，符合确立劳动关系的基本要件。因此，可以认定古*鹏、叶*与永众设备店之间存在事实劳动关系；缪*生作为永众设备店的经营者，对永众设备店的生产经营活动享有最终决策权，对永众设备店的安全生产工作全面负责，具备主要负责人的主体资格。

3.晋环公司的角色定位

经调查，综合分析有关人员笔录，晋环公司与缪*生（永众设备店）是长期合作关系，每次合作都是竣工后结算款项，永众设备店还为晋环公司开具过发票。在本次事故中，晋环公司从毓然公司处承接环保设备安装项目后，其法定代表人阮*强只对接缪*生，与古*鹏、叶*无直接交集；阮*强与缪*生口头敲定合作时未明晰结算方式，而古*鹏、叶*由缪*生自主招聘和管理，两人的工资标准是固定的，不随工程项目的变化而更改；缪*生自行组织安排环保设备安装项目的施工，拥有生产指挥权。综上所述，应当认定晋环公司将环保设备安装项目发包给缪*生。

根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，生产经营单位不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人，生产经营项目发包给其他单位的，发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，并对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。缪*生作为自然人，不具有承接工程项目的安全生产条件，经调查，永众设备店也未取得安全生产许可证。晋环公司是将环

保设备安装项目直接发包给不具备安全生产条件的个人的末端环节，应当落实安全管理责任，在项目施工期间进行安全检查，及时督促整改安全问题。

4.安全培训和技术交底情况

经调查，阮*强于2026年4月29日下午与缪*生敲定合作时，仅口头告知环保设备安装项目的施工事宜，再由缪*生、古*鹏和叶*根据过往经验进行施工，而缪*生（永众设备店）未对古*鹏、叶*进行安全生产教育培训和安全技术交底，仅口头提醒安全注意事项。环保设备安装项目涉及高处作业，经“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”核查，缪*生经专门的安全作业培训并取得高处作业资格，但古*鹏和叶*均未取得任何特种作业资格，两人存在无证上岗的违章行为。

5.高风险作业报备和监护情况

事故发生前，在铝中胜公司进驻厂房期间，江义村委会已到场开展高风险作业安全宣传，向铝中胜公司派发《高风险作业报备指南》，但铝中胜公司仅将指南张贴在车间墙上，直至事故发生时，环保设备安装项目仍未通过“顺安码”平台报备。项目施工期间，晋环公司未落实统一协调、管理工作，缪*生是施工人员之一，导致现场安全管理处于“真空”状态，古*鹏在未佩戴安全帽和未使用安全带的情况下走上彩钢瓦棚顶。

（二）事故相关单位和人员的安全管理情况

1.缪*生

缪*生作为永众设备店的主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，在未确保施工安全生产条件的情况下承接环保设备安装项目，安排未取得高处作业资格的施工人员从事高处作业，未组织开展安全技术交底和安全生产教育培训，未督促、检查环保设备安装项目的安全生产工作，未监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品，未及时消除项目施工期间的生产安全事故隐患。

2.晋环公司

作为工程项目转移给个人前的“最后关口”，晋环公司从毓然公司处承接环保设备安装项目后，未与缪*生签订发包合同或专门的安全生产管理协议，未认真审查有关施工人员的特种作业资格，未对缪*生在项目施工期间的安全生产工作统一协调、管理，未以任何形式参与施工现场的安全管理，未落实施工现场监护工作，导致施工现场安全管理“真空”的形成，对事故的发生存在法律上的因果关系。

阮*强作为晋环公司的主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未督促、检查晋环公司发包的环保设备安装项目的安全生产工作，未及时消除项目施工期间的生产安全事故隐患。

3.毓然公司

毓然公司处于项目承发包链条中的中间环节，但毓然公司将环保设备安装项目发包给晋环公司后，未与晋环公司签订专门的

安全生产管理协议，也未在《建设项目环保服务合同》中明确各自的安全生产管理职责。

4.安莱公司

身为安全咨询服务机构，安莱公司应当熟悉《中华人民共和国安全生产法》，并依法开展生产经营活动，但安莱公司将环保设备安装项目发包给毓然公司后，未与毓然公司签订专门的安全生产管理协议，也未在《环保业务合同》（合同编号：YuRan20260****）中明确各自的安全生产管理职责。

5.铝中胜公司

在项目承发包链条中，铝中胜公司是源头发包单位，且项目的主要施工地点在铝中胜公司的经营场所内，但铝中胜公司将环保设备安装项目发包给安莱公司后，未与安莱公司签订专门的安全生产管理协议，未在《环保业务合同》（合同编号：2026-0402）中明确各自的安全生产管理职责，也未通过“顺安码”平台对环保设备安装项目进行报备。

（三）监管部门履职情况

2026年1月1日至本次事故发生前，勒流街道应急管理办公室定期通报通过“顺安码”平台报备的高风险作业情况，督促各村（社区）压实辖区内生产经营单位的主体责任，加强高风险作业的安全管理，期间收到**次高风险作业报备信息，涉及高处作业的**次，勒流街道应急管理办公室已开展抽查**次，发现并督促整改安全隐患**处，结合各村（社区）的动态检查，已实现高风

险作业全覆盖监管，有效消除事故风险。2026年3月，勒流街道应急管理办公室联合勒流街道城建和水务办公室开展防范高处坠落联合执法行动，重点整治施工过程中存在的安全管理不到位、防护措施不完善、施工作业不规范等各类突出问题。综上所述，勒流街道应急管理办公室已履职到位。

（四）事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定本次事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

1.事故发生的直接原因

古*鹏，安全意识淡薄，在未取得高处作业资格和未佩戴、使用劳动防护用品的情况下走上9.36米高的彩钢瓦棚顶，施工期间忽略他人安全提醒，踩穿厂房通道棚顶的透光瓦坠落至地面，导致事故发生。

2.事故发生的间接原因

（1）缪*生，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，安排未取得高处作业资格的施工人员从事高处作业，未组织开展安全技术交底和安全生产教育培训，未督促、检查环保设备安装项目的安全生产工作，未监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品，未及时消除项目施工期间的生产安全事故隐患。

（2）晋环公司，将环保设备安装项目发包给缪*生后，未与缪*生签订发包合同或专门的安全生产管理协议，未认真审查有关施工人员的特种作业资格，未对缪*生在项目施工期间的安全生产

工作统一协调、管理，未以任何形式参与施工现场的安全管理，未落实施工现场监护工作。

（3）阮*强，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未督促、检查晋环公司发包的环保设备安装项目的安全生产工作，未及时消除项目施工期间的生产安全事故隐患。

五、事故责任认定以及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

（一）免予追究事故责任的人员

古*鹏，安全意识淡薄，在未取得高处作业资格和未佩戴、使用劳动防护用品的情况下走上9.36米高的彩钢瓦棚顶，施工期间忽略他人安全提醒，踩穿厂房通道棚顶的透光瓦坠落至地面。古*鹏对本次事故的发生负有责任，鉴于古*鹏在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）追究事故责任的单位和人员

1.缪*生，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，安排未取得高处作业资格的施工人员从事高处作业，未组织开展安全技术交底和安全生产教育培训，未督促、检查环保设备安装项目的安全生产工作，未监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品，未及时消除项目施工期间的生产安全事故隐患。缪*生的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故

发生负有责任，建议由应急管理部门依法对缪*生予以行政处罚。

2.晋环公司，将环保设备安装项目发包给缪*生后，未与缪*生签订发包合同或专门的安全生产管理协议，未认真审查有关施工人员的特种作业资格，未对缪*生在项目施工期间的安全生产工作统一协调、管理，未以任何形式参与施工现场的安全管理，未落实施工现场监护工作。晋环公司的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对晋环公司予以行政处罚。

3.阮*强，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未督促、检查晋环公司发包的环保设备安装项目的安全生产工作，未及时消除项目施工期间的生产安全事故隐患。阮*强的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对阮*强予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.毓然公司，将环保设备安装项目发包给晋环公司后，未与晋环公司签订专门的安全生产管理协议，未在《建设项目环保服务合同》中明确各自的安全生产管理职责。毓然公司的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门依法对毓然公司予以行政处罚。

2.安莱公司，将环保设备安装项目发包给毓然公司后，未与毓然公司签订专门的安全生产管理协议，未在《环保业务合同》（合同编号：YuRan20260****）中明确各自的安全生产管理职责。安

莱公司的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门依法对安莱公司予以行政处罚。

3.铝中胜公司，将环保设备安装项目发包给安莱公司后，未与安莱公司签订专门的安全生产管理协议，未在《环保业务合同》（合同编号：2026-0402）中明确各自的安全生产管理职责。铝中胜公司的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门依法对铝中胜公司予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）缪*生要深刻吸取事故教训，严格遵守安全生产法律法规和各项施工安全技术规范，一是要建立健全安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件；二是要加强安全生产教育和培训，严格审查施工人员上岗资格；三是要加强施工现场安全检查工作，监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品，及时消除生产安全事故隐患。

（二）晋环公司、毓然公司、安莱公司和铝中胜公司要深刻吸取事故教训，认真遵守安全生产法律法规，不得将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位或者个人，项目发包后应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，并对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

另外，晋环公司要按照“三个必须”工作方案的要求落实安全生产主体责任，加强施工现场安全管理，加大风险管控和隐患排查治理力度，确保施工方案的执行，确保操作规程的遵守和安

全措施的落实。阮*强作为主要负责人，必须全面履行主要负责人的安全生产管理职责，认真反思本次事故暴露的管理漏洞，总结经验教训，组织开展晋环公司各项整改防范措施。

（三）勒流街道有关部门要吸取事故教训，举一反三，结合安全生产治本攻坚三年行动要求，迅速开展高处作业安全专项整治行动，其中生态环境部门负责环保设备安装工程领域整治，经济发展部门负责光伏发电安装工程及物流园区领域整治，城建部门负责建设工程、自建房等领域的高处作业整治，应急管理部门负责工贸、危险化学品行业领域（包括业主、企业外包高处作业）整治，综合执法部门负责市政零星修复工程和路灯管护领域整治，市场监管部门负责特种设备领域整治等，各单位要动真碰硬，严厉打击高处作业违法行为，坚决杜绝安全监管执法“宽松软虚”。

（四）勒流街道应急管理办公室要将本次事故情况向各有关部门、各村（社区）通报，重点要求各单位开展全方位、多渠道的安全生产宣传和培训工作，另外要充分运用新媒体平台，通过制作警示教育视频和线上安全培训等形式，加强防范高处坠落事故宣传和高风险作业报备宣传，确保安全教育全覆盖、有成效，确保高风险作业全透明、有监管。

上述事故防范和整改措施的落实情况由勒流街道应急管理办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。