白云区永平街“1·27”一般物体打击事故调查报告

2026年1月27日17时许，白云区永平街岭南新世界小区发生一起老旧电梯更新安装项目物体打击事故，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后，经请示广州市市场监督管理局判定，该事故不属于特种设备事故，为与特种设备相关的安全生产事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）有关规定，2026年2月14日，区政府批准由区市场监管局牵头，组织区应急管理局、市公安局白云分局、区住房建设交通局、区总工会、永平街道办事处等相关单位成立永平街“1·27”物体打击亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云区永平街“1·27”一般物体打击事故是

一起因作业现场存在事故隐患，从业人员违反安全规定作业，未落实好安全防护措施、未正确佩戴劳动防护用品，企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事建设项目为岭南新世界B9栋2号梯电梯更新项目。建设单位为广州锦日物业服务有限公司，施工单位为广东堃日电梯有限公司，广州锦日物业服务有限公司与广东堃日电梯有限公司签订了《岭南新世界B9栋2号梯电梯安装施工合同》（合同编号：LNDT2025015）。广东堃日电梯有限公司于2025年12月30日办理电梯安装告知备案手续。

（二）涉事单位及人员基本情况

1.广州锦日物业服务有限公司（以下简称锦日物业公司），涉事项目建设管理单位。营业执照信息：统一社会信用代码：91440101721901861H；法定代表人：闫正伟；注册地址：广州市天河区珠江东路6号4301房自编09单元；成立日期：2000年6月8日；经营范围：房地产业；下设广州锦日物业服务有限公司岭南物业服务部，主要负责人为胡某（男，42岁，河南省舞阳县人），负责岭南物业服务的日常管理工作。

2.广东堃日电梯有限公司（以下简称堃日电梯公司），涉事

项目施工单位、事故发生单位、事故受害人员所属单位。营业执照信息：统一社会信用代码：91440183MA59BTHF42；法定代表人：谢某达，注册地址：广州市白云区鹤龙街尖彭路395号411室；成立日期：2016年2月19日；经营范围：批发业。取得特种设备生产许可证，许可证信息：证书编号：TS33441388-2028，证书发证日期：2024年2月26日，证书有效期：2028年4月27日，发证机关：广东省市场监督管理局。证书许可范围：许可项目：电梯安装（含修理）；许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（额定速度≤6.0m/s）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）、自动扶梯与自动人行道。主要负责人为谢某达（男，54岁，广东省开平市人），负责公司全面管理工作；安全总监为周某东（男，36岁，广东省乐昌市人），负责公司安全生产统筹管理工作。

3.吴某石，女，38岁，广东省乐昌市人，塑日电梯公司员工，与吴某山负责岭南新世界小区B9栋电梯安装，在事故中死亡。

4.吴某山，男，35岁，广东省乐昌市人，塑日电梯公司员工，与吴某石负责岭南新世界小区B9栋电梯安装，在事故中受伤。

（三）事故发生单位安全管理情况

塑日电梯公司建立了安全生产管理机构，配备了安全生产管

理人员，建立了安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，有对从业人员进行安全教育。但未对岭南新世界B9栋2号梯施工现场进行检查，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。

（四）事故发生过程

现场无监控视频，结合事故现场检查、当事人调查及现场技术分析，综合认定事故发生过程如下：

2026年1月27日当天，吴某石与吴某山在永平街岭南新世界B9栋2号梯进行电梯层门的更新（拆旧换新）工作。2026年1月27日17时许，吴某石与吴某山站在电梯井道内轿厢顶部作业平台上，操作轿厢向上运行，计划用轿厢将电梯零部件运送至上层，以便第二天进行安装工作。轿厢运行至-1至1层位置时，听到有异响，立即停止操作，随后两人被井道上方坠落的对重块击中。吴某石多器官损伤，120赶到现场后确认死亡；吴某山肱骨骨折、肩胛骨骨折、开放性颞下颌损伤，被送往广州白云山医院救治，已于2026年2月11日出院。

（五）事故现场勘查情况

事发现场无视频监控，无直接目击者。事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘查，情况如下：

事发时轿厢位于建筑电梯井道位于建筑负1层与1层之间，

现场勘查可见轿厢已完成轿厢架、轿底、反绳轮及安全钳的安装作业，轿顶横梁上临时固定有两条垂直于横梁的钢管，钢管靠近层门侧铺设有木板，构成安装人员的轿厢顶部作业平台。

轿顶反绳轮防护罩已发生破损，作业平台左侧存在贯穿性破损，平台表面可见血迹残留，如图 1 所示。此外，轿顶安装工作平台未按照《岭南新世界电梯安装专项施工方案》要求，架设防护顶棚，如图 2 所示。



图 1 轿顶工作平台

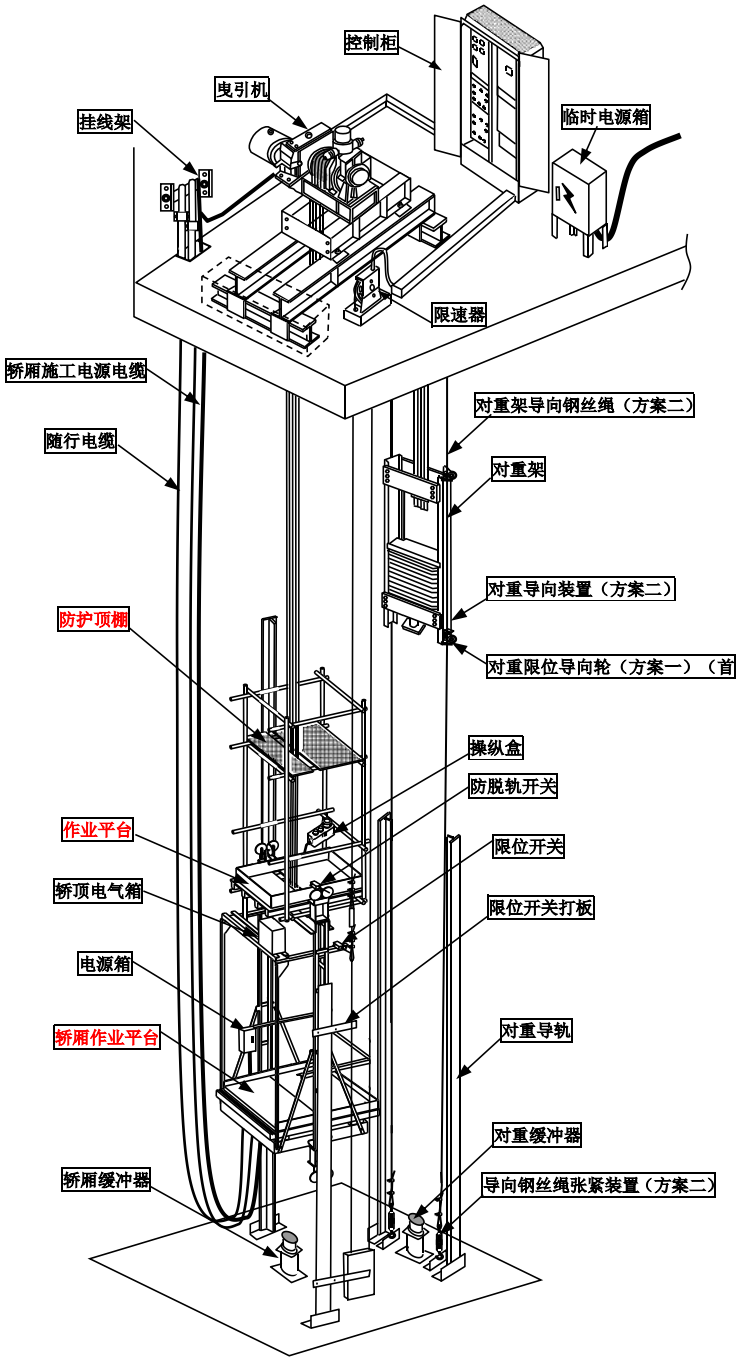


图 2 无脚手架安装作业平台搭建图示

轿厢底板上可见部分待安装电梯部件（包括层门地坎、支架等）、断裂木板及若干完整或断裂状态的铸铁对重块。轿厢控制面板呈倾倒斜靠状态，接有临时电线。具体如图 3~5 所示。



图 3 轿厢底面情况

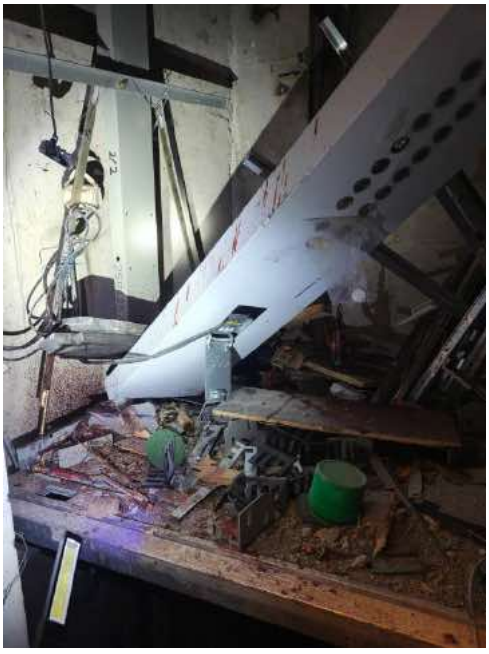


图 4 轿厢左侧

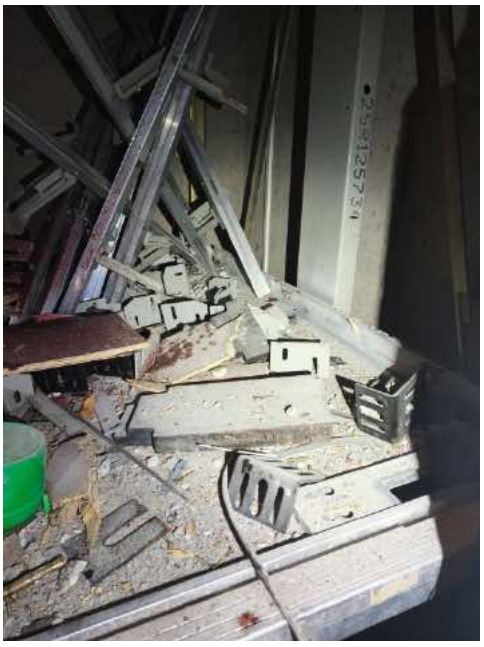


图 5 轿厢右侧

经负 1 层电梯外部观察，电梯负 1 层层门口发现一块完整对重块，电梯底坑地面上发现一块完整对重块及一块断裂对重块，

以及变形的焊接面罩、塑料桶等物品；底坑对重导轨侧墙面可见施工凿平处理痕迹，如图 6 所示。

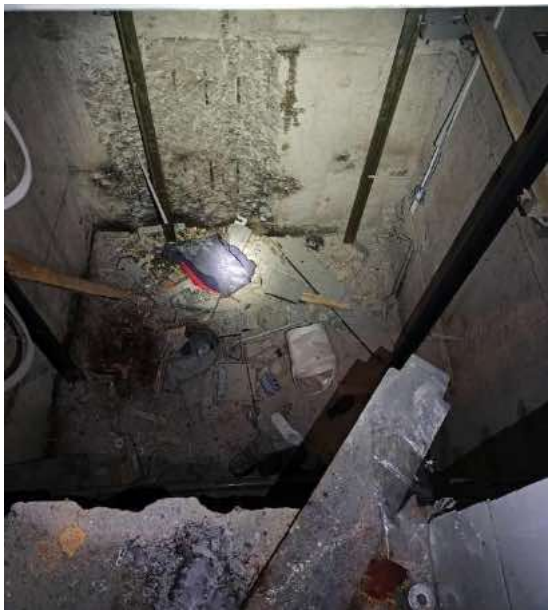


图 6 底坑情况

电梯对重装置位于 14 层与 15 层之间，通过 15 层层门观察：对重架及反绳轮已安装完毕，钢丝绳悬挂于反绳轮上，未发现脱槽现象。对重架内留置 20 块铸铁对重块，未采取有效固定措施（见图 7、8）；其中最上方 2 块对重块左侧与井道壁接触并呈抬起状态，已处于临脱落状态（见图 9），其上方第三块对重块上表面可见井道壁刮落的墙灰残留（见图 10）。对重后方井道壁存在施工凿平处理痕迹（见图 9）。



图 7 对重整体情况



图 8 对重块情况



图 9 即将脱落的对重块及施工凿平井道壁



图 10 对重块情况

2026 年 2 月 7 日，对事故现场进行进一步清理，从井道内清理出坠落的对重块，确认坠落对重块数量为 7 块，具体情况详见图 11（标号 1~7）（注：图中箭头所指对重块为图 6 所示负 1 层门口外放置，非本次事故坠落物）。



图 11 现场清理的对重块

搭设平台观察对重与井道壁间隙（见图 12），测量显示起吊后对重块与井道壁距离仅约 20mm（见图 13）。从平台向下观察发现，起吊前对重与井道壁发生摩擦干涉的位置附近存在明显突出点（见图 14）。



图 12 搭设平台



图 13 起吊后对重与井道壁间距



图 14 对重与井道壁干涉位置

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成1人（吴某石）死亡，1人（吴某山）受伤。经统计，本起事故已造成直接经济损失1788058.84元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，锦日物业公司安保人员发现情况立即向物业项目经理胡某报告，锦日物业公司立即派人到达现场进行处置，做好现场围蔽，拨打110、120进行处置并协助救援；堃日电梯公司主要负责人谢某达接到安全员报告后，立即拨打110、120进行救援，并指派该小区另一安装班组组长先到现场处理，随后安排工程负责人和安全负责人到现场处置。救护车迅速到达现场后，医护人员确认吴某石已死亡，吴某山在堃日电梯公司人员陪同下送往广州白云山医院救治。经评估，本起事故发生后，锦日物业公司、堃日电梯公司有及时进行救援并将伤者送医，未造成次生事故。

事发后1月27日18时许，接到区总值信息后，广州市市场监管局、区应急管理局、区市场监管局、永平街道办事处等单位迅速派员赶到现场开展应急处置工作。经评估，应急处置及时、得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场人员拨打120急救电话，120赶到现场后确认吴某石死亡，伤者吴某山被送往广州白云山医院救治。死者吴某石家属与堃日电梯公司已就善后事宜达成一致，签订了赔偿协议并已履行；伤者吴某山已于2026年2月11日出院，双方就赔偿事宜达成一致，目前正进行工伤鉴定，未造成舆情影响。

三、事故原因及性质

（一）事故原因分析

根据广州市公安局白云分局永平派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，吴某石死亡原因为多器官损伤。

事故发生后，广州市特种设备事故鉴定中心进行了现场勘查和技术分析，出具了《技术鉴定报告》（广州市白云区永平街“1·27”伤亡事件技术分析）。《技术鉴定报告》表述了现场勘查情况，分析了事故发生的原因：井道上部对重块未采取可靠固定措施，且对重块安装时与井道壁间距不够，导致在运行过程中，对重块被井道壁摩擦干涉，脱离对重架而坠落，砸中下方安装人员；同时，电梯施工单位未按照要求在轿顶安装作业平台上方架设防护顶棚，从而未能有效阻止安装人员被上方坠落的对重块砸中。《技术鉴定报告》对本起事故作出的结论为：根据《特种设备事故报告和调查处理规定》及《特种设备事故报告和调查处理导则》，鉴于该电梯处于安装阶段尚不具备使用功能，本次事件不属于特

种设备事故，属于与特种设备相关的其他安全事故。

经事故调查组委托专家组进行技术分析，并结合现场作业过程和有关调查情况，综合认定本次事故发生原因如下：

1.事故直接原因

吴某石与吴某山未正确佩戴劳动防护用品，未对井道上部对重块采取可靠固定措施，未检查对重块与井道壁间距，轿顶安装作业平台上方未架设防护顶棚，导致在运行过程中，对重块被井道壁摩擦干涉，脱离对重架而坠落，砸中下方安装人员。

2.事故间接原因

广东堃日电梯有限公司，未落实企业安全生产责任，未组织专业技术人员对电梯井道环境进行全面检查，未发现井道壁不平整问题；安全生产管理人员仅按施工节点开展巡查，对电梯安装环节安全检查不到位，项目安全检查不足，未及时发现安全措施未落实问题；对吴某山与吴某石安全教育培训不足。

（二）事故性质

鉴于以上原因分析，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，认定该起事故为一起一般生产安全事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

广东堃日电梯有限公司安全生产管理缺失：

1.未采取措施及时发现并消除事故隐患。广东堃日电梯有限公司虽建立了生产安全事故隐患排查治理制度，但安全巡查不到位，未采取措施及时发现并进行消除作业现场井道壁不平整、对重块未固定牢靠、轿顶安装作业平台上方未架设防护顶棚等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，导致涉事作业场所至事发前仍然存在物体打击的事故隐患。

2.公司主要负责人未履行安全生产管理职责。谢某达作为堃日电梯公司主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[2]。

3.安全总监(安全生产管理人员)未履行安全生产管理职责。周某东作为堃日电梯公司安全总监，自涉事项目开工后至事故发生时未对施工现场进行安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[3]的规定。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

吴某石，堃日电梯公司电梯安装人员，安全意识淡薄，违反公司安全技术操作规程的相关规定，未正确佩戴劳动防护用品，对重块未采取可靠固定措施，轿顶安装作业平台上方未架设防护顶棚，对事故的发生负有责任。鉴于吴某石在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议由司法机关追究刑事责任的人员

周某东，堃日电梯公司安全总监（安全生产管理人员），未履行安全生产管理职责，未对施工现场进行安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议予以行政处罚的单位和人员

1.堃日电梯公司，未履行安全生产管理职责，未组织落实隐患排查治理机制，未检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经

由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.谢某达，堃日电梯公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织落实隐患排查治理机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[6]，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（四）建议由企业处理的人员

吴某山，堃日电梯公司电梯安装人员，安全意识淡薄，违反公司安全技术操作规程的相关规定，未正确佩戴劳动防护用品，对重块未采取可靠固定措施，轿顶安装作业平台上方未架设防护顶棚，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]的规定，建议由广东堃日电梯有限公司依照有关规章制度给予处分。（由区市场监督管理局督促落实）

六、事故防范以及整改措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，结合本次事故的实际情况，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下：

营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）建议区住房建设交通局高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，加强住宅老旧电梯更新安全管理，督促物业企业切实加强住宅老旧电梯更新安全管理。

（二）建议区市场监管局高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，加强电梯等特种设备安装施工过程的现场监督检查，压实电梯等特种设备安装施工单位安全生产主体责任；要强化对更新电梯监督检验、使用管理、维护保养的监督检查。

（三）建议永平街道办事处高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，按照属地管理的原则，以案说法开展警示教育，加强对辖区内施工工地的巡查检查，重点检查防高空坠落、防物体打击、防触电安全教育和落实情况，督促企业严格落实安全生产各项管理工作，压实企业安全生产主体责任。

（四）塑日电梯有限公司要针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，开展警示教育，举一反三，完善安全生产管理制度，加强对电梯安装作业的隐患排查；要加强对电梯安装作业的安全检查，完善电梯安装作业的操作规程和安全防护措施，切实落实项目安全管理责任；要加强对施工人员的安全教育培训和技术交底，全面落实安全生产主体责任。（由区市场监督管理局督促落实）

（五）锦日物业公司针对本起事故中暴露出的问题开展警示教育，举一反三，完善项目管理制度，做好物业管理区域内住宅

老旧电梯更新的安全防范工作，加强对项目承包单位的安全生产工作统一协调、管理、监督。（由区住房建设交通局督促落实）