金平区岐山街道“9·16”一般物体打击事故调查报告

2025年9月16日，位于岐山街道中官社区中官东四巷7号的广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目（一期）子项目中官社区古榕城带状海绵设施建设项目发生一起物体打击致1人死亡1人受伤的事故，直接经济损失人民币128万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2025年9月23日，金平区人民政府成立了由分管安全生产工作的区领导担任组长，金平公安分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局、区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）、区总工会、岐山街道办事处有关负责同志组成的“汕头市金平区‘9·16’事故金平区政府调查组”（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。同时将成立事故调查组的批复抄送金平区纪委监委，事故调查组聘请了建筑领域、安全生产领域专家参与调查，并邀请汕头市建筑协会专家协助开展技术分析。事故调查组委托区城管局抽取汕头市城管系统绿化专家组（以下简称“绿化专家组”）三位专家前往现场参与勘查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询、专家鉴定论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出处理建议及防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事区域基本情况

事发位置位于广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目（一期）子项目中宫社区古榕城带状海绵设施建设项目，被砸中行人位于子项目范围外西侧的马路上。根据2025年8月8号《园区建设专项工作小组会议纪要》（〔2025〕1号）文件“鉴于广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目一期(潮州路等基础设施工程)在预算编制时，项目中陇顶路涉及部分中宫社区古榕带状海绵设施建设项目工程造价存在漏项情况。原则同意由岐山街道将上述工程内容纳入项目中一并实施”，会议明确将陇顶路后段漏项部分增补并纳入该项目建设中，但事发前漏项部分暂未签订补充协议及编制施工图，未正式纳入项目建设范围，项目于9月5号开工，9月16日事发树木位于陇顶路后段漏项范围内，同时也在项目招标建设红线之外，属尚未正式实施施工的区域。事发前施工单位仅对项目招标范围内及周边进行开工前的准备工作，具体包括表面垃圾清运、土地平整及配合社区迁坟工作。



图 1 倒伏树木图片

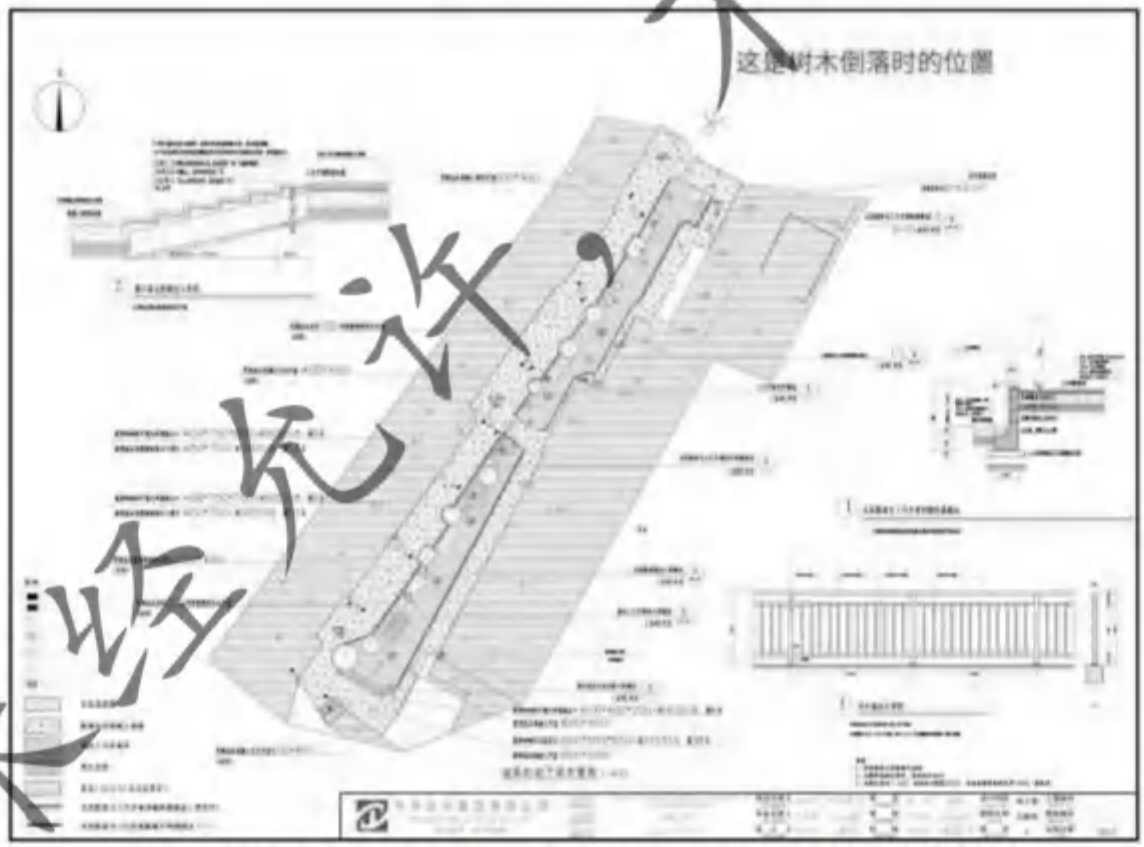


图 2 事发时中宫社区古榕城带状海绵设施建设项目红线标示图
（红圈为倒伏树木位置）

未收先决，不得转载

倒伏树木为一古榕树，树高约 10.6m，胸径约 0.32m，树头直径约 0.8m，重量约 1335kg。树木的主干倾斜角度较大，且冠幅偏斜严重，分支不均匀，重心倾斜，根系生长呈四周表面放射性扩张，非从上往下深入性生长，存在倾倒风险；该榕树旁边存在垃圾桶，系周边居民生活垃圾转运点，树木易受垃圾虫害侵蚀。经岐山街道办事处了解，该榕树系自然野生，树龄约 50-60 年，经区城管局查询，该树木不在登记在册的古树名木台账内，不属古树名木，不在区城管局行道树管养范围。根据《广东省城市绿化条例》第三章第二十四条"居住区绿地的保护和管理在街道办事处的指导下，由业主或者业主委员会负责"，由于该土地是集体用地，业主是中官社区居民委员会，中官社区居民委员会具体负责倒伏树木的管养工作。

（二）项目基本情况

广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目（一期）（以下简称"项目"）包括潮州路（万达广场-金凤路）建设工程项目、中官社区古榕城带状海绵设施建设项目，项目开工日期 2025 年 9 月 5 日。项目预算总投资 10073.44 万元，其中建设工程费用 1805.43 万元。潮州路（万达广场-金凤路）建设工程项目起于万达广场，止于金凤路，路线全长约 322 米，道路宽度 50 米，按城市次干路标准设计，双向四车道，设计时速 40 千米/小时建设内容主要包括：道路、交通、绿化、照明、排水等；中官社区古榕城带状海绵设施建设项目占地面

积2076.38平方米，主要包括中宫社区古榕带状海绵设施、建筑室内外生活给排水及消防工程，照明工程。事发位置位于中宫社区古榕城带状海绵设施建设项目的一棵古榕树，事发时挖掘机正在项目北侧范围进行垃圾清理工作。项目为汕头市十大民生实事之一，工期较为紧张，由于前期征地手续正在办理中，事发时暂未取得施工许可证，施工单位仅对项目招标范围内及周边进行开工前的准备工作。

（三）事故涉及单位概况

1.建设单位

汕头市金平区岐山街道办事处（以下简称"岐山街道办事处"），位于广东省汕头市金平区岐山路61号；机构性质：机关；负责人：郑*；成立日期：2017年8月8日；统一社会信用代码：11440511**********，系广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目（一期）的建设单位。

2.代建单位

汕头市金平区政府投资项目代建中心（以下简称"区代建中心"），位于汕头市利安路升达大厦6楼；登记机关：汕头市金平区事业单位登记管理局；负责人：高*辉；成立日期：2020年10月19日；经营范围：承担政府投资的规模以上非经营性房屋建筑工程和市政基础设施项目的组织实施、管理工作；组织工程竣工验收、资产移交；对区政府同意通过招标等方式实行代建的行为进行监督管理；依照法律、法规组织开展工程建

设的招标工作，依法履行项目法人职责；协调处理与项目使用单位有关的工程建设问题，向区发改、财政、规划、建设等行政部门报告项目进展情况，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；协助主管部门做好建设工程施工质量、安全申报和咨询等相关工作；统一社会信用代码：12440511**********。根据《区政府常务会议决定事项预知》（汕金府办会函〔2023〕21-5号）文件内容，项目由岐山街道办事处委托区代建中心实施建设阶段代建工作并签订代建合同。

3.施工单位

广东省第二建筑工程有限公司（以下简称"省二建公司"）。该司位于广东省汕头市中山路54号；登记机关：汕头市市场监督管理局；法定代表人：蔡*贤；成立日期：1980年12月25日；经营范围：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；路基路面养护作业；建筑劳务分包；劳务派遣服务（劳务派遣经营许可证有效期至2027年12月25日）；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；市政设施管理；消防技术服务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；统一社会信用代码：91440500********。持有建筑工程施工总承包一级，证书编号：D14401

****，发证日期：2023年1月22日，有效期至2028年12月22日。持有建筑施工安全生产许可证，安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2023]00****，发证日期：2025年7月16日，有效期：2028年7月16日。2025年3月区代建中心与广东省第二建筑工程有限公司签订《广东汕头金平工业园区片区产城融合示范区配套建设项目一期（潮州路等基础设施工程）》，由广东省第二建筑工程有限公司承担项目的施工建设。

4.劳务承包单位

深圳市万筑业建设有限公司。该司位于深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区东门南路3007号金龙大厦二十层2006；登记机关：深圳市市场监督管理局罗湖监管局；法定代表人：陈*佳；成立日期：2024年4月22日；经营范围：土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；建筑物清洁服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^建筑劳务分包；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；路基路面养护作业；电气安装服务；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；统一社会信用代码：

91440300**********。持有建筑业企业资质证书，资质等级：施工劳务不分等级，证书编号：DL34436****，发证日期2024年4月29日，有效期至2029年4月29日。安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证字[2024]00****，有效期2024年6月11日至2027年6月11日，许可范围：建筑施工。2025年4月11日，省二建公司与深圳市万筑业建设有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，深圳市万筑业建设有限公司作为该项目的劳务分包单位。

5.设备租赁单位

汕头泰通行运输有限公司（以下简称“泰通行公司”）。该司位于汕头市金平区鮀江街道桥德二巷3号首层（自主承诺申报）；汕头市金平区国有存量土地JP024地块一1座（位于安居路尾东侧，金凤半岛泵站附近）；登记机关：汕头市金平区市场监督管理局；法定代表人：陈*鑫；成立日期：2021年5月14日；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；停车场服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；对外承包工程；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；运输货物打包服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；物业管理。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；统一社会信用代码：91440507**********。

省二建公司与泰通行公司于2025年4月21日签订《机械设备租赁合同》，约定泰通行公司提供施工机械出租，用于服务广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目（一期）的工程需要，由泰通行公司提供随车司机，听从广东省第二建筑工程有限公司的管理与安排。

6.监理单位

大洲设计咨询集团有限公司。该司位于盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室（CNH）；登记机关：江苏省盐南高新技术产业开发区市场监督管理局；法定代表人：曹*；成立日期：2006年5月24日；经营范围：许可项目：建设工程施工；水运工程监理；水利工程建设监理；测绘服务；建设工程监理；公路工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；安全生产检验检测；雷电防护装置检测；文件、资料等其他印刷品印刷；国土空间规划编制；建设工程勘察；水利工程质量检测；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程造价咨询业务；规划设计管理；设备监理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；消防技术服务；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治

服务；水环境污染防治服务；水文服务；土地整治服务；土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；旅游开发项目策划咨询；房地产评估；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；社会稳定风险评估；资产评估；企业管理；财务咨询；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；统一社会信用代码：91320902**********。持有工程监理综合资质，证书编号：E13200****-8/1，发证日期：2023年12月22日，有效期：2028年12月22日。2025年4月，区代建中心与大洲设计咨询集团有限公司签订《监理合同》，由大洲设计咨询集团有限公司负责项目的质量安全监理。

（四）事故涉及的相关人员概况

1.林＊珊，男，汉族，1971年10月15日出生，汕头市金平区人，身份证号码：44051119**********，受泰通行公司雇佣，未签订劳动合同或用工协议，无固定劳动关系，2025年9月7日受泰通行公司指派到项目驾驶挖掘机。

2.林＊盛，男，汉族，1967年10月21日出生，汕头市金平区人，身份证号码：44051119**********，2025年9月4日受深圳市万筑业建设有限公司指派到项目任劳务班组负责人，负责该司劳务人员在项目中的工作安排。

3.魏＊生，男，汉族，1995年6月13日出生，汕头市龙湖区人，身份证号码：44051119**********，系省二建公司派往

项目的项目负责人，全面负责项目的管理。

4.王＊，男，汉族，1987年12月9日出生，汕头市金平区人，身份证号码：44050819**********，系省二建公司派往项目的安全员，负责项目的安全管理。

5.张＊英，事故死者，女，1972年9月9日出生，云南省富源县人，身份证号码：53032519**********，系过往行人。

6.陈＊春，事故伤者，女，1976年3月4日出生，云南省富源县人，身份证号码：53032519**********，系过往行人。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

事故现场周边监控画面被工地围挡部分遮住，事发第一时间无直接目击证人，事故调查组通过察看监控、现场状况、技术勘验及询问林＊珊等在场相关人员，对事故发生经过进行调查了解，充分讨论和综合分析，还原事故基本经过：

项目北侧出入口（停车场出入口）为中官社区垃圾转运点，为保持项目周边环境整洁和车辆出入畅通，项目负责人魏＊生、项目安全员王＊让林＊盛安排清理周边垃圾。2025年9月15日，项目劳务班组负责人林＊盛安排挖掘机司机林＊珊隔天上午清理垃圾转运点周边的垃圾。9月16日上午8时40分左右，林＊珊驾驶挖掘机在距离古榕树东侧6米远的地面处清理垃圾。上午9时左右，林＊珊清理完地面上的垃圾，驾驶挖掘机退出场地。在林＊珊驾驶挖掘机离开约30秒后，古榕树往西侧马路

方向倒伏，过程中古榕树的枝干击中过往的张＊英、陈＊春2名行人，致张＊英头部受伤、陈＊春左肩受伤，张＊英经抢救无效死亡。



图3 榕树倒下截图

（二）事故救援情况

事故发生后，附近工人发现异常，赶往事故发生位置查看情况后，便拨打林＊盛的电话告知事故情况，约5分钟后林＊盛到达现场并拨打电话向省二建公司安全员王＊报告事故情况，此时王＊已在前往项目路上。王＊赶到现场的时候，听见周边路人在向120救护车汇报现场位置，便向项目经理魏＊生和公司安全部汇报事件情况，魏＊生向区代建中心报告事故情况。约5分钟后，救护车到达现场将两名伤者送往汕头市中心医院救助。岐山派出所、岐山街道办事处、中官社区在接到事故报告后均派人前往事故现场协助处置。

（三）事故应急处置的评估意见

经评估，事发后金平区各级各相关部门及时、主动、有序开展应急救援工作，及时将伤者送至汕头市中心医院救治。事故现场应急救援处置及时、方法得当，救援过程中未发生次生事故，善后工作处置有力有效，未导致更大人员伤亡的财产损失，未引发社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡，1人受伤。死者张＊英，女，1972年9月9日出生，云南省富源县人，身份证号码：53032519**********；伤者陈＊春，女，1976年3月4日出生，云南省富源县人，身份证号码：53032519**********，事故造成其左锁骨骨折。

据汕头市金平区公安司法鉴定中心出具的《尸体检验报告》（编号：2025180），对死者张＊英的鉴定意见为“初步检验意见：张＊英死因符合被重物砸伤头面部致重型颅脑损伤死亡，为进一步明确死因，建议对尸体进行解剖，完善病理、毒化等相关检验”。经公安部门询问死者家属，死者家属表示对鉴定结果没有异议，不需要法医对死者遗体做进一步解剖。据《汕头市中心医院出院记录》，伤者陈＊春的诊断为“左锁骨骨折”。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币128万元，主要用于对死者家属的人道主义补偿、善后处理事项和伤者的经济补偿、治疗

费用等。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》(GB/T13861)，分别对事故相关的人为因素、物的因素、环境因素和管理因素等要素进行分析，依据《企业职工伤害事故分类》(GB6411)和公安司法鉴定部门的鉴定意见，综合考虑起因物，引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其事故原因分析如下：

（一）发生事故相关要素情况

1.现场勘查情况

（1）涉作业挖掘机及司机情况。涉作业挖掘机为卡特305.5E2履带式液压挖掘机(是否)，型号60#，厂家为卡特彼勒(吴江)有限公司，制造年份2021年，发动机功率34.1kw，机器识别号：*CAT30557KWE******。泰通行公司有安排随车司机每日对挖掘机进行检查并重新上润滑油，定期对机械设备进行维护保养并形成维护保养记录，自2025年4月23日进行全车保养之后，共有6次维护保养记录。挖掘机司机林*珊持有建设领域岗位技能培训操作证，证书编号：44002120246****，技能等级为高级，岗位名称为挖掘机操作，发证日期2025年1月9日，截止日期为2031年1月8日。



图 4 涉作业挖掘机

（2）倒伏树木情况。根据监控视频内容及现场勘查情况，榕树倒伏之前主干倾斜角度较大，形状偏冠、歪斜且冠幅偏斜严重，分支不均匀，重心倾斜，根系分布广，根系生长是往四周表面放射性扩张，非从上往下深入性生长，约 4m 处仍可见滑出断裂树根，榕树旁设置生活垃圾转运点，榕树的生长环境较为恶劣。2025 年 9 月 26 日，事故调查组邀请绿化专家组现场勘查树木情况，分析树木倒伏存在以下主要原因：①树木的根系大部分糜烂，固着力较差，是造成树体不稳定的主要因素；②树木的主干部分出现轻微蛀空；③榕树倒伏前生长于垃圾堆旁，不利于榕树的生长。



图 5 榕树部分枝干状态



图 6 榕树根系状态



图 7 榕树根系状态



图 8 榕树根部生活垃圾



图 9 榕树根部枝干腐烂



图 10 榕树根部状态

据市建筑协会专家分析，该榕树树龄超50年，根系大面积糜烂，主树干部分蛀空，导致固着力严重不足。树冠偏斜，分枝不均，重心长期失衡，在无外力作用下亦存在倾倒风险；树木长期生长于垃圾转运点，根系受生活垃圾及害虫侵蚀，健康状况恶化；事发前连续降雨，土质松软，进一步削弱根系附着力；日常维护不足，未对倾斜严重、重心不稳的树木采取支撑或警示措施，未能及时发现并处理根系腐烂、树冠偏斜等安全隐患。

综合绿化专家组及市建筑协会专家的技术分析，结合事故调查组专家分析：一是树木长期生长于垃圾转运点，根系受生活垃圾及害虫侵蚀，健康状况恶化，榕树根系呈四周表面放射性扩张，根系大部分糜烂，主树干部分蛀空，固着力较差，树冠偏斜，分枝不均，重心长期失衡，存在无外力作用倾倒风险；二是事发前连续降雨，土质松软，进一步削弱根系附着力；三是树木缺少日常维护，未及时清理树木周边垃圾，未能及时发现并处理根系腐烂、树冠偏斜等安全隐患，未对倾斜树木采取支撑或警示措施。

2.作业因素影响

事发时林＊珊被安排使用挖掘机在距离榕树东侧6米处进行垃圾清理作业，据市建筑协会专家鉴定，榕树树体未发现受直接接触的痕迹，基本排除榕树受挖掘机直接接触导致倒伏的可能性，但挖掘机在距离榕树约6米处作业，局部产生的震动

间接对榕树倾倒有较小的影响。据事故调查组安全专家分析，挖掘机在榕树根系周边采用挖掘机作业，未采取措施分散压力保护土壤结构，挖掘机在附近作业或经过时产生的震动，不排除对榕树周围土壤产生扰动，对从土壤中滑出的榕树表层根系造成一定程度的影响。

综上，事故调查组调查认定：

一是树木长期生长于垃圾转运点，根系受生活垃圾及害虫侵蚀，健康状况恶化，榕树根系呈四周表面放射性扩张，根系大部分糜烂，主树干部分蛀空，固着力较差，树冠偏斜，分枝不均，重心长期失衡，存在无外力作用倾倒风险。事发前连续降雨，土质松软，进一步削弱根系附着力。

二是日常维护不足，未对倾斜严重、重心不稳的树木采取支撑或警示措施，未及时清理树木周边垃圾，未能及时发现并处理根系腐烂、树冠偏斜等安全隐患。

三是挖掘机在距离榕树约 6 米处作业，未采取措施分散压力，保护土壤结构，挖掘机在附近作业或经过时产生的震动，不排除对榕树周围土壤产生扰动，对从土壤中滑出的榕树表层根系造成一定程度的影响。

（二）直接原因

事故现场监控视野受限，事发第一时间无直接目击证人，综合尸体检验报告、证人证言及市安全生产专家、绿化专家组及市建筑协会专家现场勘察及事故调查组调查了解情况，事故

直接原因分析如下：

涉事榕树长期生长于社区垃圾转运点，根系受生活垃圾及害虫侵蚀，健康状况恶化，榕树根系呈四周表面放射性扩张，根系大部分糜烂，主树干部分蛀空，固着力较差，树冠偏斜，分枝不均，重心长期失衡，存在无外力作用倾倒风险，事发前连续降雨，土质松软，进一步削弱根系附着力，榕树因健康状况恶化、土壤固着力下降而倒伏，砸中过往行人，是事故发生的直接原因。

（三）间接原因

树木的管养单位中宫社区居民委员会日常维护不足，未及时清理树木周边垃圾，未能及时发现并处理根系腐烂、树冠偏斜等安全隐患，未采取相应的支撑、警示措施是事故发生的间接原因。

（四）其他问题

1.广东省第二建筑工程有限公司，未辨识到榕树存在倒伏风险，挖掘机在榕树附近作业，未采取措施分散压力，保护土壤结构，对工程施工可能造成毗邻树木损害的，未采取专项防护措施，挖掘机在附近作业或经过时产生的震动，不排除对榕树周围土壤产生扰动，对从土壤中滑出的榕树表层根系造成一定程度的影响。

2.汕头泰通行运输有限公司，对员工教育培训不到位，员工林＊珊安全意识不足，在榕树周边开展挖掘机作业，未对周边

环境进行观察，挖掘作业加剧了榕树的倒伏。

3.岐山街道办事处，作为项目建设单位，对项目的监督协调不到位，项目漏项部分的补充协议及施工图编制不及时，作为社区绿地保护指导单位，指导中宫社区绿地管理和保护工作上仍有不足。

4.汕头市金平区政府投资项目代建中心，作为项目代建单位，未及时发现省二建公司风险辨识不到位的情况，未督促省二建公司根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，未督促省二建公司对工程施工可能造成损害的毗邻树木，采取专项防护措施，在项目的协调管理上存在不足。

（五）事故性质

鉴于树木倒伏系受树木本身健康状况及属地居委日常管养情况影响，与施工因素无直接因果关系，经调查分析，汕头市金平区“9·16”事故是一起非生产安全责任事故。

五、有关处理建议

（一）建议进行处理单位（1个）

中宫社区居民委员会，作为树木管养单位，每月定期对辖区范围内的树木进行巡查检查，并根据树木情况进行修剪作业，由于该倒伏树木非名木古树，未形成相应台账。该树木周围生长杂草，根部被覆盖，树体是否有虫蛀，较难从外部直观判断。鉴于此次事故的发生，仍暴露出中宫社区居民委员会未发现树

木的生长环境长期受生活垃圾侵害，对《汕头经济特区城市绿化条例》（汕头市第十四届人民代表大会常务委员会公告）（第33号）第二十五条“禁止下列损坏城市绿化及其设施的行为：（六）在城市绿地内采石取土、乱搭建、倾倒垃圾、有害废渣废水、油类或者堆放、焚烧物料”的情况失察，未对树冠偏斜及时进行修正，日常未对倾斜树木采取支撑或警示措施，在工作上存在一定的疏忽，建议责令中官社区居民委员会在街道全体会议上作出深刻检讨，并将结果以书面形式向金平区人民政府报告，同时抄送区安委办。

（二）其他处理建议（4个）

1.有关企业处理建议（2家）

（1）广东省第二建筑工程有限公司，安排挖掘机在榕树周边清理垃圾，未辨识到榕树存在倒伏风险，对施工作业风险辨识不到位，未根据风险采取相应安全防护措施，未采取措施分散压力，保护土壤结构，对工程施工可能造成毗邻树木损害的，未采取专项防护措施，不符合《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款“施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施”、第三十条第一款“施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施”的规定，建议由区住房和城乡建设局对省二建公司进行约谈提醒和处理，并按照相关规定对相关负责人进行考核扣分，并将约

谈情况书面报告区政府，并抄送区安委办。

（2）汕头泰通行运输有限公司，员工林＊珊安全意识不足，在榕树周边开展挖掘机作业，未对周边环境进行观察，挖掘作业加剧了榕树的倒伏，暴露出泰通行公司存在对员工教育培训不到位，员工安全意识水平不足的问题，建议由区住房和城乡建设局对泰通行公司进行约谈提醒。

2.属地街道及部门的履职情况及处理建议（2个）

（1）岐山街道办事处，按照“党政同责、一岗双责”、“三管三必须”工作原则，持续加大对生产经营单位、在建工地等的监督检查力度，坚决消除各类风险隐患。一是开展安全生产“地毯式”检查，以网格化为基础，建立台账管理，结合日常生产经营单位的安全巡查，统筹安排在建工地（含自建房）、危房等重点领域的定期巡查检查，截至事发前。街居二级共出动队伍12支，检查在建工地（含自建房）65处，危房54座，对发现的隐患问题等要求社区督促产权人或使用人及时整改；二是按照城市树木管理相关规定，落实社区对辖区内产权归属的树木遵循“轻剪为主、促进生长”的原则进行定期修剪，保持树冠整洁美观；对新种植的树木进行必要的支撑和固定，防止倒伏；合理进行施肥和浇水，加强病虫害防治工作，及时发现并处理病虫害问题，满足树木的生长需求。但根据《汕头经济特区城市绿化条例》第十四条“城市绿地的管理和保护，按照下列规定分工负责：（四）居住地的城市绿地，未实施物业管理服务的，由所属街

道办事处负责”，中宫社区居民委员会未发现树木的生长环境长期受生活垃圾侵害，岐山街道办事处不应将树木养护工作全权交由社区居委负责，岐山街道办事处在指导、督促社区做好树木管养上存在不足；根据2025年8月8日《园区建设专项工作小组会议纪要》（〔2025〕1号）文件内容，整条陇顶路（涵盖倒伏树木的位置）列入项目中宫社区古榕带状海绵设施建设项目中，岐山街道办事处作为项目的建设单位，对项目的监督协调不到位，未及时就增加部分施工内容与区代建中心签订代建合同补充协议，未及时编制施工图设计文件，在落实会议要求和区领导部署精神上仍有欠缺，建议责令岐山街道办事处对内设机构及相关负责人进行批评教育，建议责令岐山街道办事处在全区会议上作出深刻检讨，并将结果以书面形式向金平区人民政府报告，同时抄送区安委办。

（2）汕头市金平区政府投资项目代建中心，作为项目代建单位，未及时发现省二建公司风险辨识不到位的情况，未督促省二建公司根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，未督促省二建公司对工程施工可能造成损害的毗邻树木，采取专项防护措施，在项目的协调管理上存在不足，建议区住房和城乡建设局对区代建中心项目相关负责人进行批评教育，建议责令区代建中心在全区会议上作出深刻检讨，并将结果以书面形式向金平区人民政府报告，同时抄送区安委办。

（3）根据2025年8月8日《园区建设专项工作小组会议纪要》（〔2025〕1号）文件内容，事发前区质安中心介入项目质量安全管理情况，建议由区住房和城乡建设局进一步处理。

据岐山派出所现场勘查及后续调查了解掌握情况，暂未发现涉嫌刑事案件有关线索。若发现该事故涉嫌犯罪的，由司法机关依法独立进行调查处理。

六、事故防范和整改措施

（一）广东省第二建筑工程有限公司，要强化对施工作业的全过程管理，进一步强化对项目施工现场的风险隐患辨识，尤其要注重可能存在的项目范围外施工作业的风险辨识，要根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，若需对项目毗邻建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等进行保护，应及时报告建设单位，同相关主管部门落实好相应的防护措施。

（二）汕头泰通行运输有限公司，要组织员工开展事故警示会，结合本次事故成因，剖析操作不当、安全意识淡薄等问题的危害性，确保全体员工深刻吸取教训。要大力开展员工教育培训，培训内容需涵盖岗位安全操作规程、危险有害因素特性、应急处置流程等核心内容着力提升员工环境风险辨识能力。组织开展施工环境风险辨识专项培训，针对作业现场的设备设施、周边危险源、天气变化等关键要素，提高员工施工作业时，对周边风险、环境的辨识能力，鼓励员工主动排查，及时向项

目部上报疑似风险，第一时间排除相关风险隐患。

（三）中宫社区居民委员会，应当按照城市绿化养护管理技术规范对树木进行常态化管养，对偏冠严重、枝叶密集、树干倾斜的树木，特别是古树名木，应进行支撑加固，建立相关树木管养档案，加强树木检查和维护，定期对树木进行健康检查，及时发现并处理病虫害、腐朽等问题。对存在安全隐患的树木进行加固或砍伐处理，对周边有损树木健康，安全的人员或行为及时进行制止、纠正，确保安全。要深刻吸取事故教训，全面排查辖区内生长在垃圾堆放点周围的树木，及时清理周围垃圾，避免树木受病虫害影响。

（四）汕头市金平区政府投资项目代建中心，要发挥好代建单位的管理协调作用，督促相关施工单位做好项目施工安全管理。要召开参建各方安全生产会议，深刻吸取事故教训，总结事件中暴露出的不足，要进一步督促总承包单位做好项目施工现场及周边作业的风险辨识和对应的安全施工措施，涉及项目范围外作业的，同样需要做好防护措施。对于施工单位施工过程中需要向有关部门报告的，区代建中心要及时与相关主管部门衔接好。

（五）岐山街道办事处，要落实管养单位对管养范围内的行道树持续开展常态化管养，督促社区居委加强树木巡查检查，对“歪脖子树”等树冠偏斜，分枝不均，重心不稳的树木要重点关注，存在倒伏风险的，要做好扶正、支撑等防护措施，对影

响行人、车辆通行等过于茂盛的树木进行修剪减负，对部分老化的护树设施进行加固修复，要深刻吸取事故教训，落实社区居委全面排查辖区内生长在垃圾堆放点周围的树木，避免树木受病虫害影响。

（六）区住房和城乡建设局，要督促下属二级单位落实好各自的监管职责，树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针，要督促区代建中心充分发挥建设单位的统筹协调作用，抓好项目各环节的安全措施部署，对于项目范围外、作业内容简单等不受重视的环节，要提高警惕，落实好各项安全施工措施。要督促质安中心按职责介入及时介入项目的质量安全监督管理，要加强业务指导和监督检查，帮助项目排查安全隐患，查缺补漏，完善项目的风险管控和隐患排查。要加强对管辖范围内建筑工程合法性的监管，督促建设单位按流程办理好施工许可等有关手续。