港口企沙河南省永都建筑工程有限公司“11·6”一般物体打击死亡事故调查报告

港口企沙河南省永都建筑工程有限公司

“11·6”一般物体打击死亡事故调查组

2026年2月5日

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1

1.事故发生单位情况.....1

2.相关单位情况.....3

3.相关人员情况.....4

（二）事故发生经过.....5

（三）事故现场情况.....6

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

二、事故应急处置情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二）事故现场应急处置情况.....9

（三）医疗救治和善后情况.....9

三、事故原因分析.....9

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....10

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10

（一）有关责任人员.....10

（二）有关责任单位.....11
五、事故整改和防范建议.....11

2025年11月06日10时35分许，在防城港生态铝项目生产区建安工程标段四（赤泥沉降建安工程）项目施工现场发生一起物质打击致1人死亡事故，造成直接经济损失约130万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、企沙镇政府等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区工信、应急、公安、卫健、人社、工会、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙河南省永都工程有限公司“11·6”一般物体打击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口企沙河南省永都工程有限公司“11·6”一般物体打击死亡事故是一起**因在吊装作业中，没有落实专人监护、作业人员没有与吊装重物保持一定的安全距离，作业人员不慎被吊装重物打击而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

河南省永都建筑工程有限公司（以下简称“永都建筑公司”），成立于2023年09月15日，统一社会信用代码为91410300MACWE6YM75，住所为河南省洛阳市涧西区九都西路

190号新中富中心5号楼11楼1104室，法定代表人张玉都 ，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，公路管理与养护，路基路面养护作业，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，道路货物运输(不含危险货物)，城市公共交通，河道采砂，供电业务，地质灾害治理工程施工：人防工程防护设备安装，电气安装服务，舞台工程施工，住宅室内装饰装修，施工专业作业，河道疏浚施工专业作业，文物保护工程施工，发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：土石方工程施工，金属门窗工程施工，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，对外承包工程，普通机械设备安装服务，室内木门窗安装服务，家具安装和维修服务，城市绿化管理，城乡市容管理，市政设施管理，水利情报收集服务，水土流失防治服务，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，环境卫生公共设施安装服务，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，门窗销售，新型金属功能材料销售，铁路运输设备销售，人工智能硬件销售，消防器材销售，阀门和旋塞销售，建筑工程用机械销售，矿山机械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

永都建筑公司建筑业企业资质证书编号为D341607876；发证机关为洛阳市涧西区住房和城乡建设局；资质类级及等级为施工劳务不分等级；有效期至2028年10月26日。

永都建筑公司安全生产许可证编号为(豫)JZ安许证字

[2024]001794；许可范围为建筑施工；发证机关是河南省住房和城乡建设厅；有效期至2027年02月05日。

2025年08月22日，永都建筑公司与中国有色金属工业第六冶金建设有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》（合同编号：FBHT-20250818-0002），是该工程的劳务分包方。总包工程名称为：广西防城港生态铝产业链项目生主区建安工程标段四（赤泥沉降建安工程）项目，分包工程名称为：非标设备制安劳务分包工程；分包作业范围及内容为：本工程施工设计图及图纸说明、招标文件（含答疑、补遗）及工程量清单范围内的所有非标设备制安、工艺管道安装、设备安装等工作内容，具体以招标人发布的工程量清单为准。

2.相关单位情况

中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称“中色六冶公司”），成立于1984年03月01日，统一社会信用代码为91410000169956 34XA，住所为郑州市淮河路36号，法定代表人周永康，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：承包境外冶炼、房屋建筑、机电安装与公路工程和境内国际招标工程：上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。建筑工程施工总承包特级〈可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、矿山、冶金、石油化工、电力各类别工程的施工总承包，工程总承包和项目管理业务〉；公路工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；水

利水电工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；园林绿化工程施工；非标准设备制作；钢模板、工程机械制造，设备租赁；建筑工程技术研究；压力容器（D1、D1级别，限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司金属结构厂）；压力管道（GB1,GC2级别，限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司金属结构厂）；起重机械（桥式起重机，门式起重机均为 A 级别，限中国有色金属工业第六冶金建设有限公司工业安装分公司）,（以上范围限分支机构凭证经营）；进出口贸易：金属材料、有色金属、建材、机电产品的销售；普通货运（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.相关人员情况

①任某，男，19**年**月**日出生，户籍地为河北省承德市某某县某某某镇某某某村*组***号，永都建筑公司工人。2025 年 11 月 06 日上午，与郝某斌、陆某军一起在沉降槽罐体内安装搅拌桨叶，事故发生后，与郝某斌将陆某军搀扶到沉降槽罐体外。

②郝某斌，男，19**年**月**日出生，户籍地为河南省修武县某某镇某某庄**号，永都建筑公司工人。2025 年 11 月 06 日上午，与任某、陆某军一起在沉降槽罐体内安装搅拌桨叶，事故发生后，与任某将陆某军搀扶到沉降槽罐体外，并护送到防城港市港口区人民医院救治。

③吕某乐，男，19**年**月**日出生，户籍地为河南省禹州市某某乡某某村*组。永都建筑公司项目负责人，2025 年 11 月 06 日，

在事故发生后将陆某军护送到防城港市港口区人民医院救治。

④廉某波，男，19**年**月**日出生，户籍地为河南省修武县某某某乡某某庄*号，永都建筑公司技术员。2025年11月06日，在事故发生后将陆某军护送到防城港市港口区人民医院救治。

⑤陆某军（事故死者），男，19**年**月**日出生，河北省唐山市某某县人，永都建筑公司工人。2025年10月30日与永都建筑公司签订《劳动合同》，2025年10月30日至11月1日参加三级安全教育培训并通过考核。2025年11月06日上午，与任某、郝某斌一起在沉降槽罐体内安装搅拌桨叶时，被物体打击受伤致死。

（二）事故发生经过

2025年11月06日07时许，任某、郝某斌、陆某军来到广西防城港港口生态铝产业链项目年产240万吨氧化铝及配套工程-赤泥沉降建安工程沉降槽搅拌装置开展搅拌桨叶安装工作。当天的搅拌桨叶安装工作过程为：先用沉降槽罐外的吊车将搅拌桨叶从槽罐体外吊入槽罐体内；再用槽罐顶的卷扬机将搅拌桨叶吊起，逐片安装在搅拌桨叶轴上。工作中，任某、郝某斌主要负责吊件挂钩（司索员）工作，陆某军主要负责用对讲机指挥吊装及桨叶与轴安装位置校对工作。桨叶吊装到轴的安装位置后，再由郝某斌进行简单焊接固定，桨叶与轴的最后牢固连接由另外的工人负责。

11月06日10时许，任某、郝某斌对已吊入沉降槽罐内的搅拌桨叶用钢丝绳进行固定挂钩，完成后两人就往旁边走，与要吊装的搅拌桨叶保持一定安全距离，避免搅拌桨叶吊装时碰伤身体，陆某军则通过对讲机指挥槽罐顶的卷扬机吊起搅拌桨叶。就在任

某、郝某斌往外走的过程中，两人突然听到一声铁质物品碰撞的声音，当两人回头看时，发现距两人约5米远的陆某军靠着槽罐中间的轴体坐在地上，脸部呈痛苦表情，吊起来的搅拌桨叶在晃动。任某、郝某斌立即过去问陆某军身体哪里受伤，但陆某军没有回应。

（三）事故现场情况

经现场勘查，作业现场的沉降槽罐呈圆柱体，外径24米、高31.176米，底部呈锥形，中间为转轴，搅拌桨叶安装在转轴底部的搅拌桨叶轴上（详见图1、图2、图3）。搅拌桨叶长3.05米、宽0.5米、厚0.3米，重约0.73吨。

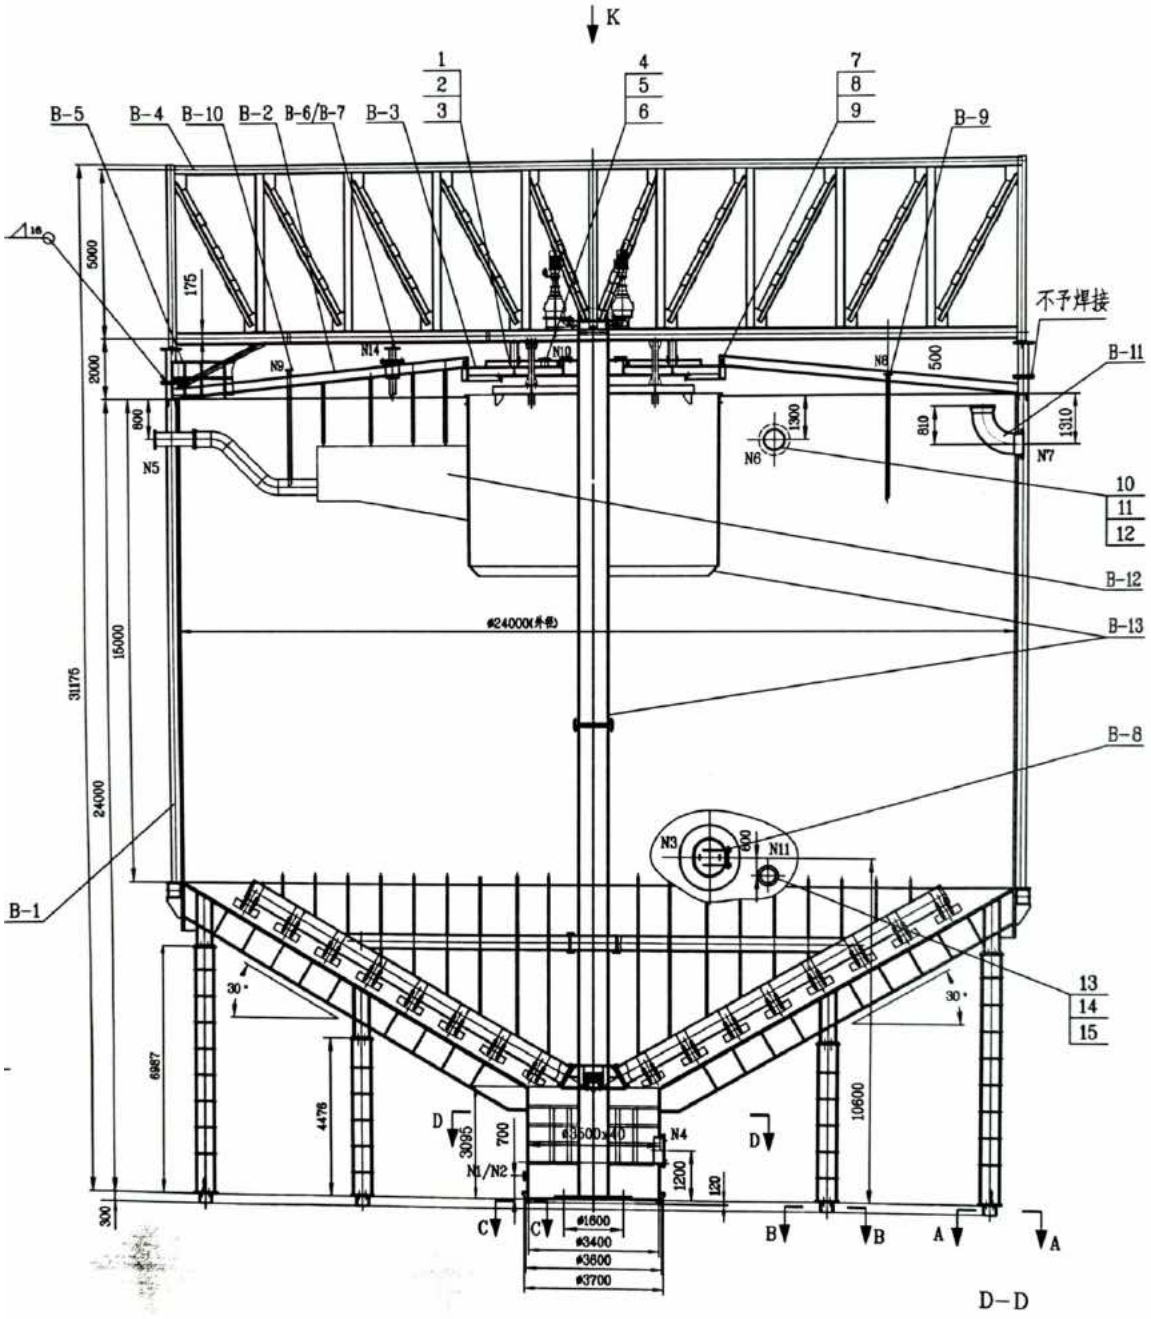

K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B-5
B-4
B-10
B-2
B-6/B-7
B-3
B-9
不予焊接
B-11
B-12
B-13
B-8
B-1
10
11
12
13
14
15
N1/N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N14
5000
2000
175
500
1300
810
1310
800
15000
31175
24000
6987
4476
3095
700
1200
120
10600
300
30°
30°
D
D
C
C
B
B
A
A
D-D
ø1600
ø3400
ø3600
ø3700

图 1：沉降槽结构立面图



图 2：沉降槽底部图

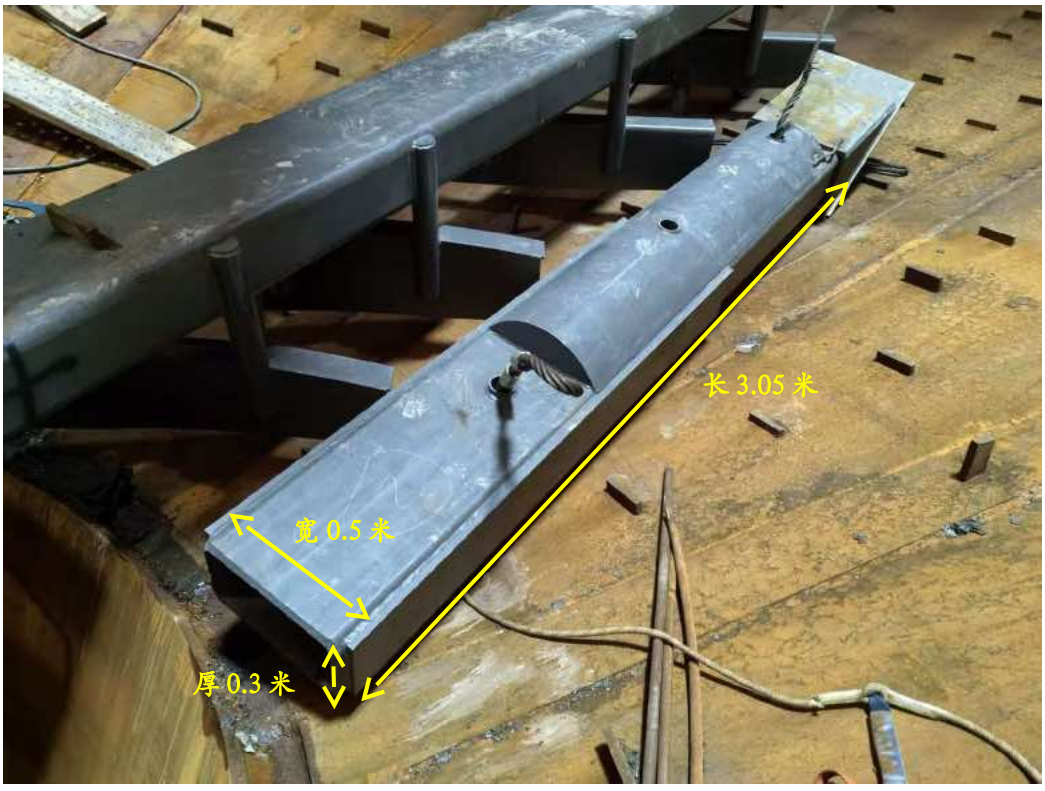


图 3：搅拌桨叶图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月06日10时35分许，任某电话向廉某波报告事故情况；廉某波接到报告后，组织人员将陆某军送往港口区人民医院救治；16时47分，港口区卫生健康局向港口区应急管理局报告事故伤者救治情况；港口区应急管理局核实情况后同步向港口区委办公室、区人民政府办公室、防城港市应急管理局书面上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，任某、郝某斌将陆某军搀扶到沉降槽罐外，任某电话向廉某波报告事故情况，廉某波和吕某乐开皮卡车过来，众人将陆某军抬下皮卡车，由廉某波、吕某乐、郝某斌护送到港口区人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

11月06日10时55分许，陆某军被送到港口区人民医院急诊科抢救。12时许，防城港市第一人民医院急诊科医生到达现场指导抢救。抢救时间超过1小时10分钟仍无生命迹象，医院于12时15分宣布临床死亡。死亡诊断为：1、心跳呼吸骤停；2、失血性休克；3、胸部闭合性损伤（重度）；4、胸部挫伤；5、胸腹联合伤；6、内脏出血。

事故发生后，死者家属与永都建筑公司协商并达成赔偿协议，未出现争议，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：陆某军安全意识淡薄，没有严格执行《广西防城港港口生态铝产业链项目-年产240万吨氧化铝及配套工程赤泥沉降建安工程沉降槽搅拌装置及进料系统安装安全专项施工方案》中吊装作业安全措施中的“起吊重物时，司索人员应与重物保持一定的安全距离”[1]规定，在指挥搅拌桨叶吊装及安装位置校对过程中，没有与起吊的搅拌桨叶保持一定的安全距离，导致其在搅拌桨叶吊装过程中不慎被搅拌桨叶打击受伤致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：永都建筑公司没有认真落实《广西防城港港口生态铝产业链项目-年产240万吨氧化铝及配套工程赤泥沉降建安工程沉降槽搅拌装置及进料系统安装安全专项施工方案》中吊装作业安全措施中的“起重吊装时，吊装范围内必须设专人监护”[2]规定，在陆某军、任某、郝某斌在沉降槽罐内吊装搅拌桨叶中没有设专人监护，从而导致了事故发生。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.陆某军，男，永都建筑公司工人，安全意识淡薄，没有严格执行《广西防城港港口生态铝产业链项目-年产240万吨氧化铝及配

---

[1][?] 中色六冶公司《广西防城港港口生态铝产业链项目-年产240万吨氧化铝及配套工程赤泥沉降建安工程沉降槽搅拌装置及进料系统安装安全专项施工方案》5.5 吊装作业安全措施 ⑿起吊重物时，司索人员应与重物保持一定的安全距离。

[2][?] 中色六冶公司《广西防城港港口生态铝产业链项目-年产240万吨氧化铝及配套工程赤泥沉降建安工程沉降槽搅拌装置及进料系统安装安全专项施工方案》5.5 吊装作业安全措施 ④起重吊装时，吊装范围内必须设专人监护，非施工人员不得擅自入内，并设专人看护。

套工程赤泥沉降建安工程沉降槽搅拌装置及进料系统安装安全专项施工方案》中吊装作业安全措施规定，在指挥搅拌桨叶吊装及安装位置校对过程中，没有与起吊的搅拌桨叶保持一定的安全距离，在搅拌桨叶吊装过程中不慎被搅拌桨叶打击身体，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[3]，依法应当追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.吕某乐，男，永都建筑公司项目负责人，没有落实督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。致使公司存在在吊装作业中没有设专人监护生产安全事故隐患，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]规定，建议港口区应急管理部门依法调查处理。

（二）有关责任单位

永都建筑公司在吊装作业中没有设专人监护，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[5]规定，建议由港口区应急管理部门依法调查处理。

五、事故整改和防范建议

（一）永都建筑公司要切实履行企业安全生产主体责任，完善并严格落实本单位安全生产教育和培训制度，有效提高作业人员安全意识；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

防工作机制，严格按照施工方案施工，加强督促、检查，及时发现并消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口企沙河南省永都建筑工程有限公司
“11·6”一般物体打击死亡事故调查组
2026年2月5日

调查组组长：

调查组副组长：

成　　员：