景德镇市昌南新区“3.3”昌景黄铁路CJHZQJX-2标吊车侧翻事故调查报告

2021年3月3日16时47分，在景德镇市昌南新区洪源镇鸣山村昌景黄铁路CJHZQJX-2标施工工地发生一起吊车侧翻伤亡事故，事故造成2人死亡，2人受伤。

事故发生后，省应急管理厅党委书记、厅长龙卿吉、省应急管理厅带班领导一级巡视员周平多次电话调度救援工作。景德镇市委书记钟志生和市委副书记、市长刘锋作出重要批示：请市应急管理局和住建局加强监管，举一反三，确保建筑工地实现安全生产！请有关项目部做好善后处置工作，确保社会稳定！景德镇市委常委、常务副市长黄金龙同志第一时间调度相关部门全力做好伤员救治、事故调查工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经景德镇市人民政府批复同意，成立了由市应急管理局牵头，市发改委（市铁路办）、市总工会、市住建局、市公安局昌南新区分局、昌南新区应急局等单位派员参加的景德镇市昌南新区“3.3”昌景黄铁路CJHZQJX-2标吊车侧翻事故调查组(以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组通过调查取证、现场勘查、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，明

确了防范及整改措施。

事故调查组认定景德镇市昌南新区“3.3”昌景黄铁路CJHZQJX-2标吊车侧翻事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位及工程概况

（一）总体工程概况。新建昌景黄铁路位于赣东北、皖南地区，西起江西省南昌市，自南昌东站引出，途经上饶、景德镇市，东至安徽省黄山市，于黄山北站与杭黄铁路相接。西端在南昌东新建枢纽第三客站，进而同步引入横岗，配套修建横岗至昌福铁路唐村线路所枢纽南部客运环线衔接沪昆、京九高铁。正线自南昌东站引出向东，经进贤县，跨越鄱阳湖平原经余干、鄱阳，沿九景衢铁路引入景德镇北站，经瑶里国家级旅游景区西侧至安徽省，经祁门、黟县引入黄山北站。正线全长289.856km，联络线长29.369km，全线设10个车站。项目初设批复总投资470.45亿元，主要技术标准为客专、时速350公里，计划工期4年。

其中昌景黄铁路江西段正线长200.274km，联络线长29.369km；设计用地12462.37亩，设计房屋拆迁94.4万平方米，区间路基土石方866.02万方；正线桥梁84座/154.678km，正线隧道18座/16.60km，桥隧比正线桥隧比87.3%，全线设有瑶里站、景德镇北站、乐平北站、鄱阳南站、余干站、军山湖站、南昌东站，总投资347.13亿元。全线施工标段有7个（CJHZQJX-1标、CJHZQJX-2标、CJHZQJX-3标、CJHZQJX-4标、CJHZQJX-5标、CJHZQJX-6标、CJHZQJX-7标）。

该项目业主单位为昌九城际铁路股份有限公司[①]，总承包单位（兼设计）：中国铁路设计集团有限公司[②]。

（二）事故发生标段工程及相关单位情况。昌景黄铁路CJHZQJX-2标，主要里程范围：DK130+422.21-DK164+565.08，主要工程数量：路基13.798km；桥梁24.213km/53座；隧道1.858km/9座；车站1座（改建景德镇北站）；无砟道床23.4双线公里；洪源制梁场（制架箱梁670孔），连续梁14联，非标简支梁8孔。事故发生地点为昌景黄铁路CJHZQJX-2标窑上村1号中桥1号墩身（景德镇市昌南新区洪源镇），该点于2020年5月10日填报了工程开工报审表，至2021年2月6日完成了墩身10.5米浇筑工作，2月7日停工；2021年3月3日为第一次复工。

---

①昌九城际铁路股份有限公司。统一社会信用代码：91360000669759 22XR。类型：股份有限公司。注册资本：4605096万人民币。成立日期：2007年12月14日。营业期限：自2007年12月14日至2057年12月13日。登记机关：江西省市场监督管理局。住所：江西省南昌市西湖区站前路96号天集大厦四楼，经营范围：昌九城际铁路、瑞九铁路、昌赣客专、赣深铁路和安九铁路的工程建设和客货运输；设备维修；设备物资供应；餐饮、旅游服务；房地产开发；物业管理；广告、装饰设计；建筑安装；铁路快运业务；土地综合开发。法定代表人：徐利峰。该项目开工至2020年7月15日由江西省铁路发展有限公司（原九景衢公司）负责建设管理。2020年7月16日，江西省铁路发展有限公司与昌九公司签订代建协议，由昌九公司负责代建设管理，其中站前7标、南昌东站房和监理7标计划由南昌铁路局代建。项目计划2023年年底具备开通运营条件。为落实建设管理职责，加强现场管理，公司设工管部、安质部、计财部、物设部、综合部、征拆协调部六个职能部门，现场设昌景黄指挥部，靠前指挥并代表公司履行公司授予的现场管理职能。

②中国铁路设计集团有限公司。统一社会信用代码：91120000103062810U。类型：有限责任公司。注册资本：66000万人民币。成立日期：1992年07月21日。营业期限：自1992年07月21日至2050年01月01日。登记机关：天津市自贸区市场监管局。住所：天津自贸试验区（空港经济区）东七道109号，经营范围：承担国内工程勘察、测绘、咨询、设计、监理、工程总承包、工程桩检测和地质灾害防治工程施工项目；与上述业务有关的咨询服务；建设工程招标代理业务；铁路桥梁检定；建设项目水土保持方案编制与环境影响评价；测绘仪器及钻机维修；自有房屋的租赁业务；公共安全技术防范系统工程设计、施工……法定代表人：刘为群。中国铁设于2018年11月13日中标昌景黄铁路工程总承包项目，2018年12月19日先行标站前1标招标完成，2019年9月12日，站前2～7标施工招标完成；2018年12月6日，监理1～9标监理招标完成，其中原监理4标变更为总监办，原监理9标为站房，四电监理标；2019年3月21日，第三方检测完成招标共4个标段。现场设**中国铁设昌景黄铁路江西段总包项目部**代表集团公司全面负责项目的管理，确保实现项目安全、质量、进度、费用、环保、稳定等管理目标。

1.施工单位。中铁三局集团有限公司[①],下设中铁三局集团有限公司昌景黄铁路CJHZQJX-2标项目部（以下简称2标项目部），2标项目部下设五个分部，承担昌景黄铁路CJHZQJX-2标施工建设安全、质量、进度管理。其中事故发生地点施工任务由中铁三局集团有限公司昌景黄铁路CJHZQJX-2标项目部三分部负责（以下简称“2标项目部三分部”）。

2.监理单位。中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司[②],2019年1月3日与业主单位签订了新建南昌经景德镇至黄山铁路建设工程监理合同协议书，服务范围：标段内征地拆迁、环水保工程，路基、桥涵、隧道、轨道、房屋，电力及牵引供电、通信、信号、客服、防灾等系统集成工程，其他运营生产厂设备及建筑物、大型临时设施和过渡工程等所有站前、站后工程项目。

3.劳务分包单位。林州市林兴劳务有限公司[③]，2020年6月15日，2标项目部三分部作为甲方与乙方林州市林兴劳务有限公司签订了桥梁工程劳务分包合同（合同编号：CJHQH-2020-03）,承担中铁三局昌景黄铁路CJHZQJX-2标项

---

①中铁三局集团有限公司。统一社会信用代码：91140000110104513E。类型：有限责任公司。注册资本：495631.0675万人民币。成立日期：1985年12月25日。营业期限：自1985年12月25日至长期。登记机关：山西省市场监督管理局。住所：山西省太原市迎泽区迎泽大街269号，经营范围：建筑施工、建设工程：可承担各种类型工业、能源、交通、水利、环保、建筑等建设工程的施工总承包，以上项目及房地产、资源等投资开发；房地产开发；铁路线路、管道设备安装；工程材料与设备采购……；建筑企业资质证书（D114063492），资质类别及等级：铁路工程施工总承包特级、铁路铺轨架梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级……。安全生产许可证（晋JZ安许证字〔2011〕000153-增14/5），有效期自2020年4月30日至2023年4月30日。法定代表人：郝刚。

②中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司。统一社会信用代码：91510100201958012A。类型：有限责任公司。注册资本：4000万人民币。成立日期：1994年06月30日。营业期限：自2007年06月29日至永久。登记机关：金牛区市场和质量监督管理局。住所：成都市金牛区通锦路3号，经营范围：铁路工程、公路工程（含桥梁、隧道、交通工程）、房屋建筑工程、市政公用工程（含地铁、轻轨）、通信工程、信息系统工程、地质勘探、地质灾害治理工程、环境工程、水利水运水电工程等建设工程的监理、咨询、勘察设计；设备监造；技术进出口；对外承包工程；建设项目管理及技术服务。法定代表人：叶文林。

③林州市林兴劳务有限公司。统一社会信用代码：914105815531701223。类型：有限责任公司。注册资本：5000万人民币。成立日期：2010年04月02日。营业期限：自2010年04月02日至2030年04月01日。登记机关：林州市市场监督管理局。住所：龙山区鲁班街36号，经营范围：建筑劳务分包、土石方工程施工，法定代表人：王秋喜。

目部三分部施工的部分基坑、承台、墩身等工程施工。合同开工日期:2020年6月20日,完工日期2021年12月31日。合同中明确，乙方组建与本合同工程相适用的劳务班组，对本合同工程的安全、质量、技术和工期等向甲方负责。同时，甲乙双方签订了安全质量协议书，明确乙方必须按有关规定，设置独立的安全质量管理机构，并配备专（兼）职安全质量管理人员。对高空作业、起重吊装作业等危险性较大的作业和易发生事故的工序、场所必须安排专人负责现场安全管理，监督安全防护措施的落实。

4.机械租赁单位。景德镇永盛机械有限公司[①]，2020年4月4日，2标项目部三分部作为甲方与乙方景德镇永盛机械有限公司签订了汽车起重机租赁合同(合同编号:CJH3FB-20200405-01)，合同期限自2020年4月10日至2020年10月10日,于2020年10月5日重新签订了汽车起重机租赁合同补充协议，合同期限自2020年10月10日至2021年4月9日。合同中明确乙方配合甲方施工现场主要工作涵洞打混凝土、吊钢筋笼、倒运模板等服务。乙方提供机械设备名称、规格型号，配备一名操作人员，经甲方验收备案；乙方单方调换租赁机械设备或操作人员时，必须经甲方书面同意。


景德镇市永盛机械有限公司法定代表人郑国胜，为了便于业务开展，于2013年注册了景德镇市永胜机械租赁有限公司[②]，法定代表人为占丽霞。郑国胜为两家公司的实际控

---

①景德镇永盛机械有限公司。统一社会信用代码:91360207683498 96X4。类型:有限责任公司。注册资本:300万人民币。成立日期:2009年03月05日。营业期限:自2009年03月05日至长期。登记机关:景德镇市昌南新区市场监督管理局。住所:江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园区御宝路，经营范围:机械设备租赁服务;塔机安装;车辆施救;汽车吊车起重、安装、搬运，法定代表人:郑国胜。

②景德镇永胜机械租赁有限公司。统一社会信用代码:91360200065389571K，类型:有限责任公司。注册资本:1000万人民币。成立日期:2013年04月16日。营业期限:自2013年04月16日日至2043年04月15日。登记机关:景德镇市市场监督管理局。住所:江西省景德镇市昌江区西郊街道淘金岭居委会1号，经营范围:机械设备租赁;车辆施救;汽车吊车起重、安装、搬运。法定代表人:占丽霞。

制人和负责人。郑国胜以景德镇永盛机械有限公司名义作为乙方与甲方签订了租赁合同，以景德镇市永胜机械租赁有限公司名义采购了涉事车辆并雇佣聂林波。

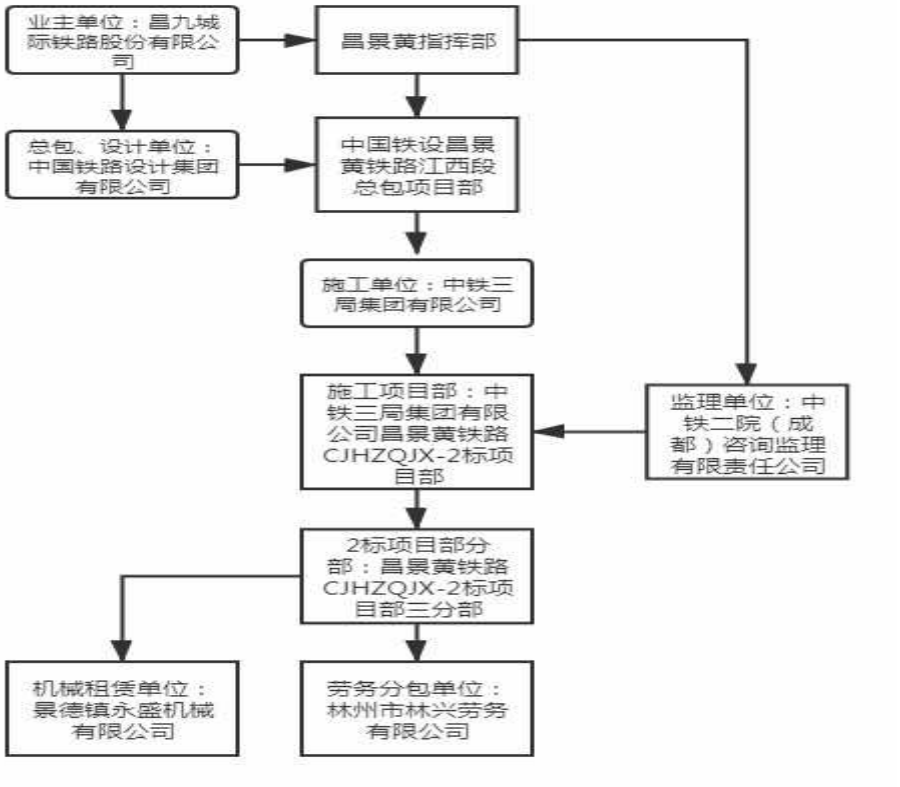

相关单位组织关系图

5.涉事车辆情况。赣 H88016 汽车起重机（20t），品牌型号：徐工牌 XZJ5305JQZ20,车辆类型：重型非载货专业作业车,发动机号码:H9195009244,车辆识别代号:LXGBPA306KA015236,车辆所有人:景德镇永胜机械租赁有限公司,购入日期:2019 年 7 月 14 日。该车于 2019 年 7 月 31 日，办理了机动车行驶证。2020 年 7 月 27 日在景德镇市特种设备监督检验中心，《流动式起重机定期检验报告》所检车辆检验项目（技术资料、金属结构、主要零部件与机构、液压系统、安全装置与防护措施、操作系统、电气、试验）均系合格，下一次检验期限 2021 年 7 月 27 日。

6.涉事车辆操作人情况。聂林波，赣H88016汽车起重机操作人，男，汉族，身份证号码：，住址：江西省宜春市万载县康乐街道十字布村15组11号，2010年在长沙取得了Q2（流动式起重机）作业证[①]，证件编号：发证机关长沙市市场监督管理局。聂林波于2021年2月23日到景德镇永胜机械租赁有限公司入职(填写了入职表，未签订劳务合同），未经过公司安全培训。其本人仅持有C1驾驶证与所驾驶赣H88016汽车起重机（重型非载货专业作业车）需要的驾驶证不符[②]。

7.事故现场天气情况。事故现场路面为回填土方路面，根据景德镇市气象信息报告事故所在地2月25日至3月3日均为阴雨天气，平均降雨量66毫米。



事故现场图片（一）



支腿沉陷图片

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021年3月3日15时50分，在窑上村1号中桥1号墩施工现场，5名作业人员王增亮、王增付、平西录、户松强、

①2014年10月30日，质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号），其中2014版特种设备目录中移除了品种汽车起重机，汽车起重机不在作为特种设备纳入管理。其作业人员不需要再办理特种设备操作证，由所属公司自行培训、经考试合格后上岗。

②根据2016年1月29日公安部关于修改《机动车驾驶证申领和使用规定》的决定（公安部令第139号）中《准驾车型及代号》规定C1驾驶证准驾车型为：小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车；轻型、微型专项作业车；赣H88016汽车起重机需要持B2驾驶证，B2准驾的车辆：重型、中型载货汽车；重型、中型专项作业车。

户正余（其中户正余一人在地面）、1 名汽车起重机司机聂林波准备进行墩身模板安装作业。16 时 30 分，4 名作业人员在高 10.5m 墩身作业平台准备安装顶帽模板；16 时 46 分，聂林波吊运顶帽模板至墩身上方，吊臂伸长约 29 米时，汽车起重机监控系统发出警报提示将要超载，他立即停止操作，向工人表示无法吊装后，便离开操作室打电话向郑国胜报告；16 时 47 分，汽车起重机靠墩身一侧支脚突然失稳，汽车起重机大臂倒向墩身，在倾倒过程中将王增付、户松强、平西录从墩身顶帽作业平台挂落至地面，王增亮从平台挂落悬在空中。

（二）事故应急处置情况

1.应急处置情况。事故发生后，现场施工人员立即组织抢救工作，拨打了 110、119、120 救援电话，并向现场负责人报告。2 标项目部、昌南新区应急管理局、景德镇市应急管理按要求逐级上报了事故信息快报，接报后省、市有关领导作出重要批示，应急、公安、消防等部门赶赴事故现场开展救援处置工作。120 急救车到达现场后，王增付经现场抢救无效死亡；王增亮、平西录、户松强被紧急送往景德镇市中医院，其中：户松强经抢救无效于当日 19 时 25 分死亡，王增亮、平西录二人均为腿部受伤接受治疗。

2.善后及救治情况。事故发生后，属地政府会同中铁三局昌景黄铁路 2 标项目部成立了善后工作组、维稳工作组，负责家属安抚工作。截至目前，已和死者家属签订了赔偿协议并支付赔偿款，受伤人员得到妥善治疗，善后工作已完成。

（三）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 2 人死亡、2 人受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失约 362 万元。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故发生地因近期连续降雨，造成该处施工段回填路面承载力降低，涉事汽车起重机操作人聂林波在路基松软场地起吊时未确认地面支撑条件，违章进行吊装作业；在吊装过程中擅自离开操作室，导致汽车起重机支腿沉陷、车身倾斜时无法及时应对，发生侧翻。

（二）事故间接原因

1.景德镇永盛机械有限公司，安全生产主体责任落实不到位。公司实际负责人郑国胜未参加安全教育培训，不具备相应安全知识，对主要负责人安全管理职责一问三不知；公司安全管理规章制度不健全，未制定安全生产责任制、安全隐患排查治理等制度；未落实隐患排查治理工作，无隐患排查治理台账；公司在安全生产教育和培训工作上，仅以口头教育为主，无安全培训计划及培训记录台账，涉事汽车起重机操作人聂林波入职后未签订劳务用工合同，未按规定对其进行安全生产教育和培训；在明知聂林波不具备 B2 驾驶资格的情况下，仍指派其独自驾驶涉事车辆作业。2021 年 3 月 3 日，公司派往事故现场的汽车起重机及操作人聂林波与租赁合同明确的人员、设备不符；公司更换车辆和人员未向 2

标项目部三分部报备获得书面同意。

2.林州市林兴劳务有限公司，现场安全管理不到位。未配备满足施工要求的安全管理人员，在劳务分包合同中（CJHQH-2020-03），林州市林兴劳务有限公司主要管理人员及有关情况登记表中，仅设置了合同负责人、施工负责人、材料负责人，均为同一人（张刘军），未明确安全管理人员。张刘军同时负责多处施工现场管理，不具备履行施工现场安全管理职责条件；吊装作业过程中未安排安全管理人员到场进行监督，未履行复产复工报备手续，也未向2标项目部三分部报告。

3.昌景黄铁路CJHZQJX-2标项目部三分部，未严格按照劳务分包合同、安全质量协议书内容，审核劳务分包单位组织架构及安全管理人员配备情况，未及时督促其配齐安全管理人员，加强现场安全管理；未严格履行机械调配管理要求。

四、相关单位履职情况

（一）上海铁路监管局。上海铁路监管局负责监督管理铁路运输安全、铁路工程质量安全、铁路运输设备产品质量安全。经查，上海铁路监管局分别于2020年4月、5月、8月、10月、12月、2021年1月，抽查昌景黄铁路（江西段）标段14标次、相关单位10家次、各标段施工点72个，其中2020年5月和8月对昌景黄铁路（江西段）CJHZQJX—2标进行了质量安全检查，对发现的工程质量安全问题下达了整改通知单，2标项目部对相关问题进行了整改并报告了有

关情况。本次调查，未发现其履行安全监管职责不到位的情况。

（二）中国铁路设计集团有限公司。作为项目总包单位会同业主单位于2021年1月10日、1月18日、1月25日、1月29日，2月5日、2月21日对全线进行了安全巡查，对发现的问题下达了关于项目安全管理隐患排查问题的通知；2月1日、2月19日召开了安全质量专题会，2月18日总包项目部印发了关于做好节后复工安全工作的通知和昌景黄铁路（江西段）项目节后复工检查验收记录表。本次调查，未发现其履行安全管理职责不到位的情况。

（三）中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司。2021年2月7日监理单位对窑上村1号中桥进行了节前停工检查，并填报了节前停工确认表。2021 年 2 月 26 日，监理项目部组织各监理组、昌景黄铁路 CJHZQJX-2 标项目部安质部、工程部、各分部经理、安全总监、安质部、工程部及施工现场负责人对现场复工复产情况进行了检查，并分别在三分部和一分部会议室召开了复工复产专题会议。明确施工单位对各停工工点的复工开展自查验收并报监理单位复查。经查看监理合同、检查记录、监理日志及询问笔录等相关资料印证，本次调查，未发现其履行安全管理职责不到位的情况。

（四）昌景黄铁路CJHZQJX-2标项目部。2标项目部于2021年1月10日下发了关于做好春节前停工相关准备工作的通知（中铁三昌景黄项〔2021〕4号），明确了各施工点必须逐一复查安全措施情况，经项目部、监理单位验收确认

后方可复工。1月23日、2月24日、3月3日对各分部施工现场进行了安全检查，下发了安全质量检查通报。2月20日召开了安全生产专题会，组织各分部安全管理人员进行了节后复工复产安全培训。本次调查，发现2标项目部三分部对机械调配情况未及时进行检查。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据事故直接原因认定和责任单位存在的问题，依据有关法律法规，事故调查组对相关责任单位和责任人员提出以下处理意见。

（一）建议司法机关采取强制措施人员

1.聂林波，赣H88016汽车起重机操作人。未确认地面支撑情况，违规在路基松软场地起吊，作业过程中擅自离开操作室，汽车起重机失稳时，未采取有效应对措施[①]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定[②]，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法依规进行处理。

2.郑国胜，景德镇市永盛机械有限公司负责人，未履行主要负责人安全管理职责，未组织制定本单位安全生产责任制和安全生产教育培训计划，未按规定检查本单位安全生产工作；明知聂林波不具备B2驾驶资质，指派聂林波独自驾驶涉事车辆；擅自更换车辆及操作人员未经甲方项目部书面同意，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八

①景德镇永盛机械公司吊车司机管理制度**第三章“起重作业“十不吊”安全规定**:“第6条“在松软地面上工作的起重机，应在使用前将地面垫平、压实。机身必须固定平稳，支撑必须安放牢固。第7条“作业中出现支腿沉陷、起重机倾斜等情况，必须立即放下吊物”。

②《中华人民共和国安全生产法》第五十四条：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

条之规定[①]，对事故发生负有主要领导责任，建议司法机关依法依规进行处理。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.景德镇市永盛机械有限公司。安全管理规章制度不健全，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未按规定开展隐患排查治理工作，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五 条、第三十八条和《江西省安全生产条例》第四条、十六条之规定[②]，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定[③]，建议处以肆拾万元罚款。

2.林州市林兴劳务有限公司。吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条之规定[④]，对事发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议处以贰拾万元罚款。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第十八条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五 条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程……。**第三十八条：**生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。**《江西省安全生产条例》第四条：**生产经营单位是安全生产的责任主体，应当依法建立、健全安全生产责任制度，推行安全生产标准化建设，加强安全生产管理，改善安全生产条件，强化从业人员的安全生产教育培训，确保安全生产。**第十六条：“**生产经营单位应当制定下列安全生产规章制度：(一)全员岗位安全责任制度；(二)安全生产教育和培训制度；(三)安全生产检查制度；(四)安全风险分级管控制度；(五)危险作业管理制度；(六)职业健康管理制度；(七)劳动防护用品使用和管理制度……(十二)其他保障安全生产的规章制度”。

③《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

④《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

（三）建议给予行政处罚的人员

1.张刘军，林兴劳务有限公司现场负责人。现场安全管理不到位，吊装作业未安排专人到场进行安全管理[①]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定[②]，建议处以其上一年年收入百分之三十的罚款。

2.于洋，2标项目部三分部副经理（负责施工任务安排、协调、组织工作），对施工队伍施工作业管理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议处以其上一年年收入百分之三十的罚款。

（四）建议企业内部处理人员

1.咸五超，2标项目部三分部物机部部长，负责机械设备进场审核、调配工作。未加强内部机械调配程序执行情况的监督、审查、管理工作，对事故发生负有责任。

2.柯海龙，2标项目部三分部物机部材料员，负责协助部长做好审核、调配工作。未严格履行机械调配内部程序，对事故发生负有责任。

以上2名责任人员，建议由昌景黄铁路CJHZQJX-2标项目部按照内部管理规定分别对其进行处理，并将处理结果报景德镇市应急管理局备案。

---

①2021年3月2日施工班组作业人员进场后，张刘军认为窑上村1号中桥1号墩身年前剩余工作量不多，便自行安排5名作业人员到窑上村1号中桥1号墩身进行施工，期间其本人未到场进行监护，也未向项目部报告，现场无监理员、安全员、施工员、技术员在场。

②**《中华人民共和国安全生产法》第九十二条**：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”

（五）其它处理建议

建议昌景黄铁路CJHZQJX-2标项目部向昌九城际铁路股份有限公司昌景黄指挥部和中国铁设昌景黄铁路江西段总包项目部作出深刻书面检查。

六、防范和整改措施

（一）健全安全制度，强化现场施工管理。景德镇市永盛机械有限公司要认真吸取此次事故的教训，举一反三，严格按照有关法律法规规定，落实企业安全生产主体责任，进一步完善规章制度和操作规程。加强安全生产教育和培训，提高从业人员安全意识,决杜绝违反操作规程、违章作业等违规行为，确保安全施工,杜绝类似事故再次发生。建设、施工和监理单位要严格落实安全生产责任制，建立健全并落实安全生产规章制度，科学统筹组织施工，强化作业现场安全管理。中铁三局集团有限公司昌景黄铁路CJHZQJX-2标项目部要强化做好对劳务承包单位和租赁机械设备及其操作人员的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）吸取事故教训，强化安全警示教育。相关单位要深刻吸取事故教训，集中时间、集中人员，利用微信、挂图、展板等多种形式，开展专题警示教育活动。要强化重大节假日等特殊时段的安全教育，进一步树牢安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，坚决杜绝违法违规行为再次发生。

（三）完善监管机制，强化铁路监督检查。上海铁路监

管局要加强昌景黄铁路现场监督检查，加大执法检查力度，对发现的隐患和问题，责令企业及时整改。要研究设置派驻机构，加强对铁路建设重点区域和重点时段监管。总包单位要深化铁路建设安全管控工作，督促各方承建企业建立健全安全生产责任制，完善施工现场安全作业管理规章制度，在施工过程中加强工程管理和监督检查，督促作业队伍严格按照法规标准、图纸和施工方案施工。

景德镇市昌南新区“3.3”昌景黄铁路

CJHZQJX-2标吊车侧翻事故调查组

2021年5月3日