抚顺矿区五公司木制品厂“6·5”
一般其他伤害事故调查报告

2024年6月5日12时18分许，在位于抚顺市新抚区南花园街人工河路17号的抚顺矿业集团有限责任公司水泥厂，抚顺矿区五公司木制品厂的1名车辆保养人员在给铲车加注润滑油时，铲车右前轮胎发生爆裂，造成该人员受伤死亡，事故直接经济损失约120万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的抚顺矿区五公司木制品厂“6·5”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对责任人员、责任单位及有关单位的处理建议，事故整改及防范措施。

经调查认定，“6·5”事故是安全风险辨识和隐患排查不到位造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

1.抚顺矿区五公司木制品厂

事发铲车使用单位，以下简称“抚矿五公司木制品厂”，统一社会信用代码：91210400119370033 9，类型：集体所有制，法定代表人：牛洪刚，出资额：人民币叁拾玖万元整，住所：东洲区平山北街，成立日期：1991年11月28日，经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务），总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），劳务旧包装箱回收（仅限于总厂产品包装箱回收），锯材、包装箱加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）登记机关：抚顺市东洲区市场监督管理局。

牛洪刚于2022年1月被任命为抚顺矿区五公司经理，2023年4月变更为抚矿五公司木制品厂法定代表人。抚顺矿区五公司及抚矿五公司木制品厂均由抚顺矿区集体企业管理局（以下简称“抚顺矿区集体局”）进行管理。

2.抚顺矿业集团有限责任公司水泥厂

事发地所属单位，以下简称“抚矿水泥厂”。公司类型：有限责任公司分公司，负责人：范帅，厂长：郭永辉（日常负责对抚矿水泥厂实施监督和管理）。统一社会信用代码：91210402729076042X，成立日期：2005年10月25日，营业期限：自2016年11月4日至2036年11月3日，公司经营范围：许可项目：一般项目：水泥及其制品、烧结砖、水煤浆制造，销售、农副土特产品、纺织品加工，销售、建筑材料、钢材、五金交电、普通机械销售、房屋设备租赁、劳动服务、商标印刷（内部），普通货运、煤炭销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）经营场所：东洲区人工河路17号。登记机关：抚顺市新抚区市场监督管理局。

2014年11月抚矿水泥厂由抚顺中煤建设（集团）有限责任公司（以下简称“中煤公司”）代管，同时中煤公司为事发铲车出借方。自2015年以来，因抚矿水泥厂单位性质和原有员工集体、下岗身份等历史原因，依据《关于对华强砖厂、水泥厂生产经营工作的会议纪要》（抚矿集团综纪字[2015]7号），抚矿水泥厂用工方式为人员与抚顺矿区集体局签订用

工协议，中煤公司以把抚矿水泥厂劳务发包给抚顺矿区集体局下属单位的方式进行管理。抚矿水泥厂有集体身份等人员共计34人，其中：9人为辽宁抚顺众联劳务有限责任公司劳务派遣人员，25人为抚顺晟兴物资经销处集体人员，辽宁抚顺众联劳务有限责任公司、抚顺晟兴物资经销处、抚矿五公司木制品厂同为抚顺矿区集体局下属单位。2024年4月，抚矿水泥厂与抚矿五公司木制品厂签订了业务外包合同，2024年5月后抚矿五公司木制品厂雇佣的抚矿水泥厂人员（即抚顺矿区集体局下属单位人员）工资、保险由抚矿五公司木制品厂出资，转到上述人员原单位，由原单位代为支付、缴纳费用。

（二）劳务发包概况

甲方：抚顺矿业集团有限责任公司水泥厂，乙方：抚顺矿区五公司木制品厂。甲方和乙方于2024年4月23日签订《劳务外包合同》，外包内容：水泥厂生产、洗砂生产、生产设备检修维护、道路运输劳务服务。劳务岗位定员：37人，劳务期限：2024年4月23日至2025年3月31日。

抚矿五公司木制品厂副经理包俊卿为外包负责人，**负责生产和安全工作**，日常主要与洗砂现场负责人张福成对接，由张福成具体实施作业和管理，包括张福成在内的实有从业人员34人常年在抚矿水泥厂工作。

（三）事发铲车情况

1.铲车借用情况

甲方：抚顺矿区五公司木制品厂，乙方：抚顺中煤建设（集团）有限责任公司。甲方和乙方于2024年5月1日签订了《借用铲车协议书》，水泥厂砂厂生产使用的铲车因年限过久，故障率高，无法满足生产线连续作业需要，为保证生产作业顺利进行，经双方友好协商，特达成借用铲车协议如下：1、甲方向乙方借用4台铲车供砂厂使用（车号：辽D04088、辽D01368、辽D01919、辽D01566）。2、借用期限自2024年5月1日起到业务外包合同期结束。3、以上铲车借用期间，车辆的日常生产、安全管理、维护保养均由甲方负责。

铲车主要用于洗砂上料、倒料，洗砂主要是对抚矿集团东露天矿洗煤后排放的废料进行二次洗选，主要设备为滚筒洗砂机。实际上代管单位中煤公司为了解决抚矿水泥厂无法满足生产线连续作业需要，事发铲车被长期借用在抚矿水泥厂作为作业车辆使用。

2.铲车车辆情况

事发铲车车辆机动车行驶证情况如下，号牌号码：辽D01919，车辆类型：轮式装载机械，所有人：抚顺中煤建设（集团）有限责任公司，住址：辽宁省抚顺市胜利经济开发区南花园街南昌路16号，核定载人数：1人，总质量：17000kg，整备质量：16935kg，外廓尺寸：8050*3024*3423mm，使用

性质：非营运，品牌型号：山东临工牌 L955，车辆识别代码：VLGL9550JH0602315,发动机号码：1614A006273，注册日期：2017 年 06 月 02 日，发证日期：2017 年 06 月 05 日，检验有效期至 2025 年 06 月。

事发铲车于 2024 年 5 月 24 日进行了车检，机动车检测机构：抚顺鑫通机动车检测所，检车人员：郭安义，检验机构地址：辽宁省抚顺市顺城区前甸镇大柳村，依据标准：GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》，检验类型：在用机动车安全检验（定检），人工检验结果：检验项目：1.联网查询、2.车辆唯一性检查、3.车辆特征参数检查、4.车辆外观检查、5.安全装置检查、6.底盘动态检查、7.车辆底盘部件检查，均合格；仪器设备检验结果：1.路试 MFDD、2.路试制动协调时间、3.路试制动稳定性、4.驻车拉力计，均合格。

（四）死者生前情况

王晓兴日常主要负责抚矿水泥厂的车辆保养，其为劳务派遣人员，有关合同情况如下，甲方：辽宁东鑫劳务派遣有限公司（现辽宁抚顺众联劳务有限责任公司），乙方：王晓兴，劳动合同期限：签订二年以上的固定期限合同，从 2020 年 8 月 20 日起至 2025 年 8 月 31 日止。经双方协商一致，甲方派遣乙方到抚矿水泥厂（用工单位名称）工作，用工单位地址新抚区南花园街人工河路 17 号。2024 年 5 月后实际为抚矿五公司木

制品厂雇佣人员，并由该公司付工资、缴纳保险。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过及事故救援情况

2024年6月5日12时18分许，王晓兴在午饭后对号牌为辽D01919的铲车进行保养，王晓兴将铲车开到厂内车辆维修保养车间（泵房）前，将铲车头朝西北尾朝东南停好，王晓兴站在铲车右前轮和铲斗之间，手持从泵房内拉出来的润滑油注油枪往铲车注油口内注油，此时铲车右前轮胎突然爆裂。浴池后勤工人魏金凤听到爆裂声后，立即赶往现场，看到王晓兴面部朝下躺在地上，魏金凤立即给张福成打电话说听到了爆炸声、王晓兴躺在地上。张福成随即从办公室赶往事发现场，看见王晓兴躺在铲车爆裂的轮胎和铲车铲斗之间，王晓兴裤子被崩碎，右腿膝盖内侧有外伤，能看见筋，张福成呼喊王晓兴，王晓兴没有反应，铲车旁有1个润滑油注油枪。12时23分许，张福成拨打了120，同时给抚矿水泥厂厂长郭永辉打电话报告事故，郭永辉也立即赶往现场。12时44分许，120急救人员抵达现场，经抢救无效宣布王晓兴死亡。

（二）事故报送情况

事故发生后抚矿水泥厂向新抚区应急局报告了事故，新抚区应急局向市应急局报告了事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	工种	伤害部位	伤害程度

王晓兴	55	男	小学	维修保养	全身	死亡

本次事故损失工作日：6000 天，直接经济损失约 120 万元。

四、司法鉴定情况

抚顺市公安局内部安全保卫分局委托抚顺公正司法鉴定所对涉事铲车检验、轮胎检验、事故现场再现，抚顺公正司法鉴定所出具了抚顺公正司法鉴定所［2024］痕鉴字第 409 号《抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书》及《勘查记录》，有关情况如下：

（一）现场勘查情况

事故车辆位于维修车间门前 12 米处，车头朝西北，车尾朝东南。对车辆进行勘验所见，事故车辆为山东临工轮胎式装载机，其右前轮轮胎横向破裂，失压破裂口长度约 52 厘米，外胎内侧可见四处方形，约 30×25 平方厘米四处修补，三处圆形修补，直径大小为 5 厘米至 6 厘米不等。内胎横向爆裂并有折叠压痕，在左前轮与右前之间地面上，见有一块不规则的 6.5×3.5 厘米轮胎残片。

（二）铲车、轮胎检验及事故现场再现

1.铲车检验

该铲车颜色为黄色，右前轮胎呈横向裂开，其余三个轮胎完好，左前轮胎因右前轮胎爆裂而向右侧倾斜，在左前轮胎旁发现一块不规则的轮胎碎片，碎片的大小尺寸，长约 6.5cm,宽约 3.5cm。

2.轮胎检验

该车四个轮胎为两种品牌型号，其中右前轮胎与左后轮胎为同一品牌，均为瑞鑫品牌，型号尺寸为：23.5-25 尼龙材质，16 层级，E-3/L-3 ；另外两个轮胎左前和右后为同一品牌，均为三角品牌，型号尺寸为： 23.5-25 TL612，E-3/L-3 ；检验其余三个轮胎的胎压，左前轮 4.5 个压，左后轮 5 个压，右后轮 3.6-3.7 个压；轮胎宽 0.5 米，轮胎高 1.5 米。针对爆裂的轮胎，进一步细致的检验，按照顺时针方向观察轮胎外侧圆盘，在大约 2 点的位置，见一处横向贯穿的破裂口，倾斜的角度大约 45 度角,破裂口长度大约 52cm,爆裂的缺口处见有长短不一的尼龙丝线挂在轮胎上，轮胎正面观察横向全部断开，轮胎碎片与轮胎正面一缺口处吻合。观察检验轮胎的里侧，发现大的修补有 3 处，小的轻微修补有 4 处，爆裂处在其中较大的一块修补处，并且轮胎破损的上部边缘与下部边缘均相吻合。(分析说明：由于轮胎破旧老化，外加多次修补，轮胎的质量严重碳化，按照现场的实际情况推理，其余三个轮胎的气压均超标，不排除轮胎在充气饱满的情况下外加长时间暴晒，后经挪动的过程中再次对轮胎进行碾压，即刻引发爆裂。)

3.事故现场再现

2024 年 6 月 5 日 12 时 18 分许,天气晴，室外气温高达 30°C。抚矿水泥厂工人王晓兴，将辽 D01919 铲车从抚矿集

团水泥厂院内东侧一处向西侧移动了 20 米左右，到达厂内车辆注油和充气的泵房处，头西北尾东南停在了泵房前，预给铲车注油，当时王晓兴站在铲车的右前轮和铲斗之间，手持注油枪往铲车注油口里注油，此时右前轮突然间爆裂，不排除向西喷出的一股强气流击中王晓兴，王晓兴被巨大的冲击波冲出，后又被前方高大的铲斗弹回，倒在右前轮和铲斗中间的地面上，油枪被甩出，将泵房一扇窗户的左上角玻璃打碎，油枪弹回掉落在窗框下方的地面上，窗玻璃上多处粘有滴落的黄油。

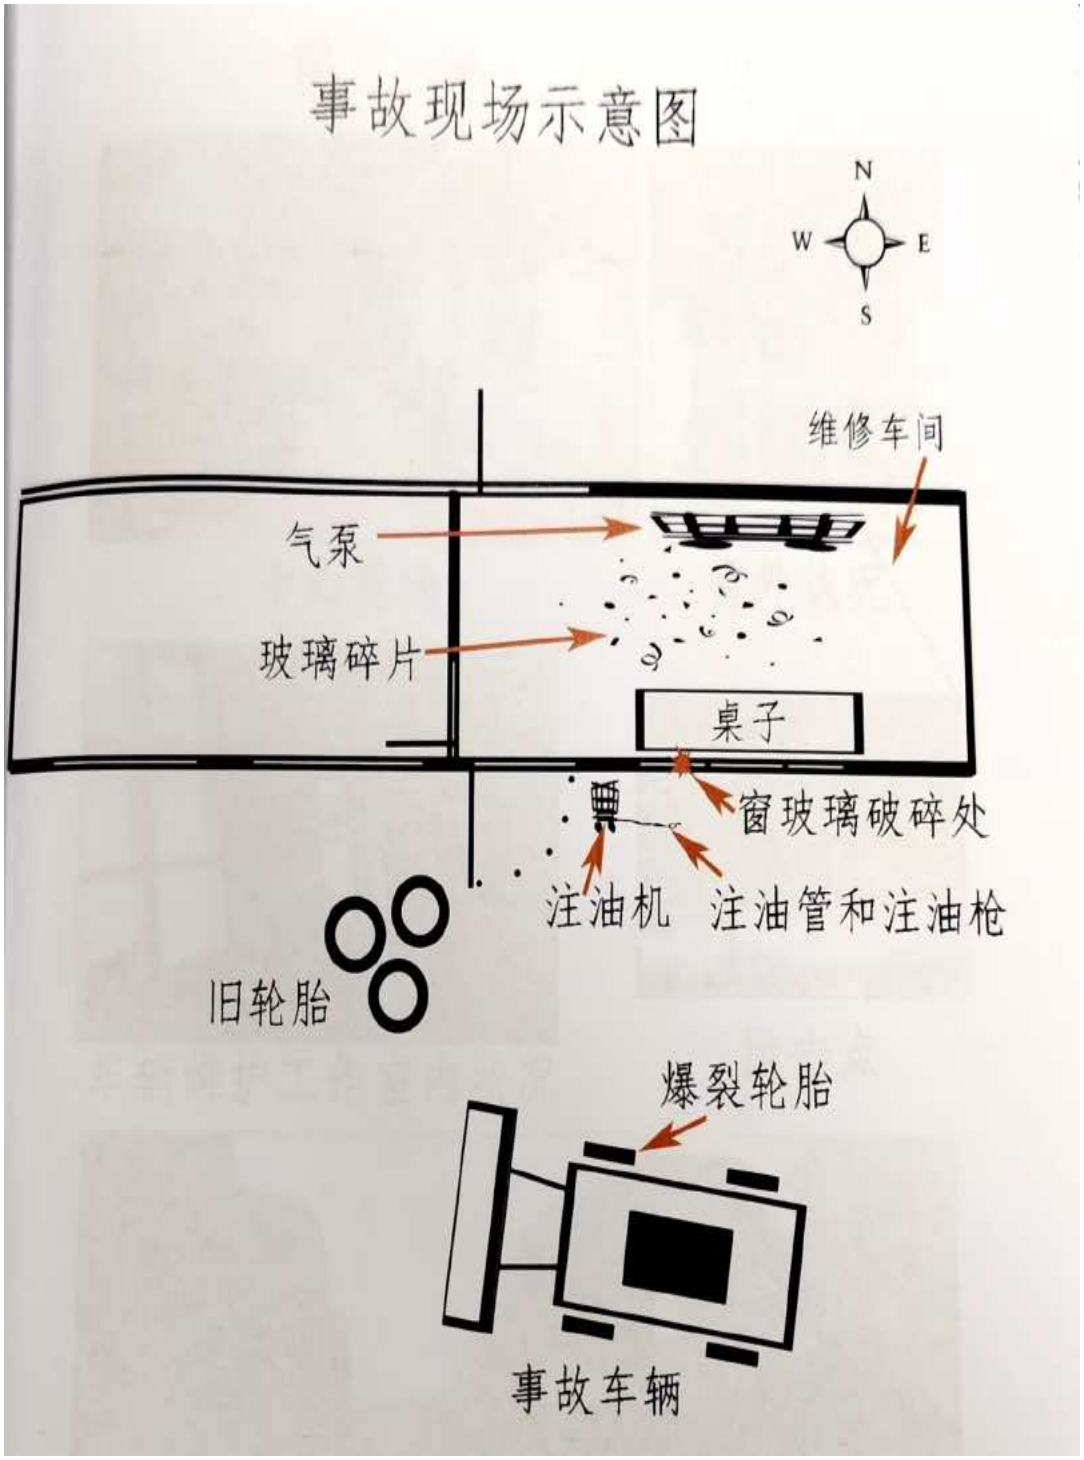

事故现场示意图
N
W
E
S
维修车间
气泵
玻璃碎片
桌子
窗玻璃破碎处
注油机
注油管和注油枪
旧轮胎
爆裂轮胎
事故车辆

图 1

现 场 方 位 照 片



现场照片（由南向北拍照）



现场照片（由北向南拍照）

图 2

检　验　照　片



事故车辆右前轮状况



瑞鑫牌轮胎



轮胎破损状况

图 3



图 4



图 5

（二）死亡原因鉴定

2024 年 6 月 19 日，死者王晓兴家属找到抚顺市公安局新抚分局南花园公安派出所为王晓兴开具死亡证明，南花园公安派出所在王晓兴未进行尸检的情况下开具了死亡证明（所证字[2024]06-19 号），王晓兴尸体已火化，故此次事故调查无死亡原因鉴定。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

事发铲车轮胎破旧老化，内部经过多次修补，存在较大安全隐患，在高温、暴晒、胎压较大的情况下在大修处发生爆裂，将王晓兴击伤致死。

（二）间接原因

1.爆裂轮胎为瑞鑫牌，无生产日期等信息标识，未查询到该轮胎厂家信息，该轮胎外观质量、强度差，与同车三角品牌轮胎相比安全性差，且该轮胎采购无记录。

2.铲车保养及现场管理人员安全意识淡薄，对修补后的轮胎是否满足安全要求未进行检查确认，爆裂轮胎经过多次修补仍在使用，且无轮胎修补、更换记录。

3.抚矿五公司木制品厂安全风险辨识和隐患排查不到位，对借用铲车检查不严不细，对轮胎多次修补、老化、存有裂纹和胎面磨损过度情况不重视，对轮胎胎压管理不善。

（三）事故性质

经调查认定，抚顺矿区五公司木制品厂“6·5”一般其他伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任人员、责任单位、有关单位的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.王晓兴，抚矿五公司木制品厂车辆保养人员，爆裂轮胎经过多次修补仍在使用，对轮胎多次修补、老化、存有裂纹和胎面磨损过度情况不重视，对轮胎胎压管理不善，对事故发

生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.张福成，抚矿五公司木制品厂洗砂作业现场负责人，安全风险辨识和隐患排查不到位，爆裂轮胎经过多次修补仍在使用，对借用铲车检查不严不细，对轮胎多次修补、老化、存有裂纹和胎面磨损过度情况不重视，对轮胎胎压管理不善，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币 6.11 万元，建议对其处人民币 1.22 万元罚款的行政处罚。

3.包俊卿，抚矿五公司木制品厂副经理，外包负责人，负责生产和安全工作，安全生产管理不到位，组织安全风险辨识和隐患排查不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币 4.515 万元，建议对其处人民币 0.9 万元罚款的行政处罚。

4.牛洪刚，抚矿五公司木制品厂法定代表人，安全生产管理不到位，组织安全风险辨识和隐患排查不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币 5.28 万元，建议对其处人民币 2.11 万元罚款的行政处罚。

5.郭永辉，抚矿水泥厂厂长，对抚矿五公司木制品厂安全

生产统一协调管理不到位，日常监督检查不深入不细致，依据《安全生产法》第一百零三条第二款[1]，建议对其处人民币0.5万元罚款的行政处罚。

（二）对责任单位的处理建议

抚矿五公司木制品厂，安全生产管理不到位，安全风险辨识和隐患排查不到位，对借用铲车检查不严不细，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[2]，建议对该单位处人民币50万元罚款的行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议

抚矿水泥厂，对抚矿五公司木制品厂安全生产统一协调管理不到位，依据《安全生产法》第一百零三条第二款，建议对该单位处人民币3万元罚款的行政处罚。

六、事故调查中发现的其他问题和处理建议

（一）按照《辽宁省公安机关查处生产安全责任事故刑事

---

[1]《安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[2]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

案件规定》（辽公通〔2010〕266号）第十五条要求，公安机关在事故调查中应出具尸检报告。抚顺市公安局新抚分局南花园公安派出所为王晓兴出具了死亡证明，王晓兴尸体未进行尸检直接火化，故无法出具尸检报告。建议抚顺市公安局对上述情况进行调查处理。

（二）抚顺鑫通机动车检测所检车员郭安义,检车过程中未发现事发铲车轮胎存在问题，如轮胎老化、花纹深度小,建议抚顺鑫通机动车检测所对检车员郭安义批评教育并加强检车管理。

（三）抚矿水泥厂洗砂人员身份隶属不同单位，包括抚顺矿区集体局下属多家单位，洗砂人员工资、保险由抚矿五公司木制品厂出资，但双方未签订劳动合同或协议，建议中煤公司及抚矿水泥厂规范用工关系、依法加强管理。

七、事故整改及防范措施

（一）抚矿五公司木制品厂

要全面加强安全生产管理，做好安全风险辨识和隐患排查，及时消除事故隐患，对作业用设备设施要仔细检查，确保设备设施符合安全生产条件后方能使用，且要加强对设备设施的维护保养。

（二）抚矿水泥厂

要加强对劳务单位和作业现场的安全生产统一协调管理完善安全生产规章制度，重视安全风险隐患排查，督促及时消除事故隐患，不断提升劳务作业人员安全生产意识，确保用工规范，时刻保持安全生产。

附件：抚顺矿区五公司木制品厂“6·5” 一般其他伤害事故调查组成员签字表

抚顺矿区五公司木制品厂“6·5”

一般其他伤害事故调查组

2024年9月23日