清苑区何桥镇河北世冠起重机械制造有限公司

“5·15”一般物体打击事故调查报告

清苑区人民政府事故调查组

2025 年 9 月

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位情况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....3

（四）人员伤亡情况.....4

二、事故应急处置及善后情况.....4

（一）事故现场应急处置情况.....4

（二）事故报告及响应情况.....5

（三）医疗救治和善后处置情况.....6

三、事故原因分析.....6

（一）直接原因分析.....6

（二）其他可能因素排除.....7

四、有关责任单位存在的主要问题.....7

（一）世冠机械公司.....7

（二）何桥镇人民政府.....7

（三）清苑区应急管理局.....7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7

（一）免予追究责任的人员.....7

（二）对有关公职人员的处理建议.....8

（三）对事故责任单位及责任人员的行政处罚建议.....10

（四）对其他有关单位的处理建议.....11

六、事故整改和防范措施建议.....12

（一）压实企业主体责任，筑牢安全生产防线.....12

（二）强化属地监管职责，织密基层监管网络.....12

（三）提升监管执法效能，形成精准监管局面.....13

（四）坚持做到举一反三，构建长效安全机制.....13

清苑区何桥镇河北世冠起重机械制造有限公司“5·15”一般物体打击事故调查报告

2025年5月15日13时18分许，保定市清苑区何桥镇河北世冠起重机械制造有限公司在装货作业中，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失191.72万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，2025年5月16日，清苑区人民政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区应急管理局牵头，区公安分局、区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局、区总工会、何桥镇人民政府等有关单位派员参加的“清苑区何桥镇河北世冠起重机械制造有限公司‘5·15’一般物体打击事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请有关方面专家参与事故调查。同时，区纪委监委成立事故追责问责组，依法依纪对所属乡（镇）党委政府、相关部门和公职人员履职情况开展审查调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问谈话、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经过、发生原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。查清了

属地乡（镇）、有关部门和涉事企业存在的主要问题，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结分析了事故主要教训，并针对事故暴露出的突出问题提出了整改和防范措施建议。

调查认定，**该起事故是一起因涉事企业安全生产主体责任未全面落实，对高风险装货作业安全管理缺失，作业人员装货过程中冒险作业被坠落的货箱压砸而导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

河北世冠起重机械制造有限公司（以下简称世冠机械公司），成立于2014年3月4日，位于保定市清苑区何桥乡后铺村，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本1500万元，统一社会信用代码91130608398919227J，法定代表人赵某军，经营范围包括物料搬运设备及配件、汽车液压升降尾板、登车桥架、仓储设备、不锈钢制品、五金产品制造、销售；货箱进出口业务等。赵某军任该公司总经理，聘用王某强为厂长、刘某杰为安全管理人员；公司设有办公室、财务部、生产部3个部门和2个生产车间，现有员工36人。

（二）事故发生单位安全管理情况


经调查，世冠机械公司未按要求制定并实施安全生产教育和培

训计划，未针对高风险装货作业制定安全作业规定，未制定物体打击事故应急预案并组织演练。事发当天装车作业时，作业现场未安排监护（指挥）人员。

（三）事故发生经过

2025年5月15日，世冠机械公司拟对其生产的产品进行装车发货，该产品单台为独立包装，每6台整合成一个包装单元，每个包装单元用5根打包带紧固，包装单元长2.3米、宽0.73米、高0.7米，重量约429公斤。运输车辆为集装箱挂车，集装箱长9.6米、宽2.5米、高2.9米。装车时，先将单个包装单元转运至集装箱内部，每排由下至上码放4层，每排码放完成后用尼龙带捆扎固定，随后再进行下一排的转运和码放。

当日9时许，厂长王某强安排安全管理人员刘某杰、装卸工刘某乐进行装车作业，刘某杰负责驾驶叉车转运和码放货物，刘某乐负责对码放后的货箱捆扎固定。13时15分许，二人装车至第10排第4层时，刘某杰用手推扶货箱以调整位置，便于刘某乐进行捆扎作业。推扶过程中第3、4层货箱突然掉落，掉落的货箱压住刘某杰颈部及背部，第3层货箱侧压到刘某乐上半身及左臂。

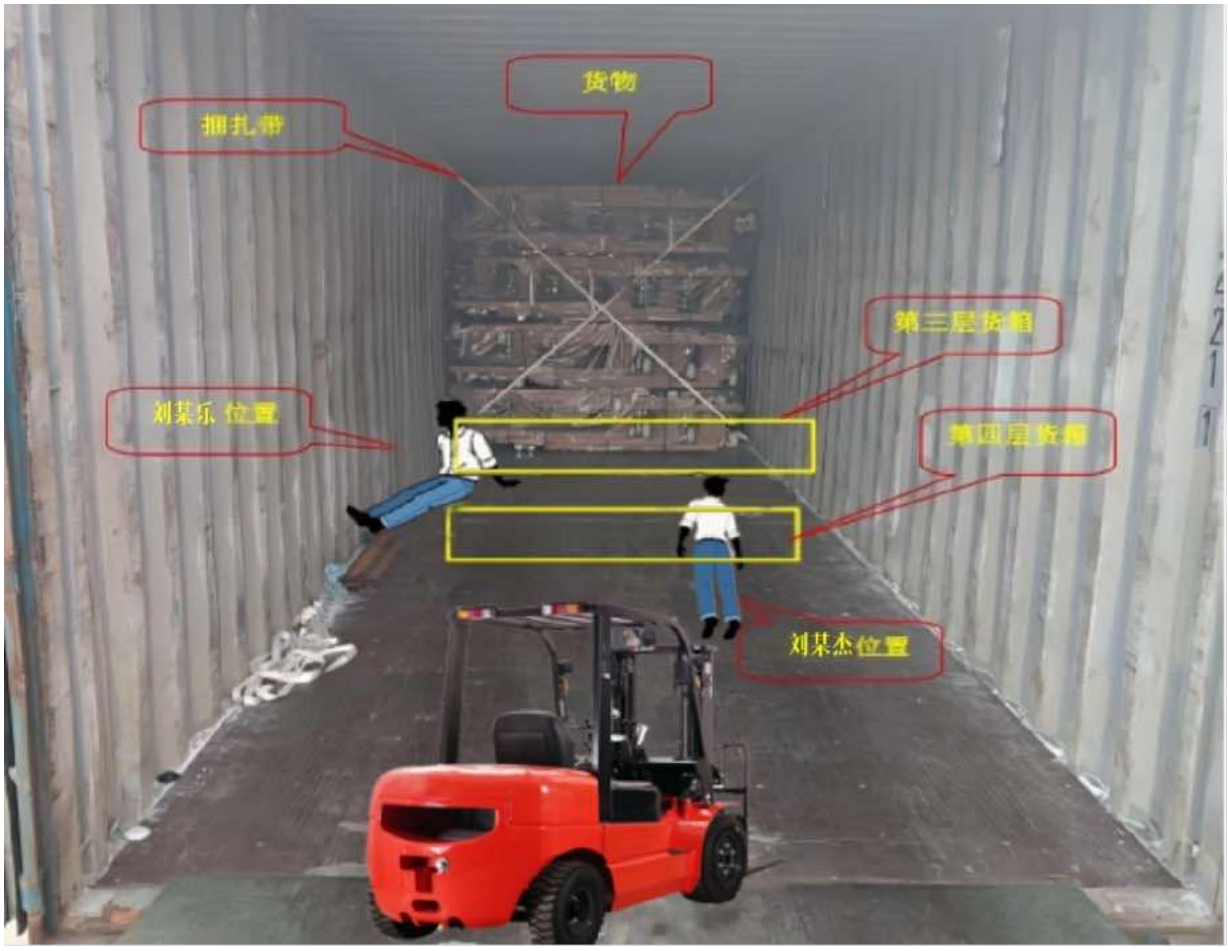

事故现场情况示意图

（四）人员伤亡情况

事故造成世冠机械公司安全管理人员刘某杰死亡，装卸工刘某乐受伤。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘某乐立即大声呼救。13 时 19 分，一名员工听到

呼救后，立即到生产车间求援，同时联系厂长王某强并拨打120急救电话，5名员工迅速赶来救援，因货箱沉重无法搬动。13时21分，王某强赶到事故现场，率随后赶来的另外5名员工（共10人）协同救援。先将压在刘某杰身上的货箱搬至叉车货叉，运出集装箱；再由王某强驾驶加装加长货叉的叉车，挑起压在刘某乐上半身及左臂的货箱，移开被压部位。13时27分，众人将刘某乐抬至生产车间阴凉处；刘某杰因伤势危重（呼吸困难、呕吐），救援人员未贸然移动。王某强同步组织现场保护、疏通周边交通，等候120救护车。13时52分，120救护车抵达现场，医护人员将刘某杰送往保定市第六医院抢救。15时24分，刘某杰经抢救无效死亡。

（二）事故报告及响应情况

13时31分，厂长王某强打电话向法定代表人赵某军报告事故情况，赵某军正在外出办事，立即返回处理，并安排王某强全力组织抢救；15时24分，刘某杰经抢救无效死亡；15时46分，向公安部门报警，经何桥派出所现场勘查排除他杀；16时14分何桥镇镇长电话向厂长王某强了解情况后随即赶到现场；16时50分，何桥镇政府向清苑区应急管理局报告情况，清苑区应急管理局立即派人赶赴事故现场开展应急处置工作；18时21分，清苑区应急管理局向保定市应急管理局报告事故情况。

（三）医疗救治和善后处置情况

1. 医疗救治情况。14 时 20 分，救护车将刘某杰送至医院，医院立即开展急救。经检查，刘某杰已无生命体征，抢救至 15 时 24 分医院宣布其死亡。伤者刘某乐所受伤情为皮外伤，无严重损伤，无生命危险。

2. 善后处置情况。2025 年 5 月 15 日下午，世冠机械公司与刘某杰亲属签订了赔偿协议，赔偿死者亲属人民币 128 万元，赔偿已到位。

三、事故原因分析

调查认定，事故的直接原因是：刘某杰在货箱处于不稳定状态下，冒险采取手推方法校正偏移的重型货箱，致使货箱 3、4 层发生坠落，将处于危险区域内的自身和刘某乐压住。

（一）直接原因分析

1. 重型货箱码放未满足稳固要求。码放货箱至第 3-4 层时，未达到层间贴合、重心对齐、无歪斜偏移的码放标准，且未采取临时固定措施，导致货箱重心不稳坠落。

2. 作业人员冒险采取手推作业。刘某杰采用手推 429 公斤重货箱的危险方式调整货箱位置，导致第 3、4 层货箱坠落，引发人员伤亡。

（二）其他可能因素排除

通过现场勘查、询问了解和事故现场视频资料分析，排除人为故意、突发自然灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）世冠机械公司

世冠机械公司未严格履行企业主体责任，未按要求制定安全生产教育和培训计划并有效实施，未针对高风险装货作业制定安全作业规定并进行安全交底，未制定物体打击事故应急预案并组织演练，未对作业现场进行有效安全管理，未及时发现和制止作业人员违规作业行为。

（二）何桥镇人民政府

对世冠机械公司日常监督检查不到位，未排查并纠正涉事企业在装货作业安全管理、重型货箱码放规范等环节存在的问题。

（三）清苑区应急管理局

监督世冠机械公司落实安全生产主体责任不到位，未发现并纠正其未开展安全教育和培训、作业现场安全管理缺失等安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

刘某杰，男，世冠机械公司安全管理人员，在货箱处于不稳定

状态下冒险采取手推方法校正偏移的重型货箱，致使货箱坠落被压致死，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.何桥镇人民政府（4人）

（1）高某，男，中共党员，何桥镇人民政府安全发展办公室工作人员，负责对涉事企业日常督导检查工作。在日常检查中未发现涉事企业未制定高风险装货作业规定、货箱码放标准等问题隐患，对事故发生负有责任，建议给予其批评教育。

（2）张某风，男，中共党员，何桥镇人民政府安全发展办公室负责人，负责组织对涉事企业日常督导检查工作。未发现涉事企业未针对高风险装货作业特点，制定针对性、有效性检查方案和计划，未消除涉事企业存在的安全隐患，对事故发生负有责任，建议给予其警告处分。

（3）蔡某柏，男，中共党员，何桥镇人民政府武装部部长，世冠机械公司网格化监管责任人。督促指导世冠机械公司落实各级安全工作部署要求不到位，未督促世冠机械公司落实高风险作业安全管控要求，未发现企业落实各项安全要求中存在的问题，对事故发生负有责任，建议给予其批评教育。

（4）张某，女，中共党员，何桥镇党委副书记，分管何桥镇安全生产工作。领导本辖区安全生产工作存在疏漏，统筹推动辖区工贸企业高风险作业排查不到位，未发现并纠正涉事企业在安全生产工作中存在的安全隐患，对事故发生负有责任，建议给予其批评教育。

2.清苑区应急管理局（3人）

（1）刘某涛，男，中共党员，清苑区应急管理局执法一中队工作人员，负责工贸企业安全生产执法检查工作。2024年6月25日，对涉事企业进行执法检查时，未严格按照检查方案内容逐项对照检查，未发现涉事企业无高风险装货作业规定、未制定物体打击事故应急预案并组织演练等问题，对事故发生负有责任，建议给予其批评教育。

（2）段某伟，男，中共党员，清苑区应急管理局执法一中队中队长，负责组织开展工贸企业的安全生产执法检查。2024年6月25日，对涉事企业进行执法检查时，未组织检查人员严格按照检查方案内容逐项逐项对照检查，未发现和纠正涉事企业在作业现场安全管理中存在的问题隐患，对事故发生负有责任，建议给予其警告处分。

（3）武某乐，男，中共党员，清苑区应急管理局党委书记、局长，负责清苑区应急管理局全面工作。组织领导本单位开展工贸企业执法检查存在疏漏，未发现和纠正执法检查人员在履行职责中存在的

问题，对事故发生负有责任，建议给予其批评教育。

（三）对事故责任单位及责任人员的行政处罚建议

1.对事故责任单位的行政处罚建议

世冠机械公司安全生产主体责任落实不到位，未严格落实全员安全生产责任制，未针对高风险装货作业制定相关规定，组织开展安全教育培训不到位，作业现场安全管理和督促检查缺失，对事故发生负有责任，建议清苑区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[1]的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项[2]的规定，对其处以人民币50万元的罚款。

2.对相关责任人员的行政处罚建议

（1）赵某军，男，群众，世冠机械公司法定代表人。作为企业安全生产第一责任人，未严格履行安全生产法定职责，未组织制定并落实公司2025年安全生产教育和培训计划，未针对高风险装货作业制定相关规定，未及时发现并消除作业现场安全隐患，对事故发

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

生负有责任。建议清苑区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第一项[4]的规定，对其处以2024年收入（人民币211131元）40%的罚款，计人民币84452元。

（2）王某强，男，中共党员，世冠机械公司厂长，负责世冠机械公司日常生产、安全管理、发货作业等工作。对作业现场安全管理不到位，未及时发现并制止作业人员的冒险作业行为，对事故发生负有责任，建议清苑区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第一项[6]的规定，给予其2024年年收入（人民币99492元）20%的罚款，计人民币19898元。

（四）对其他有关单位的处理建议

建议何桥镇党委、何桥镇人民政府、清苑区应急管理局分别向

---

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条；生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[6][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

清苑区委、区政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）压实企业主体责任，筑牢安全生产防线

涉事企业及全区同类工贸企业，要以“全流程风险管控”为目标，全面补齐安全管理短板弱项。要完善高风险作业安全管理制度，重点制定高风险作业安全规定、重型货箱码放技术规范、作业现场安全管理规范等配套制度，形成覆盖关键环节的制度闭环，确保各项作业有章可循、有规可守。要开展针对性安全教育培训，针对企业实际控制人、安全管理人员、高风险作业人员等重点群体，实施分层分类精准培训，全面提升全员安全风险意识与规范操作能力。要压实作业现场安全管理责任，从严落实高危作业现场专人监护制度，通过定人、定岗、定责强化过程监管，切实消除监管盲区。

（二）强化属地监管职责，织密基层监管网络

何桥镇人民政府及全区各乡（镇）要以“网格监管、精准排查”为抓手，切实解决“监管不到位、排查不深入”问题。要明确网格监管责任清单，对辖区内工贸企业实行“一企一档”建立监管台账，将“高风险作业安全”“重型货箱码放”“安全教育培训”等列为监管重要内容。要强化日常监管频次，对涉及高风险作业的企业，每季度至少开展1次现场检查，重点检查“是否有专项作业

规定、是否开展教育培训、现场是否有监护”，对发现的隐患明确整改时限、责任人并组织“回头看”，确保隐患整改闭环。加强监管能力提升，开展监管业务培训，切实解决监管人员不懂、不会的问题。

（三）提升监管执法效能，形成精准监管局面

清苑区应急管理局及相关行业主管部门要坚持刀口向内查改自身问题，解决“执法不严格、排查不全面”的突出问题，以更严标准压实监管责任。要健全执法检查全流程管理，明确检查标准、制定执法清单、建立复查机制，从制度层面堵塞执法漏洞，确保检查无死角、无盲区。要聚焦“无专项作业规定、培训考核不到位、现场监护缺失”等高频风险点，组织开展靶向性专项整治行动。对排查发现的隐患实行“分类建账、动态销号”，推动行业层面系统性梳理、集中性整改，彻底消除共性安全隐患。要着力提升执法队伍专业素养，定期开展执法能力专题培训，重点围绕工贸企业高风险作业执法要点、安全生产法律法规适用、隐患辨识技巧等核心内容强化实操训练，切实补齐执法人员专业短板，解决履职能力不足、执法不专业的问题。

（四）坚持做到举一反三，构建长效安全机制

要针对该起事故召开专题警示教育会，组织全区工贸企业负责

人、安全管理人员全员参会，通报事故经过、发生原因、处罚情况等，让参会企业从事故教训中受到教育和警醒。组织企业负责人签订《安全生产承诺书》，推动企业坚决破除“重生产、轻安全”的错误倾向，真正树牢“安全第一、生命至上”理念，从思想根源拧紧安全责任这根弦。要健全常态化联合执法，建立以区应急管理局为牵头单位，市场监管局、交通运输局等部门协同参与的常态化联合执法机制。每半年围绕工贸企业装车及高风险作业等关键风险环节开展联合执法行动，通过明确职责分工、统一检查标准，切实凝聚监管合力，有效破解“多头监管、重复检查”与“监管缺位、责任空转”的问题，确保监管无死角。