襄垣滨河中心城三期项目
“3·17”一般高处坠落事故调查报告

襄垣县政府事故调查组

2024年8月

目　录

一、事故基本情况…… 2

（一）建设项目概况…… 2

（二）项目审批概况…… 2

（三）事故相关单位概况…… 3

（四）合同情况…… 7

（五）事故相关单位安全管理概况…… 8

（六）事故发生经过…… 9

（七）事故现场情况…… 9

（八）人员伤亡和直接经济损失情况……15

二、事故应急处置评估情况……15

（一）事故信息接报及响应情况……15

（二）事故现场应急处置情况……15

（三）医疗救治和善后情况……16

（四）事故应急处置评估……16

三、事故原因分析…… 16

（一）事故原因分析……16

（二）直接原因…… 17

（三）事故相关检验检测和鉴定情况……17

（四）间接原因…… 18

四、有关责任单位存在的主要问题……18

（一）事故相关单位……18

（二）属地政府…… 19

（三）行业监管部门……20

五、有关责任人员和责任单位的处理建议…… 20

六、事故整改和防范措施……26

襄垣滨河中心城三期项目
“3·17”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月17日8时45分许，襄垣县滨河中心城三期工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。死者：康永强，男，群众，身份证号：140402197501012 85X，49岁，山西省长治市城区长子门东南区141号。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2024年3月19日受县政府委托，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县卫体局、县住建局、古韩镇人民政府组成的事故联合调查组，并邀请县纪委监委派员参加。联合调查组下设综合组、管理组、技术组，并邀请了相关专家参加。

事故调查组本着“实事求是、尊重科学”“四不放过”的原则和严谨、客观的态度，通过死者尸表检验、现场勘查、当事人调查、询问谈话、查阅资料，以及相关技术试验分析等方式方法对本次事故进行了认真细致的调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见及事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因违章作业致人死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目概况

襄垣县滨河中心城三期项目位于长治市襄垣县古韩镇东关村，项目法人：山西秋盛房地产开发有限公司。主要建设内容及规模：包括建设13栋住宅楼、配建幼儿园、人防区、车位、储藏室、商业等附属配套设施，总建筑面积176540.72㎡，其中地上建筑面积133969.62㎡，地下建筑面积42571.1㎡。项目总投资：60000万元（自有资金60000万元，申请政府投资0万元，银行贷款0万元，其他0万元）计划开工时间：2022年7月。

（二）项目审批概况

2021年12月30日，该项目经襄垣县行政审批服务管理局批准办理《山西省企业投资项目备案证》，项目代码2112-140423-89-01-443144。

2022年4月21日办理了不动产权证书,编号:14005306772;

2022年5月30日，该项目经襄垣县自然资源局核准，取得《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第140423202200009号）。

2022年6月27日，该项目经襄垣县行政审批服务管理局审核，分别取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第140423202200005号）和《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第140423202200006号）。

2022年7月11日，在襄垣县住房和城乡建设管理局申报办

理登记，《非国有资金投资房屋建筑项目自主发包情况书面报告备案表》《建设工程报建表》

2022年7月21日，该项目经襄垣县行政审批服务管理局审查符合施工条件，取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（基坑支护和土方开挖编号：140423202207210201）其中明确：

建设单位：山西秋盛房地产开发有限公司

勘察单位：中岩辉海有限公司

设计单位：太原王孝雄建筑设计院（有限公司）

施工单位：山西东盛建设工程有限公司

监理单位：山西大诚工程项目管理有限公司

合同工期：2022年7月18日—2027年7月18日

2023年3月1日取得《长治市行政审批服务管理局关于滨河中心城三期项目消防设计审查的批复》（长审管批〔2023〕116号），同意该项目消防设计申请，并出具《山西省特殊建设工程消防设计审查合格意见书》（长治消审字〔2023〕第0082号）

2023年3月6日，该项目办理建设工程质量监督注册登记。

2023年3月10日办理了《建筑工程施工许可证》，编号：140423202303100101。

2023年3月30日，该项目经襄垣县行政审批服务管理局审查符合施工条件，取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（主体施工编号：140423202303100101）

（三）事故相关单位概况

1. 施工单位

山西东盛建设工程有限公司（以下简称：东盛建设）位于长治市太行东街168号，成立于2009年11月18日，统一社会信用代码91140400696678943B，法定代表人王东亮，注册资本叁亿壹仟伍佰捌拾万圆整，为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建设工程施工，地质灾害治理工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；园林绿
化工程施工。拥有建筑工程施工总承包壹级资质，证书编号：D114078340；《安全生产许可证》，编号：（晋）JZ安许证字〔2013〕000246，有效期至2025年2月22日。

2022年6月与山西秋盛房地产开发有限公司签订施工总承包合同。

2022年7月13日，该公司下发关于滨河中心城三期项目管理人员任命的通知（东盛人字〔2022〕13号），明确项目负责人郭路明；技术负责人郭俊峰；项目施工员朱保松、王国云；专职安全员王建芳、张明杰、张凯。

2024年1月23日，该公司下发关于东盛公司管理人员任命的通知（东盛人字[2024]1号），任命郭见军为安全总监；邓月峰为安全部长；刘军波、路长历、梁佩佩、王国云、呼成玉为专

职安全员。

2.建设单位

山西秋盛房地产开发有限公司（以下简称：秋盛房地产）位于山西省长治市襄垣县襄垣经济技术开发区标准化厂房孵化楼1003室，统一社会信用代码：91140423MAOLGLKB8W(2-1)，成立于2021年3月12日，法定代表人赵付江，注册资本壹仟万圆整，为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：房地产开发；房地产信息咨询；物业服务；房地产开发企业资质等级二级，证书编号：140400060，有效期至2025年9月13日。

2014年1月1日该公司下发关于公司主要管理人员任命的通知（秋盛人字[2024]第1号），任命赵付江为经理，梁建林任生产经理兼滨河中心城三期项目负责人，王庆亮任经营经理，杨卫中任销售经理，董祥林任技术负责人，赵文丽任预算科经理，石智林任财务科长。

3.监理单位

山西大诚工程项目管理有限公司（以下简称：大诚监理）位于太原市迎泽区菜园东街2号，统一社会信用代码：91140100748557976C（2-1），成立于2003年4月4日，法定代表人王伟，注册资本叁佰万圆整，为有限责任公司（自然人投资或控股）。

4.设计单位

太原王孝雄建筑设计院（有限公司）（以下简称：王孝雄设

计
院）位于山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 24 层 2403-2407 室，统一社会信用代码：91140100602069646Q（4-3），成立于 1996 年 4 月 11 日，法定代表人程博杨，注册资本陆佰万圆整，为其他有限责任公司，经营范围：建设工程勘察设计；城乡规划编制；建设工程：电力工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、园林绿化工程、消防工程；项目可行性研究报告编制；工程造价咨询；技术推广、技术开发、技术转让。拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，证书编号：A114006638-6/2。

5.勘察单位

中岩辉海有限公司（以下简称：中岩辉海）位于太原市杏花岭区敦化南路 72 号天泽佳苑 3 幢 9 层，统一社会信用代码：91140107660410320T（3-1），成立于 2007 年 3 月 30 日，法定代表人段辉海，注册资本壹亿圆整，为有限责任公司（自然人投 3 资或控股），经营范围：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；建设工程质量检测；测绘服务；矿产资源勘查；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；国土空间规划编制；水利工程质量检测；文物保护工程勘察；雷电防护装置检测；室内环境检测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理

服务；地理遥感信息服务；地震服务；环境保护监测；工程管理服务；工程造价咨询业务；矿产资源储量估算和报告编制服务；土地整治服务；土壤环境污染防治服务等。拥有工程勘察综合资质甲级，证书编号：B114010606-6/1，有效期至 2028 年 2 月 27 日。

6.劳务分包单位

长治市兆鑫建筑劳务有限公司（以下简称：兆鑫劳务）位于长治市潞州区紫金东街 388 号东山国际 19 层 10 号房，统一社会信用代码：91140402346774214R（1-1），成立于 2015 年 6 月 4 日，法定代表人赵庆伟，该公司拥有施工劳务不分等级资质，证书编号：D314095732，有效期至 2025 年 10 月 22 日。拥有长治市行政审批服务管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：（晋）JZ 安许证字〔2020〕040057-01，有效期至 2026 年 11 月 17 日。

兆鑫劳务有限公司 2023 年 6 月 30 日与山西秋盛房地产开发有限公司签订建设工程施工分包合同，分包项目为断桥铝窗安装工程。主要负责人赵庆伟，现场协调负责人石茂青，安全管理人员王梦超，门窗安装负责人牛吴飞，二次结构负责人王慧鹏，现有在册职工 43 人。

（四）合同情况

秋盛房地产（发包方）与东盛建设（承包方）于 2022 年 6 月签订《建设工程施工合同》，工程承包范围：包工包料；发包方提供的施工图纸范围内所包含全部施工内容；

2022年12月双方就本合同又签订了一份《施工合同补充协议书》，将原合同中承包范围内的门窗、太阳能、电梯等工程由发包方另行分包。秋盛房地产（委托人）与大诚监理（监理人）于2022年6月9日签订《协议书》，由大诚监理承担滨河中心城三期工程施工图范围及人防、室外配套工程监理工作。

秋盛房地产（甲方）与兆鑫劳务（乙方）于2023年6月30日签订《建设工程施工分包合同》，分包范围为滨河中心城三期项目所有窗户安装工程，承包方式为包工不包料（甲方供应窗户主材，辅材由施工单位自行购买）。

（五）事故相关单位安全管理概况

1.施工总承包单位

山西东盛建设工程有限公司，2022年7月13日，该公司下发关于滨河中心城三期项目管理人员任命的通知（东盛人字〔2022〕13号），明确项目负责人郭路明；技术负责人郭俊峰；项目施工员朱保松、王国云；专职安全员王建芳、张明杰、张凯。

2024年1月23日，该公司下发关于东盛公司管理人员任命的通知（东盛人字〔2024〕1号），任命郭见军为安全总监；邓月峰为安全部长；刘军波、路长历、梁佩佩、王国云、呼成玉为专职安全员。

2.建设单位

2014年1月1日该公司下发关于公司主要管理人员任命的通知（秋盛人字[2024]第1号），任命赵付江为经理，梁建林任

生产经理兼滨河中心城三期项目负责人，王庆亮任经营经理，杨卫中任销售经理，董祥林任技术负责人，赵文丽任预算科经理，石智林任财务科长。

3.劳务分包单位

兆鑫劳务有限公司2023年6月30日与山西秋盛房地产开发有限公司签订建设工程施工分包合同，分包项目为断桥铝窗安装工程。主要负责人赵庆伟，现场协调负责人石茂青，安全管理人员王梦超，门窗安装负责人牛吴飞，二次结构负责人王慧鹏，现有在册职工43人。

（六）事故发生经过

事故发生在2024年3月17日8时45分许，晴天，无风，气温3℃。

2024年3月17日6时30分，兆鑫劳务班组长苗志强安排康永强独自一人去3号楼西单元六层加固剩余的窗框。

8时45分许在车库顶板上整改临边防护的刘军波（东盛建设项目部现场技术人员）听见“啪”的一声，看了一下四周，发现3号楼北侧靠近西边车库顶板上躺着一个人（死者康永强），他立即跑过去，看到康永强头朝东、脚朝西躺在地上，安全帽掉落在康永强的附近，腿上缠着电线，刘军波立即给甲方梁经理和项目经理郭路明打电话说：3号楼掉下人来了，你们赶紧过来。

（七）事故现场情况

事发时襄垣滨河中心城三期工程项目还没有复工，项目处于

复工准备阶段，3 号楼主体、二次结构和 3 号楼南、北侧车库主体结构工程已完成，3 号楼已开始窗框安装工作。

事故窗洞口位于 3 号楼西单元六层东户北侧靠楼梯间卧室内；窗洞口宽 1.5m，高 1.5m；窗洞口下边距六层结构地面高 1.02m，距车库顶板结构面高 18.5m，洞口西侧墙体为钢筋混凝土剪力墙，东侧墙体为加气混凝土砌块加抱框柱。事发前，窗框已用连接件与周边墙体进行了固定，为使窗户更牢固，施工单位在窗框两侧凹槽处再用膨胀螺丝进行加固。事发后，发现事故现场窗边有两个摞在一起倒置的塑料桶（高 0.45m），现场勘查每侧窗框凹槽内各有 3 个膨胀螺栓孔，膨胀螺栓孔采用电锤成孔；两侧孔的情况为：东侧 3 个孔距窗洞底边分别为 0.2m、0.82m、1.26m，钻孔已完成；西侧 3 个孔距窗洞底边分别为 0.2m、0.7m、1.26m，其中距窗洞底边 0.2m 和 0.7m 处孔已完成，距离窗洞底边 1.26m 处孔内留有一截断裂的钻头。附图如下：



图 1 3 号楼西单元六层东户平面图



图 2 3 号楼北立面图



图 3 事故窗洞口立面图

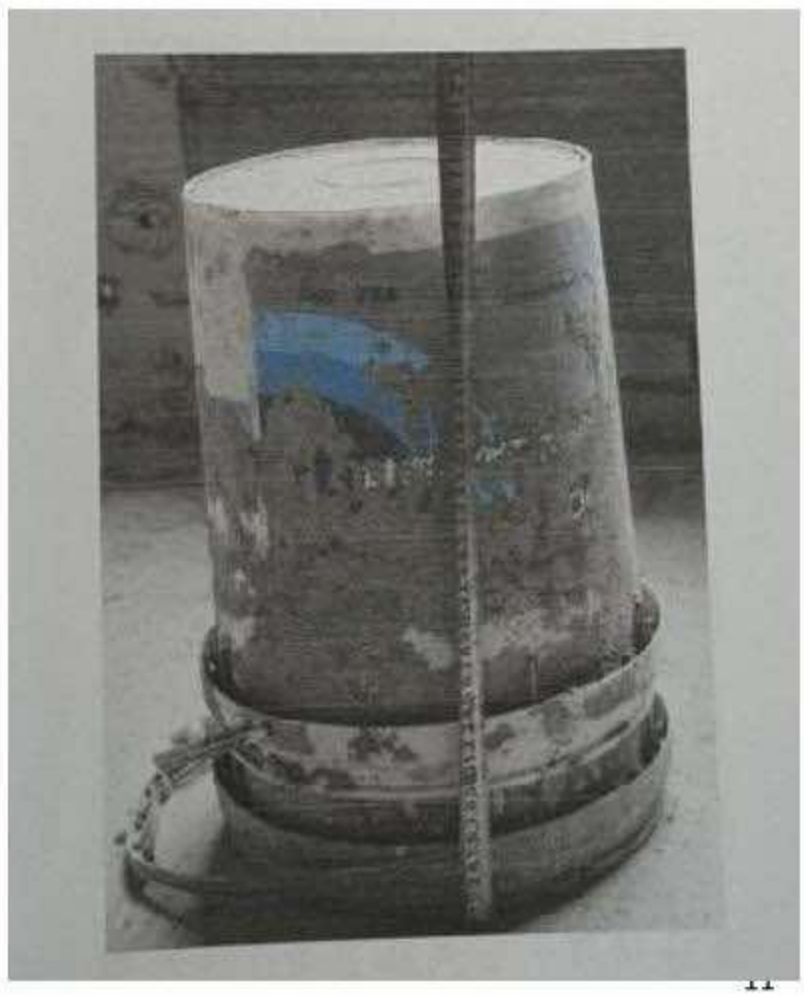


图 4 事故窗洞口下的塑料桶图　图 5 事故窗洞口下的塑料桶图



图 6 事故窗框内留有钻头图



图 7 事故窗框拆除后墙上留有钻头图

事故 3 号楼北侧地库顶板上遗留有血迹，血迹东侧地上遗留另一截钻头；根据现场目击者描述死者头朝东脚朝西躺在地上，死者右腿缠绕有电线，腿部南侧地上掉落着一顶红色安全帽，腿部北侧地上掉落着一台电锤；死者坠落位置与 3 号楼西单元六层东户北侧靠楼梯间卧室窗户对应。附图如下：



图 8 地库顶板上遗留血迹图



图 9 地库顶板上遗留另一截钻图





图 10 死者坠楼倒地现场图

图 11 死者戴的安全帽图



图 12 电锤、电线图



图 13 两截钻头复原图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)，事故直接经济损失约为 240 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

该事故于 2024 年 3 月 17 日 8 时 45 分许发生；

11 时 40 分许，县住建局值班室收到秋盛房地产生产经理、滨河中心城三期项目负责人梁建林上报关于事故的书面报告。

13 时 15 分，县应急局值班室接到县住建局关于事故的书面报告。

（二）事故现场应急处置情况

以下具体时间均根据笔录和相关人员通话记录推算

8 时 45 分许在车库顶板上整改临边防护的刘军波（东盛建设项目部现场技术人员）听见“啪”的一声，看了一下四周，发现 3 号楼北侧靠近西边车库顶板上躺着一个人（死者康永强），他立即跑过去，看到康永强头朝东、脚朝西躺在地上，安全帽掉落在康永强的附近，腿上缠着电线，刘军波立即给甲方梁经理和项目经理郭路明打电话说：3 号楼掉下人来了，你们赶紧过来。

8 时 50 分许，苗志强在 3 号楼 7 层看见地面有人向 3 号楼

北侧地库跑去，他从7层北侧向下看到是康永强掉在地库顶板上，他立即给牛吴飞打电话。

8时57分许，牛吴飞赶到现场，立即拨打了120急救电话。

9时10分许，120急救车到达事故现场，经过120医护人员检查，确认康永强死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2024年3月17日9时10分许，襄垣县人民医院120医护人员现场确认已无生命体征。事故发生后，兆鑫劳务立即开展家属安抚和善后工作。3月24日兆鑫劳务与遇难者家属签订了《赔偿协议书》，并一次性给予赔偿。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，项目部及秋盛公司第一时间积极响应应急处置救援事宜。

三、事故原因分析

（一）事故原因分析：

因事发现场无目击者，技术组依据公安部门提供的事故调查资料，参考对现场人员的询问笔录，结合现场踏勘情况，推断康永强在3#楼西单元六层加固窗框过程中，没有佩戴安全带，加固窗框至事发卧室内时，在窗框西侧钻了三个孔，最上面的孔距六层楼地面为2.28m，康永强站在地面上高度不足，故利用两个摞在一起倒置的塑料桶（高0.45m）作为操作平台，钻孔并安装膨胀螺栓；由于窗洞口下边距六层楼地面1.02m，窗洞口底边距

塑料桶顶 0.57m，且窗洞口外侧未采取防坠落措施；康永强脚踩在倒置的塑料桶上，双手紧握电锤钻西侧最上面的孔时，电锤钻头在钢筋混凝土剪力墙中被卡突然断裂，康永强重心失稳，致使其从六层窗洞口外侧坠落，造成死亡。

（二）直接原因：

康永强安全意识淡薄，没有佩戴安全带，窗洞口未采取防坠落措施的情况下，在窗洞口用电锤钻钢筋混凝土剪力墙端部最上面的孔过程中，钻头卡转断裂致使其从六层窗洞口外侧坠落，造成死亡。这是造成本次事故发生的直接原因。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.襄垣县公安局司法鉴定中心鉴定书（襄）公（司）鉴（尸）字[2024]9号

论证：死者双眼球睑结膜苍白。头面部可见挫擦伤及头皮裂创口形成。胸部上段皮下气肿形成，双侧胸部肋骨闭合性、粉碎性骨折。四肢可见多处挫伤及皮下出血形成，右足底可见一裂创口，右尺、桡骨远端闭合性、粉碎性骨折，左胫、腓骨远端闭合性、粉碎性骨折。死者损伤为一次形成，外轻内重。结合案情调查、现场勘察及尸体检验情况综合分析，死者符合高坠致胸部闭合性损伤合并创伤性休克死亡的特征。

鉴定意见：康永强系高坠致胸部闭合性损伤合并创伤性休克死亡。

2.襄垣县人民医院门诊初诊病历记录

姓名：康永强，年龄49岁

就诊时间：2024年3月17日09时10分

诊断：高空坠落伤死亡。

（四）间接原因

1.兆鑫劳务在现场不具备复工的条件下，进入施工现场进行作业，同时现场未配备专职安全员，对工人安全教育培训不全面，安全生产防范措施不到位。这些因素是导致本次事故发生的重要原因。

2.东盛建设未认真履行总包职责，对安全生产管理不到位；大诚监理未严格履行监理职责，对现场安全生产监管不到位；秋盛房地产未落实建设单位对施工现场安全监管责任，对现场安全生产监管不严。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.劳务公司

兆鑫劳务人员管理混乱，在人员的选取和使用上无制度无规定，仅靠工人之间相互介绍上岗，与长治市宏图门窗厂人员划分不明确，职责不明确，且未组织三级安全教育培训（无任何培训相关资料），未制定安全生产相关管理制度，对施工项目现场管理严重缺失。

2.施工总承包单位

项目组织管理混乱。东盛公司未建立安全生产委员会制度、

未将生产负责人、技术负责人、项目负责人纳入机构名单，公司级任命文件与项目部人员实际任职严重不符，层级不明、职责不清，长期使用外单位人员参与公司现场管理，对进入施工现场工人审核把关不严，安全教育培训走形式。

安全检查流于形式。对项目部现场监督检查不到位，在复工复产前对外单位施工人员缺乏监督检查。

安全管理无章无规。项目部安全管理制度不健全，未明确安全负责人，安全生产责任制未覆盖所有岗位，未制定分包单位安全管理制度，人员招聘使用管理随意混乱，人员聘用由各队队长负责。

现场管理存在漏洞。现场施工用电无专人负责，生活区与施工区未有效隔离，且生活区长期未能封闭管理，导致人员能随意进入施工现场。存在未办理复工复产申请擅自组织施工的行为。

3.建设单位

秋盛公司作为建设单位安全管理混乱，直接参与东盛公司（总包单位）的日常管理，与东盛公司的职责划分不明确，未签订专门的安全生产管理协议，未监督总包单位与劳务分包单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，且存在未办理复工复产申请擅自组织施工的行为，未严格履行建设单位职责将门窗安装工程发包给兆鑫劳务，对分包单位的安全管理不到位。

（二）属地政府

古韩镇人民政府，未严格履行属地监管职责，对滨河中心城三期项目缺乏监督检查。

（三）行业管理部门

襄垣县住房和城乡建设管理局，对滨河中心城三期建设项目的安全监督检查不到位、不仔细，未及时发现建设单位、总包单位、分包单位之间存在权责交叉、分工不明、人员管理混乱、停工期间擅自组织施工，对施工现场生活区与施工区未有效隔离，生活区长期未能封闭管理等问题，且在施工现场实名制通道不能正常使用期间，工人随意出入工地缺乏有效监管手段。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对涉事单位和人员行政处罚

1.康某某，男，群众，长治市兆鑫建筑劳务有限公司襄垣县滨河中心城项目现场窗户安装工人，未参加安全教育培训，未签订劳动合同，未办理工伤保险，在明知施工项目停产期间，进入现场洞口作业未佩戴安全带，且未采取防坠措施，属违章作业。在本次事故中负直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.石某某，男，群众，长治市兆鑫建筑劳务有限公司襄垣县滨河中心城三期项目断桥铝现场协调负责人，不具备现场管理资格（无资格证书），同时兼任三期项目 12#、13#、14#楼的队长，对班组人员管理缺失，未组织开展安全教育培训，对班组监督检查不力，事故发生后，未向公司主要负责人上报事故。在本次事

故中负直接领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条[1]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[2]之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

3.赵某某，男，中共党员，长治市兆鑫建筑劳务有限公司法人，承接滨河中心城三期项目断桥铝安装工程后，未履行主要负责人职责，对施工人员、管理人员缺乏监督与教育培训，未对施工现场组织开展安全检查与安全管理，对事故的发生时间、地点、人员均不清楚，且未及时进行事故上报（迟报），存在严重失职的行为。在本次事故中负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

依据监察部令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一款之规定，建议由党关系所在党组织给予相应处理处分。

4.路某某，男，群众，山西东盛建筑工程有限公司襄垣县滨

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故

意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

河中心城三期项目 1#楼和 3#楼负责人一队队长，负责 1#、3#楼的日常管理，在项目停工期间，对外来人员两次进入 3#施工现场作业的情况不了解，未进行安全技术交底，违规招聘使用无特种作业操作资格证的人员进入施工现场作业，且对施工现场用电管理监督检查不到位，在本次事故中负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

5. 王某某，男，群众，山西东盛建筑工程有限公司襄垣县滨河中心城三期项目安全员，负责 1#、3#、10#楼的安全监督检查，对生活区与施工区未有效隔离，且生活区长期未能封闭管理的问题未采取有效措施，对项目部安全生产责任制、安全管理制度以及岗位操作规程均不了解，在本次事故中负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全

生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[4]]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.郭某某，男，群众，山西东盛建筑工程有限公司襄垣县滨河中心城项目负责人，同时兼任二队的队长负责5#、7#楼的日常管理工作。对项目部的安全管理缺失，安全管理机构不健全、分工不明确，对各队组人员使用审核把关不严，对外来施工单位缺乏有效的管理手段和严格监督，安全教育培训走形式，且存在未办理复工复产申请擅自组织施工的行为。在本次事故中负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

7.郭某某，男，群众，山西东盛建筑工程有限公司安全总监，未建立健全本单位的安全生产责任制、安全生产管理制度，对项目部的安全生产责任制、安全生产管理制度监督检查不到位，对项目部的安全管理监管不到位。在本次事故中负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

8.梁某某，男，群众，山西秋盛房地产开发有限公司生产经理兼襄垣县滨河中心城三期项目负责人，未严格履行双方签订的安全管理协议，未组织参与对兆鑫劳务公司的安全检查，未组织

开展安全教育培训，未及时、如实报告本次生产安全事故。在本次事故中负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

9.赵某某，男，群众，山西秋盛房地产开发有限公司经理，负责公司全面工作，未严格履行建设单位职责与兆鑫劳务签订分包协议，对总包单位的施工现场监督检查不力。在本次事故中负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

10.长治市兆鑫建筑劳务有限公司，人员管理混乱，在人员的选取和使用上无制度无规定，仅靠工人之间相互介绍上岗，与长治市宏图门窗厂人员划分不明确，职责不明确，且未组织三级安全教育培训（无任何培训相关资料），未制定安全生产相关管理制度，对施工项目现场管理严重缺失。在本次事故中负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二十八条第一款、第四十六条第一款、第四十八条、第五十一条[5]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

11.山西秋盛房地产开发有限公司，安全管理混乱，直接参

与东盛公司（总包单位）的日常管理，与东盛公司的职责划分不明确，未签订专门的安全生产管理协议，未监督总包单位与劳务分包单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，且存在未办理复工复产申请擅自组织施工的行为，未严格履行建设单位职责将门窗安装工程发包给兆鑫劳务，对分包单位的安全管理不到位，在本次事故中负次要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二十八条第一款、第四十六条第一款、第四十八条、第五十一条的规定。建议由县住房和城乡建设管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

（二）有关公职人员和单位

12.在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面不到位的人员共计3名，建议由县纪委监委给予相应

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进

行安全检查与协调。

第五十一条：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

[6]]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

处理处分。

13 襄垣县住房和城乡建设管理局对企业全面落实主体责任监管不到位，对企业的监督检查不仔细，监督检查不力。襄垣县住房和城乡建设管理局向县人民政府做出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）强化企业主体责任

要认真吸取此次事故教训，全面彻底清理转包、挂靠等违法问题。要安排专业技术人员和管理人员对公司承揽项目作业现场进行安全监督管理，及时发现消除隐患问题。要加强对从业人员的安全生产教育培训和特种作业人员的管理，严格执行安全操作规程，严防同类事故发生。

要全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行有效管控，逐一落实企业、项目部、作业队伍和岗位的管控责任。

加强对分包单位安全生产的指导、监督，实行安全生产的统一管理，进一步细化对分包单位及作业人员的资质资格审核，坚决杜绝转包、挂靠和特种作业人员无证上岗的现象。

（二）严格落实建立安全管理责任

要认真吸取事故教训，坚决落实《建设工程安全生产管理条

例》《建设工程监理规范》有关要求，严格履行现场监理职责，审查施工作业队伍资质，督促施工单位按照合同要求严格落实人员资格，严禁不合格队伍人员进场作业。对发现的隐患问题要立即责令施工单位整改，并及时向建设单位报告。

（三）强化安全生产行业监管

住建部门要按照“三管三必须”要求和“谁主管谁负责”的原则，严格落实建筑主管部门安全监管责任；切实落实安全生产责任制，加强安全生产执法监督检查，注重抓好安全隐患整改落实，形成闭环，确保生产安全。

（四）深化安全生产属地监管

古韩镇政府要切实履行安全生产属地管理责任，督促指导辖区内生产经营单位严格落实安全生产主体责任，全面仔细开展安全生产隐患排查整治。进一步健全“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的齐抓共管责任体系。与行业主管部门之间要加强信息互通，强化协作，形成安全监管合力。

（五）加大建筑施工安全行业监管力度

为有效管控高处作业安全风险，防止各类事故发生。各乡镇要举一反三，在全县范围内开展高处作业全面安全隐患排查，要对属地建筑施工不留死角、不留盲点全方位进行隐患排查整治。行业住建部门要开展建筑领域安全生产专项整治，严肃查处无资质作业和人员未经教育培训直接上岗等违法行为。对发现的隐患

问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保建筑行业安全生产形势稳定。