娄底冷水江锡矿山闪星锑业有限责任公司南矿“4·28”一般冒顶片帮事故调查报告

发布时间：2025-11-14 16:12　浏览量：94　【字体： 大 中 小】

2025年4月28日11时16分许，锡矿山闪星锑业有限责任公司南矿发生一起冒顶片帮事故，造成2人死亡，直接经济损失338.76万元。湖南省安全生产委员会办公室对该起事故调查挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生产安全事故调查处理办法〉的通知》（湘政发〔2022〕9号）等有关规定，娄底市人民政府批准成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、冷水江市人民政府为成员单位，邀请市纪委监委、南昌市红谷滩区人民政府参加，国家矿监局湖南局指导监督，并聘请技术专家组参与的事故调查组，对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、调查谈话、综合分析，查明了企业的基本情况，事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，初步认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和依据，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起作业人员违章作业,作业现场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 锡矿山闪星锑业有限责任公司（以下简称闪星锑业公司）

闪星锑业公司地处湖南省冷水江市锡矿山街道，隶属于湖南有色金属控股集团有限公司,属中央、省驻娄企业。统一社会信用代码：914313811875241108，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人李某生；营业期限至无固定期限；经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼等。

采矿许可证：C1000002021063128000118，开采矿种：锑矿；开采方式：地下开采；有效期：2023年5月4日至2032年5月3日。安全生产许可证：（湘）FM安许证字〔2024〕S056Y1B7号，有效期：2024年11月20日至2027年11月19日。

该公司下辖南矿、采选厂（北矿）、锑冶炼厂、精细冶金厂、广西华锑等5个生产单位。

2. 锡矿山闪星锑业有限责任公司南矿

闪星锑业有限责任公司下属单位，是负责锑矿地下开采生产单位之一，具有独立生产系统，完整的生产安全管理体系和机构。矿长贺某。安全生产许可证：（湘）FM安许证字〔2024〕S029Y1B6号，许可范围：锑矿地下开采，设计生产能力38万（t/a）；有效期：2024年12月3日至2027年12月2日。

南矿井下按“中段”-“平巷”-“采场”布置，平巷相当于区段，现有13、23、27、29、31中段，其中13中段包括9、11、13平巷（区段），23中段包括15、17、19、21、23平巷（区段），27中段包括25、27平巷（区段），29中段包括29平巷（区段），31中段包括31平巷。13中段及以上区域为残采中段，23、27中段为回采中段，29、31中段为开拓中段。13中段外包单位为湖南锡矿山建设有限公司，23、27、29、31中段外包单位为江西省华冶建设集团有限公司。

3. 江西省华冶建设集团有限公司（以下简称江西华冶公司）

江西华冶公司，统一社会信用代码：913600006984818534；成立于2010年1月8日，位于江西省南昌市红谷滩区世贸路942号；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人洪某城；注册资本陆仟万元整；经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售，矿物洗选加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安全生产许可证：（赣）FM安许证字〔2015〕M1674号，有效期：2024年4月13日至2027年4月12日，许可范围：金属非金属矿山采掘施工。

建筑业企业资质证书：D236165804，有效期至2030年3月28日，资质类别及等级：机电工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级。

爆破作业单位许可证（营业性）：3600001300220，有效期至2026年4月4日，资质等级：四级，从业范围：设计施工。

4. 江西省华冶建设集团有限公司冷水江分公司（以下简称华冶冷水江分公司）

该公司成立于2024年12月19日，位于冷水江市冷水江街道施塘路;公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91431381MAE7XCF90J；负责人陈某候，经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。负责华治公司在闪星锑业有限责任公司相关项目合同范围内的具体工作内容。

（二）事发项目基本情况

1. 双方合作由来

二十世纪末至二十一世纪初，因闪星锑业公司所属地下矿山井下建设项目需要，引入江西华冶公司进行施工。建设项目完成后，因江西华冶公司项目部技术、质量可靠，江西华冶公司原项目部施工作业人员以劳务派遣人员身份继续留在闪星锑业公司从事井下作业。后因劳务派遣用工模式已不符合金属非金属矿山行业相关法律法规要求，闪星锑业公司将后续项目外包给江西华冶公司。

2. 项目合同及安全协议签订情况

2024年9月11日，闪星锑业公司（甲方）与江西华冶公司（乙方）签订了《南矿残矿回收、采场回采、深部开拓和支护、配套设施系统安装及两矿井下钻探项目施工合同》及配套的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》《职业健康管理协议》等合同附件。合同明确：甲方将南矿残矿回收、采场回采、深部开拓和支护、配套设施系统安装及井下钻探项目委托乙方实施；乙方承包南矿23中段等区域矿石回收及松石处理等工作，采取包工、包安全、包部分材料的形式承包，其中井下安全支护采用包工、包料、包安全的形式承包，乙方指派现场负责人：汤某，乙方负责施工现场的安全保卫消防等工作。甲方对项目工作所涉及的区域的安全生产实施管理和监督，承担主体责任；乙方对现场安全生产管理负责。项目实施周期至2025年6月30日。

（三）相关单位安全管理情况

1. 闪星锑业公司

法定代表人、总经理李某生主持公司全面工作；副总经理曾某志负责生产技术、安全等工作，分管安环保卫部、矿业管理部等部门；安全总监唐某华兼任安环保卫部部长，负责公司安全生产日常管理工作；潘某担任矿业管理部部长，负责公司生产技术管理等工作[]。

公司设有安全生产委员会，总经理任主任，副总经理任副主任，相关部室主要负责人任委员。安委会下设办公室，生产技术督导组、机电设备督导组、安全督导组、综合督导组。

公司隐患排查治理按层级管理，分为公司、单位、工区（队）等三个层级，公司层级采取不定期检查，通报考核，闭环管理销号，单位层级采取设立安保室，每日派专人巡查，能立行立改的隐患，现场交办，不能立行立改的，下达整改通知单，限期整改销号，工区层级采取配置专职安全员，全面巡查，发现隐患及时告之工区长（队长），由工区长早班下指令交办，并建档跟踪整改销号。

该公司制定了《锡矿山闪星锑业有限责任公司安全生产责任制》《矿山技术管理规定》《矿山井下顶板分级管理制度》，编制了《锡矿山闪星锑业有限责任公司生产安全事故应急预案》，构建了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，修订了风险辨识与风险分级管理制度，重大风险源管理制度、安全检查制度、隐患排查治理制度等相关制度，开展了全公司各生产单位和各岗位风险辨识活动，开展了隐患排查，对事故隐患进行分类治理。该公司安全管理人员均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证且在有效期内。

2. 闪星锑业公司南矿

矿长贺某主持全面工作；现共有人员850多人，南矿直管人员500多人，外包作业队伍两支，分别为湖南省建设公司外包队，江西华治外包队，共350多人，下设五个生产工区（建设项目部、华治项目部、机电通风车间、充填工区、选矿车间），六个业务科室（党群综合室、安全环保室、生产技术室、供应机能室、调度室、外协工作业务室）。

该矿印发了《南矿领导班子成员分工》,对领导分工进行了明确。钟某忠担任党总支副书记、工会主席，负责南矿党建、组织、宣传、纪检、工会、共青团工作、合规管理、后勤福利、教育培训工作；曹某担任总工程师，负责南矿生产技术等工作，分管生产技术室；欧阳某特担任安全副矿长，负责安全环保、现场管理等工作，分管安全环保室；蔡某娇担任生产副矿长，负责生产、成本管理（材料）工作，分管调度室、供应机能室（供应业务）。生产技术室负责矿山地质、测绘、采矿等技术工作，由康锡升担任主管（仅负责该室日常行政工作，不参与该室技术工作，技术工作由南矿总工程师曹某直接管理）[]。安全环保室负责矿山日常安全管理，邹某担任主管。外协工作业务室由钟某忠分管。

该矿印发了《南矿二级机构职责》，对各二级机构职责进行了明确。安全环保室职责包括：组织开展危险源辨识和评估，督促落实重大安全隐患和重大危险源的安全管理措施，督促落实南矿安全生产整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业，违反操作规程的行为等。生产技术室职责包括：做好现场技术管理工作，监督采掘工作面严格按作业规程施工，搞好采掘工作面质量标准化工作，发现施工中不符合安全质量要求和不安全因素，提出处理办法，做到技术先行，确保安全生产等。外协工作业务室职责包括：1. 负责本业务室的党务工作和外派人员考核管理工作；2. 协同相关业务室对甲供设备的监督管理；3. 保持与外包队伍的日常沟通，发挥桥梁纽带作用；4. 监督防范外派人员廉洁风险。

芦某为南矿外协工作室业务主管二级，罗某、胡某辉为主管一级，邹某福为安全员。

上述安全管理人员均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证且在有效期内。

该矿编制了《南矿巷道支护安全技术操作规程》《南矿井下顶板锚杆锚网支护实施办法》《南矿井巷安全支护施工规范》《21水平13-2采矿工作面作业规程》，对顶板管理和施工进行了规范，对冒顶片帮风险点的管控措施进行了明确：“作业前松石工进入作业区域，对顶板、两帮及围岩进行检查处理。检撬松石时，人员应站在安全位置，不得站在松石正下方或站在松散不稳固的碴堆或岩石上作业，严格按照‘由外向里，由上至下’的作业顺序，必须严格遵守‘一人作业一人监护’双人作业要求，确认安全后，方可进行其他作业”。

该矿井下生产采用早、中班两班制工作方式，早班（作业时间9时至16时）进行采矿、掘进、爆破、出矿等主要作业；中班（作业时间16时至23时）进行平巷出矿运输和竖井提升作业。事故发生在早班。

3. 江西华冶公司

法定代表人洪某城主持全面工作，副总经理李某负责安全管理工作，该公司下设综合办公室、人力资源部、财务部、生产部、安全环保部等部门；公司下辖多个分公司及项目部。

4. 江西华冶冷水江分公司

分公司负责人陈某候负责全面工作。经江西华冶公司授权，华冶冷水江分公司负责管理驻闪星锑业公司项目部，项目部经理汤某全面负责项目部工作；项目部副经理陈某孔、罗某华协助汤某开展现场和安全管理工作；杨某担任项目部技术负责人；邹某杰担任项目部采矿技术员，李某国担任地质技术员，邹某福担任安全员。

项目部于2024年8月10日编制了包括“现场安全确认制度”在内的《安全生产规章制度汇编》、包括“松石工安全技术操作规程”“支护工安全技术操作规程”在内的《安全技术操作规程》《安全生产岗位职责》《全员安全生产责任制》和《生产安全事故专项预案》等安全管理制度和安全规程，对各级各部门各岗位安全生产责任和相关职责进行了明确。采掘队长长职责包括：全面负责管理本队安全生产工作，是安全生产第一责任人，负责组织本队安全技术交底工作，监督班组长召开班前派班会、交接班工作，组织本队安全检查，落实隐患整改等等。

项目部在南矿下设3支作业队伍，分别为华冶采掘队、华冶残采队、华冶工程队。事故发生在华冶残采队。

5. 江西华冶冷水江分公司驻闪星锑业公司项目部残采队（简称华冶残采队）

华冶残采队共有管理和作业人员47人。该队承担闪星锑业公司南矿23中段15、17、19、21平巷（区段）等4个平巷（区段）中的15-26采场、15-163采场、17-24采场、19-49采场、19-15天井掘进头、19-77穿脉掘进头、21-13采场、21-31掘进头、21-67掘进头等5个采场4个掘进头的采矿、掘进、巷道维修、设备管理等工作。下设风钻班、运输班、维修班、松石班、杂工班。

闪星锑业公司南矿派芦某、罗某、胡某辉、邹某福等四人驻华冶残采队对接指导工作。华冶项目部任芦某为残采队队长、罗某、胡某辉为副队长、邹某福为安全员，还另外任命华冶员工张某修为该队副队长。

芦某管该队全盘工作，邹某福管15-26采场，15-163采场；罗某管19-49采场、17-24采场；胡某辉管19-15天井掘进头，19-77穿脉掘进头；张某修管21-13采场、21-31掘进头、

21-67掘进头。事故发生在21-13采场的上山通道。4月10日至30日，芦某病休，罗某替代其主持工作。

（四）相关单位领导带班下井情况

闪星锑业公司以及南矿、江西华冶公司以及冷水江分公司派驻项目部等4家单位均制定了《领导下井带班制度》，均按月编制了《领导下井带班值班表》并在相关井口进行公示，每日均按照计划执行了领导带班下井的工作任务并填报了交接班记录。

事发当日早班，负责南矿带班下井的单位领导分别是闪星锑业公司安全总监唐某华，南矿安全矿长欧阳某特，江西华冶公司安全总监李某，冷水江分公司派驻项目部副经理陈某孔（带班值班表原安排为陈某候，因陈某候有事，与陈某孔进行了换班，由陈某孔带班下井）。

（五）事发区域基本情况

1. 事发地点概况

事故发生在南矿23中段21平巷（区段）13采场（21-13采场）通风行人上山通道（以下简称13采上通道）。

13采上通道为13采场通风和安全出口，下联13采场，上接19平巷（区段）19-5运巷，于2025年1月24日贯通，斜长37m，坡度45°，巷道中设置了有铁质踏步楼梯及扶手用于人员通行。（详见图1、图2）

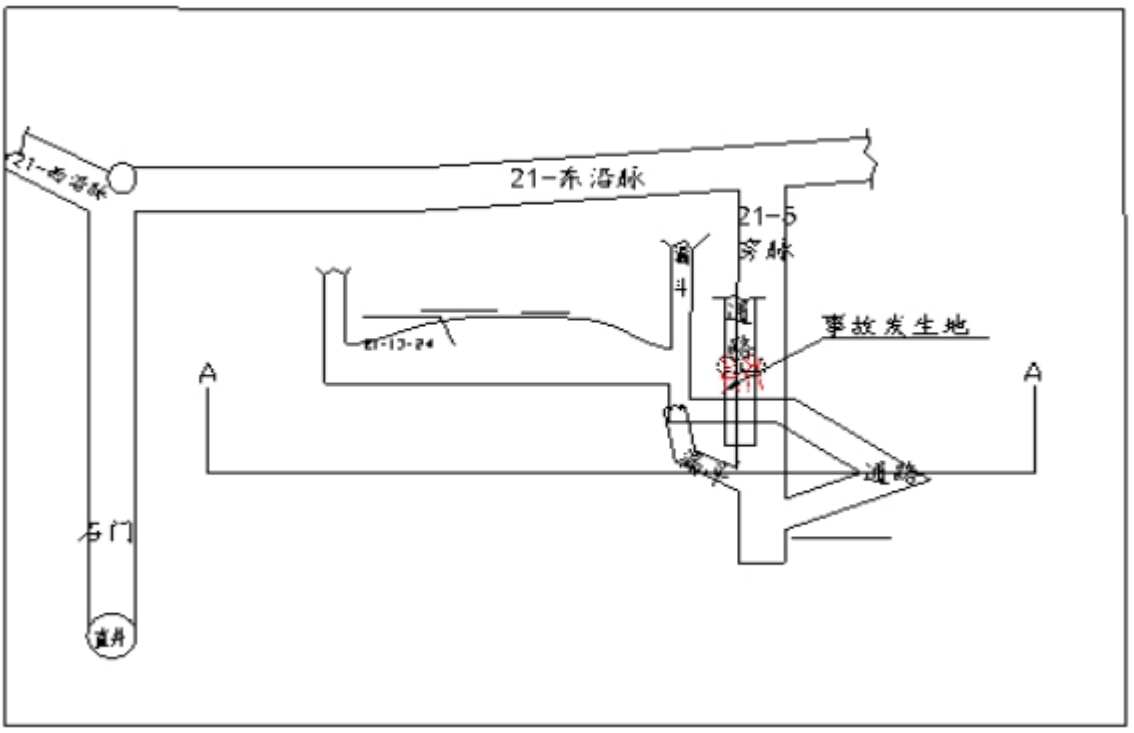


图1 南矿23中段21区段13采上通道平面图

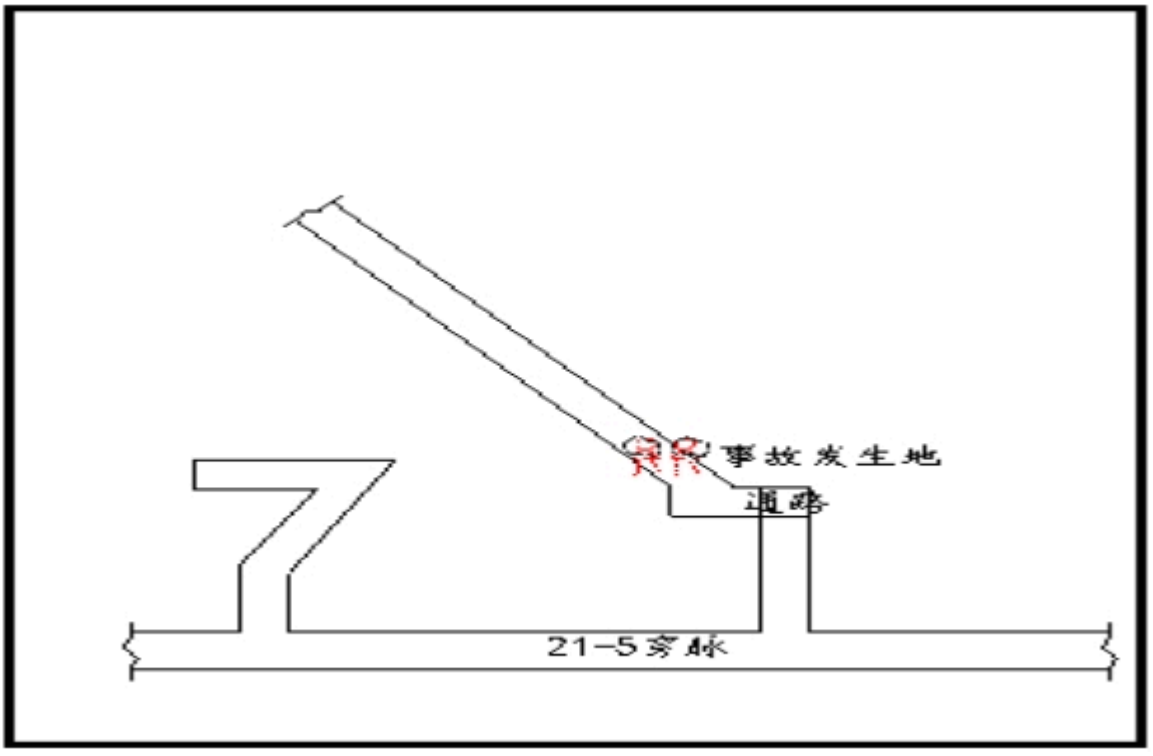


图2 南矿23中段21区段13采上通道剖面图

13采上通道穿岩层布置，自下而上贯穿D3s2-3至D3s2-5岩层，D3s2-3为黑灰色灰岩、灰色薄层灰、页岩互层—灰色片状灰岩—黑色灰岩、群体珊瑚组成，厚4-6m，事故发生在该

岩层。

2. 事发地点顶板情况

按公司顶板管理制度[]，通道顶板为二级顶板，一般支护方式为留矿体护顶、局部打木点柱，见页岩则锚网支护。2025年1月11日，事发地点上20米顶板见页岩，揭露面积约8平米，华冶残采队按顶板管理制度对该区域采取了锚网支护，锚杆40根。4月20日左右，13采联络巷漏斗附近顶板也见页岩，华冶残采队按也顶板管理制度对该区域采取了锚网支护，锚杆约40根。13采上通道顶板总体破碎，出现松石情况较多。

3. 事发前的相关情况

2025年4月22日，南矿安环室安全员杨某汉发现“21平巷13采切巷平台（即事发地点）顶板页岩有明显变化”，当场即向松石工谢某辉交代，要求“对该通道顶板进行详细查处”，并于当天下达了《隐患整改单》，要求华冶残采队25日前整改到位，整改措施：“松石工从上往下全线详细处理，并守护风钻工打好锚杆”。

4月23日，罗某与松石工发现该处巷道较小，不宜打锚杆。

4月25日，罗某与杨某汉商量先架安全棚再打锚杆。

4月26日，罗某安排谢某辉对13采上通道松石进行了处理，但未架安全棚。

4月26日，杨某汉隐患复查时，发现整改未到位，当场即向副队长张某修交办，但未向矿及室领导报告整改逾期的情况。

4月27日，罗某早班生产指令安排：“21-13采上通道（即事故地点）架安全棚。

4月27日，谢某辉对13采上通道松石进行了处理。但张某修因其它工作冲突，未组织21-13采上通道架安全棚。

4. 架安全棚的工作方法和安全要求

工作方法：架安全棚是一种临时支护方式，一般采用木柱，打一根或数根木斜梁顶住松石，视情打一根或数根木立柱顶住斜梁或松石，斜梁立柱合力顶住松石，构成安全棚，确保棚下安全。

安全要求：一般先由松石工进行“敲帮问顶”，进行松石处理，确保安全后，再由松石工或管理人员全程监护，支柱工才能开始作业，支柱工作业时应始终站在安全地点，由安全地点逐步向需支护处架棚推进。“南矿21-13采上通道作业规程”“21-13采场作业规程”明确，架安全棚属需经现场安全确认的作业类别，需经管理人员和松石工确认后，填写现场安全牌告示，作业人员方可进场作业，作业过程中需专职松石工、安全员或其他管理人员现场守护。

5. 事发当日工作安排及作业情况

4月28日8时班前会，经队长芦某（当天回了单位但未上岗）同意，罗某安排：松石工姜某华负责21-31掘进头、21-13采场顶板检查及松石处理、13采上通道松石处理，守护架棚作业；黄某忠、吴某、李某峰到17-24漏斗处、21-29穿脉、21-35穿脉巷道封堵，再到13采上通道架安全棚。并就13采上通道支护工作提了要求：“21-13采上通路平台处（事发地点）顶板岩石破碎，需打安全棚支护，松石工要全面详处，并守护支柱工架设，松石工未处理前其它人员严禁到通路处作业，顶板稳固后再进行锚杆支护”[]。

9时30分许，残采队进班，相关工作按早班指令进行，张某修未再就其管理的区域工作进行再安排，即与姜某华到21-31掘进头松石并填写安全确认牌。闪星锑业公司安全总监唐某华，南矿安全矿长欧阳某特，江西华冶公司安全总监李某三人下井前往29中段检查斜井施工情况并协商落实施工现场安全防范措施；江西华冶冷水江分公司驻锡矿山项目部副经理陈某孔下井前往31中段检查猴子车支护情况；

10时许，姜某华与谢某辉到21-67天井检查填写了安全确认牌；

10时30分许，姜某华到21-13采场处理松石，童某平、童某平进入21-13采场风钻作业，黄某忠带李某锋完成21区段29川及35川废弃空区封堵，吴某完成17水平24采场封堵。

11时许，张某修去21-13采场上通道安全确认。

二、事故发生经过及应急响应情况

（一）事故发生经过

10时20分，黄某忠、吴某、李某峰到达13采上通道会合，即开展支护准备工作，黄某忠测现场设计支柱长度，吴某、李某峰搬运木料，吴某、李某峰各从21平巷搬来一根木料后，吴某留在21-13采上通道配合黄某忠工作，李某峰重返21平巷准备木料。

11时许，21-13采上通道一声巨响，顶板塌落，数块松石坠落，黄某忠、吴某被压于塌落的松石下。

至此，事故已发生。

（二）事故现场应急救援情况

李某峰听到巨响后，前往查看，发现黄某忠、吴某压于塌落的松石下，遂叫来童某平、童某平、姜某华救援。四人将人员救出后，抬至21平巷安全地点。

姜某华用井下移动电话向在地面的队长芦某报告。随后，又与李某峰、童某平、童某平三人将伤势较重的黄某忠抬至二直井21车场。

11时19分，芦某向正在井下带班的欧阳某特报告。欧阳某特立即升井并组织人员救援，同时报告“120”。

11时41分，黄某忠被送往娄底市第三人民医院（地处冷水江市）抢救。

12时27分，吴某被送往娄底市第三人民医院抢救。

13时许，黄某忠、吴某经抢救无效死亡。

经评估认定，应急救援符合相关规定。

（三）信息报告情况

11时24分，欧阳某特电话报告矿长贺某。

11时41分，贺某电话报告公司副总经理曾某志。

11时43分，曾某志电话报告总经理李某生。

13时46分，总经理李某生报告上级单位——湖南有色金属控股集团有限公司，并安排安环部部长唐某华报告相关部门。

13时55分，唐某华报告冷水江市委办。

14时45分，唐某华相继报告冷水江市应急管理局、国家矿山安全监察局湖南局、娄底市应急管理局、湖南省应急管理厅。

（四）死亡人员基本信息

1. 黄某忠，男，41岁，冷水江市渣渡镇人，华冶冷水江分公司支护工。2023年11月派遣到闪星公司南矿参加工作，至事发前一直从事井下支柱作业。

2. 吴某，男，43岁，冷水江市中连乡人，华冶冷水江分公司小工。2018年7月派遣到闪星公司南矿参加工作，至事发前一直从事井下采掘、运输等作业。

（五）事故善后情况

4月29日，华冶冷水江分公司与黄某忠、吴某家属达成事故赔偿，赔付现已经到位，遇难者已安葬。善后处理较妥，无社会负面舆情。

三、上级公司管理及部门监管情况

（一）湖南有色金属控股集团有限公司

湖南有色金属控股集团有限公司履行上级公司对下属闪星锑业公司安全监督管理职责。2024年4月以来，该公司在重要时段以多种检查方式对闪星锑业公司所属生产单位的重点部位和重点群体开展了各类督查检查18次，累计排查整改隐患120余项，及时消除了一批事故隐患风险。

2024年11月下旬，该公司收到省应急管理厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的警示函》后，公司主要负责人和分管负责人第一时间做出工作安排部署，公司领导分别于11月25日、28日到闪星锑业公司召开专题督导会并进行了现场督导整改落实工作。12月上旬，公司组织专家进行现场验收，验收结果及时上报省应急管理厅。

经调查认定，湖南有色金属控股集团有限公司履行上级安全监督管理职责基本到位。

（二）娄底市应急管理局

娄底市应急管理局受省应急管理厅委托对其日常监管，2025年纳入其重点监督检查计划。

2025年2月7日，闪星锑业公司按照国家矿山安全监察局《春节前后停工停产矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2025〕4号）要求，对公司下属南矿、采选厂组织复工复产验收并通过；2025年3月25日，市应急管理局根据上述文件精神对闪星锑业公司开展复工复产工作抽查，经抽查符合要求。

2025年4月15日至4月16日，娄底市应急管理局结合《娄底市2025年第一轮矿山安全生产飞行检查（帮扶）工作方案》对闪星锑业公司南矿开展安全执法检查，现场检查发现安全隐患问题18条，市应急管理局依法下达执法文书，并督促企业立即整改到位。因该矿4月28日发生冒顶片帮事故后，企业已处于停产状态，直至2025年5月23日，娄底市应急管理局对该矿整改情况进行复查，确认安全隐患问题整改已到位，隐患闭环管理到位。

经调查认定，娄底市应急管理局履行安全监管职责到位。

四、事故原因

（一）事故直接原因

1. 物的不安全状态

（1）13采上通道为穿岩层布置，事发地点已揭露页岩，顶板稳定性差。

（2）13采上通道与13采联络交叉口巷道应力集中、压力大、岩石离层、冒落危险性大。

2. 人的不安全行为

黄某忠、吴某在未经松石处理、安全确认和无安全管理人员守护的情况下进入通道违规作业。

（二）事故间接原因

1. 劳动组织混乱。4月28日，张某修未对21平巷（区段）工作再细化，自顾带松石工进行安全检查，未有效管控和安排其它作业人员，为黄某忠、吴某违规作业提供了条件；21-13上通道架安全棚安全风险大，张某修未对其重点管理和安排，任由黄某忠、吴某自行处置；残采队仅有4名松石工，需负责10多个地点的安全确认，张某修未合理安排，造成候场作业人员过多，候场时间过长。

2. 隐患整改不力。4月22日，南矿安环室安全员杨某汉发现13采上通道顶板页岩有明显变化，要求21平巷（区段）全线详细处理，打好锚杆，架安全棚，但21平巷（区段）管理人员未按要求对其有效处理，隐患未整改到位。

3. 风险防范不力。13采上通道顶板破碎，数处已揭露页岩，存在巨大安全风险，但南矿和华冶残采队未采取积极措施，全面防范，仅采取松石、架木棚等临时措施消极处置，造成安全风险不断扩大。

五、有关单位存在的主要问题

（一）闪星锑业公司及南矿

1. 项目验收把关不严。事发通道2024年12月26日开建，2025年1月24日贯通，南矿生产技术室发现该通道顶板局部见页岩，对施工单位提出了“上通道全线进行锚网支护”，但施工单位仅对部分地段进行了锚网支护，该室未督促其全面落实，且未向主要领导报告，致使事发地点安全风险长期存在，未得到有效根治。

2. 隐患治理作风不实。事发地点自贯通之日起至事发时，南矿安环室已多次发现该处顶板破碎、松动、掉渣等问题，也多次要求华治残采队采取松石、拉锁、挂锚网等方式整改隐

患，但未督促其彻底整改，任其只进行松石处理，且未上报主要领导，致使指令屡下，隐患仍在。

3. 安全管理边界不清。闪星锑业公司南矿派数名管理人员驻华冶残采队指导工作，本意是促进管理，实际角色定位不准，“越俎代庖”，造成华冶残采队现场安全主体责任意识淡薄，现场安全管理“主角”变“配角”。

（二）江西华冶公司及其冷水江分公司

1. 现场安全管理不力。据华冶公司“现场安全确认制度”，事发地点属维修作业，本应由现场跟班领导、采掘队长进行安全检查确认，方能开展作业，但华冶残采队未对事发点维修作业进行有效部署安排，未采取拉警戒线、设封堵等有效措施防范，给黄某忠、吴某的违规行为提供了机会。

2. 安全管理人员配置不足。华冶残采队作业地点比较分散，固有安全风险大，配置足够的安全管理人员是防范事故的重要举措，但华冶项目部安全管理人员只配至队一层，未配至班组，也未明确班组的兼职安全员，造成现场安全管理不力，队级安全管理人员在现场管理时“顾此失彼”。

3. 安全风险防范、隐患整改不力。对21-13上通道顶板存的安全风险未进行细致全面分析，未举一反三，未采取全面防范措施；对南矿安环室数次提出的隐患整改，敷衍以对，未按要求整改到位。

4. 特殊作业人员配置不足。松石处理是井下作业的重要工种，是现场安全确认的前提，是井下作业的第一步，华冶残采队井下10多个地点每天均需松石处理才能作业或通行，而该队仅有4名松石工，严重影响作业开展。且经调查，松石姜某华无证上岗，松石工谢某辉证照过期。

六、对有关单位及责任人员的处理建议

对2家责任单位、7名责任人员分别给予行政处罚；对相关8名责任人员给予党纪政务处分,3名责任人员给予组织处理。

七、事故防范和整改措施建议

为汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，调查组提出了如下针对性防范措施和建议，请湖南有色金属控股集团有限公司、江西华冶公司及市非煤矿山安全监管部门督促企业抓好落实。

（一）加强作业现场安全管理。闪星锑业公司及江西华冶冷水江分公司要进一步加强现场安全管理，以岗前安全确认为重点，强化各种作业规程、安全生产规章制度、操作规程和岗位责任制的落实，严禁在现场缺乏安全条件时冒险实施作业，确保作业现场安全管理人员配备到位。要进一步做好顶板分级管理工作，补充完善《顶板安全风险分级管控》，结合各作业地点实际，针对不同顶板分级情况，修改和完善安全生产管理制度，制定针对性具体内容和防范措施，做到顶板情况不明不作业、顶板未支护到位不作业。

（二）强化安全生产技术管理。一是加强对井下施工工作面风险较高位置顶板支护，加强顶板分级管控，防止冒顶事故发生。二是要严格组织施工方案审查以及竣工验收工作，确保施工过程安全、验收质量达标，同时督促各相关单位、部门严格执行。三是规范作业行为，严格按照制定的《顶板管理隐患排查治理制度》作业，加强对工作面围岩变化的安全管控，严禁在现场缺乏安全条件时冒险实施作业。

（三）提升安全教育培训质量。各单位要认真汲取事故教训，举一反三，采取多种形式开展有针对性的警示教育。要组织全体职工加强对相关规程及法律法规学习，定期对全体职工进行安全生产教育培训及考核，并根据作业地点及各岗位工种实际情况，重点开展钻工、松石工、支柱工和出渣工安全操作规程、顶板分级管理制度、作业岗位安全风险辨识、事故案例等教育培训。危险性较大的施工作业，要组织全体施工人员学习相关安全技术措施，确保风险防范措施贯彻到位。安全培训情况和考核结果，应如实记录并建立“一人一档”。

（四）构建企业双重预防机制。闪星锑业公司及江西华冶冷水江分公司要严格落实企业主体责任，准确把握矿山安全生产的特点和规律，认真分析深层次管理原因，加大风险管控、隐患排查治理力度，坚持风险预控、关口前移，全面落实安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。一要健全内部奖惩

机制，对现有内部奖惩机制要进行反思，对作用不强的制度要完善，对效果明显的制度要强化，对制度上的“盲区漏洞”要及时“修补”健全；二要优化或减少作业头面，通过减头减面来提高管理效能，提高安全生产水平；三要加大安全生产新技术和新装备的应用，提高本质安全水平，原则上不得将安全生产投入费用纳入各级各部门的成本费用考核范畴。

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览

主办单位：娄底市应急管理局 单位地址：娄底市娄星区早元街500号
办公电话：0738-8279111、8233768（传真） 应急值守：0738-8111766、8239100（传真）
培训、证件查询：0738-8239209 网站标识码：4313000031
备案号：湘ICP备05001055号-1 湘公网安备：43130202000053号