索 引 号：	756831373/202212-00044
信息分类：	事故通报
发布机构：	市应急局
发布日期：	2022-12-30 10:39
名　　称：	【事故调查报告】高新区“2022.11.9”物体打击事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2021-12-30
文　　号：	
关 键 词：	高新区“2022.11.9”物体打击事故调查报告

【事故调查报告】高新区“2022.11.9”物体打击事故调查报告

发布时间：2022-12-30 10:39　来源：市应急局　浏览量：1167　【字号：大 中 小】

2022年11月9日15时30分左右，蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂在维修轿车过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，明确事故性质，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，市政府成立了由市纪委监委、市应急管理局、市公安局、市交通局、市总工会、高新区管委会有关人员和2名专家组成的高新区“2022.11.9”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、多方取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了责任处理建议，并针对事故暴露出的薄弱环节，提出了防范措施建议。

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂成立于2014年8月15日，注册地位于蚌埠市禹会区长青乡石巷村韩塘201号，实际经营场所位于蚌埠市高新区中粮大道866号（蚌埠市光明运输有限公司院内），企业类型为个体工商户，负责人为胡帅，统一社会信用代码：92340300MA2QYBLM3A。经营范围：汽车维修服务。

蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂自2017年起从彭金波处租赁钢结构厂房从事汽车维修，现有维修工位3个，双柱举升机3台，具有小型汽车综合修理二类能力。

（二）事发现场基本情况

依据《汽车举升机》（JT/T 155-2021），事发现场举升设备属于双柱举升机，传动方式为液压传动。举升机品牌为上海繁宝，但现场无法查询该设备的规格型号和工作参数，该举升机于2016年左右购入，目前设备上无设备铭牌。

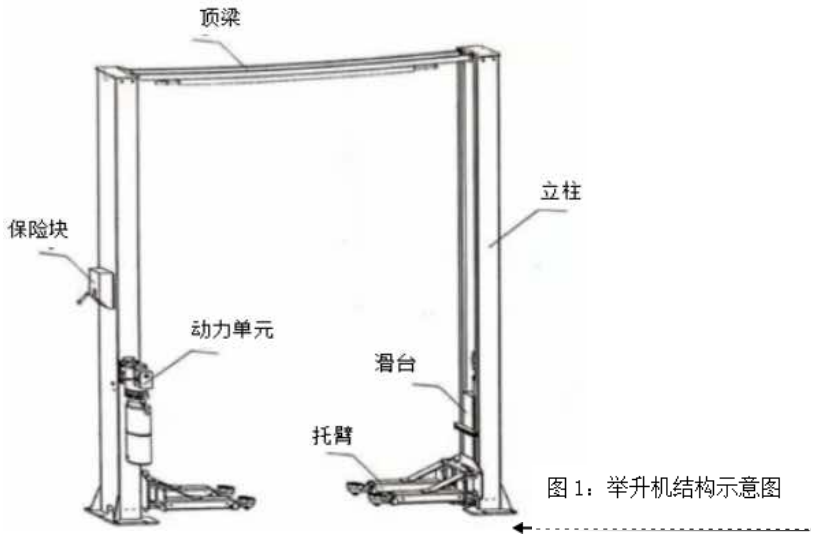


图 1：举升机结构示意图



图2：1号工位事发现场图

依据事故单位提供的《汽车维修机工安全操作守则》，该举升机型式为：双柱举升机，从现场查看，该举升机设备铭牌缺失，额定举升质量、最大举升高度等工作参数均无法查询。举升机四个托臂上的支撑橡胶垫已老化、开裂，钢丝绳润滑保养不良，现场缺少安全警示标志。



现场事故举升机存在的其他问题：

1、设备铭牌缺失，无法查询设备规格型号、具体参数

2、托臂上的橡胶垫磨损、老化

3、未按规定设置安全警示标志

图3：举升机

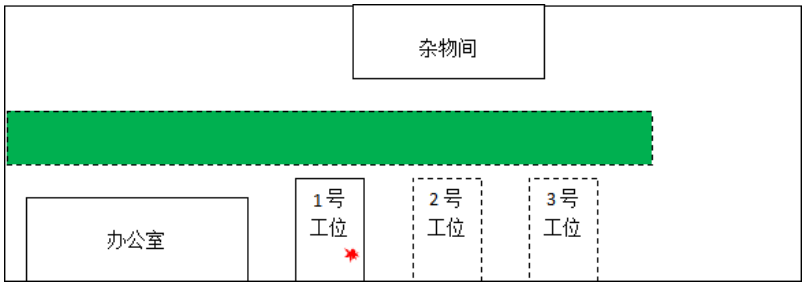


图4： 为事故发生点（姚永悦所在1号工位位置）

事发地点：蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂1号工位东南角（即待修小汽车前轮驾驶位底部）

（三）死亡人员基本情况

姓名：姚*悦， 性别：男， 身份证：340323**********10，家庭住址：安徽省蚌埠市固镇县湖沟镇姚集村*组*号。2022年9月1日进入腾达汽车修理厂当学徒。

二、事故发生经过及救援情况

2022年11月9日下午15时20分左右，蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂机修师傅韩道东带着学徒姚永悦、黄根满两人准备维修皖GV0229黑色奔驰轿车，车辆停放在1号工位（车头朝南）。几人先将维修车辆的损坏部件拆除，韩道东安排黄根满将车辆举升起来。黄根满负责车的右侧（1号工位西侧）举升臂的放置，姚永悦负责车的左侧（1号工位东侧）举升臂的放置，待检查合格后，黄根满开始操作举升机的手柄将车辆举升，姚永悦站在副驾驶车头前，韩道东站在车头靠前正驾驶前面。在举升机即将上升到位时，韩道东发现车身向东北侧的举身臂倾斜，随后车辆左后轮从举升臂掉下来，整车坠落将姚永悦压砸在车下。随后黄根满拉来千斤顶把车顶起来，现场其他人将姚永悦从车底下抱出，未发现其身上有明显血迹。事发后，现场人员拨打120和110。事故发生后，高新区管委会有关领导第一时间赶赴事故现场进行救援，姚永悦经120救护车送至蚌埠市第一人民医院抢救，于16时30分许宣布死亡。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1. 直接原因

姚永悦未按照《汽车举升机安全规程》，在放置举升机托臂垫块时未将垫块放置正确的支撑点，导致车辆在举升过程中因质心失稳左后轮倾斜从举升机坠落将自己砸倒，是导致事故发生的直接原因。

依据《汽车举升机安全规程》（GB 27695-2011）第17.2.2条：举升作业前应确认被举升车辆的质量。应确认被举升车辆的质心，并选取合适的举升位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋势。

2.间接原因

蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂，未建立健全安全生产规章制度，未对员工开展安全培训教育，未建立安全隐患排查制度并开展安全隐患排查，未按规定配足劳动防护用品，对举升机没有及时保养和维护。

3.其他原因

（1）市交通综合执法支队三大队，对所辖区企业底数不清，未对事故企业开展安全检查，行业监管存在盲区和漏洞。

（2）高新区城乡建设局，涉及车辆维修企业监管职责不清，未对事故单位开展安全检查。

（二）事故性质

这是一起一般生产安全责任事故。

四、责任认定和处理建议

（一）建议不予追究责任人员

姚永悦，未按照《汽车举升机安全规程》，将举升机托臂放置正确支撑点，对事故的发生负有主要责任，鉴于其死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂，未建立健全安全生产规章制度，未对员工开展安全培训教育，未建立安全隐患排查制度并开展安全隐患排查，未按规定配足劳动防护用品，对举升机没有及时保养和维护。对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的有关规定，由蚌埠市应急局依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处理的单位和个人

1.市交通综合执法支队三大队，对所辖区企业底数不清，行业监管存在盲区和漏洞，对事故的发生负有管理责任，建议其向市交通综合执法支队作出深刻书面检查。

2.唐华海，市交通综合执法支队三大队副大队长，负责大队运政管理（含汽车维修）和安全生产工作，对企业安全检查不到位，对事故的发生负有领导责任，建议给予诫勉。

3.市高新区城乡建设局，对车辆维修企业监管职责不清，建议其向高新区管委会作出书面检查。

五、事故防范措施与建议

为吸取事故教训，举一反三，避免类似事故再次发生，建议如下：

（一）蚌埠市禹会区腾达汽车修理厂要吸取事故教训，加强安全教育培训，规范建立安全培训、隐患排查治理等基础档案。加强现场安全管理，完善各类设备铭牌、安全警示标志，按规定加强设备定期检查、维护和保养。

（二）市交通综合执法支队三大队，要针对事故暴露的问题，对辖区汽车维修企业开展全面排查摸底，建立健全监管企业台账，强化开展执法检查，确保辖区内企业执法全覆盖。

（三）高新区城乡建设局，要认真梳理本单位安全管理职责，积极对接上级主管部门，明确分级分类监管责任，建立“横向到边、纵向到底”的安全监管责任体系。

扫一扫在手机打开当前页

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499　地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号
皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020





