宝安新桥升光工业园升级改造工程“12·1”（2024年）一般其他伤害事故调查报告

2024年12月1日，新桥街道黄埔社区升光工业园升级改造工程项目工地发生一起一般其他伤害事故，造成1人重伤。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新桥升光工业园升级改造工程“12·1”一般其他伤害事故是一起因施工现场安全管理不到位、作业工具不符合安全要求、工人安全意识淡薄而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及工程相关概况

1.事故发生单位概况

涉事墙体拆除施工单位：深圳市宝安区松岗街道三田装饰工程部（以下简称三田工程部），经营者：田某新，统一社会信用代码：

92440300MA5GCTQ94D，企业类型：个体工商户，经营场所：深圳市宝安区松岗街道红星社区温屋新区六巷2号303，成立日期：2020年9月10日，经营范围：装修装饰工程、水电安装等。该三田工程部未取得建筑业企业资质证书，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

2.事故相关单位概况

（1）幕墙工程施工单位：广东源茂幕墙装饰有限公司（以下简称源茂幕墙公司），法定代表人：冼某保，统一社会信用代码：91442000MABXE0P7XR，企业类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区沙井街道后亭社区茅洲山工业园全至科技创新园贰号楼3层N3，成立日期：2022年8月31日，经营范围：建筑幕墙工程施工，资质类别及等级：建筑幕墙工程专业承包二级。

（2）监理单位：深圳市恒宇工程项目管理有限公司（以下简称恒宇项目管理公司），法定代表人：吴某香，统一社会信用代码：91440300678599766N，企业类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路110号天悦大厦、中心名苑1幢1201，成立日期：2008年11月4日，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理等，资质类别及等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。

（3）业主单位：深圳市宝安升光实业有限公司（以下简称升光公司），法定代表人：曾某君，统一社会信用代码：91440300619290769l，企业类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区新桥街道东环路272号升光工业区升光楼第二层（办公场所），

成立日期：1992 年 8 月 10 日，经营范围：物业管理、租赁经营管理等。

3.事故工程相关概况

2023 年 6 月份，升光公司将升光工业园升级改造工程监理服务发包给恒宇项目管理公司，双方签订有《深圳市工程建设监理合同》，恒宇项目管理公司任命陈某光为项目负责人。

2023 年 7 月 5 日，升光公司将升光工业园 A 栋、B1/B2/B3 栋、E 栋、G/H/I 栋、T 栋、烧烤店幕墙工程发包给源茂幕墙公司组织施工，并签订有《幕墙工程施工合同》，工程施工内容主要包括安装玻璃幕墙、铝合金门窗、铝单板幕墙等，源茂幕墙公司任命冼某保为该工程项目负责人。7 月 17 日，升光公司向政府部门申请办理升光工业园升级改造工程施工备案事宜后，于 8 月 8 日取得该工程的《小散工程（限额以上）备案登记表》。

2024 年 11 月 25 日，源茂幕墙公司将幕墙工程中的升光工业园 G/H/I 栋拆除墙体及天花施工工程（以下简称涉事拆除工程）发包给三田工程部负责施工，双方签订有施工合同，该工程施工内容主要为根据合同要求拆除升光工业园 GHI 栋墙体和天花板及清理建筑垃圾等，田某新为该工程负责人。

2024 年 11 月 26 日，新桥街道办检查升光工业园升级改造工程项目工地发现施工现场存在门字架（脚手架）未铺满无临边防护、配电箱多处无漏电保护等安全问题，并开具了《工程整改通知单》要求升光公司“暂缓施工，整改后申请复工”。升光公司随后将《工程整改通知单》上传到项目工作微信群，要求工业园内施工单位落

实整改《工程整改通知单》发现的问题，以及使用铺满垫板（脚手板）和安装有防护栏的脚手架，源茂幕墙公司收到该信息后未告知三田工程部。

2024 年 11 月 27 日，三田工程部开始安排工人戴某兵、孟某军等人入场施工。截至事故发生时，涉事拆除工程已完成现有施工合同约 45%的工程量。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.三田工程部安全管理情况

（1）相关人员情况

田某新，三田工程部经营者，全面负责该工程部的日常管理和运营及涉事拆除工程施工现场管理等工作。

孟某军，三田工程部临时雇请的工人，负责涉事工程墙体拆除及建筑垃圾清理工作。

戴某兵（伤者），三田工程部临时雇请的工人，负责涉事工程墙体拆除及建筑垃圾清理工作。

（2）安全管理状况

三田工程部在作业工人入场施工前有进行过简单的口头安全教育和告知施工时按要求佩戴、使用劳动防护用品。

2.源茂幕墙公司安全管理情况

（1）相关人员情况

冼某保，源茂幕墙公司法定代表人，全面负责公司的日常管理与运营及升光工业园幕墙工程施工现场管理等工作。

冼某志，源茂幕墙公司现场管理员，负责工程现场施工管理工

作。

（2）安全管理状况

源茂幕墙公司有对作业工人进行过简单的口头安全教育和告知作业安全注意事项，对施工现场有安排人员巡查；公司提供了与三田工程部签订的涉事工程《施工安全责任书》与《施工安全承诺书》等资料。

3.恒宇项目管理公司安全管理情况

（1）相关人员情况

陈某光，恒宇项目管理公司总经理，全面负责升光工业园升级改造工程监理服务的日常管理工作。

（2）安全管理状况

对涉事升光工业园升级改造工程有安排人员进行巡视，对工程的日常巡检提供了部分巡检记录照片与施工培训签到表等材料。

4.升光公司安全管理情况

（1）相关人员情况

陈某斌，升光公司经理，负责升光工业园升级改造工程日常管理等工作。

（2）安全管理状况

升光公司委托恒宇项目管理公司对工程进行日常管理与施工监管；安排园区物业管理公司（深圳市建恒管理服务有限公司）对施工现场进行安全巡查检查工作；提供了与源茂幕墙公司签订的《安全文明施工协议书》、违章作业罚款单等资料。

（三）事故发生经过

2024 年 12 月 1 日 8 时许，三田工程部工人戴某兵（伤者）、孟某军来到新桥街道升光工业园 G 栋一楼进行墙体拆除作业。开工后，孟某军负责拆除一楼内卫生间墙体和地板，戴某兵则负责拆除一楼南侧门口（原安装有卷闸门）的墙体，要将该门进行扩宽。9 时 46 分许，戴某兵站在门式钢管脚手架顶部作业层（距离地面约 1.9 米）使用铁锤拆除门口西侧上方墙体时（详见图 1），被拆除的墙体突然脱落并砸向脚手架，脚手架被砸中后随即发生晃动和偏移，导致在脚手架上作业的戴某兵失稳跌落至地面受伤（详见图 2）。



图 1 事发时涉事工人在脚手架上作业监控截图



图 2 涉事工人失稳坠落监控截图

（四）事故现场情况

1.事故发生地位于新桥街道升光工业园G栋一楼南侧门口（原卷闸门已拆除）处，现场测得门口顶部与地面之间的高度约为3.5m，门口宽约3.29m（扩宽后）；该门口西侧门框的墙体已完全拆除，在门口外侧的地面上散落有4件较大墙体和大量墙体碎块，其中测得4件较大墙体面积分别约为0.4m×1m、0.4m×0.9m、0.4m×0.4m和0.2m×0.6m，结合监控视频，地面上的4件墙体属于西侧门框位置的墙体（详见图3）。



图3 事故现场照片

2.经现场勘查，事故现场搭设有一个涉事工人事发时使用的钢管门式脚手架，该脚手架主要由2榀门架、2组交叉支撑和2个扣挂式脚手板组成，其中在脚手板上放有1把小锤子；现场测得2榀门架均高约1.92m，宽约1.25m，4根立杆外径均约为φ42mm，2榀门之间的距离约为1.8m，脚手架的底部未见装设扫地杆（详见图4）。



图 4 事发时涉事工人使用的脚手架

3. 涉事脚手架顶部作业层有 2 个脚手板，测得 2 个脚手板的尺寸分别约为宽 0.37m × 长 1.89m 和宽 0.4m × 长 1.91m，经现场勘查，2 个脚手板不能将作业层铺满，且作业层上未安装防止作业人员和工具坠落的防护栏杆和挡脚板（详见图 5）。

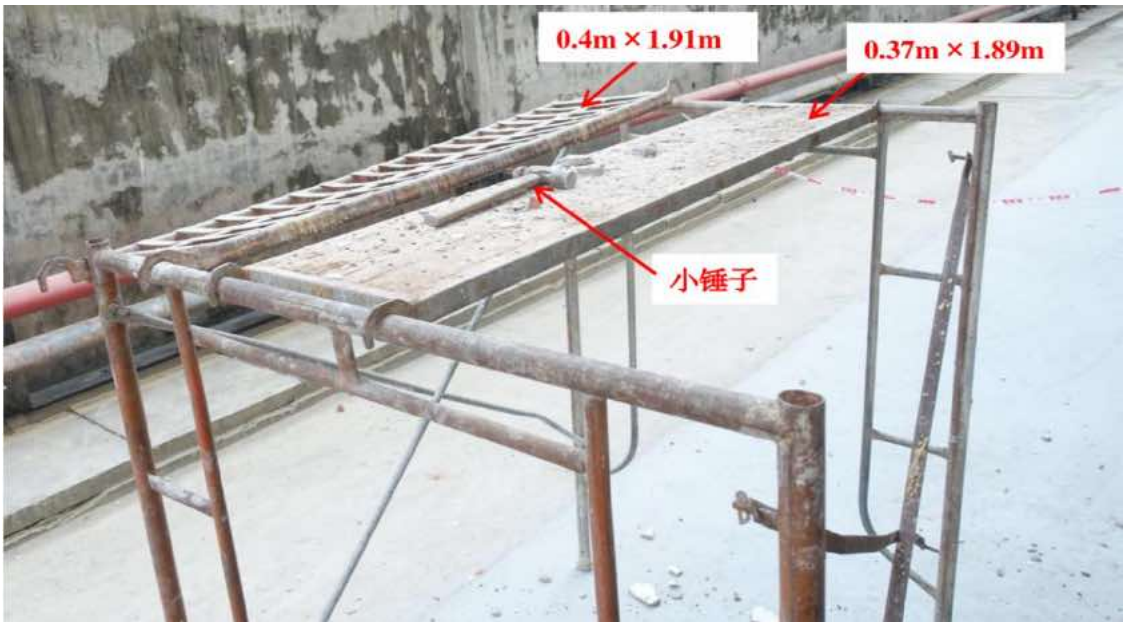


图 5 脚手架作业层未铺满、无防护栏杆和挡脚板

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤。伤者戴某兵，男，59岁，湖南省安化县人；经医院诊断伤者伤情为：特重型颅脑损伤、胸部闭合性损伤、左足内侧楔骨骨折、左足副舟骨骨折等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）4.2条及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）的相关标准，伤者伤情诊断核定损失工作日约5000个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)，事故造成的直接经济损失约人民币130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

在升光工业园G栋一楼内作业的工人孟某军发现戴某兵出事后立即联系三田工程部负责人田某新，田某新随即赶向事故现场并拨打120急救电话，约20分钟后，120医护人员赶到将戴某兵送往深圳市宝安区福永人民医院进行抢救。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新桥街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，新桥街道办积极组织协调善后工作，善后处置过程中伤者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及检测鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人戴某兵安全意识淡薄，在未采取有效防跌落措施的情况下，冒险站在不符合安全要求的脚手架上进行墙体拆除作业，作业过程中被拆除的墙体突然脱落并砸中脚手架，造成脚手架发生晃动和偏移，导致其身体失稳跌落至地面受伤。

（一）直接原因分析

1.涉事脚手架不符合安全要求，其作业层（距离地面约1.9米）未设置防护栏杆、挡脚板及铺满脚手板，人员在上面作业存在跌落风险；脚手架底部也未装设扫地杆，其稳定性不能保证，使用过程中容易产生偏摆。

2.涉事工人安全意识不足，在仅戴有安全帽、未采取使用安全带等其他有效的防跌落措施的情况下，冒险站在不符合安全要求的涉事脚手架上作业，当脚手架被脱落墙体砸中发生晃动和偏移后失稳坠落至地面，造成本起事故。

（二）事故相关鉴定情况

经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定：

（1）经勘查，涉事脚手架的作业层未见设置防护栏杆和挡脚板，人员和工具容易从脚手架上坠落，不符合《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）第4.4.4条“脚手架作业层边缘应设置防

护栏杆和挡脚板”的规定。

（2）经勘查，涉事脚手架的2榀门架存在横向错位0.3m，顶部的1件扣挂式脚手板扣挂在两侧门架上，另一件扣挂式脚手板未完全扣在两侧门架上，有1个挂钩处于悬空状态。测得2件脚手板的尺寸分别约为0.37m×1.89m和0.4m×1.91m（宽×长），由此可见，2件脚手板不能铺满脚手架的作业层，不符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 128-2019）第6.2.6条“门式作业脚手架作业层应连续满铺挂扣式脚手板，并应有防止脚手板松动或脱落的措施”的规定。

（3）经勘查，涉事脚手架的底部未见装设扫地杆，其稳定性不能保证，使用过程中容易产生偏摆，不符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 128-2019）第6.2.8条“门式作业脚手架的底层门架下端应设置纵横向扫地杆”的规定。

（4）事发时，涉事人员站在存在安全隐患的脚手架进行拆墙作业，脚手架本身不稳固，不满足《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.5.14条“人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放”的规定。

结论：事发时，涉事人员冒险站在作业层未铺满脚手板、未设置扫地杆、防护栏杆和挡脚板的脚手架上进行拆墙，作业过程中被拆除的墙体砸中脚手架，造成脚手架发生偏移，涉事人员失稳跌落至地面。

（三）安全管理存在的问题

1.三田工程部安全管理存在的问题

（1）在未取得建筑业企业资质证书的情况下，违法承包涉事拆除工程；向工人提供的作业工具（涉事脚手架）不符合安全要求，不具备安全生产条件。

（2）对作业工人安全教育培训不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识。

（3）未采取有效的技术、管理措施，及时消除涉事脚手架不符合安全要求、涉事工人未采取防跌落措施冒险作业的事故隐患。

2.源茂幕墙公司安全管理存在的问题

（1）违法将涉事拆除工程发包给不具备相应施工资质的三田工程部。

（2）对三田工程部的安全生产工作统一协调、管理不到位，未通知三田工程部落实街道下发的《工程整改通知单》关于脚手架的整改要求，未及时发现施工现场继续使用不符合安全要求的脚手架、工人冒险作业的安全问题并督促整改。

3.恒宇项目管理公司安全管理存在的问题

恒宇项目管理公司对升光工业园施工现场安全巡视不到位，未督促施工单位落实涉事工地关于《工程整改通知单》和脚手架的整改要求。

4.升光公司安全管理存在的问题

升光公司要求工业园内施工单位需使用符合安全要求的脚手架后，未采取有效措施督促其落实整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员

工人戴某兵安全意识淡薄，在未采取有效防跌落措施的情况下，冒险站在不符合安全要求的脚手架上拆除墙体时，脚手架被掉落墙体砸中发生偏移，导致其本人失稳坠落造成本起事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中已受重伤且仅造成自身伤害、未造成其他人身伤害和财产损失，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.三田工程部（经营者田某新）在未取得建筑业企业资质证书的情况下，违法承包涉事拆除工程；向工人提供的作业工具（涉事脚手架）不符合安全要求，不具备安全生产条件；对作业工人安全教育培训不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未采取有效的技术、管理措施，及时消除涉事脚手架不符合安全要求、涉事工人未采取防跌落措施冒险作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.源茂幕墙公司（项目负责人冼某保）违法将涉事拆除工程发包给不具备相应施工资质的三田工程部；对三田工程部的安全生产工作统一协调、管理不到位，未通知三田工程部落实街道下发的《工程整改通知单》关于脚手架的整改要求；未及时发现施工现场继续使用不符合安全要求的脚手架、工人冒险作业的安全问题并督促整

改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定，依法应承担违法发包和统一协调管理不到位责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）建议企业内部处理的人员

1.恒宇项目管理公司项目负责人陈某光对升光工业园施工现场安全巡视不到位，未督促施工单位落实涉事工地关于《工程整改通知单》和脚手架的整改要求，建议由恒宇项目管理公司对其内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

2.升光公司要求工业园内施工单位需使用符合安全要求的脚手架后，未采取有效措施督促其落实整改，建议由升光公司对其项目负责人陈某斌内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对属地安全监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工程施工单位在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下承揽工程并组织工人施工，且未认真落实施工现场安全监管工作，未能及时发现并消除施工现场作业工具不符合安全要求、工人冒险作业存在的事故隐患；项目工程发包单位将工程发包给施工单位后，忽视对其日常监管，未认真落实统一协调、管理工作，未严格要求施工单位落实停工指令，未及时发现施

工现场的安全问题并督促整改；作业工人安全意识不足，在未采取有效的防跌落措施的情况下冒险违章作业，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）三田工程部（经营者田某新）应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工资质证书的情况下，不得承包建筑工程及组织进行建筑施工，防止类似事故再次发生。

（二）源茂幕墙公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全主体责任，严格审查承包单位的施工资质，不得将建筑工程发包给不具备相应资质的单位和个人进行；加强对承包单位安全生产工作的统一协调管理，定期进行相关安全检查，及时发现安全问题并督促整改。

（三）升光公司应汲取本起事故的深刻教训，加强对项目施工单位的安全生产管理工作，定期进行相关安全检查，及时发现安全问题并督促整改，防范类似事故再次发生。

（四）恒宇项目管理公司应汲取本起事故的深刻教训，认真履行监理职责，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理工作，防范类似事故再次发生。

（五）新桥街道办应以此为戒，进一步加强对小散工程的安全监管，严格督促小散工程施工单位落实隐患整改，加大对小散工程违法行为执法处罚力度，防范此类事故再次发生。