江西若水新材料科技有限公司“5·9”一般物体打击事故调查报告

2025年5月9日14时35分许，位于永丰县新材料产业园的江西若水新材料科技有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等相关法律法规，经报请县人民政府批复同意，于5月19日成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县市场监督管理局、县公安局、县总工会、县工业园区管委会组成的江西若水新材料科技有限公司“5·9”物体打击事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施和建议。

经事故调查及综合分析认定，江西若水新材料科技有限公司“5·9”事故是一起因员工安全意识淡薄，冒险作业，企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

江西若水新材料科技有限公司（以下简称若水公司），位于永丰县新材料产业园，占地面积约为63381.22平方米（约95亩），2017年1月3日成立，法定代表人、董事长、实际控制人：罗某某，统一社会信用代码：91360825MA35NFA581，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：非金属矿物制品制造，新材料技术研发，非金属矿及制品销售，新材料技术推广服务，从业人员共计83人。该建设项目于2017年2月10日在永丰县发展和改革委员会立项，项目名称为年产20万吨纳米级轻质碳酸钙项目，主要产品规模为：年产12.5万吨普通轻质-混合碳酸钙，年产7.5万吨纳米级轻质碳酸钙。

其他方面，死者宁某某与若水公司签订有正式劳动合同，合同期限1年（2025年4月15日起至2026年4月14日止），2024年入职若水公司，劳动合同一年一签。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.工艺流程简介。原材料准备工段-煅烧工段（石灰石煅烧生产氧化钙）—消化工段、制浆工段（氧化钙与水反应生产氢氧化钙）—碳化、活化工段（氢氧化钙与二氧化碳反应生产碳酸钙，同时需要加入重钙浆）—脱水、干燥、包装工段。

2.安全管理机构设置情况。若水公司生产厂长吴某某主管公司日常安全生产全面工作，为企业安全生产主要负责人，对若水公司董事长、实际控制人罗某某负责，任命吴某某为公司兼职安

全管理人员，协助主要负责人开展安全生产管理工作。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 9 日上午，若水公司厂长吴某某安排员工黄某某（取得焊接与热切割作业证）与刘某某在二号生产车间（1#厂房内）进行链排炉外壳钢板的焊接作业，其中黄某某负责焊接作业，刘某某负责作业辅助。当天下午上班后 13:00 左右，若水公司厂长吴某某临时安排黄某某到六号线检修设备，未对二号生产车间安装链排炉外壳钢板的工作进行安排。

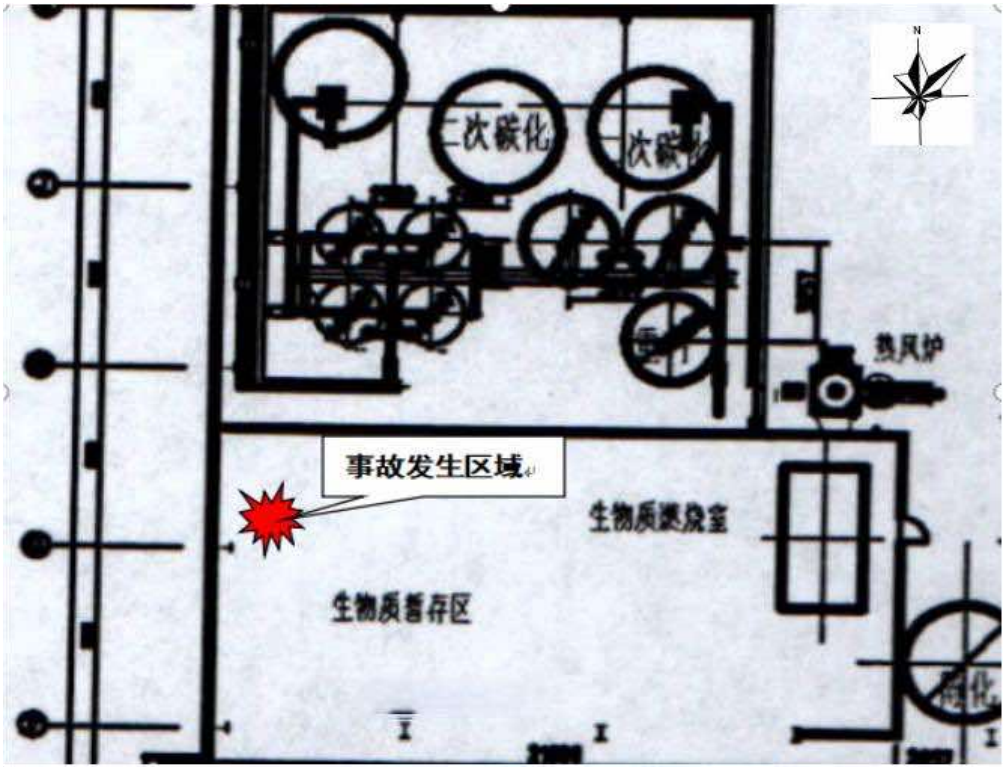


图 1 事故位置示意图

事发前，员工宁某某于 5 月 8 日下午下班后回家，5 月 9 日上午向若水公司厂长吴某某请假，5 月 9 日下午到公司上班，因未找到厂长吴某某，自行到车间找事情做。

2025 年 5 月 9 日 14:35 左右，若水公司员工刘某某与宁某某（死者），在二号生产车间（1#厂房内）进行链排炉外壳钢板的焊接作业，其中员工刘某某负责焊接，宁某某负责辅助作业，作业过程中，使用电动单梁起重机上的两个带有 U 型钢（配备有螺栓和螺母进行固定）的绑带，对钢板（约厚度 3 毫米、长度 6 米，宽度 1.2 米的长方形黑色钢板）上焊接的两个凸出耳朵（焊接挂点）进行吊装，通过焊接的方式固定到机器设备上。



图 2 事故区域示意图

固定焊接过程中，两个人蹲在脚手架上，宁某某用手推住钢板，让吊起的钢板和下面的钢板对齐，刘某某负责钢板的焊接，焊接过程中先焊接左边 2、3 个点用于固定，然后焊接底部，焊接到中间时，宁某某发现钢板左边高右边低，宁某某将左边固定

钢板的绑带解开，全部挂到钢板的右边耳朵上（悬挂点），并蹲在左边用手推住钢板，刘某某在右侧继续对钢板底部进行焊接，大概5、6分钟后，钢板从上面翻下，其中宁某某被钢板打下压到钢板下，刘某某被钢板打到脚手架下面。

刘某某立即呼救厂区员工协助搬开钢板进行救援，120急救医生到现场后，发现宁某某已无生命体征。

（四）事故现场情况

事故发生区域为二号生产车间（1#厂房西侧中部、五金间斜对面）靠近厂房外墙内侧，事发时正在安装链排炉外壳钢板，其中固定钢板用铁架长为8.05米、宽2.8米、高3.86米（底座高为0.74米）；涉事钢板的规格为（长6.01米、宽1.51米、厚3mm，重量约为215kg）；可移动脚手架高为1.68米、宽0.95米，长2.1米。事故发生时，宁某某仰面朝上，被钢板竖着压在嘴巴下侧和胸部，脚对着机器的方向，头对着厂区马路的方向。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者信息：宁某某，男，畲族，永丰上溪乡人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定本起事故经济损失约135万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，2025 年 5 月 9 日 15 时 02 分许，县公安局 110 指挥中心接若水公司事故报警，立即通知藤田派出所和刑警大队前往处理；5 月 9 日 15 时 24 分许，县公安局向县应急管理局通报了事故情况，县应急管理局立即组织人员前往现场核实；5 月 9 日 16 时 29 分县应急管理局值班室以事故快报的形式向吉安市应急管理局报告了事故情况；5 月 10 日，县市场监督管理局出具《江西若水新材料科技有限公司“5·9”物体打击致人死亡情况说明》排除特种设备安全事故的情况说明。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，若水公司员工李某某于 2025 年 5 月 9 日 14 时 43 分许，拨打了 120 急救电话；14 时 46 分向企业董事长汇报事故情况；15 时 02 分拨打了 110 报警电话。现场作业人员第一时间招呼厂区 3 名人员合力搬开钢板进行救援，120 救护车到达现场开展救治，经抢救无效后死亡。

县工业园区管委会第一时间派人赶赴现场；县应急管理局、县市场监督管理局分管负责人第一时间赶往现场开展事故核查；挂点帮扶单位上固乡人民政府、死者所在地上溪乡人民政府及村委会派人参与善后处置工作。

（三）善后情况

事故发生后，县工业园区管委会，上固乡、上溪乡人民政府积极组织企业与死者家属商谈善后事宜，并做好了家属安抚工作。5 月 10 日，若水公司与死者家属签订了《协议书》，完成

善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

经调查评估，事故发生后，若水公司第一时间组织人员开展了现场救援；县工业园区管委会、县应急管理局、县公安局等部门，立即响应，赶赴现场开展事故应急处置工作，妥善做好了善后处置工作，事故现场应急处置过程中未发生次生事故，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）有关因素排除

事故发生后，经县公安局前期调查取证，已排除刑事案件的可能。

（二）直接原因

根据现场情况，综合分析事故直接原因是：若水公司员工宁某某作业过程中，安全意识淡薄，冒险作业，在未确认钢板是否固定牢靠的情况下，改变悬挂方式，作业过程中钢板受力不均衡倒下，未能及时避让，自身被坠落的钢板砸伤，导致死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）江西若水新材料科技有限公司

若水公司未落实安全生产责任制和安全生产规章制度，生产作业现场安全管理混乱，安全生产管理停留于口头开会提醒，隐患排查整治流于形式。一是安装设备现场安全管理混乱，随意调换现场作业人员，作业现场人员管理松散，存在特种作业人员无

证上岗的情况。二是未安排专人对特殊作业过程进行现场安全监护，未对作业现场进行安全风险辨识。三是未对作业现场进行隐患排查管理，对作业人员宁某某的冒险作业行为，未及时制止并督促改正。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

宁某某，作业过程中安全意识淡薄，冒险作业，在未确认钢板是否固定牢靠的情况下，改变悬挂方式，作业过程中钢板受力不均衡倒下，自身被坠落的钢板砸伤导致死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.罗某某，男，群众，2017 年 2 月 10 日至今为若水公司法定代表人、董事长、实际控制人，负责公司全面工作。其履行单位主要负责人安全管理职责存在差距，未督促有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[1]的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定对其给予处理，并由县应急管理局、县工业园区管委会对其进行约谈。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.吴某某，男，群众，2022 年 2 月 21 日至今为若水公司主要负责人，2023 年 2 月 7 日至今任若水公司厂长，对安全生产工作全面负责。其未严格履行单位安全管理职责，未督促落实本单位全员安全生产责任制，对设备安装现场安全管理不严，未安排现场监护，督促检查消除设备安装现场生产安全事故隐患不到位，对事故的发生负有重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项和第五项[3]的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定对其给予处理。

3.吴某某，女，群众，2024 年 12 月 9 日至今为若水公司兼职安全管理人员，协助主要负责人开展安全生产管理工作。其履行安全生产管理责任不到位，未对设备安装现场开展隐患排查，未及时制止和纠正现场作业员工冒险作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项和第六项[5]的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定对其给予处理。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人

4.刘某某，男，群众，2025 年 3 月 14 日入职若水公司，岗位为维修工。其未取得焊接与热切割作业证，在原有焊接岗位人员离开的情况下，擅自开展设备安装作业，建议由若水公司根据内部安全生产管理制度对其进行处理，处理结果报县应急管理局。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

若水公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理混乱，随意调配设备安装现场作业人员，未对设备安装现场进行隐患排查管理，未安排专人对设备安装过程进行现场安全监护，未及时发现并制止现场作业人员的冒险作业行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款[7]等规定，对事故的发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]之规定对其处以罚款。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制生产

员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全事故发生，提出如下建议措施。

（一）强化安全生产监管责任落实。县应急管理局、县市场监督管理局及县工业园区管委会，要从思想上高度重视安全生产工作，落实“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求，对本行业、本辖区的生产经营单位集中开展事故警示教育活动；要切实加强对检维修、设备安装等高风险作业的安全监管，通过开展企业主要负责人、安全管理人员专题培训，随机抽查检查等方式，督促企业加强现场安全管控；督促企业建立完善建设项目安全设施“三同时”手续，开展安全风险辨识和分级管控工作，对安全管理混乱，主体责任落实欠账较多的企业，要综合运用约谈企业主要负责人、帮扶指导、行政处罚等多种方式，确保监管责任有效落实。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。一是重视安全生产管理队伍建设，配齐配强安全生产管理人员。企业安全生产主要负责人要知责于心，履责于行，要配齐配强安全生产管理队伍，安全管理人员要懂法规、会管理，切实补齐现场安全管理短板。二是建立健全企业全员安全生产责任制，要结合岗位特点明确从企业主要负责人到一线员工的岗位安全职责，将安全生产责任落实到岗位和具体的人，做到用制度管人、管事，细化考核奖惩措施，确保各项安全管理制度落地见效。三是要加强员工安全教育培训。结合本企业安全风险特点，制定年度安全教育培训计划，通过集中观看事故警示教育片、现场安全技能培训等形式，逐步

提升员工安全意识，加大员工安全教育培训考核，对不符合岗位安全要求、培训不合格的人员，不得上岗作业。

（三）强化作业过程安全管控。企业要切实加强作业过程安全管理，一是建立完善检维修、特种作业安全管理制度及岗位安全操作规程，明确安全作业要求，建立特种作业人员培训复审档案，详细记录人员基本信息、入离职时间、培训情况、证件复审时间等内容，并动态更新。二是加强检维修、设备安装等高风险作业安全管理，制定专项作业方案，开展作业危害分析及风险辨识，严格实施作业审批。三是开展反“三违”安全专项检查活动，加大“三违”行为纠错力度，严禁习惯性违章作业，严禁违章指挥和强令他人冒险作业的行为。

江西若水新材料科技有限公司

“5·9”物体打击事故调查组

2025年6月27日