大化恒力城二期工程“5·24”一般物体打击事故调查报告

2024年5月24日14时35分许，大化恒力城二期工程25#楼，发生一起物体打击事故，导致一人死亡，直接经济损失100余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）等规定，5月29日，大化瑶族自治县人民政府成立了由县人民政府副县长蒲星起任组长，县人民政府办公室副主任覃振平、县应急管理局局长韦佩贞、县住建局局长韦礼华任副组长，县应急管理局、县住建局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会和大化镇人民政府等单位有关同志为成员的物体打击事故调查组，并按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，制定了《大化恒力城二期工程“5·24”物体打击事故调查处理工作方案》，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、检测鉴定、调查取证、分析论证等方式，查明了事故经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范措施。期间，县纪委监委有关同志列席了检查组的调查处理会议。

经调查认定，大化恒力城二期工程“5·24”一般物体打

击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年5月24日14点许，广东安弘建筑劳务有限公司木工班组带班人员韦利恩安排工人唐金銮在25#楼地下室清理杂物，之后唐金銮擅自改变工作地点，到无安全防护棚的室外地面清理建筑材料。14时35分左右，架子班组工人韦尚宏在25#楼17层楼面清理搬运钢管到阳台时，意外绊倒，导致扛在肩上的钢管不慎滑落，并冲破16层安全网往下坠落。韦尚宏意识到可能出事了，就从楼上跑到一楼距离钢管坠落处约20m左右看到有一个工人卧倒在地上，头部流有血，因害怕而全身瘫软未能靠近，就电话给他的带班人员韦尚能告诉出事了赶紧过来并叫他帮打120急救电话。韦尚能从25#楼24层跑下一楼到事故现场并于14时37分拨打120急救电话，接着电话给木工班组带班人员韦利恩。韦利恩赶到现场时，看到唐金銮倒在地上，面朝地面，唐金銮后脑位置有伤口，口鼻都有血流出，在唐金銮身旁有一根长约3米长的钢管，钢管端头有一些血迹。

14时52分，120急救人员赶到现场，韦利恩协助韦尚能抱起唐金銮让医生检查。事发时，死者的丈夫在25#楼24层做工，收到消息后赶到楼下已见急救人员在抢救伤者；同时施工单位项目经理、专职安全员，现场监理员及劳务分包单位现场负责人也相继赶到现场。经120急救人员诊断，后脑受伤，颈椎折断，已没有心跳。因伤势过重，抢

救无效，15 时 1 分，医护急救人员宣布伤者无生命体征。确认死亡后，征得家属的同意，叫灵车将死者拉到医院太平间。随后施工单位、劳务分包单位与死者家属商讨善后处理及赔偿事宜。

17 时 6 分死者亲戚韦*勇拨打 110 报警；17 时 50 分左右，大化县政府办电话给住建局通报上述事故情况。大化县住建局接到事故通报后立即启动事故应急救援预案，局长、分管安全副局长及质安站相关人员立即赶赴现场，调查核实事故情况；随后，大化县应急局相关领导也赶到现场。到场后，大化县住建局、应急局等监管部门立即核实人员伤亡情况，并组织指导施工单位对事故现场进行保护。18 时 7 分，了解事故基本情况后，大化县住建局电话向河池市住建局建管科领导报告。同时，组织用人单位和死者家属开展事故善后工作等相关事宜。经多次协商，直到当晚死者两个儿子从外地赶到事故发生工地项目部，施工单位、劳务分包单位与死者家属达成赔偿协议，同意赔偿款共 100 万元人民币，约定分三次支付，2024 年 5 月 24 日支付 10 万元，2024 年 5 月 27 日支付 40 万元，2024 年 5 月 31 日支付 50 万元。当晚死者家属已把唐金銮家带回老家，并按当地风俗办完手续入土埋葬。县住建局于 21 时 27 分书面向县人民政府及县应急局上报事故信息，于 21 时 43 分向市住建局上报事故信息。劳务分包单位已于 5 月 31 日按赔偿协议支付全部赔偿款。事故发生后，各部门及时介入，妥善做好善后工作和家属情绪安抚工作，家属情绪稳

定。2024年5月25日8:30广东电白二建集团有限公司书面向县住建局报告事故调查简报。


（二）事故现场勘查情况

事故中心现场位于大化恒力城二期工程25#楼第一单元与第二单元之间室外地面，距离外架有3.5m，距离围墙有2.5m。现场散乱的方条和地面有血迹现象，周边有小木板、钢管。被击破碎的安全帽距离血迹中心有2.5m，致害物体为一根长度为3.4m，直径为48mm的钢管，钢管变形严重，端头凹凸不平，坠落高度约53m。现场未悬挂有安全警示标志，无安全管理制度或操作规程牌。伤员已移出事故现场。

事故现场平面图见图1-6。



事故现场平面图1

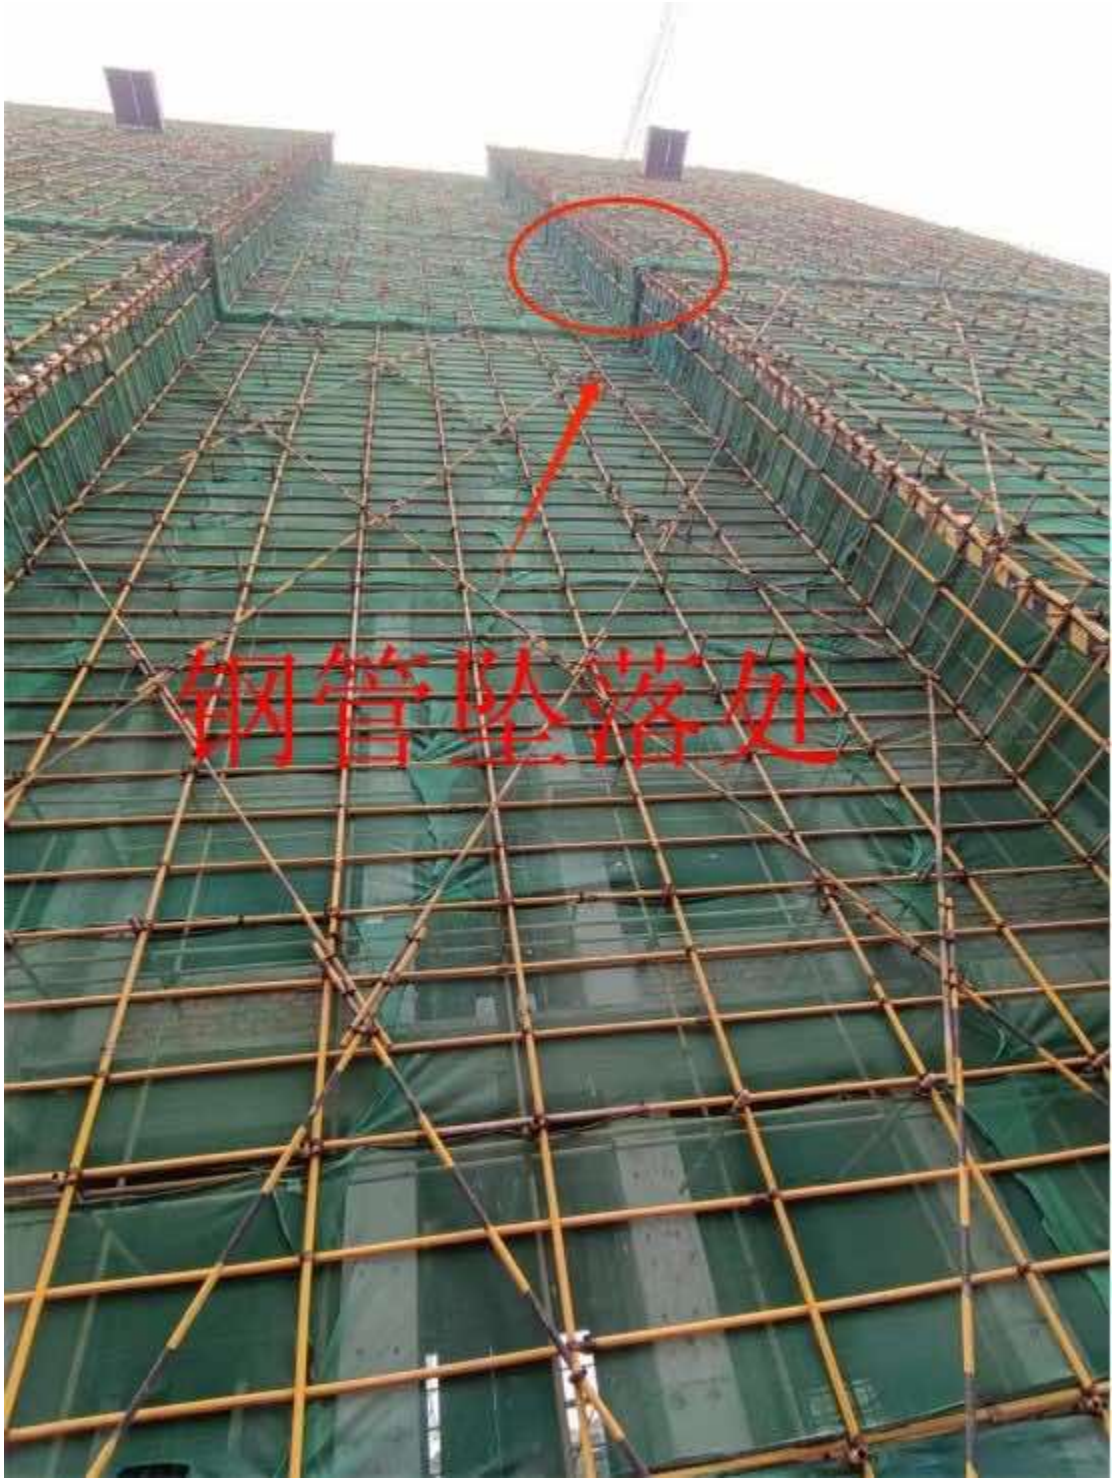

事故现场平面图 2



事故现场平面图 3



事故现场平面图 4



事故现场平面图 5



事故现场平面图6

（三）事故发生涉及单位相关情况

1.广西大化恒力房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91451229MA5Q5HU55A；公司地址：大化瑶族自治县大化镇安福路12号；法定代表人：陈孝力，注册资金：贰仟万元整；证书编号：4500A1053；资质等级为房地产开发二级；经济性质：其他有限责任公司；批准从事房地产开发经营业务时间：2021年6月25日，有效期至：2025年7月4日。广西大化恒力房地产开发有限公司授权罗浩荣担任大化恒力城工程项目的建设项目负责人，对工程项目的建设实施组织管理。2022年10月1日，广西大化恒力房地产开发有限公司与广东电白二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》（GF-2017-0201），计划开工日期：2022年10月10日，计划竣工日期：2025年6月1日，2022年10月7日，广东电白二建集团有限公司与广东安弘建筑劳务有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》（AHLW-GX-20221007），2021年3月9日，广西大化恒力房地产开发有限公司与福建宏业建设监理有限公司签订《建设工程监理合同》，监理期限：自本项目开工之日起至项目竣工之日止，合理工期约50个月（监理合同包含整个大化恒力城）。

2.福建宏业建设监理有限公司，统一社会信用代码：

91350100154427752F；公司地址：福州市晋安区珠宝路2号珠宝城1#楼B区第三层西北侧；法定代表人：林振亚，注册资金：壹仟万元人民币 ；公司类型：有限责任公司；成立日期：1996年11月01日，营业期限：长期；经营范围：许可项目：建设工程监理；一般项目：工程造价咨询业务，招投标代理服务。资质证书编号：E135002965-4/1，资质等级为房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。福建宏业建设监理有限公司任命秦自立担任大化恒力城工程项目的总监理工程师，2023年8月7日监理工程师由秦自立变更为李泉峰。

3.广东电白二建集团有限公司，统一社会信用代码：91440904195174149F；公司地址：茂名市电白区水东镇新湖街93号；法定代表人：许旭平，注册资金：捌亿伍仟万元整 ；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：1978年10月1日，营业期限：长期；经营范围：房屋建筑工程，土石方工程，建筑装修装饰工程，地基与基础工程，市政公用工程，机电安装工程，房地产开发，钢结构工程，建筑智能化工程，消防设施工程，城市园林绿化工程，道路工程，管道工程，隧道工程，铁路工程，机场建设工程，装配式工程，人防工程及设计，水利工程，水电安装工程，电力工程，空调安装工程，建筑幕墙工程，港口与航道工程，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，建筑装饰工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能化系统工程设计，照明工程设计，消防设施工程设

计，建筑装饰工程设计，建筑工程设计，物业管理，物业租赁，房地产中介，建筑劳务分包，普通货物运输（凭有效的道路运输经营许可证经营），普通货物仓储，机械设备租赁；种植：花卉、果树；加工、销售：水泥构件、金属门窗：销售：机械设备、五金制品、电子产品、机电设备、水电材料、电器。资质证书编号：D144018755，资质等级为建筑工程施工总承包特级。安全生产许可证书编号：（粤）JZ安许证字[2023]003974，由广西大化恒力房地产开发有限公司于2022年9月30日将大化恒力城二期（13#、21#、22#、23、25#、26#、27#楼）工程发包给广东电白二建集团有限公司总承建。广东电白二建集团有限公司任命陈金燕担任大化恒力城工程项目经理。

4.广东安弘建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91440904MA53XU6B9X，公司地址：茂名市电白区水东街道那站新村一路横东二街12号；法定代表人：张爱忠，注册资金：伍佰万元整，有效期：2019年10月24日至长期。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2019年10月24日，营业期限：长期；经营范围：建筑劳务分包；市政工程，园林绿化工程，土石方工程。资质证书编号：D344323634，资质等级为施工劳务不分等级。安全生产许可证，编号：（粤）JZ安许证字[2020]161362，广东电白二建集团有限公司于2022年10月7日将大化恒力城二期工程的劳务部分委托给广东安弘建筑劳务有限公司进行劳务承包。广东安弘建筑劳务有限公司

任命于代光担任大化恒力城工程项目经理。

大化恒力城二期（13#、21#、22#、23、25#、26#、27#楼）工程位于大化县古江大道中段，于2022年10月8日获得中华人民共和国建筑工程施工许可证；编号：451229202210080101；发证机关：大化瑶族自治县住房和城乡建设局。13#、21#、22#、23#、25#、26#、27#楼共七栋楼，总建筑面积：132035.35m2，总投资19961.46万元，13#、21#、22#、23#楼已竣工，26#、27#楼尚未开工，25#楼在建，建筑面积：23551.1m2，总投资3559.7万元，框架－剪力墙结构，26层，当时，16、17层正在砌筑隔墙，24层剪力墙钢筋绑扎施工。业主单位是广西大化恒力房地产开发有限公司，施工单位是广东电白二建集团有限公司，监理单位是福建宏业建设监理有限公司，劳务分包单位是广东安弘建筑劳务有限公司。

（四）涉事人员及相关情况

1.唐金銮，女，群众，1974年2月13日出生，壮族，文化，户籍住址：广西大化瑶族自治县六也乡和平村板下屯*号，身份证号码：45**********，广东安弘建筑劳务有限公司雇用工人，在事故中死亡。

2.韦尚宏，男，群众，1970年1月3日出生，壮族，初中文化，户籍住址：广西都安瑶族自治县拉烈乡岜旺村可翁队*号，居民身份证号码：45**********，广东安弘建筑劳务有限公司雇用工人，外架班普工，联系电话1**********。

二、事故发生原因

（一）直接原因:

1.唐金銮未经岗前安全教育考核合格就上岗作业，不掌握施工现场风险辨识技能，安全意识淡薄，在没有确保安全的情况下擅自改变工作地点，到无防护棚的室外地面清理建筑材料。

2.韦尚宏，架子班组工人，在清理搬运钢管过程中，未对工作现场进行风险辨识、评估，未意识到25#楼17层楼阳台护栏缺失存在安全隐患，搬运钢管可能会引发钢管坠落而引发事故。

（二）间接原因:

1.广东安弘建筑劳务有限公司安全生产管理工作不到位，专职安全员配置不足，对从业人员教育和培训工作流于形式，施工作业人员岗前安全教育和培训学时不足，没有保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉和了解相应的事故应急和处理措施，现场检查不到位，安全防护不到位，特别是第17层客厅窗台下墙体砌筑预留的洞口未及时设置防护栏。

2.广东电白二建集团有限公司未对劳务分包单位广东安弘建筑劳务有限公司安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.唐金銮，女，大化恒力城二期工程项目部雇用工人。安全意识淡薄，自我保护意识不强，在防护措施不全、没有监护的情况下，擅自改变工作地点，到无防护棚的室外地面清理建筑材料，不注意楼上正在主体施工作业，不及时撤离现场到安全区域工作，导致从16楼坠落的钢管砸中头部，因伤势严重而死亡，其对这起事故负有直接责任。鉴于唐金銮在事故中已死亡，建议不予追究安全生产责任。

2.韦尚宏，男，壮族，54岁，住址：广西都安瑶族自治县拉烈乡岜旺村可翁队*号，在搬运钢管过程中，没有按照广东电白二建集团有限公司编制《外脚架安全技术交底》第6条“搭设脚架时，地面设围栏，警戒标志，并派专人看守，严禁非作业人员入内”的规定，违章冒险作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）有关规定，建议由广东安弘建筑劳务有限公司依规处理，并将处理结果报大化瑶族自治县住房和城乡建设局备案。

3.陈金燕，女，汉族，42岁，住址：南宁市兴宁区玉蟾路*号金源城·金源悦府*号楼*单元*号房。广东电白二建集团有限公司大化恒力城二期工程项目经理，发生事故，未按规定及时报告；未定期考核分包企业安全生产管理情况，其行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》有关规定，建议由大化瑶族自治县住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

4.玉有晖，男，壮族，45岁，住址：南宁市江南区白沙大道*号*栋*单元*房。广东电白二建集团有限公司大化恒力城二期工程项目安全员，未履行安全员职责每天到施工现场开展安全检查，未能现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项方案实施，其行为违反了建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定有关规定，建议由大化瑶族自治县住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

5.于代光，男，汉族，45岁，住址：南宁市江南区五一西路*号*栋*房。广东安弘建筑劳务有限公司大化恒力城二期工程项目现场总负责人，未按劳务分包单位施工人数配足专职安全员，《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》（建质〔2014〕123号）《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》有关规定，建议由大化瑶族自治县住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

6.陆喜超，男，壮族，32岁，住址：广西平果县太平镇雁山村内井屯*号。广东安弘建筑劳务有限公司大化恒力城二期工程项目专职安全员，未履行安全员职责每天到施工现场开展安全检查，未能现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项方案实施，其行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》有关规定，建议由大化瑶族自治县住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

（二）对事故责任单位处理建议

1.广东电白二建集团有限公司作为总承包单位，未对劳务分包单位广东安弘建筑劳务有限公司安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由大化瑶族自治县应急管理局依法给予行政处罚。

2.广东安弘建筑劳务有限公司作为承建单位，对从业人员教育和培训工作流于形式，施工作业人员岗前安全教育和培训学时不足，没有保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉和了解相应的事故应急和处理措施，对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由大化瑶族自治县应急管理局依法给予行政处罚。

3.大化瑶族自治县住房和城乡建设局安全生产执法检查存在“重整改轻处罚”问题。2024年3月5日，该局建设工程质量安全监督站检查大化恒力城二期工程25#楼发现存在安全隐患9项；2024年4月24日，广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司巡查组对大化恒力城二期（13#、21#、22#、23、25#、26#、27#楼）工程巡查时，发现该工程项目在安全、质量、机械设备和内业资料方面存在15项隐患，该局均责令限期整改，未进行行政处罚，建议责成大化瑶族自治县住房和城乡建设局向大化瑶族自

治县人民政府作出深刻书面检查。

四、事故防范措施建议

（一）加强安全生产意识。企业需要深刻吸取事故教训，举一反三，深入开展安全生产专项整治，全面分析事故原因，深入排查风险，根治隐患。

（二） 强化现场安全管理。企业应严格落实企业主体责任，主要负责人要依法对本单位的安全生产工作全面负责，执行国家安全生产法律法规，特别是特种作业人员必须持证上岗，特殊作业必须履行审批程序，并派专人监护。

（三）落实安全生产责任制。建立健全安全生产责任体系，加强安全生产基础管理，加强风险管控及隐患排查治理工作，加强特殊作业过程管控，层层落实责任，把安全生产责任落实到班组、岗位，严禁安全教育培训虚化。

（四）开展专项整治，加强日常安全监督管理。建筑行业主管部门要深刻汲取事故教训，在建筑工程施工开展一次专项整治活动，并加强日常安全监督管理，督促企业严格落实主体责任，确保不发生生产安全事故。

大化恒力城二期工程“5·24”

一般物体打击事故调查组

2024年7月22日