高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程项目“5·3”一般物体打击事故调查报告

高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程项目

“5·3”一般物体打击事故调查组

2023年7月3日

目 录

一、基本情况.....2

（一）事故相关单位情况.....2

（二）事发工程情况.....3

（三）相关合同签订情况.....4

（四）人员伤亡情况.....5

（五）涉事挖掘机情况.....6

（六）相关气象情况.....6

二、事故发生经过、应急处置及善后情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）事故应急处置情况.....9

（三）应急救援评估论.....10

（四）善后处置情况.....10

（五）直接经济损失.....10

三、事故原因和事故性质.....11

（一）直接原因.....11

（二）间接原因.....11

（三）有关单位存在的问题.....11

四、对事故责任单位、责任人的处理建议.....12

（一）免于责任追究人员.....12

（二）对有关责任单位的处理建议.....12

（三）对有关人员的处理建议.....18

五、事故责任认定以及处理建议.....18

六、事故教训.....18

七、事故防范和整改措施建议.....19

高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程项目“5·3”一般物体打击事故调查报告

2023年5月3日10时08分许，高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程项目建筑工地发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失190万元。

高新区管委会根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于委托我市经济功能区管委会开展生产安全事故调查处理的通知》等有关法律法规的规定，5月5日，成立由区应急管理局、区住房和城乡建设局、区社会事业局、区综治局、区总工会、区纪检监察工委、唐家湾镇、唐家派出所等单位人员组成“5·3”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”）展开事故调查。

事故调查组认真贯彻落实市、区两级领导有关事故调查工作要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、检测鉴定、查阅资料、问询谈话、专家论证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位

单位名称：珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心。住所：珠海市金唐东路创新发展大厦A座9楼；统一社会信用代码：12440400MB2D65846J；类型：事业单位；法定代表人：王*。

2.施工单位

单位名称：广东建安昌盛控股集团有限公司（下称建安昌盛公司），住所：珠海市香洲区沿河东路323号8楼808室；统一社会信用代码：91440400892541514A；类型：有限责任公司；公司法定代表人：刘**；安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字［2022］030182延；建筑业企业资质证书：市政公用工程施工总承包壹级，证书编号：D244016514；注册资本：1亿。建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级。

3.监理单位

单位名称：珠海市城市开发监理有限公司。住所：珠海市香洲银桦路347号5栋201、202号房；统一社会信用代码：91440400192593989D；类型：有限责任公司；法定代表人：郑**；资质等级：市政公用工程监理甲级。

4.土石方工程专业分包单位

单位名称：珠海市高新经典昌盛建设工程有限公司（下称经典昌盛公司）。住所：珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金

恒二路8号研发中心第三层006室；统一社会信用代码：91440400091786423R；类型：有限责任公司；法定代表人：骆**；资质等级：建筑工程施工总承包三级。

5.劳务分包单位

单位名称：广东潮新工程劳务有限公司。住所：珠海市梅华西路911号1栋二层204办公；统一社会信用代码：91440402MA54RQAT9B；公司法定代表人：黄**；类型：有限责任公司；安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2020]034979。

（二）事发工程情况

本项目位于高新区唐家湾前环片区，高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程建设规模：包含前环3号排洪渠、截洪沟、水闸、碧道及其他配套市政工程等。本项目改造3号排洪渠断面尺寸 3.0～7.0m （渠底宽）×3.0m，采用梯形断面形式，生态植草坡面，渠道纵坡为0.59‰～3.6‰。设计长度约为1.75km；新建大海饲料厂过路单孔箱涵一处，断面尺寸为5.0m×2.0m，长度约5m；渠道末端下穿情侣北路及海堤新建双孔箱涵，断面尺寸2为5.0m×3.0m，长度约79m，涵前新建单孔水闸宽8m，设计闸底标高-0.30m，设计过闸流量31.6m3/s；新建环石坑山新建截洪沟长度约337m，断面尺寸2.5m×1.5m。施工合同金额3311万元。

2022年11月25日取得高新区住房和城乡建设局先行开工函及监理单位工程开工令，合同工期300日历天，计划竣工日期

为2023年9月21日。目前工程已完成完成软基处理桩基工程，正进行土方开挖及排洪渠绿化施工。

（三）相关合同签订情况

2022年5月27日，珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心与珠海市城市开发监理有限公司签订《工程监理合同》（合同编号：JG005-2021唐-建设-JL），明确由珠海市城市开发监理有限公司对高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程进行施工监理，监理单位项目负责人：谢**。

2022年7月13日，珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心与建安昌盛公司签订《广东省建设工程施工合同》（合同编号：JG005-2021唐-建设-SG），明确建安昌盛公司为高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程总承包方，合同内约定有安全管理协议条款，施工单位项目负责人：卢**。

2022年7月13日，建安昌盛公司与经典昌盛公司签定《高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程土石方工程专业分包合同》《安全生产协议书》，明确经典昌盛公司为高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程土石方工程施工单位，合同内约定有安全生产与文明施工条款。经典昌盛公司资质情况经珠海市城市开发监理有限公司审查合格后，准予进场，经典昌盛公司施工单位项目负责人：廖**。

2022年7月13日，建安昌盛公司按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建

设部令第 19 号），确定广东潮新工程劳务有限公司作为高新区前环 3 号排洪渠及周边配套市政建设工程劳务分包单位，并签订《高新区前环 3 号排洪渠及周边配套市政建设工程劳务分包合同》，合同内约定有安全生产与文明施工条款。广东潮新工程劳务有限公司资质情况经珠海市城市开发监理有限公司审查合格后，准予进场，广东潮新工程劳务有限公司项目负责人：黄**。

经典昌盛公司为组织土石方外运作业，与自然人郭**签订机械租赁合同，双方约定由经典昌盛公司按月租用型号为小松 PC200-6 的挖掘机（产权人：郭**）。

4 月 16 日广东潮新工程劳务有限公司与蔡**签订劳务合同，委派蔡**到高新区前环 3 号排洪渠及周边市政道路进行挖掘机驾驶。

经典昌盛公司于 2023 年 4 月 28 日与三个自然人（蒋**（粤 C8****）、吴**（粤 C7****）、李*（粤 C9****））达成口头协议，临时租用泥头车进行场内土方运输，约 1000 方（计划 3 天完成），泥头车车辆产权人为司机本人。

（四）人员伤亡情况

蒋**，男，**岁，河南光山县人，在高新区前环 3 号排洪渠及周边市政道路项目从事泥头车司机工作，从 2023 年 4 月 28 日进场，驾驶泥头车（粤 C8****）进行土方运输，5 月 3 日在事故中死亡，根据《死亡医学证明》，死亡原因为颅脑损伤死亡。

（五）涉事挖掘机情况

挖掘机型号 PC200-6，出厂编号 48561，小松山推工程机械有限公司生产，出厂日期 2017 年 5 月 21 日，该机有合格证书及环保信息标牌，为自然人郭**所有。

（六）相关气象情况

2023 年 5 月 3 日星期三，阵雨转多云，东南风，风速 15km/h，气温 24° C-28° C，气压 1007，能见度 24km。

二、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过


经现场勘查和对相关人员问询，结合技术专家组意见及现场行车记录仪（能清晰看清事发经过）、大门口监控录像（记录泥头车粤 C8****司机下车经过），事故发生经过如下：

2023 年 5 月 2 日晚上，广东潮新工程劳务有限公司项目施工管理员吴*考虑到近期强对流天气，现场堆放土方太多，一旦暴雨冲刷，土方滑落容易堵塞已挖好的排洪沟，需尽快转运，于是安排施工员梁**（广东潮新工程劳务有限公司）在 5 月 3 日上午将项目 3-2 地块（KB0+690）处土方外运出去，现场安排两台挖掘机挖土，泥头车负责转运。

5 月 3 日 9 时许，施工员梁**到达施工现场，进行作业前准备。

9 时 20 分许，赖**（广东潮新工程劳务有限公司）驾驶 1 号挖掘机在 3-2 地块（KB0+690）规整土方，蔡**驾驶 2 号挖掘机从便道西侧往东侧，将原来垂直于便道方向的 10 块钢板（尺

寸为 4 米*1.5 米）重新规整，铺设成平行于便道方向（已铺好 8 块），同时施工员梁**在便道上指挥 2 号挖掘机铺钢板铺路。

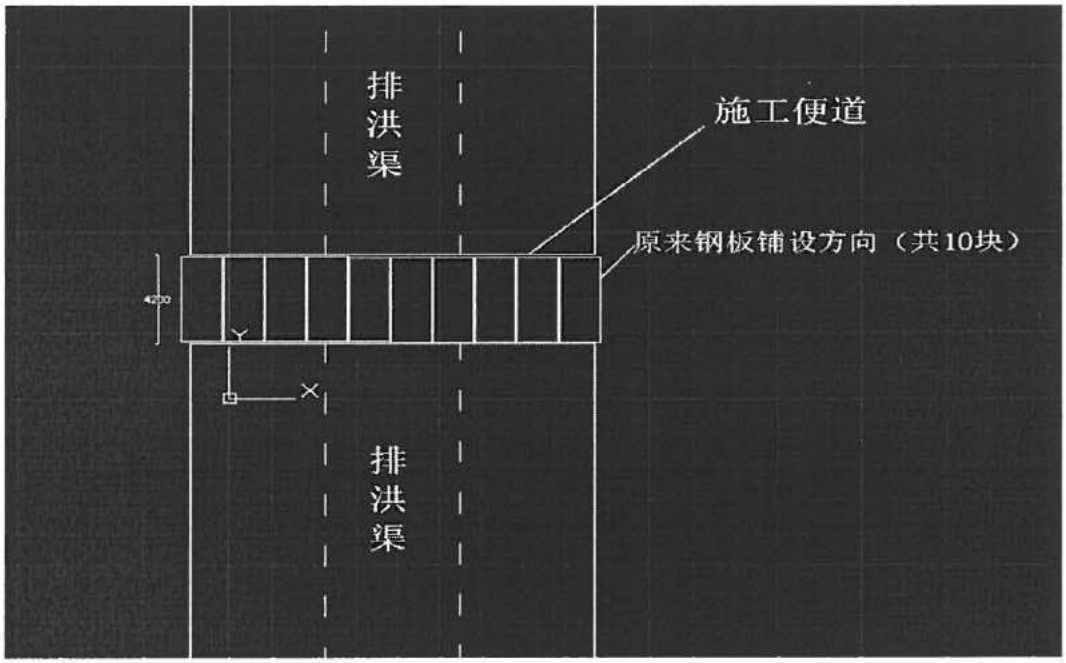

10 时 02 分许，泥头车司机蒋**驾驶车牌号码为粤 C8**** 的泥头车从西向东通过排洪渠临时便道进入挖土现场，车头向南倒车进入 3-2 地块（KB0+690），由于该处未铺设钢板，导致蒋** 陷车。


10 时 03 分许，施工员梁**发现蒋**在拉土点陷车，走到 1 号挖掘机旁，指挥赖**驾驶 1 号挖掘机用铲斗推车，帮助蒋** 脱困。其后指挥蔡**驾驶 2 号挖掘机将便道西侧排洪渠边坡下两块闲置钢板挖起，计划转移到便道东侧陷车点进行铺垫。

10 时 07 分许，蒋**驾驶泥头车往便桥南侧行驶至距离桥头约 15 米处停下。

10 点 07 分 24 秒，蒋**从泥头车上下车，从车尾走向便桥

东侧。

10点07分50秒，2号挖掘机将钢板勾起，平铺在钩铲上，从便道西侧往东侧行驶。

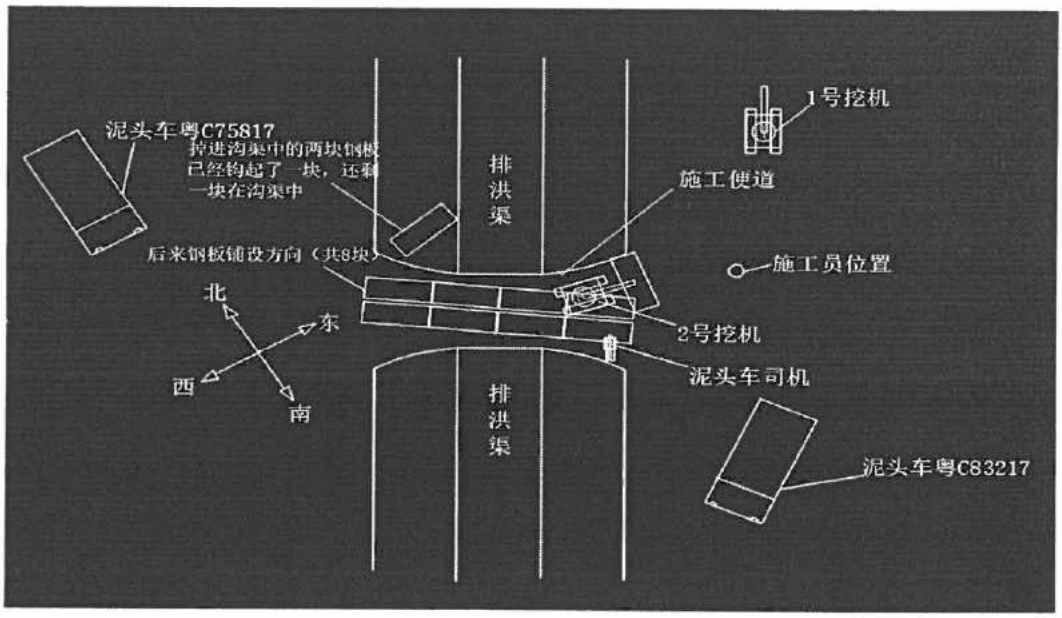

10时08分01秒，蒋**由东向西走进2号挖掘机作业区域。

10时08分13秒，2号挖掘机行驶到便桥东侧时向左拐弯，挖掘机右侧履带缝隙挤压进原本铺在地上的钢板边缘部分，钢板被履带掀起，此时蒋**刚好到达位于钢板南侧边缘处。

10时08分14秒蒋**被掀起的钢板弹起头朝北摔落。

10时08分15秒钢板在履带轴的挤压下脱落砸到已摔落在地上的蒋**（见视频），蒋**上半身被压在钢板下。施工员梁**听到钢板撞击的巨大响声后，转头看见一人双腿外露在钢板处，知道有人被压在钢板下。驾驶2号挖掘机的蔡**也同时听到巨大响声，在施工员梁**的指挥下，放下车斗上的钢板，转动车身动臂，将压在蒋**身上的钢板勾起成45°，梁**走近查看伤者情

况，司机蔡**在将钢板勾起后也下车查看伤者情况。

10点09分许，在施工项目大门附近的仓管员莫**（广东潮新工程劳务有限公司）听到现场钢板撞击的响声之后到现场查看，发现2号挖掘机钩铲勾起一块钢板成45°，钢板下面有一名伤者，施工员梁**与挖掘机司机蔡**在一侧查看伤者。

10时10分许，仓管员莫**拨打了120应急救援电话。

10时29分许，救护车到达事故现场，医护人员对蒋**进行抢救包扎。

10时48分许，救护车将蒋**运往中大五院进行抢救。

12时10分许，仓管员莫**拨打110报警电话告知项目应急情况。

12时45分许，蒋**经抢救无效，宣告死亡。

（二）事故应急处置情况

11时20分许，监理总监谢**报告高新区安监站工作人员，工作人员接到事故信息报告后，向相关部门进行了简报并立即前往事发现场。

12时10分许，安监站工作人员到达事故现场组织应急处置工作并对项目下达全面停止施工通知书。

12时45分许，安监站工作人员了解事故发生经过后，将事故信息通报区值班室、区应急局值班室和市住建局。接报后，区管委会领导及高新区相关职能部门相继赶到事故现场了解事故发生经过，区管委会领导指示保护现场并取证，要求事故责任方

主要管理人员、现场人员积极配合警方调查，积极妥善处理善后事宜。警方在现场勘查并经法医尸检确认排除他杀可能后，将司机及现场目击证人带回唐家派出所询问，应急救援处置工作结束。

（三）应急救援评估结论

综上，事故发生单位及时报告事故，各部门应急响应迅速，及时报告及开展救援行动，符合相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，经典昌盛公司与蒋**家属取得联系，并积极协商善后事宜，2023年5月8日签订了《一次性终结补偿协议》。2023年5月13日当事人遗体在珠海市殡仪馆火化。2023年5月16日家属与经典昌盛公司签订刑事谅解书。2023年5月18日家属离开珠海返乡，善后处理工作全程平稳。

（五）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），事故造成直接经济损失190万元。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

经调查，泥头车司机蒋**停车后打算穿过便道到排洪渠另一边找同乡吴**要烟抽（按另一台泥头车司机吴**笔录），安全意识淡薄，无视现场作业危险，违规擅自下车贸然进入挖掘机作业区域，挖掘机在正常行进过程中意外掀起钢板，站在钢板边缘的

蒋**被钢板弹起摔倒，钢板落下砸到蒋**，导致死亡（附件 3：粤 C7****泥头车车载实时监控视频）。

（二）间接原因

施工员梁**在施工过程中注意力主要集中在指挥挖掘机作业，未能发现蒋**擅自进入挖掘机作业区域。

挖掘机司机蔡**在作业时由于动臂遮挡，存在盲区，未能发现蒋**擅自进入挖掘机作业区域，也无法预判、及时发现平铺地面的钢板会被履带掀起。

（三）有关单位存在的问题

专业分包单位：经典昌盛公司

未按照与施工单位的合同约定对挖掘机、泥头车司机开展三级安全教育，事故当天施工区域警示标志设置不足，挖掘机作业区域未设置安全警戒，施工现场仅有施工员，未按规定设置安全员，对土方作业管理存在漏洞。

四、对事故责任单位、责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，对事故有关单位和责任人员提出如下建议：

（一）免于责任追究人员

蒋**，男，河南光山县人，土方运输车司机，安全意识淡薄，无视现场作业危险，不遵守安全作业规则，违规擅自下车贸然进入挖掘机作业区域，对事故负有主要责任。鉴于其本人已经死亡，

免于追究其责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.建设单位：高新区公共工程建设中心

通过调查，高新区公共工程建设中心依法成立了专职机构和配置专职人员；签订了《总承包工程合同》和《安全生产协议》，约定了安全生产义务和职责；核查《安全生产费用投入计划》等资料，已督促落实费用投入；核查《工地安全巡查记录》及相关图片资料，共组织召开例会19次，均对安全生产进行了强调及明确有关安全要求；组织施工单位及监理单位现场开展安全生产巡查总计11次，在发现问题后通报施工单位和监理单位，要求监理下发了安全生产通知单9次。2023年4月17日高新区公共工程建设中心对施工项目实施监督检查，向施工单位建安昌盛公司下达安全文明施工隐患整改通知书（编号20230417）明确要求机械作业范围内严禁人员进入，并设置专人值守，并对施工单位的整改落实情况跟踪确认。

高新区公共工程建设中心依法对安全生产工作进行统一协调，对施工单位工程质量、安全文明生产进行有效监督管理，定期、不定期组织生产安全隐患排查，对发现的安全问题均已督促整改，定期、不定期召开安全生产会议，依照合同约定对安全生产工作的统一协调、管理和督促工作均落实到位；作为建设单位，未发现明显不当行为。

2. 施工单位：建安昌盛公司

通过调查，建安昌盛公司成立了项目部，按规定设置安全生产组织架构，配备安全管理人员；通过核查《安全生产管理制度》和签订安全生产责任书并定期目标考核证实，已建立健全各项制度并落实本单位全员安全生产责任制；通过核查《安全生产操作规程》等资料证实监监督实施到位；通过核查公司《安全生产周例会会议纪要》和项目《项目安全生产周例会记录》等资料证实，已开展定期、不定期组织召开分包单位在内的安全生产例会，部署安全生产工作，对安全生产工作有部署、有监督、有落实；通过核查《2023年度教育培训计划》资料，证实依法制定有年度教育培训计划；通过核查《安全教育记录》《新工人安全教育汇总表》等资料证实，依法开展了安全生产教育培训和技术交底，安全生产教育培训计划有效组织实施；通过核查《安全教育记录》资料证实，对分包单位有进行项目级教育培训和技术交底；通过核查《安全生产费用投入计划》等资料证实，依法落实安全生产投入，做到安全生产资金能投入到位，资金专款专用；通过核查《项目劳动防护用品发放登记表》证实，依法发放劳动防护用品；通过核查《安全教育记录》资料证实，已按照《建设工程总分包安全管理协议》《建设工程劳务分包安全管理协议》规定对经典昌盛公司、广东潮新工程劳务有限公司人员进行安全技术交底和教育培训；通过核查《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料证实定期、不定期组织开展安全生产检查、巡查、整改，并建立隐患排查治理档案；通过核查《事故应急救援预案》、《三

防应急救援演练方案》和应急演练记录资料证实，依法编制应急预案和风险专项方案，根据实际工作需求组织编制有各种安全方案、措施，并组织演练；通过核查《工程奖罚通知单》《安全检查记录》等证实，依法配备并监督正确佩戴劳动安全防护用品；通过现场调查《勘验笔录》时照片，证实项目设有安全专用通道，落实实名打卡和入场劳动安全防护用品佩戴检查，落实文明健康理念、配合属地政府做好各项文明发展理念和相关政策要求；通过核查与高新区公共工程建设中心的《安全生产协议》证实，乙方作为总包单位，对其他施工单位负责安全生产总协调工作并与经典昌盛公司签订有《安全生产协议书》；通过核查《项目部安全检查及隐患整改记录表》证实，建安昌盛公司专职安全员有开展日常安全隐患排查检查并对整改情况进行跟踪确认；通过核查《三级安全教育记录》和《挖掘机安全技术交底》等资料证实，有对经典昌盛公司的项目负责人及相关人员开展三级安全教育和技术交底；通过核查《工地安全巡查记录》《安全隐患整改通知单》《罚款通知单》《会议纪要》等证实，有对经典昌盛公司日常施工情况进行巡查并督促整改及对整改落实情况进行确认；通过《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料证实，开工以来项目组织检查达14次、公司领导带班检查6次，排查并治理安全隐患63处，对分包单位安全生产工作有督促、有检查、有落实。但未及时发现5月3日经典昌盛公司土方转运施工现场安全员未到位的违规行为，建议由建设行政主管部门约谈公司负

责人。

3. 监理单位：珠海市城市开发监理有限公司作为项目监理单位，单位资质和监理人员资格均合法有效；通过核查《建设工程监理规范》《监理合同》《监理纲要》《监理细则》，约定应当履行的监理职责；对该项目成立有监理机构，按规定配备监理人员，制定有监理相关制度；制定有《土方开挖监理细则》等监理细则；通过核查《安全隐患整改通知单》《监理联系单》等资料，下发隐患整改通知书 20 份、工地安全大检查记录 14 份、工程联系单 5 份、罚款单 2 份，对发现的隐患问题已跟踪整改闭合，作为监理单位，未发现明显不当行为。鉴于该公司在我区项目较多，为压实企业主体责任，建议由建设行政主管部门约谈公司负责人。

4. 专业分包：经典昌盛公司

作为专业分包单位，通过核查《建设工程专业分包合同》《安全管理协议》《安全员的岗位职责》，分包单位已落实每天检查制度，及时发现存在的安全隐患并及时制止和纠正违章行为，按规定成立人员组织管理架构；分包单位对司机进行了土石方车辆安全作业告知。

调查发现经典昌盛公司未按照与施工单位的合同约定对挖掘机、泥头车司机开展三级安全教育，无事故隐患排查治理情况记录、无安全生产教育和培训记录，无安全生产状况检查记录，事故当天施工区域警示标志设置不足，挖掘机作业区域未设置安全警戒，施工现场仅有施工员，未按规定设置安全员，对土方作

业管理存在漏洞，在此次事故中负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对经典昌盛公司进行立案调查，追究其事故责任。

5.区住房和城乡建设局履职情况

区住房和城乡建设局于2022年11月25日下发了《关于高新区前环3号排洪渠及周边市政道路工程先行开工的函》、2023年1月17日下发《关于答复高新区前环3号排洪渠及周边市政道路工程延期办理施工许可证的函》、2023年5月26日下发了《建筑工程施工许可证》，取得开工函后住建局安监站依法依规对该项目实施了安全监督检查。2022年12月27日对项目进行安全检查，要求施工单位完善临时用电方案做好临时用电管理，加强现场水泥搅拌桩作业管控，作业人员需落实交底手续，落实扬尘防治6个100%要求；2023年1月3日现场巡查，发现周边道路污染严重，对相关责任人员进行全员扣分；2023年1月10日，巡查项目因春节已放假，要求项目做好节前节后现场用电消防排查；2023年2月2日、2023年2月13日巡查，项目处于节后复工准备阶段，要求落实节后开工6个一要求后报复工资料；2023年3月7日巡查，发现项目安全管理不到位，隐患排查不细致，对项目挂黄牌予以警告；2023年3月30日会同水务集团进行联合检查；2023年4月6日巡查，发现箱涵施工方案滞后、用电不规范等下发整改通知书；2023年4月26日巡查，发现施工用电不到规范，漏电保护器参数不符合要求、泥浆池临边防护不到位、有限空间管控不到位等，下发整改

通知书；今年以来住建局安监站联合第三方巡查机构开展安全生产监督检查，共派出10个检查组，出动检查人次21人次，下发第三方巡查单3份，闭合3份，下发安全隐患整改通知书1份，闭合1份，项目经理、安全员、总监、专监扣分处理4人次。

经调查了解，高新区有较多涉及民生产业工程项目，因一些用地报批问题，无法短期达到施工许可核发的所有条件，为推进项目尽快施工，促进经济民生发展，根据市政府“容缺”办理的有关精神，建设行政主管部门核发了《开工函》，同时安排了高新区安监站、珠海市建设工程质量监测站部门提前介入监管。

综上，建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规、政府相关文件进行施工许可审批，对该项目安全施工措施进行审查，对现场发现的安全隐患及时下达了整改通知单，并进行了整改后的复查，对相关责任人进行了动态扣分，履行了主管部门监管职责。

（三）对有关人员的处理建议

1.廖**，男，群众，经典昌盛公司派驻施工现场的项目经理，未按照与施工单位的合同约定组织对挖掘机、泥头车司机开展三级安全教育，事故发生后调查组检查未见事故隐患排查治理情况记录、安全生产教育和培训记录，安全生产状况检查记录，事故现场未安排安全员进行施工作业监管，作为项目负责人对安全生产工作未依法尽职履责。在此次事故中负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对廖

**进行立案调查，追究其事故责任。

2. 梁**（广东潮新工程劳务有限公司），男，群众，作为现场施工员，不仅负责施工技术方面的工作，还应对土方外运相关作业活动安全控制负有责任，其本人在施工过程中注意力主要集中在指挥挖掘机作业，未及时发现蒋**进入挖掘机作业区域，存在工作疏忽，对事故发生负有责任，建议由公司作内部追究责任，相关处理决定，报送区住建部门。

3. 蔡**（广东潮新工程劳务有限公司），男，群众，作为挖掘机司机，在作业时未能按照挖掘机操作安全规则要求对挖掘机作业区域认真查看，未及时发现蒋**进入作业区域，存在工作疏忽，对事故发生负有责任，建议由公司作内部追究责任，相关处理决定，报送区住建部门。

五、事故责任认定以及处理建议

经查阅资料、调取视频、调查询问、专家技术组现场勘察、测量鉴定、模拟操作，事故调查组综合分析认定：高新区前环3号排洪渠及周边市政道路工程“5·3”一般物体打击事故是一起安全生产责任事故。根据《安全事故统计调查制度》相关规定，纳入事故统计。

六、事故教训

（一）在抓安全生产的过程中，要牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全生产理念落到实处。要深刻吸取此次事故的惨痛教训，举一反三，采取有针对性的防范措

施，坚决防范事故发生。

（二）施工、监理企业要深刻吸取事故教训，严格规范企业内部经营管理活动，建立健全并严格落实本单位安全生产主体责任，企业严格落实“隐患就是事故”的理念，在日常工作中要更扎实、更细致，从细节做起，确保施工安全。

（三）建设行政主管部门要进一步采取有效措施，加强建筑施工安全监管，保持安全生产高压态势，实施严管重罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）牢固树立安全发展理念

各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神，全面贯彻国务院安委会安全生产十五条重要举措和省安委会65项细化措施，将安全生产纳入各级党政负责人集中培训的重要内容，推动各级领导干部树牢“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，推动各区各层级出台党政领导干部安全生产工作“职责清单”和“年度任务清单”；要统筹发展和安全两项工作，建立完善重大安全风险会商研判机制，深刻吸取近期各类安全生产事故教训，结合“安全生产月”“重大事故隐患专项整治行动”，持续开展重点领域、重点部位、重点行业安全隐患排查整治；要进一步加强安全生产宣传引导，强化社会面的安全意识，扛牢安全生产政治责任，举一反三，深刻吸取事故教训，深入开展事故警示教育，定期研判分析安全生产形势，真正把安全

生产纳入经济社会发展总体布局，整体谋划、推进、落实。

（二）切实加强建设工程项目安全监管

建设行政主管部门要深入开展建设工程全链条安全生产专项整治，消除监管盲区漏洞，重点关注近年基建规模增长较快的工业园区（5.0产业新空间），严管本地安全生产管理缺失的企业；梳理建立在建工程项目风险、防控措施和安全责任清单，建立台账，对重大隐患实行警示约谈、挂牌督办、跟踪整治、行政处罚，确保隐患治理工作做到全面覆盖、不留死角。在继续突出抓好危大工程等重要专项施工方案审查执行，加强高边坡、深基坑和大型设备等重要施工作业点位的现场监管工作的同时，督促施工企业强化对塔吊作业、高处作业、设置建筑材料临时堆放点等隐患易生、事故易发的常规作业安全监督检查，建立健全并认真落实相关监管制度，参照危大工程“六不施工”标准，同步加强施工作业管理，强化防坠落、防坍塌、防物体打击的预防预控措施和应急演练，严禁冒险作业、盲目赶工，坚决堵住安全生产事故易发高发漏洞；要狠抓建筑施工领域专项整治，全面深入排查工程建设领域存在的安全生产多发、共性问题，特别排查是否有违法转包、分包安全行为。对危大工程、特殊作业、恶劣天气作业开展安全隐患排查整治及专项督查，通过行业约谈通报、诚信扣分、联合惩戒、强化执法力度等实招硬招提升企业整治重大隐患的自觉性，坚决遏制各种事故的发生。

（三）压紧压实建筑各方主体安全生产责任

各部门要紧盯建设单位首要责任、施工单位主体责任、监理单位监督责任不放，坚持问题导向，严格监管处罚，依法对违规违法行为出重拳、动真格、零容忍。按照“双随机、一公开”的要求，对企业进行重点监督检查；要聚焦企业主要负责人等“关键少数”，重点排查参建单位及项目负责人安全生产主体责任落实情况、劳务工人安全教育培训和交底情况，综合运用好明察暗访、四不两直、线上抽查、通报警示、严格执法、问责惩戒、招投标限制、纳入“黑名单”等制度措施，对不履职尽责、事故多发的坚决予以严肃处理，尤其要严厉追究事故前严重违法行为的法律责任，把安全责任落实到企业、班组、岗位、个人，以严抓严管倒逼企业真查真改真落实。要进一步健全执法体系，细化执法职责，强化联合执法，完善执法机制。要坚持严厉处罚、密切行刑衔接；要进一步规范执法程序、强化普法服务、加强执法监督，规范执法行。

（四）建设、施工、监理单位作为施工现场的主要管理方，要肩负起安全生产的主体责任，加大管理力度，增加检查频次，对现场进行全方位、无死角进行全面的日常巡查。施工单位加强对所有人员的安全再教育，针对各工种在施工作业过程中所面临的风险进行风险认知、辨识与防范措施的教育，让一线务工人员真正认识到危险在哪、如何采取有效措施防范事故发生。监理单位要加强对现场的检查巡查，及时发现工人违规、违章作业行为，对不满足施工条件的作业要及时进行制止。

（五）施工单位、监理单位要加强对危大工程施工的全程旁站，要求作业人员务必严格按操作规程进行操作，不能心存侥幸。加强对专业作业人员、特种作业人员教育，要求相关人员进行专业操作时务必专心致志，认真操作，坚决杜绝事故。

（六）区住房和城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作，督促各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。要督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，设立安全生产管理机构，配足专职安全管理人员，按照施工实际需要配备项目部的技术管理力量，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度；督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查，加强建筑领域安全生产宣传工作和督促企业主体安全生产责任落实，加大督促检查建筑项目安全管理，继续开展工程领域专项整治工作，突出危险性较大工程、高处临边作业的事故防范，要督促指导事故单位制定专项方案和人员安全教育，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位和人员安全教育落实到人，特别是发包、分包环节责任落实，切实督促施工单位落实生产安全主体责任，防止发生类似事故。