西昌四川硕涂建筑工程有限公司“5·10”一般高处坠落事故调查报告

西昌四川硕涂建筑工程有限公司

“5·10”一般高处坠落事故调查组

2025 年 6 月 23 日

目　录

一、事故基本情况 3

（一） 项目名称及简要概况 3

（二） 事故发生单位基本情况 4

（三） 事故相关单位情况 4

二、事故发生经过及应急处置情况 6

（一） 事故发生经过 6

（二） 事故信息接报及响应情况 9

（三）善后情况 10

（四）人员伤亡及直接经济损失情况 10

三、事故调查情况 10

四、其他调查情况 14

五、事故原因及事故性质认定 15

六、对相关单位及人员的责任认定及处理建议 16

（一）对事故相关企业的处理建议 16

（二）对事故相关责任人员的处理建议 17

七、事故防范和整改措施建议 18

2025年5月10日11时10分，四川硕涂建筑工程有限公司在西香高速公路ZCB1总承包部TJ1标项目大兴乡张巴司河大桥左线12号桥墩进行盖梁底模操作平台工字钢拆除作业中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失199.1万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和西昌市人民政府《关于授权一般生产安全事故调查及批复工作的通知》(西府发〔2019〕160号）等法律法规和文件的规定依法成立由西昌市应急管理局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市交通运输局为成员单位，组成西昌四川硕涂建筑工程有限公司“5·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请西昌市人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）项目名称及简要概况

事故发生项目是G7611线西昌至香格里拉高速公路（四川境）公路工程项目。事发标段为西香高速TJ1标段，该标段位于西昌市东南侧，起讫桩号K0+000K23+185，起于市区

东北方向设东河互通与在建西（昌）昭（觉）高速相接，路线自北向南至大兴乡石安村，线路全长23.185Km。设东河、川兴、海南共3个互通。主要工程包含主线6座隧道，隧道单洞共计14.651Km,其中特长隧道2座(苏家山隧道3.66km,樱花谷二号隧道4.221km)；6座桥梁（除互通匝道桥外）桥梁共计1.97Km；路线交叉为（东河互通、川兴互通、海南互通）路基挖方96.8万方，填方72.4万方。

（二）事故发生单位基本情况

四川硕涂建筑工程有限公司（以下简称硕涂公司）统一社会信用代码：915**********X61；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：何*；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2020年03月30日；住所：四川省成都市锦江区*******号附**号*楼（自编号****）；经营范围：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰修：建筑 劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土地整治服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（三）事故相关单位情况

1.工程总承包：成都建工集团有限公司（以下简称成都建工）统一社会信用代码：915**********76Y；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：赵*东；注册资本：伍拾

肆亿肆仟玖佰零柒万玖仟陆佰叁拾贰元整；成立日期：1986年03月05日；经营期限：2018年09月10日至长期；住所：成都市青羊区******号；经营范围：建筑安装设计、工程承包、从设计到交付使用总承包、承包本行业境外工程和境内招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，自营和代理备类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、房地产开发、自有房屋租赁、建筑周转材料租赁、物业管理、对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，经营商品房、批发、零售、代销建筑材料、建筑机械；可承担各类型工业、能源、交通、市政工程、民用等建设项目的设计、安装、装饰、施工承包、境内外工程的招投标；机动车停车服务；园林绿化工程设计施工(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2023年的10月15日成都建工与硕涂公司签订《西香高速公路ZCB1总承包TJ1标项目部张巴司河大桥、麻鸡窝沟中桥、西昌东互通跨线桥、帽帽山出口至大兴进口路基内桥梁工程基础、下构及路基劳务协作分包合作合同》(合同编号：西香高速2023-007号)，并签订《安全生产协议书》明确了各自安全管理职责。

2.工程监理：重庆市交通工程监理咨询有限责任公司(以下简称重庆交通)；统一社会信用代码：

915**********153；法定代表人：邹*平；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：1997 年 07 月 30 日；注册资本：1051.2005 万元；注册地址：重庆市南岸区******号*幢；经营范围：建设工程监理；建设工程质量检测。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：劳务服务(不含劳务派遣)；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；工程造价咨询业务；公路工程甲级工程监理、公路机电工程专项工程监理；工程监理技术咨询及推广；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 5 月 10 日上午，硕涂公司根据工作计划在西香高速 TJ1 标张巴司河大桥左线 12 号桥墩开展模板拆除施工作业。（施工作业点情况如下图所示）

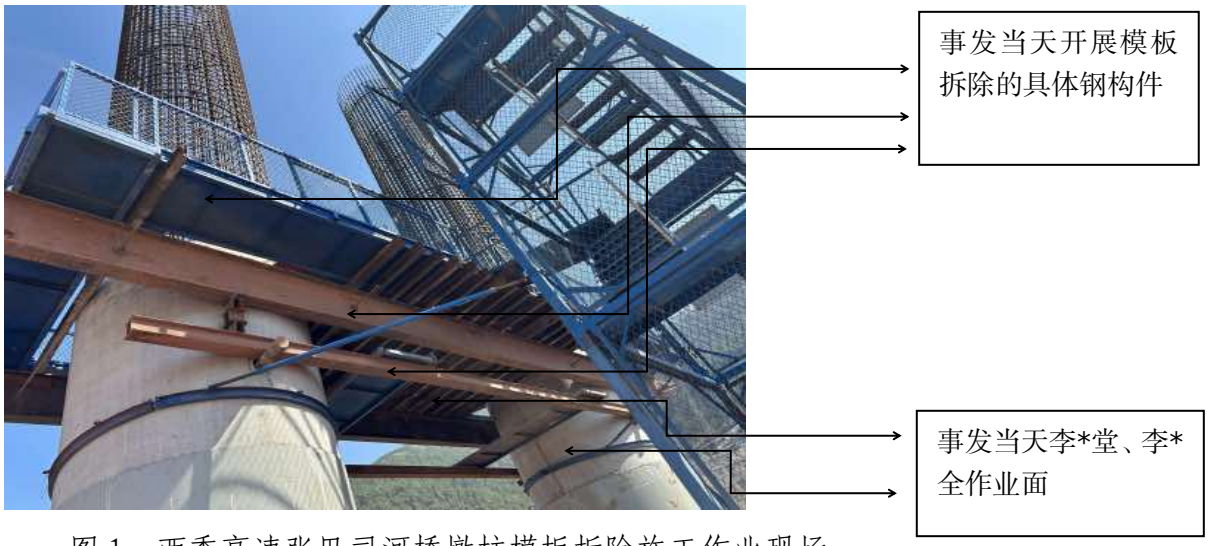


图 1：西香高速张巴司河桥墩柱模板拆除施工作业现场
拍摄地点：西昌市大兴乡石安村张巴司河桥
拍摄时间：2025 年 5 月 12 日
拍摄人：　周*慧

7 时 30 分模板施工班组作业人员李*堂、李*全到达张巴司河大桥左线 12 号桥墩开展模板拆除工作。

7 时 30 分到 10 时 30 分李*堂和李*全完成了对张巴司河大桥左线 12 号桥墩盖梁底板 150MM 乘 300MM 的工字钢拆除。

10 时 30 分到 11 时 00 分李*堂和李*全完成了对张巴司河大桥左线 12 号桥墩盖梁底板 500MM 的工字钢（墩柱左侧）拆除工作。

11 时 10 分李*堂和李*全对张巴司河大桥左线 12 号桥墩盖梁底板 500MM 的工字钢（墩柱右侧）进行拆除，根据李*全笔录描述“当时我们将第二根 500MM 的工字钢拆下来后需要将工字钢吊在吊车的钢绳上，我把我这一侧通过吊钩上的钢绳与工字钢通过卡环连接好后，李*堂那一侧的也卡好了，

因为对讲机在他那，所以他向吊车司机发出‘起吊’指令后吊车起吊大概三四秒后我就听到了声响我就转头看见李*堂和跳板正在往地面下坠”。（发生坠落时施工现场图片如下）

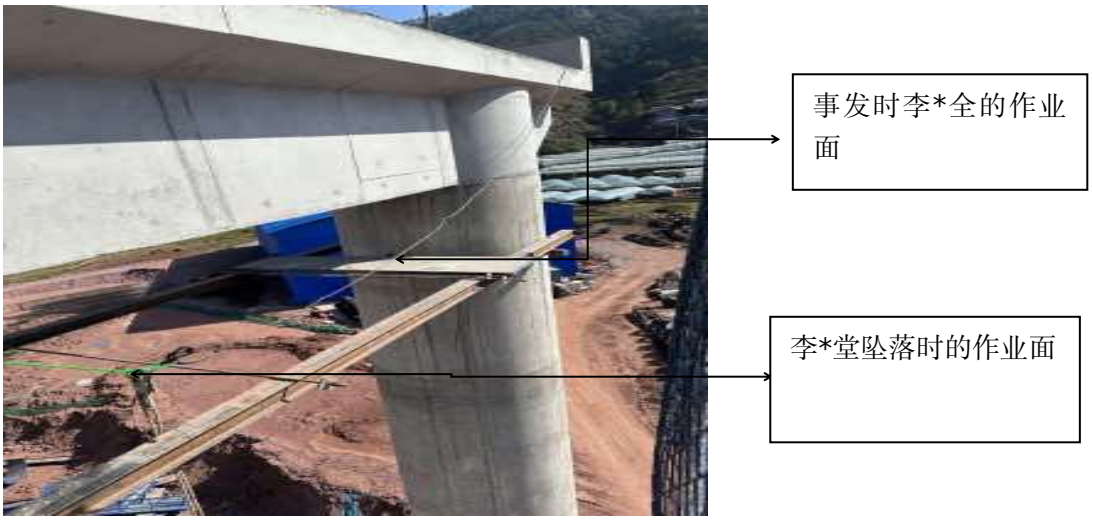


图 2：西香高速张巴司河桥 12 墩柱事发后模板拆除施工作业现场施工作业面平拍图
拍摄地点：西昌市大兴乡石安村张巴司河桥
拍摄时间：2025 年 5 月 12 日
拍摄人：　周*慧

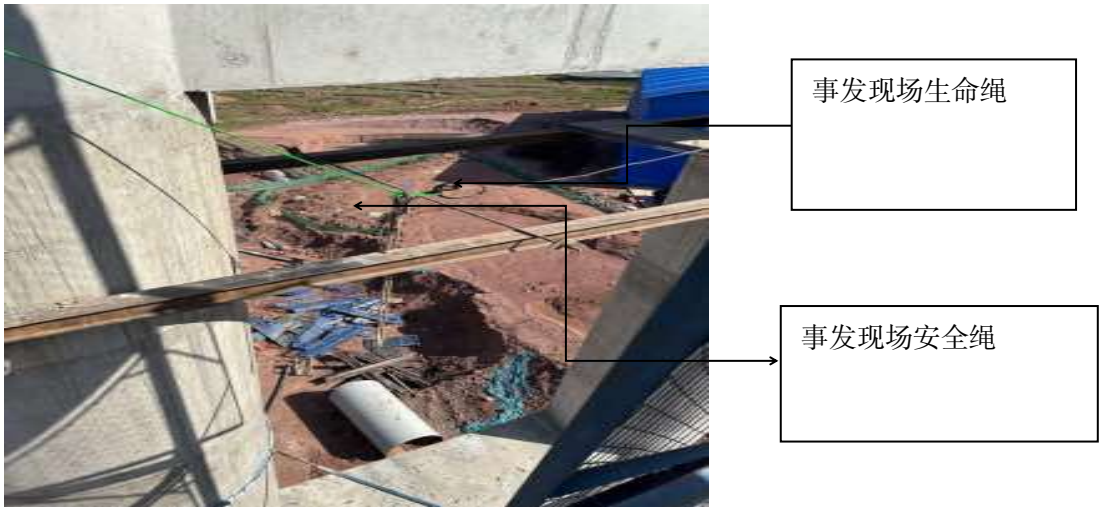


图 3：西香高速张巴司河桥 12 墩柱事发后模板拆除施工作业现场施工作业面安全带和生命绳特写图
拍摄地点：西昌市大兴乡石安村张巴司河桥
拍摄时间：2025 年 5 月 12 日
拍摄人：　周*慧



图 4：西香高速张巴司河桥 12 墩柱李*堂坠落地面跳板位置图
拍摄地点：西昌市大兴乡石安村张巴司河桥
拍摄时间：2025 年 5 月 12 日
拍摄人：　周*慧



图 5：西香高速张巴司河桥 12 墩柱李*堂坠落地面位置图
拍摄地点：西昌市大兴乡石安村张巴司河桥
拍摄时间：2025 年 5 月 12 日
拍摄人：　周*慧

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，西昌市应急管理局指挥中心接 110 指挥中心通知西香高速 TJ1 标张巴司河大桥左线 12 号桥墩模板拆除施工作业过程中发生一起施工作业人员高处坠落事故，造

成一人死亡。随即安排执法人员赶赴现场开展调查和应急处置工作。

(三)善后情况

2025 年 5 月 11 日，硕涂公司与死者家属达成赔偿协议，并签订《工伤死亡赔偿协议书》，赔偿金额 199.1 万元。至此善后事宜处理完毕，事故未造成其他社会影响。

(四)人员伤亡及直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，死者：李*堂，性别：男，年龄：26 岁，身份证号码：532**********91X，住址：云南省昭通市巧家县**********号，死亡原因：重型颅脑损伤，直接经济损失 199.1 万元。

三、事故调查情况

（一）现场勘验情况

1.事故地点位于西昌市大兴乡成都建工集团有限公司西香高速公路 ZCB1 总承包部 TJ1 标项目经理部 ZK9+557.0 左线张巴司河大桥第 12 号墩柱处。

2.ZK9+557.0 左线张巴司河大桥第 12 号墩柱柱身（地面至柱顶）高约 17700MM、柱身间距 9500MM、柱体直径 2600MM，柱体南侧设有安全梯笼，用于辅助作业人员上下使用，安全梯笼长 3000MM、宽 2000MM。

3.ZK9+557.0 左线张巴司河大桥第 12 号墩柱柱身顶部设有两根工字钢，工字钢上有一简易盖板，作为施工平台，盖

板长 1800MM、宽 800MM。

（二）现场勘验图

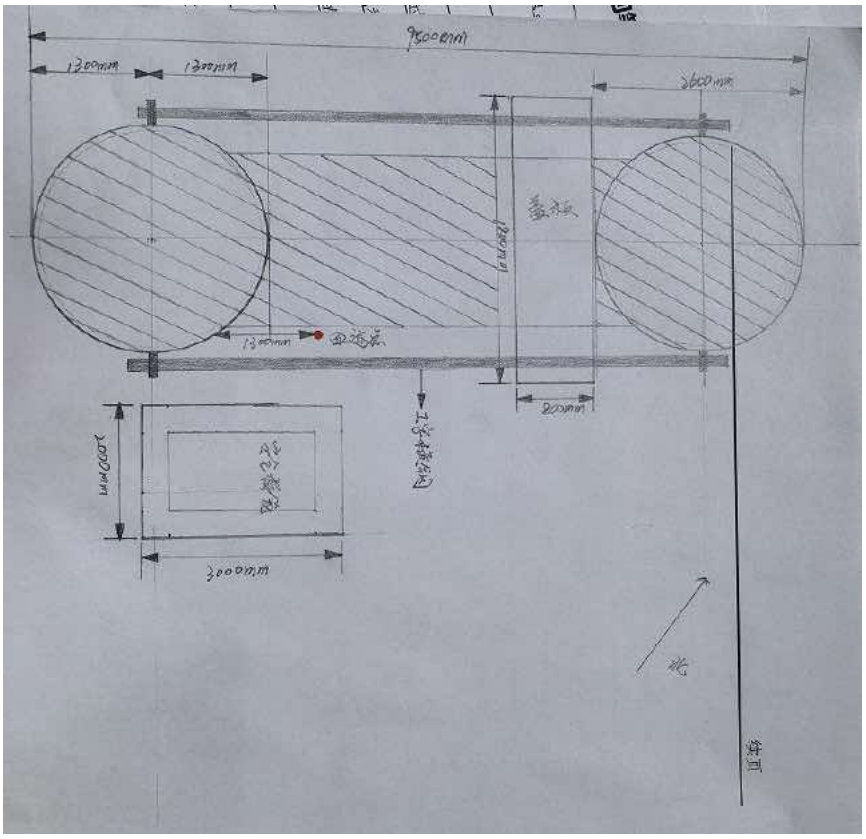


图 6：勘验人： 王*
勘验时间：2025 年 5 月 12 日
勘验地点：西香高速张巴司河大桥第 12 号墩柱

（三）相关协议签订情况

1.2023 年的 10 月 15 日成都建工与硕涂公司签订《西香高速公路 ZCB1 总承包 TJ1 标项目部张巴司河大桥、麻鸡窝沟中桥、西昌东互通跨线桥、帽帽山出口至大兴进口路基内桥梁工程基础、下构及路基劳务协作分包合作合同》(合同编号：西香高速 2023-007 号)，并签订《安全生产协议书》明确了各自安全管理职责。

2.2025 年 2 月 28 日硕涂公司与李*堂签订了《工程建设

领域简易劳动合同》。

（四）调查取证及发现问题情况

事故调查期间，事故调查组先后调取、收集了硕涂公司、成都建工、重庆交通安全生产方面相关资料，对以上公司相关人员进行了调查询问并作了询问笔录，对事故现场进行了勘验并制作了现场勘验报告，通过以上证据和材料，认定以下事实:

1.根据查阅硕涂公司安全教育培训的相关资料证实，硕涂公司未对模板工以及吊装作业相关人员开展具有针对性的安全教育培训，导致公司的相关安全操作规程以及安全管理规章制流于形式、导致作业人员安全意识淡薄，违规进行高处作业，违规开展起重吊装作。

2.根据硕涂公司现场安全管理人员田瑞毅的笔录证实事发当天模板班组当班作业人员李*堂及李*全在离地大约24米高处作业，符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件特种作业目录第三类高处作业的范畴，但是李*堂及李*全未取得高处作业资格证，不符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中规定的“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业”的规定。

3.根据事发当天同班组工友李*全以及吊车驾驶员等人的笔录证实：5月10日西香高速TJ1标张巴司河大桥左线

12号桥墩开展模板拆除施工作业时李*堂在高处作业面作业的同时又兼起重吊装作业指挥人员，不符合《张巴司河大桥安全操作规程》第二类建筑机械设备安全技术操作规程第四条4.1.5“起重吊装的指挥人员必须持证上岗，作业时与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时操作人员可拒绝执行”的规定。

4.通过对硕涂公司规章制度的审查证实，硕涂公司未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现作业现场李*堂未正确使用安全带的违规行为，未及时消除此次生产安全事故隐患。

5.根据调查证实，成都建工2025年1月至5月共牵头组织西香高速项目部及相关协作单位召开安全生产专题部署会议16期，3、4月份集中对一线作业人员开展专项安全教育培训19次，成都建工西香高速ZCB1总承包部TJ1标项目经理部1至5月由项目部主要负责人及安全管理人员牵头对硕涂公司开展安全检查115次，其中张巴司河大桥安全检查19次。对于检查中发现的问题均督促硕涂公司落实整改。成都建工、西香高速ZCB1总承包部TJ1标项目经理部履行了对硕涂公司相应的安全管理职责。

6.根据调查证实,重庆交通在此次项目配备有总监1名、专业监理工程师人员7名、监理员5名；建立有安全管理制

度，监理规划和监理实施合同；建立有施工安全监理日志，对发现的隐患问题通过监理通知下发施工单位并跟踪督促整改；对承包方的开工报告、施工组织设计、技术方案进行了审批；在监理职责中明确了各级监理职责及监理工作方法及措施。事故发生当天，李*堂作业类型不属于《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）监理旁站项目桥梁工程中需要进行监理旁站的作业范围，重庆交通、西香高速 ZCB1TJ1 标项目监理部履行了对硕涂公司相应的安全管理职责。

四、其他调查情况

（一）西昌市交通运输局

西昌市交通运输局对西昌至香格里拉高速公路建设西昌市辖区内建设工程质量、安全、进度及建设市场秩序等全方位的监管职责。根据《中华人民共和国公路法》《建设工程质量管理条例》等相关要求，建立了定期巡查与不定期抽查相结合的监管机制，2025 年西昌市交通局会同第三方单位对 TJ1 标开展了三次专项排查工作，第一次：2025 年 1 月 9 日开展了春节前安全检查工作，共计发现安全隐患 13 条，均在整改期限内督促完成了整改；第二次：2025 年 4 月 18 日开展了劳动节前及汛期、消防安全专项检查，共计发现安全隐患 16 条，均在整改期限内督促完成了整改；第三次 2025 年 5 月 23 日开展了汛期专项检查，共计发现安全隐患 10 条，在整改期限内督促完成了整改。所有隐患整改均通过复查验

收合格，调查未发现履职不到位的情况。

（二）大兴乡人民政府

大兴乡政府按照习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，年初成立安全生产领导小组，制定安全生产工作方案，签订安全生产责任书，召开安全生产会议，积极部署，大兴乡乡政府各村组加强值班值守，保障信息畅通，严格隐患排查，加强安全生产宣传，落实安全生产和监管责任主体，切实增强安全生产责任意识和事故防范意识，做到安全隐患早发现、早安排、早部署、早整改。大兴乡开展辖区内企业的安全生产大检查，对西香高速公路建设单位进行安全生产宣传，检查西香高速公路建设单位安全生产 11 次督促企业开展排查安全生产隐患，发现问题及时进行整改，形成闭环，并完善隐患排查台账。大兴乡政府督促西香高速公路建设单位旗下的成都建工集团有限公司 G7644 线西香高速 TJ1 项目部，召开安全生产会议 22 次，安全检查 18 次，发现隐患 2 处，督促整改 2 次，开展安全生产教育培训 6 次，做到全员全覆盖。调查未发现履职不到位的情况。

四、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

李*堂安全意识淡薄，违章冒险作业。在高处作业时未正确使用安全带是本次事故发生的直接原因。

2.间接原因

硕涂公司：安全教育培训走过场、流于形式，造成作业人员安全意识淡薄，在高处作业时作业人员未正确佩戴安全带、悬挂安全绳，违规冒险作业；违反了《特种作业人员安全技术培训考核规定》，使用未取得高处作业人员进行高处作业；违反公司安全操作规程，起重吊装作业时未配备专职指挥人员；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，施工现场安全管理落实不到位，未及时发现施工现场违章作业情况及时消除事故隐患，是此起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组调查取证、分析讨论、会商研判，认定西昌四川硕涂建筑工程有限公司“5·10”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对相关单位及人员的责任认定及处理建议

（一）对事故相关企业的处理建议

1.硕涂公司：对作业人员安全教育培训不强、不细，流于形式，导致作业人员安全意识淡薄，违章冒险作业，该行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定；违反特种作业人员安全技术培训考核规定，使

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

用未取得高处作业资格证人员开展高处作业，该行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条[2]的规定；李*堂作为现场施工作业人员又兼起重吊装指挥员，该行为涉嫌违反了《张巴司河大桥安全操作规程》第二类建筑机械设备安全技术操作规程第四条4.1.5[3]的企业内部规定；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，现场安全管理落实不到位行为，未及时发现并消除事故隐患，该行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定；对本次事故发生应当承担管理责任，建议由西昌市应急管理局依法对其进行处理。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.李*堂安全意识淡薄，在高处作业时未规范佩戴安全带、悬挂安全绳，违章冒险作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任，鉴于其在此次事故中已经死亡，建议不再追究其责任。

2.何*(硕涂公司法定代表人)，全面负责西香高速TJ1

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第三十条:“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”

3 《张巴司河大桥安全操作规程》第二类建筑机械设备安全技术操作规程第四条4.1.5:“起重吊装的指挥人员必须持证上岗，作业时与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时操作人员可拒绝执行”

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”

标张巴司河大桥左线12号桥墩开展模板拆除施工作业，未认真履行主要负责人的安全生产工作职责，未健全全员安全生产责任制，该行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项[5]的规定；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对安全生产工作督促、检查不深不细，未及时消除生产安全事故隐患，该行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项[6]的规定，对本次事故发生应当承担管理责任，建议由西昌市应急管理局依法对其进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

西昌交通运输局、大兴乡人民政府、硕涂公司、成都建工、重庆交通要固树立“生命至上、安全第一”的思想，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》等法律法规，健全安全生产责任制、规章制度和各项操作规程，认真查找制度方面存在的问题，举一反三。为深刻汲取事故教训，有效防范和遏制生产安全事故发生，提出如下建议措施：

（一）坚持“人民至上、生命至上”的理念

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项：生产经营单位的主要负责人应当建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项：生产经营单位的主要负责人应当组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

完善管理体系建设安全生产工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理的重要指示批示精神，以时时放心不下的责任感履职尽责，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》等相关法律法规规定，健全完善安全生产、应急管理体系，要始终坚持“人民至上、生命至上”的理念，落实安全生产主体责任：有效防范化解重大安全风险，坚决防止类似事故的再次发生。

(二)切实落实企业安全生产主体责任，落实隐患整改

硕涂公司、成都建工、重庆交通要进一步完善并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，细化公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，切实落实安全生产主体责任，完善应急预案，强化应急演练，要健全全员安全生产责任制，对现有安全生产责任制文件进行进一步的梳理，将安全生产责任落实到具体的岗位操作人员，全面开展隐患排查治理工作，进一步完善高处作业和起重吊装作业人员的管理规范，细化考核指标，强化安全生产各项规章制度的执行力，坚决杜绝违章冒险作业的情况。

(三)举一反三，深刻汲取事故教训

硕涂公司、成都建工、重庆交通内部要开展一次关于此次事故的警示教育大会，针对员工遵章守纪自觉性不强、安全意识不高的现象开展一次有针对性的全员安全教育培训，结合安全生产清单制工作开展专项安全生产规章制度的再学习，提高员工遵章守纪自觉性杜绝“三违”现象的发生，

严格落实安全生产“五查”机制，确保各项规章制度落到实处。

(四)加强行业主管、强化属地监管，督促隐患整改

西昌交通运输局、大兴乡人民政府要按照相关法律、法规和规章的要求，切实履行行业主管及属地监管职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。同时立即组织开展同类型生产经营单位的现场事故警示教育，进一步压实生产经营单位安全生产主体责任，督促生产经营单位落实各项安全生产工作，要对照问题，举一反三抓整改，深入剖析同类事故的共性问题，找准发力点，立即组织对辖区内同类型事故隐患进行排查检查，发现隐患立即整改，坚决杜绝同类型事故的再次发生。

西昌四川硕涂建筑工程有限公司

“5·10”一般高处坠落事故调查组

2025 年 6 月 23 日