高新**建筑劳务有限公司“4·16”一般高处坠落事故调查报告

高新**建筑劳务有限公司“4·16”

一般高处坠落事故调查组

（代章）

2025年5月21日

目 录

一、基本情况..... 2

（一）项目概况..... 2

（二）相关单位情况..... 2

（三）合同签订情况..... 3

二、事故发生经过相关情况及应急处置..... 4

（一）事故发生经过..... 4

（二）事故现场及相关情况..... 5

（三）事故应急处置及评估..... 8

三、人员伤亡、直接经济损失及善后..... 8

（一）人员伤亡情况..... 8

（二）直接经济损失..... 9

（三）善后处置情况..... 9

四、事故原因..... 9

（一）事故直接原因..... 9

（二）事故原因分析..... 9

（三）其他可能因素排除..... 10

五、事故相关单位安全管理情况..... 10

六、事故性质认定..... 12

七、事故整改和防范措施..... 12

高新**建筑劳务有限公司“4·16”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月16日8时50分许，**建筑劳务有限公司一名工人在高新区**大厦11楼进行科技化系统线路维保检测工作期间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经珠海高新区管委会批准，4月18日，成立了由区党工委委员、区管委会副主任张汉明任组长，区应急管理局局长陈春涛为副组长，由唐家湾镇、区社会事业局、区市场监管局、区应急管理局、区总工会、金鼎派出所、镇司法所等单位人员组成的高新**建筑劳务有限公司“4·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，深入开展调查，通过调查询问、现场勘查、查看录像、科学分析等工作，查明事故原因，认定事故性质，提出事故防范和整改措施建议。

经调查认定：高新**建筑劳务有限公司“4·16”一般高处坠落事故是一起因工人疏忽大意误入电梯应急逃生井导致高处坠落的生产安全非责任事故。

一、基本情况

（一）项目概况

珠海**广场2期项目弱电科技化系统工程项目发包金额：17，926，935.26元。项目工程地点：东至新湾*路、西至规划中央环形绿带、南至**南路、北至**北路。项目工程包括完成政府相关报验验收、系统联动调试、试运行、正常运维、操作培训工作及工程完工后两年维保期等环节；包括配合总包、精装等其他单位的深化设计工作，以及工料规范中相关机电的工作内容等。该项目2024年12月31日已通过完工验收，目前处于两年维保期。

（二）相关单位情况

1.建设单位

珠海市**房地产有限公司（以下简称**房地产公司），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：9144**********，公司地址：珠海市高新区唐家湾镇**路*号（集中办公区）。该项目负责人：章**。

2.项目总包单位

科技公司（以下简称科技公司），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：9144**********，公司地址：深圳市福田区**街道*号。该项目负责人：顾**。

企业资质：电子与科技化工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级。

安全生产许可证：（粤）JZ 安许证字[2023]007***，有效期至2026年5月6日。

3.事故发生单位（专业分包单位）

建筑劳务有限公司（以下简称建筑公司），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：9151********。公司地址：四川成都**区**街*号。该项目负责人：曹*。

企业资质：施工劳务不分等级。

安全生产许可证：（川）JZ 安许证字[2023]004***，有效期至2027年1月23日。

4.防火门生产单位

东莞**公司，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码 9144**********，注册地址：东莞市**区*村*幢。

（三）合同签订情况

2024年2月，**房地产公司和**科技公司签订《珠海**广场2期项目弱电科技化系统工程合同》（合同编号CRCFS-2024-1404-0044）；合同内约定双方安全生产责任。2024年4月28日，**科技公司和建筑公司签订《珠海**广场2期项目弱电科技化工程科技化劳务分包工程》（合同编号：JDYW23059/200/001）；合同内附件约定双方安全生产责任。


二、事故发生经过相关情况及应急处置

（一）事故发生经过

按照相关人员表述，结合监控录像、现场勘验情况，查明事

故发生经过：2025 年 4 月 10 日，建筑公司项目安排郭**、赫**负责根据物业公司提供的科技化系统线路问题清单进行检查销项工作。根据入驻计划，4 月 16 日**大厦业主进行搬迁，物业公司通知建筑公司当天停工，建筑公司当天未安排郭**、赫**检修任务。4 月 16 日上午 7 时 30 许，郭**带领赫**自行上班，到**大厦检修线路，8 时 50 分许，郭**安排赫**到 1 号楼 10 楼弱电房查看线路，并告知赫**，他要到 11 楼弱电房检修线路，有事会找赫**。8 时 50 分 33 秒，郭**在未打开通道照明灯的情况下，直接进入 11 层设备间通道（见图 1），8 时 50 分 40 秒，郭**低头在经过了两扇弱电房门后，径直走到 3 号电梯应急逃生门（第三扇门）前开始开锁，第一次未能打开，其当场更换钥匙后误打开 3 号电梯应急逃生门，8 时 50 分 57 秒，郭**打开应急逃生门后直接抬脚进入 3 号电梯井内。9 时 07 分许，赫**到达 11 层设备间走道找郭**，未看见郭**，9 时 08 分许离开。10 时 17 分许，赫**再次到 11 层设备间通道找郭**，发现 3 号电梯井应急逃生门处在打开状态，并认出门锁上挂着系有红绳的钥匙是郭**的，于是一手扶门往里看了一下，怀疑郭**掉入电梯井，随即打电话告知工友陈**，陈**立即联系项目经理李**（建筑公司），李**接报后立即联系电梯维保单位要求协助查找救援。11 时许，在停在 2 层的 3 号电梯轿厢顶部找到郭**后，大家把郭**转移到 3 楼的 3 号电梯门口，此时呼叫郭**无反应。11 时 08 分许，安全员李*（建筑公司）拨打 120 急救电话。11 时 23 分许，120 救护人员到达事发现场，对郭

**实施现场抢救，随后宣布其抢救无效死亡。

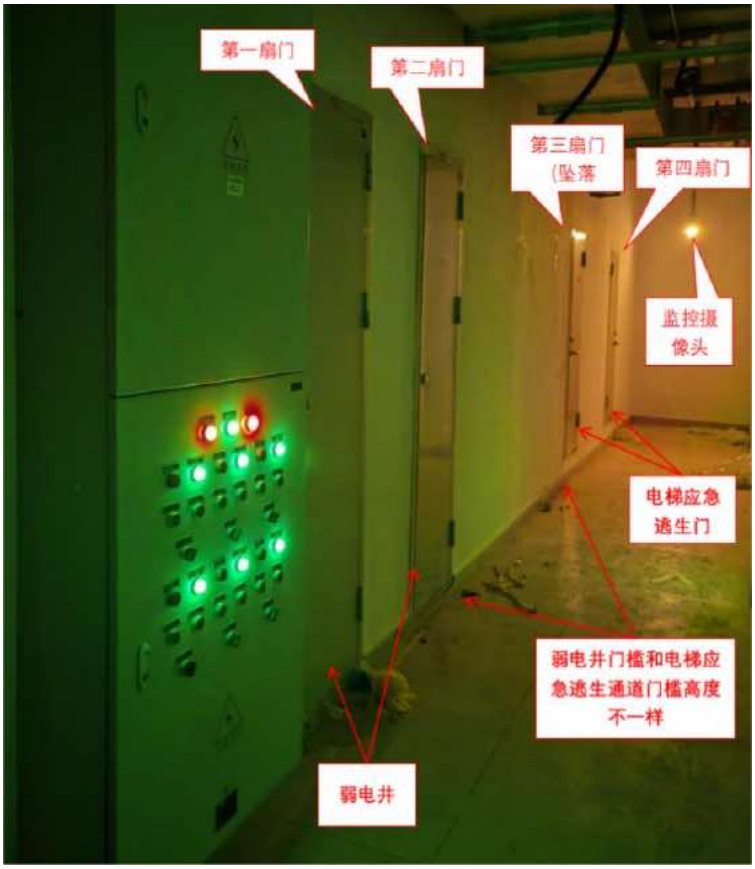

（图 1）11 楼设备间通道

（二）事故现场及相关情况

1.11 层设备间通道长约 10.35 米，弱电房门（第二扇门）与 3 号电梯井距离约 3.4 米，弱电房门未配置门把手，电梯井应急逃生门配置有门把手，坠落发生点在 3 号电梯井应急逃生门。

2.经现场勘查，电梯井应急逃生门宽 600*高 1900mm，外门槛高度约 220mm；弱电房门宽 600*高 2100mm，房门紧贴地面，房门有内门槛，高度约 340mm，呈绿色。

3.经了解，事故当天 3 号电梯处于正常运行状态，按照电梯功能设计，电梯井应急逃生门开启后电梯安全装置会自动启动，

联动电梯轿厢停止运行，事故发生时轿厢停在2层。

4.防火门钥匙管理情况:

经调查，项目防火门进场安装时，所有防火门锁为一把钥匙通用，即同款钥匙可以打开所有门锁，为**通用钥匙**。

①2024年8月24日，东莞**公司采购31套门锁和钥匙，安装在弱电房防火门上29套。

2024年8月30日，**东莞**公司向**科技公司**移交**通用钥匙18把，弱电房防火门钥匙5把**。**科技公司将该批钥匙移交给建筑公司方便其进行弱电检修。

②2024年11月18日,东莞**公司又采购了33套门锁和钥匙,于2025年3月19日安装在电梯应急逃生（防火）门上28套。其余5套作为备品备件放在东莞**公司。

2025年3月29日，**东莞**公司向物业公司**移交了**通用钥匙**200把、弱电房钥匙24把、电梯应急逃生（防火）门钥匙28把。

③至此，由于弱电房防火门、电梯应急逃生（防火）门的门锁已全部更换，建筑公司持有的18把**通用钥匙**已不能打开电梯应急逃生（防火）门。持有的5把弱电房防火门钥匙，理论上也不能打开电梯应急逃生（防火）门。

5.郭**持有的钥匙情况：郭**因作业需要仅持有弱电房锁匙，未持有电梯井应急逃生（防火）门锁匙，经现场勘验，11层通道内的弱电房门（图1第二扇门）与3号电梯井应急逃生（防火）门（图1第三扇门）均配备不同品牌门锁与钥匙，事故当天郭**

未向物业借取电梯井应急逃生（防火）门锁匙。经现场调查，并反复测试、对比，其持有的弱电房门钥匙可开启 11 层 3 号电梯井应急逃生（防火）门门锁。郭**持有的弱电房门钥匙与物业持有的钥匙对比（图 2 略）:

（图 2）郭**持有的钥匙与物业持有的钥匙对比

上图显示，经对比，图片内三把钥匙都可以打开电梯井应急逃生（防火）门和弱电房门。其中物业持有的电梯井应急逃生（防火）门钥匙和弱电房门钥匙头部对比显示，两把钥匙不同品牌。郭**持有的弱电房门钥匙和物业持有的弱电房门钥匙对比显示头部不一样，疑为郭**自行配制。

（三）事故应急处置及评估

2025 年 4 月 16 日上午 11 时 40 分许，建筑公司知道发生事故后，立即组织抢救人员，及时拨打 120 救助，按规定向属地政府及相关部门报告事故；高新区接到事故报告后，迅速启动应急预案，120 及时到现场对受伤人员进行抢救、110 及时到现场进行调查，12 时 20 分，区应急管理局、区市场监管局值班领导及金鼎派出所等部门赶赴现场处置。对现场进行管控、核实情况、开展现场勘验等并及时续报事故。本次事故处置及时，信息续报及时，未发生衍生事故，经综合评定，应急救援处置符合应急处置程序要求。

三、人员伤亡、直接经济损失及善后

（一）人员伤亡情况

郭**，男，42岁，河南**人，建筑公司员工，负责科技化系统线路维保检测工作，2025年2月16日续签劳务合同，合同无固定有效期（以完成一定的工作任务为期限）。根据《死亡医学证明（推断）书》，郭**死亡原因为颅脑损伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，事故调查组核实此起事故直接经济损失为150万元。

（三）善后处置情况

4月17日，死者家属已和建筑公司签订《调解协议书》；4月19日，郭**遗体火化；4月20日，死者家属已返回老家，善后工作全程平稳。

四、事故原因

（一）事故直接原因

郭**进入11层设备间走道时未打开走道照明灯，因走道较昏暗，郭**在未认真观察作业现场环境情况下，误走到3号电梯井应急逃生门，经两次用钥匙开门操作打开门后，又未查看门内情况即侧身跨过门槛，左脚踩空直接坠落到停在2层的电梯轿厢顶部。

（二）事故原因分析

1.监控记录显示，郭**进入设备间通道时低头行走未观察周围

环境，未发现自己走错门（其本应走到弱电房门，而不是电梯井应急逃生门）。经现场勘查，11 层 3 号电梯井与弱电房无横向管道线路贯穿，电梯井内无检修作业点，经调取线路问题清单，郭**无需要进入电梯井内检修作业的项目，其未查看周围环境、疏忽大意走错门。

2.经现场勘查，弱电房门无门把手，电梯应急逃生门有把手，开启电梯应急逃生门后有明显风流吹出（风压），电梯井内昏暗且无辅助照明，郭**未注意弱电房门与电梯应急逃生门的区别等异常情况，也未查看电梯井内情况即跨步进入，存在严重个人过失。

3.郭**持有弱电房锁匙，未持有电梯井应急逃生门钥匙，事前也未向物业借用电梯井应急逃生门钥匙，其持有的弱电房锁匙与电梯应急逃生门钥匙弱由东莞**公司向不同厂家购买，且采购时间、批次、品牌均不相同，事故中弱电房锁匙能开启电梯井应急逃生门属于不可预见的偶发性小概率事件。未发现东莞**公司和钥匙保管使用单位有违反钥匙移交使用管理规定的情形。

（三）其他可能因素排除

一是经现场勘查、对工人及管理人员询问，郭**事发前未饮酒，也无个人身体明显不适情况，公安部门勘验排除人为故意伤害情况；**二是**郭**已在本项目工作超过 6 个月，熟悉现场作业环境，排除作业环境不熟悉情况；**三是**根据珠海 2025 年 4 月 16 日天气预报记录温度为 20-27℃，整栋大厦中央空调全部开启，排除高温作业情况。

五、事故相关单位安全管理情况

（一）建设单位

**房地产公司，经核查其履行了以下安全管理职责：建立公司安全管理组织机构、公司安全生产管理体系，编制了公司安全生产事故应急预案并定期进行了演练，开展安全检查，定期召开安全会议，对职工开展安全教育培训。公司及项目定期开展专项安全检查、节假日带班检查、日常安全检查隐患整改。对施工单位进行了进场安全交底、签订了总分包安全管理协议。未发现不当行为。

（二）总包单位

**科技公司，履行了以下安全管理职责：建立公司安全管理组织机构、公司安全生产管理体系，编制了公司安全生产事故应急预案并定期进行了演练，开展安全检查，定期召开安全会议，对职工开展安全教育培训，落实早班会进行安全技术交底。公司每月对涉事项目开展安全检查，公司法定代表人、安全总监、安全主任参与检查，检查发现的隐患及时督促相关责任部门和责任人，按要求限期整改完成，并对整改情况进行复查。公司项目管理部每周组织开展安全检查，项目经理、安全负责人、安全员参与检查，检查发现的隐患及时落实责任部门和责任人，要求限期整改完成，并对整改情况进行复查。合同约定有安全管理条款。未发现不当行为。

（三）专业分包单位

建筑公司，履行了以下安全管理职责：建立公司安全管理组织机构、公司安全生产管理体系，编制了公司安全生产事故应急预案并定期进行了演练，开展安全检查，定期召开安全会议，对职工开展安全教育培训，落实班组教育执行早班会制度开展安全技术交底。公司对涉事项目开展安全检查，公司负责人、安全负责人、安全员参与并开展安全检查，检查发现的隐患及时督促并整改，对整改情况进行闭环。现场管理部开展有隐患排查和危险源分析，每周组织开展安全检查，项目经理、安全负责人、安全员组织落实安全技术交底，参与安全检查，检查发现的隐患及时整改闭环。

六、事故性质认定

经事故调查组调查，未发现相关单位及个人存在违反安全管理规定情况，认定该事故属于一起生产安全非责任事故。

七、事故整改和防范措施

（一）建设单位要加强对各相关方的安全生产工作统一协调、管理，加强对高风险作业区域的安全巡查检查，发现安全问题及时督促整改。进一步强化安全生产主体责任意识，全面履行建设单位安全监管职责，高度重视施工现场安全生产情况，加强材料购买检查和验收工作。重新全面辨识项目主要危险源，针对辨识的风险确定防范措施，动态调整项目的实际风险和管控措施，立即更换电梯应急逃生门锁，落实专锁专钥专人管理。确保后期使用安全。

（二）总包单位要进一步履行专业施工单位的安全责任，把销号验收过程中的安全问题作为重点关注的问题，做好现场的安全验收工作。要严格落实隐患排查治理工作，重要工序和重点部位，必须安排现场安全管理人员，加大巡回检查力度，切实加强现场安全管理，及时发现问题和隐患，及时整改。

（三）专业分包单位要深刻吸取事故教训，举一反三开展全面排查，开展专项安全生产教育，督促操作人员切实落实安全防范措施；要针对现场实际情况制定有针对性的安全管理职责，督促作业人员严格执行企业安全生产规章制度、安全操作规程和作业指令，确保作业过程处于可控状态。坚决杜绝类似事故再次发生。

（四）物业管理单位要强化钥匙使用安全管理，及时组织开展一次功能室防火门钥匙配置情况及人员持有钥匙情况清理排查，确保做到一把钥匙开一把锁或同一类功能室防火门门锁，并确保相关工作人员持有的钥匙必须符合其工作岗位需求，杜绝出现私配钥匙情况。